METALL-UND LEGIERUNGSKUNDE

VOX

DR.-ING. FREHIERR M. v. SCHWARZ

A O PROFESSOR UND PRIVATIONENT AN DER TECHNISCHEN HOGHSCHULE IN MUNCHEN

MIT 557 TENTABBILDUNGEN

who the of the de

SONDERABDRUCK

IN ZWELLER AND SENTERCHER WELLTERTER ALTERGE

Alamate to the Mark

15.

CHEMISCHE IECHNOLOGIE DER NEUZELL

ZWEITEAUFLAGE

HERAUSGI GERENAON PROF, DRIERANZ PETERS BERTEN FROITERFEEDE





1 . 0 . 2 . 0

VERLAGION FERDINAND ENKE IN STUTTGART

METALL-UND LEGIERUNGSKUNDE

VON

DR.-ING. FREIHERR M. v. SCHWARZ

A. O. PROFESSOR UND PRIVATDOZENT AN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN MÜNCHEN

MIT 337 TEXTABBILDUNGEN

separate refrint


IN ZWEITER, WESENTLICH ERWEITERTER AUFLAGE

CHEMISCHE TECHNOLOGIE DER NEUZEIT

ZWEITE AUFLAGE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. FRANZ PETERS BERLIN-LICHTERFELDE



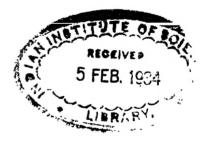

1 . 9 . 2 . 9

VERLAG VON FERDINAND ENKE IN STUTTGART

669.95 N29

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.

Copyright 1929 by Ferdinand Enke, Publisher, Stuttgart.
Printed in Germany.

4637

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

Vorwort.

Die Aufforderung des leider zu früh verstorbenen Herrn Dr. Otto Dammer, den Abschnitt "Legierungen" für die Neuauflage seiner "Chemischen Technologie der Neuzeit" zu bearbeiten, veranlaßte folgende Zusammenstellungen. Sie erschienen, da die Hernusgabe des Gesamtwerks erst später erfolgen konnte, dank des Entgegenkommens des Herrn Verlegers, als Sonderausgabe zuerst im September 1920. Herrn Prof. Dr. Franz Peters gestattet sich der Verfasser für die Überarbeitung und Durchsicht des Manuskriptes für die 1. und 2. Auflage auch an dieser Stelle verbindlichst zu danken.

Bei den Erstarrungs- und Umwandlungsschaubildern wurden die heterogenen Zustandsfelder nicht durch Schraffur hervorgehoben, um möglichst einfache Darstellung zu erlangen. Dies war auch nötig, um einheitliche Bilder zu erhalten, denn es mußten für diese 2. Auflage die alten Druckstöcke von der 1. Auflage, soviel wie möglich, mit verwendet werden.

Da die Zahl der neuen Legierungen immer mehr zunimmt, war es naturgemäß nicht moglich, Vollständigkeit zu erreichen. Bei der 2. Auflage konnte die alphabetische Übersicht um etwa 300 Legierungen erweitert werden.

Allen Fachgenossen ware der Verfasser für die Mitteilung ihrer Erfahrungen mit neuen bewahrten Legierungen zu Dank verpflichtet. Er ist gern bereit, die Anregungen bei einer Neuauflage zu berücksichtigen.

Manchen, im Juli 1929.

·		•	



Inhaltsverzeichnis.

	*** ****
I. Allgemeines	1 - 149
A. Die Begriffe Metall und Legierung	1-2
B. Geschichtliches	3-4
C. Bildung der Legierungen	4-5
D. Technische Darstellung der Legierungen	5 - 11
I. Verfahren	5 -10
2. Schmelzöfen	8 11
E. Eigenschaften der Metalle und Legierungen	11 -149
1. Kristalliner Aufbau metallischer Stoffe	11-14
2. Die Ausbildung des Gefüges	14 - 24
3. Das Gefüge und seine Beeinflussung durch mechanische und thermische	
Behandlung	24 - 36
4. Die Rekristallisationserscheinungen bei metallischen Stoffen	3641
5. Festigkeit und Hürte der Legierungen	41 - 52
6. Dehnbarkeit und Bearbeitbarkeit	52 - 53
7. Thermische Eigenschaften	58 - 122
a) Wärmeinhalt	5358
b) Schmelzen, Erstarren und Verdampfen	58 - 61
c) Die Grundformen der Erstarrungsschaubilder von Zweistofflegierungen	61 - 114
d) Drei- and Mehrstoffsysteme	115 - 120
e) Schwinden	120 - 122
8. Farle	122-128
9. Dichte und Volumen	123 - 129
a) Verhältnisse bei gewöhnlicher Temperatur	123 - 126
b) Die thermische Ausdehnung metallischer Stoffe und die Volumenände-	
rungen bei Umwandlungspunkten	126 - 129
10. Leitungsvermögen für Wärme und Elektrizität	129 - 142
11. Andere physikalische Erscheinungen	142 - 145
at Thermoelektrische Erscheinungen	142 -144
b) Magnetische Erscheinungen.	144 - 145
12. Widerstandsfahigkeit gegen Verzunderung und gegen chemische Angriffe	145 - 149
H. Die Metalle und Legierungen im einzelnen	149 - 268
A. Kupfer and seine Legierungen.	150 - 190
4. Das Kupfer	150 - 156
ar Charakteristik des Metalls	150 - 152
b) Kupfer-Cuprooxyd	152 - 153
e) Phosphorkupfer	153 - 154
di Desoxydation (Reinigung) der Kupferlegierungen	154 -155
el Kupferleitungsdrähte und Leitungsbronzen	155 - 156
2. Bronzen	156 - 178
a) Allgemeines	156 - 164
bi Einzelne Bronzen	164 - 166
of Panteine Induken	

Inhaltsverzeichnis.

·		Seite
c) Sonder- oder Spezialbronzen		166 - 175
d) Aluminiumbronze		175—178
3. Messing (und Kupferzinklegierungen)		178-190
B. Nickel und Kobalt sowie ihre Legierungen		190-198
1. Das Nickel		
2. Nickellegierungen		192-197
3. Kobaltlegierungen		197-198
C. Aluminium und seine Legierungen		
1. Aluminium		198-199
2. Aluminiumlegierungen		
a) Die einzelnen Legierungszusätze		199—201
b) Aluminium-Gußlegierungen		
a) Allgemeines		201-206
3) Leichtmetall-Kolbenlegierungen		206-209
γ) Kokillen- und Spritzgußlegierungen		209 - 215
8) K-S-Seewasser-Legierung	•	215-216
c) Walz- und ziehbare Aluminiumlegierungen		216-221
d) Aluminiumlote		
D. Magnesium, Lithium, Beryllium und ihre Legierungen		
E. Mangan und seine Legierungen		225 - 227
F. Chrom, Wolfram, Molybdan und ihre Legierungen		227—230
G. Titan, Vanadium, Tantal und ihre Legierungen		231—232
H. Quecksilberlegierungen (Amalgame)	•	
J. Zünd- oder pyrophore Legierungen		
K. Arsen- und Phosphorlegierungen		233-234
L. Weißmetalle einschließlich Zinn, Blei, Zink, Cadmium u	n d	200 201
deren Legierungen		234 - 257
1. Das Zinn		234236
2. Das Blei		
2. Das Biei		
4. Antimon- und Arsenlegierungen des Zinns und Bleis		
5. Das Zink		243-247
6. Zinklegierungen und -Lagermetalle		250 - 251
7. Cadmium und -Legierungen		
8. Weißguß, besonders Lugerweißmetalle		
M. Silber und seine Legierungen		259—266
N. Gold und seine Legierungen		
O. Platinmetalle und ihre Legierungen		
P. Gesetzliche Bestimmungen		200
III. Alphabetische Übersicht über die wichtigsten Legierungen		269-361
Buchliteratur		361-362
Autorenragister		363-369
Vergeichnis der Zwei- Drei- and Vierstoffsysteme		370-371
Sachregister		372-383

I. Allgemeines.

A. Die Begriffe Metall und Legierung.

Als Metalle bezeichnet man chem. Elemente, die bei gewöhnlicher Temp. mit einer einzigen Ausnahme fest sind, charakteristisch aussehen, besonderen Glanz haben oder durch Polieren leicht erlangen, kristsch. Gefüge, wenn auch erst manchmal unter dem Mikroskop, gegebenenfalls nach entsprechender Ätzung, zeigen, in nicht allzu dünner Schicht undurchsichtig sind, die Wärme und die Elektrizität gut leiten, die letztere als Leiter erster Klasse, elektropositiv sind und bei Einw. von Nichtmetallen sich chem. ändern. Die Atomwärme ist für alle festen Metalle annähernd 6.4. Die überwiegende Zahl der praktisch benutzten Metalle besteht aus Legierungen. In der Technik nimmt man häufig von dem Begriff Metall Eisen und Stahl aus, erweitert ihn aber anderseits auf die im besondern als Legg. bezeichneten oder zu bezeichnenden Stoffe.

Unter Legierungen (vom ital. legare, binden) versteht man Gemenge oder Gemische jeder Art, die durch Vereinigung eines Metalls mit anderen Metallen, Metalloiden oder Nichtmetallen in beliebiger Anzahl und in verschiedenen Verhältnissen entstehen. Manche Legg. haben das Aussehen eines neuen Metalls (Messing, Bronze); alle aber unterscheiden sich durch ihre Eigenschaften von den Metallen, aus denen sie hergestellt sind. Die Legg. sind im allgemeinen nicht als chem. Verbb., wenn auch solche in ihnen vorkommen, sondern als phys. Gemische aufzufassen, als erstarrte Lsgg. verschiedener Körper. Die Stampflegierungsartige Rörper (Metall. 1910. 7. 97) (s. a. S. 5) sind als rein mech. Gemenge zu betrachten. Die metallische Eigenart, die Undurchsichtigkeit (in dickeren Schichten) und den Metallglanz sowie ein gutes Leitungsvermögen für Wärme und Elektrizität besitzen auch die Legg.

Die Entstehung der Legg. durch das Verschm. der Metalle oder von Metallen mit Metalloiden, die dabei zu beobachtende Erniedrigung des Schmp., das Auftreten größerer Härten, Festigkeiten oder wesentlich anderer SGG., große Änderungen der Wärme- und Elektrizitätsleitfähigkeit weisen auf phys. Vorgänge hin, die denen bei den wss. Lsgg. ähneln. Von den mech. Gemengen unterscheiden sich die Legg., wie alle phys. Lsgg., dadurch, daß einzelne Bestandteile nicht mech. daraus abgetrennt werden können, sondern z. B. durch Verdampfen, Verbrennen, Ausschmelzen (selten)

oder durch chem. Lösungsmittel von den anderen zu scheiden sind.

Beim Zusammengießen geschm. Metalle findet oft bedeutende Wärmeentw. statt. Gießt man z. B. 70 Tle. geschm. Cu zu 30 Tln. geschm. Zn, so erhöht sich die Temp. so stark, daß ein Teil der Mischung umhergeschleudert wird. Aus geschm. Legg. krist. bisweilen besondere Legg. heraus, z. B. aus geschm. Cu-Sn eine Sn-arme rote oder eine Sn-reiche weiße Leg. Eine Leg. von wenig Ag und viel Pb zerfällt beim Erstarren in reines Pb und Ag-reiches Pb. Bei Legg. von Metallen mit sehr ungleicher Schmelzbarkeit, in denen das leicht schmelzbare Metall überwiegt, kann dies bei niederer Temp. abfließen, während das schwer schmelzbare mit einem geringen Teil des ersten ver-

bunden zurückbleibt (Kienstock beim Seigerprozeß). Dieses Verhalten der Legg. macht in der Praxis besondere Maßregeln zur Verhütung der Entmischung erforderlich. Anderseits benutzt man es zur Gewinnung und Reinigung von Metallen. Ähnlich verdampft der größere Teil eines flüchtigen Metalls, aber ein Teil von ihm wird von dem nicht flüchtigen hartnäckig zurückgehalten, so daß man Cu durch Erhitzen nicht vollständig von Zn, As oder Hg befreien kann. Nur im hohen Vakuum ist dies möglich, ein Verf., das neuerdings auch zur quantitativen Trennung und Best.

angewendet wird.

Das Erstarren der Legg. erfolgt unter Erscheinungen, die für jede Leg. charakteristisch sind, und mit deren Studium sich besonders die thermische Analyse beschäftigt (s. den Abschnitt E. 7.). Es führt im Gefüge zu Kristallen, die sich allerdings bei der Ausbildung wechselseitig stören, so daß wir meist nicht die gewohnten Kristallformen erkennen. Das kristsch. Gefüge ist in der Regel nicht so einfach wie bei den reinen Metallen. Es kommt zwar auch der Fall vor, daß Legg. nur aus einer Kristallart bestehen, z.B. bei den Mischkristallen (homogenen Kristallen ohne bestimmte chem. Zus.), die auch als feste Legg. bezeichnet werden. Man sagt, ein Metallpaar ist befähigt, eine fortlaufende oder aber eine unterbrochene Reihe von Mischkristallen zu bilden. In anderen Fällen liefern zwei Metalle ein Eutektikum, d. h. ein bei bestimmter Temp. aus der Schmelze sich ausscheidendes inniges Gemenge ihrer Kristalle. Je nach der Menge der in der Legierung vorhandenen Metalle sind drei Fälle möglich: 1. Kristalle von X, eingebettet in Eutektikum; 2. nur reines Eutektikum, gebildet aus dicht gedrängten Lamellen oder feinsten Kristallkörnchen von X und Y; 3. Kristalle von Y, im Eutektikum lagernd. 1. und 3. Fall werden noch kompliziert, wenn eines der Metalle eine gewisse Menge des anderen in Lsg. halten kann.

Beim Erstarren einer Leg. von 20 Cu und 80 Ag scheidet sich von 815° an Ag aus, bis der noch fl. Teil 27 Cu enthält; dann erstarren Cu und Ag zugleich bei 778° zu einem innigen Gemenge, einer eutektischen Mischung. Bei Legg. mit mehr als 28 % Cu scheidet sich zuerst Cu aus. Solche Legg. enthalten als Gefügebestandteile größere Mengen Cu, das in eutektische Mischung aus Ag-und Cu-Kristalliten eingebettet ist. Legg. mit 28 % Cu bestehen nur aus eutektischer Mischung. Solche mit mehr als 72 % Ag enthalten Ag-Ausscheidungen in eutektischer Mischung. Bei Legg. mit sehr geringem Ag- oder Cu-Gehalt zeigt das Mikroskop eine homogene Masse. Eutektische Mischung tritt erst sichtbar hinzu, wenn die Leg. mindestens 1 % Ag oder Cu enthält. Daraus kann geschlossen werden, daß das aus Ag- oder Cu-reicheren Legg. sich zuerst ausscheidende Metall eine kleine Menge des anderen Metalls gel. enthält.

Treten die zwei Metalle einer Leg. zu einer oder mehreren chem. Verbindungen zusammen, so sind diese als Kristalle und jeweils als Bestandteile des Eutektikums im Gefüge zu finden. Wird eine Leg. aus drei oder mehreren Metallen gebildet, so werden die Verhältnisse noch verwickelter, aber der kristsch. Gefügeaufbau ist immer zu finden.

Die Größe der Metallkristalle ist jeweils von der Abkühlungsgeschwindigkeit abhängig. Bei sehr langsamer Erstarrung können auch Trennungen der Kristalle nach dem SG. erfolgen, wie z.B. bei Pb-Sb-Legg. Sb-Kristalle sich in langsam abgekühlten Schmelzen an der Oberfläche anreichern. Durch Walzen, Ziehen, Schmieden usw. von Metallen oder Legg. in kaltem Zustande werden die Kristalle zertrümmert oder in die Länge gestreckt. Im heißen Zustande verkleinern mech. Einww. lediglich das Kristallkorn. Das Erhitzen beseitigt die durch Kaltbearbeitung hervorgerufenen inneren Spannungen und vergrößert die Metallkristallkörner. Die Orientierung der Kristalle ist beim Erstarren senkrecht zur Abkühlungsfläche und bei elektrol. Abscheidung parallel der Stromrichtung, also senkrecht zur Abscheidungsfläche. Beim Drahtziehen kommt es vor, daß sich die Kristalle in bestimmter Weise zur Zugrichtung einstellen. Durch Glühen wird aber in allen Fällen der Gleichgewichtszustand hergestellt. Diese Verhältnisse werden später eingehend behandelt.

B. Geschichtliches.

Au, Cu, Fe und Sn wurden schon von den ältesten Kulturvölkern benutzt. Im 4. Jahrh. v. Chr. kannte Theophrastos das Hg, im 15. Jahrh. n. Chr. nennt Basilius Valentinus Zn, Bi und Sb. Viele Metalle wurden erst gegen das Ende des 18., manche sogar erst gegen das des 19. Jahrh. entdeckt. Nähere Angaben folgen in spätern Abschnitten bei den einzelnen Metallen.

Die ersten verwendeten Metalle, Au und Cu, in dem Zustand, wie sie die Natur dem Menschen gelegentlich als Mineralien bot, waren meist unrein oder legiert. Sie wurden durch Hämmern gestaltet. Das Schmieden und Gießen waren wohl die am ersten erlernten Metallkünste. Dabei dürfte besonders das Cu öfter verunreinigt und dadurch härter geworden sein. Das erste große Aufleben der Metallverarbeitung fand erst in der Bronzezeit statt und gab ihr das eigentümliche Gepräge. Später dürften dann auch Stücke von Meteoreisen (meist Fe-Ni-Legg.) vom Menschen verwendet und auch verarbeitet worden sein.

Wohl durch Zufall hatte man frühzeitig gelernt, das Cu durch Verschm. mit Sn zu härten, und entdeckte so die zu den damaligen Waffen, Schmuck- und Gebrauchsgegenständen gut brauchbare Bronze. Empirisch hatte man tatsächlich eine für den Zweck sehr geeignete Zusgefunden, die durch Überlieferung Jahrtausende lang, bis auf unsere Tage, erhalten blieb. Im Mittelalter spielte der Glockenguß eine große Rolle, doch war auch hier lediglich die auf empirischem Wege erlangte Erfahrung ausschlaggebend. Ebenfalls bis in die Neuzeit erhielt sich die Übung, Messing durch Verschm. von Cu mit Galmei und Kohle herzustellen, wie man schon in alter Zeit, zuerst wohl unbewußt, aus den Erzen Legg. unmittelbar red. hatte.

Die ersten Anfänge wissenschaftlicher Unters., abgesehen von den chem. Analysen, lassen sich vielleicht in einer Arbeit von Réaumur 1722 (L'Art de convertir le fer forgé en acier et l'art d'adoucir le fer fondu, Paris) erblicken. Obwohl schon 1665 von Robert Hooke (Some physiological description of minute bodies made with magnifying glasses, with observations and enquiries thereupon, London) das Mikroskop zu Metallbetrachtungen herangezogen worden war, untersuchte Réaumur doch wieder nur die Bruchfläche von Metallen, wie diese schon von alters her zur Beurteilung der Eigenschaften der Metalle gedient hatte.

Es war Widmanstätten in Wien 1808 vorbehalten, auf Schliffen von Metallen, besonders des Meteoreisens, Bilder aufzufinden, die wir heute als Widmanstättensche Ätzfiguren zu bezeichnen pflegen. Es dauerte aber noch an 50 Jahre, bis das Mikroskop systematisch zur Unters. von Metallschliffen benutzt wurde. Die Studien des Münchener Mineralogen J. N. v. Fuchs (Theoretische Bemerkungen über die Gestaltungszustände des Eisens, Abh. Bayr. [II] 1851. 7.1) und von Karl Kohn (D. 1851. 121. 10) befaßten sich hauptsächlich mit Eisenprodd., wie auch H. C. Sorby (On a new method of illustrating the structure of various kinds of steel by nature printing, Proc. Sheffield 1864, Febr., und On the microscopical structure of iron and steel, Ir. St. J. 1886. I. 140; 1887. I. 255; Eng. 1882. 54. 308) in Sheffield Schliffe und die ersten Mikrophotographien von Eisen und Stahl herstellte. Die Legierkunst blieb davon noch unberührt. Dagegen fand seit Beginn des 19. Jahrh. die chem. Analyse immer mehr Eingang. Das Legieren der Metalle wurde wohl auch schon zu Verss. auf empirischem Wege in größerem Umfang betrieben, aber erst nach der Entw. der eingehenden phys.-chem. Unters.-Methh. kann man von einer wissenschaftlichen Legierkunst sprechen.

Über das Wesen der Metallegs. war man lange, selbst noch vor 50 Jahren, nicht im klaren. Münster (Om hytteprodukted sten, Nyt Mag. for Naturvidenskaberne 1876) suchte zwar schon 1876 nachzuweisen, daß die Beimengungen und Verunreinigungen in den Metallschmelzen ganz allgemein in gel. Form vorkommen, fand aber damals mit seiner Vermutung weder auf wissenschaftlicher noch auf techn. Seite Beachtung. Le vol (J. Pharm. Ch. 1850. [3] 17. I11; A. Ch. Ph. 1852. [3] 36. 193 und 1853. [3] 39. 163) stellte seit 1850 systematische Verss. mit Legierungsreihen verschiedener Metalle an, welche die Metalle jeweils in stufenweise wechsclader Menge enthielten, und fand so, daß nur wenige Legg. beim Erstarren homogen bleiben. Das Eutektikum zwischen Cu und Ag hatte er als eine chem. Verb. angesprochen. Seine Forschungen sind für die Kenntnis der Seigerungserscheinungen wichtig geworden. Über die phys. Eigenschaften von Legierungsreihen verdanken wir A. Matthiesen (Rep. Assoc. 1863. 37; J. Ch. S. 1867. 20. 201; D. 184) grundlegende Unterss. Er erkannte auch, daß Metallegg. als erstarrte Legg. zu betrachten sind. Eine große Zahl von Verss. wurde von ihm den Veränderungen des SG., der el. Leitfähigkeit und der Thermo-EMK. von Legierungsreihen gewidmet.

Seine Schüler und viele andere Forscher setzten die Arbeiten fort und verschafften der Legierkunst die nötige wissenschaftliche Grundlage durch die Anw. der physikalischen Untersuchungsweise die Entdeckung des Raoultschen Gesetzes der mol. Gefrierpunktserniedrigung und der Siedepunktserhöhung, nachdem Guthrie der Nachweis gelungen war, daß die Legg. als Legg. der Metalle ineinander sich in ihrem Verhalten von wss. Salzlegg. nicht wesentlich unterscheiden. So wurde auch der seit längerer Zeit herrschende Gegensatz zwischen Lösungsmittel und gel. Stoff entfernt. Durch diese Unterss. wurde besonders die als thermische Analyse bezeichnete Untersuchungsmeth. begründet, die namentlich durch G. Tammann in Göttingen ausgebaut und vervollkommnet wurde. F. Calvert und G. Johnson (Phil. Mag. 1855, 1858,

1859, 1869 usw.) untersuchten hauptsächlich die Änderungen der Dichte, Härte und Dilatation von Legierungsreihen. So fanden die phys. Methh. zur Beurteilung der Metallegg. immer mehr Anw. Die Kristallisationserscheinungen in Metallegg. wurden durch genaue Temp.-Messungen von Wiede mann (Wied. Ann. 1878. 3. 237; 1883. 20. 228) und Spring (Bl. Acad. Belg. 1894. [3] 28. 23; Z. phys. Ch. 1894. 15. 65) verfolgt. Die ersten Schmelzkuiven verdanken wir den Unterss. Heycocks und Nevilles (J. Ch. S. 1889. 55. 666; Phil. Trans. 1887. 189. 25). Diese, sowie G. Tammann (Z. phys. Ch. 1899. 3. 441) und auch W. Rams ay (J. Ch. S. 1889. 55. 521) studierten den Einfuß von gel Metallen auf die Siedenunktserhähung von Heg. Wobei 55. 521) studierten den Einfluß von gel. Metallen auf die Siedepunktserhöhung von Hg, wobei

schon das Raoultsche Gesetz angewendet wurde.

Wie für die phys. Chemie, so wurde auch für die Metallographie (die Lehre von den Metallen und Metallegg.) die Entw. der Gibbschen Phasenregel von größter Bedeutung, besonders nach den Anww. von H. v. Jüptner (St. E. 1889. 12. 23) und von Le Chatelier (C. r. 1900. 130. 85). Ungemein fördernd erwies sich für die Kenntnis des Wesens der Metallegg. die Ausgestaltung der Lehre vom heterogenen Gleichgew. durch Bakhuis Roozeboom. Er veröffentlichte 1900 (Z. phys. Ch. 34. 436) ein Zustandsdiagramm der Fe-C-Legg. unter Auswertung der thermischen Untersuchungsergebnisse von Roberts Austen (Proc. Mech. Eng. 1899. 35). Der große Aufschwung, den die Eisenindustrie am Ende des vergangenen Jahrh. nahm, läßt es begreiflich erscheinen, daß sich auf diesem Gebiete viel Forscher betätigten. So machte sich A. v. Martens (Z. D. I. 1878. 11. 205. 481; Eng. 28. 88; J. Ir. St. Inst. 1879. 2. 608) besonders um die Ausbildung der optischen und mech. Prüfungsverff. verdient. Weiterhin arbeiteten E. Heyn und O. Bauererfolgreich fort. F. Osmond (C. r. 1885. 100. 450; A. Min. 1885. [8] 8. 1; ferner: Méthode générale pour l'analyse micrographique des aciers au carbone, Mém. Art. 1887. 15. 573) und A. Werth (Bl. Soc. Enc., Mai 1895) bereicherten die damals noch junge metallographische Wissenschaft besonders an Methh. zur Sichtbarmachung des Gefüges, wie durch das Reliefpolieren und das Ätzpolieren.

Das Mikroskop war auch schon von Wedding (J. Ir. St. Inst. 1886. I. 187; St. E. 1886. 6. 633) zur Beurteilung der Metalle mit Erfolg herangezogen worden. H. Behrens legte 1894 (Das mikroskopische Gefüge der Metalle und Legg., Hamburg) eine Fülle von Beobachtungen über die Kristallisationserscheinungen bei den Metallen und Legg. in einer großen Anzahl von Zeichnungen nieder. H. M. Howe zog aus den Erscheinungen beim Abschrecken der Legg. bei bestimmten Tempp. Rückschlüsse auf die inneren Umwandlungen in ihnen. Diese Meth. benutzten Heycock und Neville (Phil. Trans. [A.] 1902. 202) besonders bei ihren Unterss. über

Das gewaltige Aufblühen und damit die Begründung der Wichtigkeit der Metallographie als Untersuchungsmeth. der Metalle und Legg. fand aber erst um die Jahrhundertwende statt, als die phys.-chem. mit den mkr. Methh. gemeinsam angewendet wurden. Die Fülle der nun einsetzenden Forschungsarbeiten ist ungemein groß. Es sei nur auf die (besonders in der Z. anorg. Ch. veröffentlichten) Unterss. von G. Tammann in Göttingen und seinen Mitarbeitern, die eine große Zahl binärer Legg. bearbeiteten, hingewiesen. Sie verdrängten die durch Jahrtausende im Legierungsgewerbe heimische Empirie, so daß es auf Grund systematischer Verss. heute möglich ist, jeweils die für bestimmte Zwecke geeignetste Leg. zu erzeugen, die den gestellten Anforderungen

am besten zu entsprechen vermag. Wie in der gesamten Industrie hat sich der Aufschwung im Lauf der letzten Jahrzehnte auch im Legierungsgewerbe bemerkbar gemacht, das in größere Bahnen, teilweise sogar in den Großfabriksbetrieb gelenkt wurde. Die metallographischen Untersuchungsmethh. hatten besonders den Vorteil der neuzeitlichen Desoxydationsmittel gezeigt und diesen schnelle Ver-

breitung verschafft.

Durch die röntgenographischen Feinstrukturunterss. der letzten Jahre wurde der kristsch. Aufbau der Metalle und der Legg. bewiesen und wichtige Aufklärung auf diesem Gebiete gebracht. Von großer technologischer Bedeutung sind auch die Röntgendurchleuchtungen, durch die z.B. Fehlstellen in Metallgüssen oder in Schweißstellen u. ä. aufzufinden sind. Bei den Leichtlegg., insbesondere Kokillen- und Spritzgußteilen, ist diese Meth. der Beobachtung der Röntgenschattenbilder direkt am Fluoreszenzschirm sehr wertvoll geworden. Auch photographische Röntgenschattenbilder werden mit Vorteil hergestellt.

Über einzelne Legg. finden sich in den Hauptabschnitten II. und III. noch manche ge-

schichtliche Bemerkungen.

C. Bildung der Legierungen.

In der Regel werden die Legg. durch Verschmelzen der Metalle hergestellt. Es gibt aber auch andere Entstehungsmöglichkeiten. So kann der Dampf eines Metalls auf ein anderes (z.B. Zn- oder Sb-Dampf auf erhitztes Cu) wirken. Oder eines der Metalle ist fl., das andere fest (Hg und Au). Auch durch innige Berührung zweier Metalle bei einer Temp., in der ihre Atombewegungen groß genug sind, können sich Legg. bilden (z. B. aus Ni und Fe bei Glühhitze). Zuerst entsteht dabei die Leg.

r an den sich berührenden Oberflächen, wandert aber nach längerer Erhitzungsuer auch in die Tiefe, wie der C bei der Zementstahlbereitung mit der Zeit allihlich in das Eisen eindringt. Druck allein genügt in der Regel noch nicht zur B.
ier Leg., wie die Verss. von Spring, Masing u. a. m. gezeigt haben; doch wird
rch ihn der Diffusionsvorgang erleichtert oder der Schmp, der Metalle erniedrigt
d so die Entstehung der Legg. begünstigt. Ferner können Legg. durch die gleichtige Red. der Metalle aus den Erzen gebildet werden. In neuester Zeit gewinnt
elektrol. Abscheidung aus wss. Legg. oder aus dem Schmelzfluß immer mehr
Bedeutung (z. B. Messing und auch Bronze aus cyankalischen Elektrolyten).
rch das Thermitverf. (Aluminothermie) werden weiterhin einzelne
talle und Legg. erzeugt. Namentlich können so Metalle der Eisengruppe nahezu
ilenstofffrei gewonnen werden.

Die meisten Metalle lassen sich durch Verschmelzen in fast allen Verhältnissen zeinander legieren; doch werden in der Technik nur diejenigen Legg, hergestellt, für die gewünschten Zwecke die besten Eigenschaften aufweisen. Metalle, die sich fl. Zustand nur teilweise oder gar nicht miteinsnder legieren lassen, zeigen nach de bur - Bauer folgende Erscheinungen: I. Sie bilden zwei Flüssigkeitsichten, getrennt nach dem SG., wie Pb-Zn und Zn-Bi. Jede der Schichten enthält jeder Temp. eine Menge des anderen Metalls in Lsg., die dem Sättigungsgleichgew. spricht. Durch die Ggw. eines dritten Elements kann dieses Gleichgew. verändert den (z. B. Parkes Bleientsilberung durch Zn). Bei Al-Cr, Bi-Mn, Pb mit Cr, Cu, Mn, Ni, ferner Cr mit Cu, Ag, Sn und Fe-Sn, Co-Bi, Ag-Mn und Ag-Ni treffen dieses Verhältnis an. 2. Fast völlig unl. ineinander sind: Fe-Pb, Al-Ph, Al-Cd, Zr, Bi-Fe, Fe-Hg, Co-Ni. Von diesen Metallen können also nur mech. Gemenge testellt werden. Diese erzielt Guertler durch Pressen von Spänen (z. B. von und Fe), Friedrich durch Emulgier en, das ist heftiges Verrühren der Jetalle, worauf durch schnelles Abkühlen die Entmischung verhindert wird.

D. Technische Darstellung der Legierungen.

1. Verfahren.

Beim Verhütten der Erze werden zunächst Rohmetalle gewonnen, die neben ren Verunreinigungen auch fremde Metalle enthalten und meist als Legg. (von zuger und wechselnder Zus.) zu betrachten sind. Aus ihnen werden in der Regel Metalle erzeugt. In einzelnen Fällen aber (wie bei Antimonblei, Zinnblei, Niekeler), in denen sich die Trennung nicht lohnt und das zusammengesetzte Prod. «tfähige Ware bildet, liefern die Hüttenwerke Legg. von bestimmter Zus. Solche en absichtlich auch durch gemeinsame Red. der gemischten Erze oder durch ehm, eines Metalls mit dem Erz des andern unter Zugabe eines Reduktionsmittels igt werden, wie z. B. durch Schm. von Cu mit Galmei und Kohle zur Gewinnung Tu-Zn-Leg. Bei dem älteren Verf. zur Darst, von Al erhielt man Legg., wie genauch beim Verhütten von Eisenerzen in Hochöfen entstehen.

In der Regel werden die Legg, durch Zusammenschm, entsprechend reiner alle dargestellt, weil man auf diese Weise am siehersten Prodd, von gechter Beschaffenheit erhält. Gemeinsame Red, der Metalloxyde durch Al oder gg, ist ebenfalls brauchbar, Elektrol, gewinnt man Legg, aus wss. Legg, der henden Metallsalze, andere durch Erschmelzen mittels el. Heizung, mit oder ohne izeitige elektrol. Wirkung des Heizstroms.

Zur Verbesserung der Eigenschaften von Metallen setzt J. K a t z i n g e r (D.R.P. 08; Z. Met. 1923. 15. 54) Stoffe wie Si, B oder F-Verbb, den Metallen durch ittlung dritter Stoffe zu, die (wie Alkalimetalle und ihre Verbb.) sowohl zu den dmetallen wie zu den Zusatzstoffen eine starke Vereinigungsfähigkeit besitzen,

wobei ein dem Tempern oder dem Zementieren ähnliches Glühverf. nachträglich vorgenommen wird. Beim Zementieren wird ein Metall durch Erhitzen mit einem Zementierpulver ohne zu schmelzen in eine Leg. verwandelt (B. von Messing aus Cu durch Erhitzen mit Zinkerzen oder Zn; Sherardisieren von Fe mit Zn oder nach dem Verf. der Electrical Co. mit Al). Durch Überziehen von Fe mit Al (Kalorisieren oder Alitieren nach dem Verf. der Diamond Power Spezialty Co., Detroit, und dem von Friedr. Krupp A.G.) wird ein wirksamer Schutz des Eisens gegen Flammengase bis etwa 950° erreicht. Das Verf. dient als Schutz der in Flammrohren von Dampfkesseln eingebauten Aschenbläserrohre und für Glühtöpfe oder Einsatzkästen (A. Fry, Hitzebeständige Metallgegenstände, Kruppsche Monatsh., Februar 1925, S. 27). Ähnlich wird ein Cr-Überzug erzeugt (Chromisieren: C. Kelly, Met. I. N. Y. 1923. 23. 385; G. Grube und W. v. Fleischbein, Festschrift Gustav Tammann. S. A. Z. anorg. Ch. 1926. 154. 314). W kann ebenfalls durch Diffusion im festen Zustand in Eisen eingebracht werden. Auch sonst bildet man an der Oberfläche von Metallen Legg. durch Erhitzen

nach Aufbringen eines Überzugs aus einem anderen Metall.

Manche Metalle lassen sich schwierig miteinander legieren. In solchen Fällen wendet man Vor-oder Zwischenlegierungen an, die meist auf besonderen Werken hergestellt werden und die Einführung ihres Hauptbestandteils in die gewünschte Leg. erleichtern. Viele Zwischenlegg. dienen auch als De soxydationsmittel (Legiermetalle) zur Red. der in den Legg., namentlich des Cu, vorhandenen Oxyde. Hierzu eignen sich alle leichter als Cu oxydierbaren Metalle und Metalloide, falls sie im Cu unl. Oxyde bilden und nicht durch ihre Ggw. die gewünschten Eigenschaften der Leg. verschlechtern, denn sie müssen in einem gewissen Übsch. angewandt werden, wenn die Entziehung des O vollständig sein soll. Während die Eisenlegg. mehr oder weniger bedeutende Mengen von Körpern, wie Si und Mn, enthalten, die man zur Herbeiführung von Desoxydationen in das Metall einführt, kommt bei den anderen Metallegg. nur das Zn in Betracht, das eine gewisse desoxydierende Wirkung besitzt und deshalb den meisten industriellen Legg., auch solchen, zu deren wesentlichen Bestandteilen es nicht gehört, bis zu etwa 2 % zugesetzt wird. Wie in der Stahlindustrie benutzt man bei den Metallegg. Si, Mn, Al, vielfach auch Na, Ca, Cd und Vorlegg. des Mg und P. Man stellt sie dar durch Zusammenschm. der Metalle (wie das hochproz. Mangankupfer, Manganzinn, Eisenmagnesium) oder aluminothermisch (wie Chrommangan, Chromkupfer, Mangantitan, Manganbor). Siliciumkupfer wird im el. Ofen erzeugt, Phosphorkupfer durch Einleiten von Phosphordämpfen in fl. Cu oder durch Red. von Phosphaten durch Kohle bei Ggw. von Cu. Heyn und Bauer (Metall. 1906. 4, Heft 8 u. 9; Z. anorg. Ch. 1907. 52. 146) erhitzen ein Gemenge von Cu-Spänen und rotem P unter Holzkohlendecke auf 300 bis 400°, höchstens 700° und nutzen die Abhitze sowie die P-Dämpfe in einem zweiten und dritten Tiegel aus. Mg-Legg. zu Desoxydationszwecken (wie mit Sn, Cu, Ni, Zn) und auch reines Mg werden von der Chem. Fabrik Griesheim-Elektron zu etwa 0.1% des Einsatzes mittels starken Cu-Drahtes an einer etwa 1.5 m langen, fingerdicken Eisenstange, die mit einer Glasur von Borax versehen wurde, befestigt. Die vorgewärmte Stange wird in den fl. Tiegelinhalt getaucht und das Metall tüchtig durchgerührt. Nach Einführung des Desoxydationsmittels wird die Schmelze mit zerkleinerter Holzkohle bedeckt und der Tiegel nochmals der vollen Ofenglut ausgesetzt. Bei größerem Bedarf empfiehlt sich die Anw. von Vorlegg. mit einem Gehalt von 2 % Mg, von denen 5 % des Einsatzes zugesetzt werden.

Bei der Herst. der Legg. darf das Metall keine schädigenden frem den Stoffe aufnehmen; besonders ist der O₂ fernzuhalten, um Verluste durch Oxd. und damit Änderung der Zus. der Legg. zu vermeiden. Manche Metalle (wie Fe, Ni, Cu) lösen aber auch ihr Oxyd, das während der Erstarrung mit etwa vorhandenen Sulfiden oder Kohle SO₂ oder CO bildet oder als Fremdkörper in der Leg. eingelagert bleibt.

Beim Schm. von Fe ist H_2 , bei Edelmetallen O_2 fernzuhalten, um die Entstehung von blasigem Guß zu verhindern. Den besten Schutz bildet eine Decke von Borax, Glas (Flußspat und Schlacken) oder Kohlenpulver (sofern C von den Metallen nicht

aufgenommen wird).

In der Regel wird beim Zusammenschm. der Metalle das leichter schmelzbare Metall in das fl. schwerer schmelzbare eingetragen. Zur Erzielung homogener Mischungen wird die Schmelze, besonders bei Metallen von sehr verschiedenem SG. oder geringer Legierbarkeit, mit trockenen Hölzern, seltener mit Metallstäben dauernd gerührt und dann schnell zum Erstarren gebracht, damit nicht durch S e i g e r u n g Ungleichmäßigkeiten entstehen. Meist gewinnt die Güte der Leg. durch Umschmelzen, weil dadurch größere Gleichmäßigkeit erreicht wird. In anderen Fällen beeinträchtigt aber das Umschmelzen (besonders bei Zinnbronzen, vgl. E. Heyn und O. Bauer, Mitt. Matprig. 1904. 137), oft schon zu langes Beharren

im fl. Zustand bei der Herst., die Beschaffenheit der Leg.

Allerlei Abfälle von der Gewinnung oder Benutzung der Legg. werden verwertet, indem man zur Vermeidung von Verlusten durch Oxd. das Altmaterial zunächst schm. und erst dann weitere Legierungsmetalle zugibt. Über Zeitersparnis und Wärmehaushalt bei der Herst. von Legg. vgl. W. Guertler (Z. Met. 1914. 6. 183, 238). Metallspäne in Form von Briketts können die Schmelzkosten wesentlich verringern und die Herst. reinerer Legg. ermöglichen. Beim Brikettschmelzen wird der Schmelzraum besser ausgenutzt und die zum Schm. erforderliche Zeit wesentlich verringert. Der Abbrand ist besonders bei stark zinkhaltigen Legg. nach den Verss. von Mehrtens (Werkstattstechn. 1912. 6. 612) beim Verschm. von Metallspäne-briketts um etwa 10 % geringer als bei Verw. nichtbrikettierter Späne. Bei der Verarbeitung der Späne von Cu-Legg. und auch von Weißmetallen empfiehlt es sich, mittels eines Elektromagneten die verunreinigenden Eisenteile zu entfernen. Vgl. a. F. Reinboth (Met. 1917. 15). Niedrig sd. Metalle (Hg, K, Na, Cd, Zn) soll man (E. Fernholz, D.R.P. 309 114, 23. 3. 1918) mit solchen von hohem Schmp. (Fe, Ni, Mn) in beliebigem Verhältnis legieren können, wenn man den Sdp. der ersteren auf den Schmp. der letzteren durch Erhitzen unter starkem Druck, z. B. mit hoch komprimierten oder fl. Gasen, bringt. Auch das Gießen und Abkühlen bis zum Sdp. des niedrig schm. Metalls muß unter Druck erfolgen.

Es mag hier noch erwähnt werden, daß das Löten nicht nur bei den reinen Metallen, sondern auch bei der Weiterverarbeitung der Halbzeuge von Legg. viel angewendet wird und seinerseits wieder ein oberflächliches Legieren darstellt. Neuerdings wird vielfach auch die autogene Schweißung für Legg. benutzt, wobei jedoch ganz besondere Vorsichtsmaßregeln gebraucht werden müssen, da die heiße Schweißflamme leicht Veränderungen bewirkt. Es werden so, wie beim Löten, zwei gleiche oder verschiedene Metalle oder auch Legg. vereinigt, wobei man als Zusatzmittel meist den Stoff wählt, der den niedrigeren Schmp. besitzt. Bei Cu und seinen Legg. (vgl. Th. Kautny, Leitfaden für Acetylenschweißer, Halle 1914, und Handbuch der autogenen Metallbearbeitung, Halle 1919) ist auf die Gefahr der Oxd. der Schweißnaht besondere Rücksicht zu nehmen. Es werden daher als Zusatzmetalle meist Stäbchen von Legg. verwendet, die desoxydierende Mittel (meist P) enthalten. Auch Ni-, Ag-, Au-, Pb- und Al-Legg. werden autogen verschweißt, wobei besonders Al und seine Legg. eine gewisse Vorsicht gegen oxdd. Einflüsse erfordern. Die el. Lichtbogenschweißung wird weniger benutzt. Dagegen findet die el. "Punkt- und Nahtschweißung" und besonders die Schweißung durch el. Widerstandserhitzung bei Legg. sehr vorteilhaft Anw., denn hier sind die oxdd. Einflüsse sehr gering. Derartig geschweißte Messingbleche können z.B. leicht gezogen und gedrückt werden.

Die Weiterverarbeitung der Legg. durch Gießen erfolgt seit langem in Sandoder Metallformen (Sand- und Kokillenguß). Das Formen und Gießen ist auch heute noch eine Kunst und erfordert viel Erfahrung, besonders in der Anordnung

Schmelzöfen (zu S. 10).

Bedeutung der Buchstaben für alle Figuren:

A - Aschenfall, Ab - Abzug, B, B_1 und B_2 - Brenner, Ck - Chamette, D - Drehachse, F - Feuer- oder Verbrennungsraum, Fe - Eisen, H - Kipp- oder Drehverrichtung, T - Tiegel.





Fig. 1. Schmelzofen mit Trockenraum für Gelbgießer.

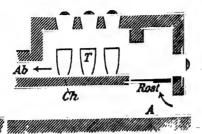


Fig. 2. Flammtlegelofen.

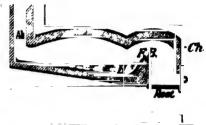


Fig. 3. Flammofen.

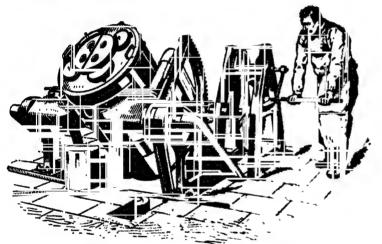


Fig. 4. Kippbarer Tiegelofen für Koksfeuerung

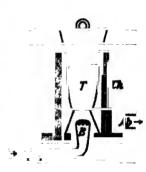


Fig 5, tlastjegelofen



Fig. 6. Kleiner Gastiegelofen mit Mekerbrenner.

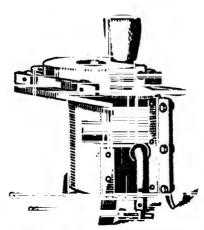


Fig. 7. Gastiegelofen mit Mekerbrenner für Druckluft oder Sauerstoff.

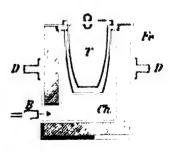


Fig. 8 Tiegelschmelzofen nach Steele,

Fig. 9. Schmelzofen nach Charlier mit Rohölfeuerung.

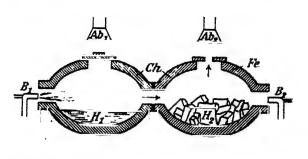


Fig. 10. Rockwellofen mit Vorwärmung für Rohölfenerung.

Fig. 2. Für langflammiges Brennmaterial, Gas oder Rohöl. Wurde vielfach im Großbetriebe zum Messingschmelzen angewendet.

Fig. 3. Flammofen zum Bronzeschmelzen für große Mengen Metall, die mit den Feuergasen, meist von Holz, ohne Schaden in Berührung kommen dürfen.

Fig. 4. Neuzeitlicher Ofen von Basse und Selve.

Fig. 5. Meist für Versuchsschmelzen.

Fig. 6. Besonders für Laboratorien.

Fig. 7. Mittlere bis große Ausführung.

Fig. 8. Für Rohölfeuerung (auch für Gas). Kippbar; für größere Mengen Metall.

Fig. 9. Drehbar.

Fig. 10. Vorwärmung durch die Heizgase abwechselnd auf den Herden H_2 und H_1 .

Fig. 11. In wenigen Min. Tempp. von 30000 und mehr erzielbar. Infolge der genauen Temp.-Regelung besonders für Versuchsschmelzen geeignet.

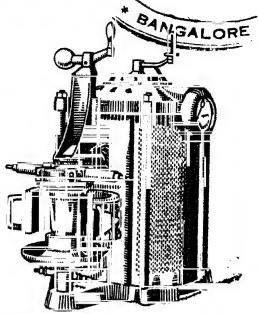


Fig. 11 Transformatortiegelschmelkofen, System Helberger, für Laboratorien,

Fig. 1. Mit Koksfeuerung, Geschichtlich wichtige Form. Der Trockenraum dient zum Trocknen der Gußformen und wird heute meist durch einen eigenen Trockenofen ersetzt.

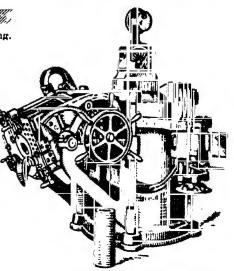


Fig. 12. Transformatortiegelschmelzofen. System Helberger, für zwei Tiegel

Fig. 12. Größer. Von den zwei Tiegeln einer kippbar. Für Schmelzen bis zu 100 kg. Der Inhalt des kleinen Tiegels kann z. B. zum Zusatze kleiner Mengen eines hoch sehm. Metalls in fl. Zustande zum Inhalte des großen Tiegels benutzt werden.

der Anschnitte, Eingüsse, Steiger usw. Früher wurden gestaltreiche Gußstücke nur in getrockneten Formen gegossen. Heute geht man immer mehr dazu über, in "grünen", d. h. nassen (ungetrockneten) Sandformen zu vergießen. Man erzielt so schnellere Abkühlung und dadurch bessere Festigkeit (feineres Korn!) der Gußstücke und höhere Erzeugungsmenge. Beim Gießen und Formgeben sind Saugen (Lunkern) und Seigerung zu beachten, scharfe Ecken und Kanten sowie unvermittelte und starke Querschnittsübergänge zu vermeiden. Wo diese trotzdem auszuführen sind, hilft man sich durch örtliche Kühlung mit Schreckeisen (bei Al-Legg. auch Platten aus Rotguß), ähnlich wie dies beim Hartguß zur Erzielung der harten Schale (Härtungsschicht) geschieht.

Neuerdings findet der Schleuderguß immer mehr Verw. Im kleineren Maßstabe wird er besonders bei den Edelmetallegg. für Zahnersatz benutzt. Im Großbetrieb werden nach ihm vielfach Rohre aus Gußeisen, aber auch aus Bronze, Messing, Rotguß, Stahlguß und Al-Legg. hergestellt. Sie zeichnen sich durch gute Qualitätawerte und ein sehr dichtes Gefüge aus. Durch die Schleuderkraft wird besonders die Außenschicht sehr dicht. Sog. Kaltschweißstellen sind hier lästig und gefährlich. Rohre für die Herst. von Kolbenringen werden vorteilhaft nach dem

Schleudergußverf. hergestellt.

Der Kokillenguß für Al-Legg., Messing und Bronze ist heute schon sehr hoch entwickelt. Er liefert viele Massenerzeugnisse, z. B. Staubsaugerteile, ja ganze Gehäuse von Verbrennungskraftmotoren für Kraftfahrzeuge aus Al-Legg. Die Kokillenform (aus Grauguß oder Cr-Stahl) ist billiger als die Spritzgußform, so daß bei Kokillenguß schon kleinere Mengen wirtschaftlich sind.

Durch Gießen in der Leere (vgl. Compressed Air Mag. 17. Nr. 2. 8. 6330) oder unter Druck gewinnt man feste, blasenfreie Güsse. Letzterer Spritzguß dient jetzt mit Vorteil zur Erzeugung von Massenfabrikaten aus Weißmetallen, Al-Legg. und sogar Messing oder Bronze, bei denen die Abmessungen der metallenen Guß-

form sehr genau wiedergegeben werden.

Vgl. Met. 1914. Heft 6, 10 und 12; La Fonderie moderne 1918. Nr. 10 u. 11; Gieß. Z. 1911. 690, aus Foundry Trade J. 13. Nr. 116; R. Uhlmann, Der Spritzguß (Berlin 1925); Gebr. Eckert, Gesammelte Erfahrungen in der Spritzgußfabrikation (Nürnberg 1924, Selbstverlag) sowie A. W. F. 206, Der Spritzguß und seine Anwendung (1927); A. Kaufmann (Z. Ver. Ing. 1926. 70. 285); L. Frommer (Werkstoffhandbuch, Nichteisenmetalle, Berlin 1927, P 12/13; Werkstattstechn. 1926. 20. 99, 177), Das wirtschaftlichste Lagermetall (Braunschweig 1928, S. 41).

2. Schmelzöfen.

Früher erschmolz man die Legg. beim Arbeiten im kleinen und zum Schutz der Metalle vor der Berührung mit den Feuergasen in Ton- oder Graphittiegeln, leicht schm. Metalle (Pb, Sn, Bi, Cd) und deren Legg. in Kesseln. Später benutzte man und noch jetzt verwendet man Flammöfen mit Generatorgasen, die um sichersten eine redd. Flamme liefern. In neuerer Zeit sind eine ganze Reihe von Ofen gebaut worden, in denen man unter Wahrung aller Vorteile des Tiegelofenverf. den Grad der Reinheit der Prodd. noch erheblich zu erhöhen vermag. Zu diesen Öfen gehören die viel angewendeten von Charlier, Morgan, Steele, Rockwell, Schwarz (St. E. 1904. 24. 169; Iron Tr. J. 1908. 309). Auch elektrische Öfen mit Lichtbogen-, Induktions- oder Widerstandserhitzung werden benutzt. Nachdem sie sich in der Eisenlegierungsindustrie bewährt hatten, ist man zu ihrer Einführung beim Messingschmelzen geschritten. Für dieses - wie für das Verschmelzen von Legg., deren einer Bestandteil leicht verdampfbar ist, im allgemeinen sich außer den Induktionsöfen nur solche mit mittelbarer Bogen- oder Widerstandserhitzung. Vgl. z. B. D. D. Miller, H. M. St. John, H. W. Gillett und A. E. R h o a d s (Met. Ch. Eng. 1917. 17. 380 u. 537; 1918. 19. 320; 1918. 18. 583); E. F. Ruß (Die Elektrometallöfen, München-Berlin 1922); K. Stadtmüller (Die Schmelzöfen der Eisen-, Stahl- und Metallindustrie, Karlsruhe und Leipzig 1922). Neuerdings erlangen die Hochfrequenzöfen nicht nur im Laboratorium, sondern besonders auch in den großen Messingwerken, in denen ununterbrochener Betrieb möglich ist, immer mehr Eingang.

Ein Bild von den verschiedenen Ausgestaltungen der Öfen, das auch die histo-

rische Entw. zeigt, geben die Fig. 1 12 auf S. 8 und 9.

E. Eigenschaften der Metalle und Legierungen.

1. Kristalliner Aufban metallischer Stoffe.

Sowohl durch die mkr. Unters, geätzter Metallschliffe als auch durch die Schmelzund Erstarrungserscheinungen, die thermische Analyse, hat man den rein kristallinen Aufbau aller Metalle und Legg. erkannt. Und es ist noch sehr fraglich, ob es amorphe metallische Stoffe gibt, wie sie vorübergehend (Beilby) nach einer kräftigen Kaltbearbeitung entstehen sollen.

Durch die Erforschung der Beugungserscheinungen der Rönigenstrahlen wurde es, nach dem Vorgang von M. v. Laue, und weiterhin durch die Unterss. von W. H. u. W. L. Bragg, P. Debyeu. P. Scherrer, Bohlin, F. Rinne, F. Wever, R. Groß, E. Schiebold usw., möglich, die sog. Elementarabstände zu messen, d. h. die Entfernung je zweier benachbarter At. im Raumgitter der Kristalle. Durch die Röntgenographie gelang es, den schon viel früher von Bravais und P. v. Groth vermuteten gitterartigen Aufbau der Kristalle zu beweisen (M. v. Schwarz, Gieß.

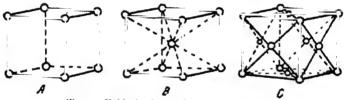


Fig. 18. Kubische Raumgitter von Kristallen

1922. 9. Heft 4 u. 5). Durch 14 verschiedene R a u m g i t t e r - Arten können wir alle Kristallsysteme darstellen. Im regulären System, dem die meisten Metalle und Legg. angehören, finden wir ein Würfelgitter (Fig. 13). Nach der Art der Verteilung der At. können wir unterscheiden; das 8-Punktgitter (P.G.) (.1 in Fig. 13), bei dem die Ecken des Elementarwürfels von den At. besetzt werden; das 9-Punktgitter, in dem noch in der Mitte des Würfels ein At. gelagert zu denken ist (raumzentrisches Würfelgitter, B in Fig. 13) und das 14-Punktgitter, bei dem je 1 At. an den Ecken und auf den Mitten der Seitenflächen des Elementarwürfels anzunehmen ist (t' in Fig. 13). Das 9-P.G. wird neuestens auch 2-P.G. und das 14-P.G. 4-P.G. genannt, weil eben diese Zahlen von Atomen jedem Elementarwürfel im Verbande zu kommen.

In der Tabelle auf S. 12 sind die Elementarabstände in Angström (A. 10 *cm) für die wichtigsten Metalle angegeben, wobei a die Kantenlänge des Elementarwürfels,

a und e die Kantenlängen des Elementarparallelepipeds bedeuten.

Schon 1897 hatte Röntgen darauf hingewiesen, daß Durchleuchtung mit den von ihm entdeckten Strahlen Fehlstellen in Rohstoffen, Halbzeugen und Fertigstoffen auffinden lasse. Fig. 14 a. e zeigt (M. v. Schwarz. Z. Met. 1927. 19. 215) Röntgen schattenbilder der 15 mm dicken Sandgußstücke einer Al-Leg., von denen die rechte Platte praktisch einwandfrei ist, während die linke neben einem sehr großen hellen Hohlraum noch zahlreiche kleinere Gasblaseneinschlüsse aufweist.

Raumgitter mit Elementarabständen.

Symbol	Gittertypus und kristallogr. Symmetrie	a bzw. a und c in A.	Symbol	Gittertypus und kristallogr. Symmetrie	a bzw. a und c in A.
Ag Al As¹) Au Be Bi Ca Cd²) Ce α β Cco β Cr²) β Cr²) β Cu Fe γ δ Ge⁴) Hg Ir KLi	14-P.G. kub. holoedr. 14-P.G. kub. holoedr. rhomb. hemiedr. 14-P.G. kub. holoedr. hex. (holoedr.?) rhomb. hemiedr. 14-P.G.? hex.? hex. holoedr. 14-P.G. kub. holoedr. hex.; hex.? 14-P.G. kub. holoedr. hex. holoedr. 9-P.G. kub. holoedr. 14-P.G. kub. holoedr. 14-P.G. kub. holoedr. 14-P.G. kub. 9-P.G. kub. 9-P.G. 2×14-P.G. kub. rhomboedr. 14-P.G. 9-P.G. 9-P.G.	4.08 4.04 4.07 2.287, 3.62 4.74, 6.16 5.56 2.97, 5.61 5.12 3.69, 5.96 3.55 2.511, 4.11 2.87 2.71, 4.41 3.61 2.93 5.64 3.025 3.82 5.20 3.50	Mg ^a) Mo Na Nb Ni α Ou ^a) Pb Pd Pt Rh Ru ^a) Sb Si ^a) Sn ⁴ (α,grau Sn β, woiß Ta Th T' V V Zn ^a) Zr ^a)	hex. holoedr. 9-P.G. 9-P.G. kub. 14-P.G. kub, holoedr. hex. 14-P.G. kub, holoedr. 14-P.G. kub, hol. 2×14-P.G. kub, hol. 14-P.G. tetrag. hol. 9-P.G. 14-P.G. kub, holoedr. hex. 9-P.G. kub, holoedr. hex.	3.20, 5.20 3.41 4.30 4.19 3.52 2.71, 4.32 4.93 3.87 3.91 3.80 2.69, 4.28 4.50, 5.94 5.42 6.46 5.84, 3.15 3.32 5.08 2.95, 4.69 3.16 2.45, 4.93 3.23, 5.14

1) Wie Bi und Sb. — 1) Dichteste hexagonale Kugelpackung. 1) Diamantgitter, Atomabstand = 2.33 Å. — 4) Diamantgitter = 2 × 14-P.G. um ein Viertel verschoben.

Ergebnisse der Röntgendurchleuchtung bringt ferner M. v. Sich wars (Z. Hayer, Rev. Ver. 1926. 30. Nr. 5 u. 6; Gieß. 1928. 15. 883, 921). Eine zusammenfassende Übernicht über die Materialprüfung mit Röntgenstrahlen, unter besonderer Berücksichtigung der Röntgenmetallegraphie gibt R. Glocker in dem Buche desselben Titels (Berlin 1927), wo auch das neueste Schrifttum zusammengestellt ist. Ferner: R. Bert hold, Anwendung und Technik der Feinstrukturuntersuchung mit Röntgenstrahlen (Berlin 1927); O. Morgenstein, Der gegenwärtige Stand der Röntgendurchstrahlung von Metallen (Berlin 1927).

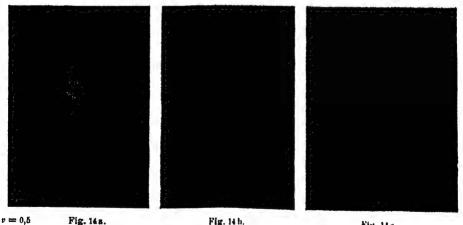


Fig. 14 a.-c. Röntgenschattenbilder von Sandgubplatten einer Aluminiumlegierung

Durch die röntgenographische Unters. konnte ferner erkannt werden, daß durch weitgehende Kaltbearbeitung eine gewisse Orientierung der einzelnen Metallkristall-körner zur Streckrichtung eintritt, und so die kennzeichnenden Eigenschaften von

kaltgewalzten Blechen, oder noch besser von kaltgezogenen Drähten erklärt werden, bei denen sich eine Art von "Faserstruktur" ausbildet, wie man dies auf metallographischen Längsschliffen mit Hilfe des Mikroskops erkennt (vgl. Fig. 45 u. 46, S. 28 u. 29). Die durch Erhitzung bewirkte Aufhebung dieses Zwangszustandes, verbun-

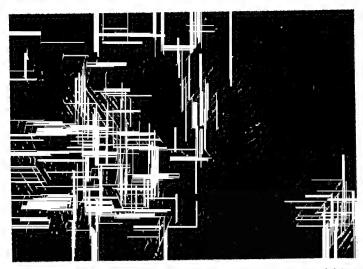


Fig 15, Oberflache eines polierten und dann gepreßten Kupferblechs, zeigt Gleitlinienbildung.

den mit einer "Rekristallisation", kann durch röntgenographische Unterss. wohl noch genauer festgestellt werden als mit Hilfe des Mikroskops. Vermutlich wird so die lang umstrittene Frage, worin die Verfestig ung durch die Kaltbearbeitung begründet ist, gelöst werden. Bei schwachen Verformungen findet zwar das Fließen vielfach unter B. von Gleitflächen statt (Translationshypothese), doch bemerkt J. Czochralski richtig, daß bei weiter fortschreitender Verlagerung dem Gleiten nach den kristallographischen Gleitflächen nur eine sehr untergeordnete Rolle zukommt. Er stellte deshalb die Verlagerungs hypothese (Moderne Metallkunde, S. 166) auf. Vgl. a. E. Schmid (Z. Met. 1928. 20. 421).

Beanspruchungen von metallischen Stoffen, welche die Elastizitätsgrenze überschreiten, kann man auf polierten Flächen durch B. von Gleitlinien erkennen. Bei Kupfer lassen sich diese plastisch deformierten Kristallkörner leicht zeigen, wenn man ein hochglanzpoliertes Stück Blech zwischen den Backen eines Schraubstocks preßt (Fig. 15), wodurch leichte parallele Deformation eintritt. Die Erscheinung



Fig. 16, Schema der "eintachen Schiebung".

Fig. 17. Schema der "Translation .

wurde schon in den 60er Jahren des vorigen Jahrh, von E. Reusch entdeckt und ein fache Schieb ung genannt. Sie ist schematisch in Fig. 16 dargestellt. Unter der Einw. der durch die Pfeile angedeuteten Spannung findet eine seitliche Verschiebung der Kristallamelle L_1 längs der Gleitebene GE_1 statt, während die Lamelle L_2 in die Zwillingsstellung umgeklappt wird und L_3 unverändert bleibt.

Später fand O. Mügge eine einfachere Art der plastischen Deformation, die sog. Translation (schematisch in Fig. 17)¹). Bei ihr verschiebt die bei den Pfeilen wirkende Kraft die Kristallamelle L_1 lediglich gegen L_2 , längs der Gleitebene GE. Gleitlinienbildung und Zwillingslamellen finden sich oft auch auf Schliffen ausgeglühter, vor- oder nachher kaltverformter metallischer Stoffe, z. B. bei Cu (vgl. Fig. 50, S. 30), Ag, Messing usw., sehr selten bei weichem Eisen, häufiger bei den polyedrischen austenitischen Stahlsorten.

2. Die Ausbildung des Gefüges.

Das Gefüge der metallischen Stoffe ist in erster Linie für deren mech. Verhalten maßgebend. Wie alle Kristalle entwickeln sich auch die der Metalle (Kristallite) aus Keimen von sog. Kristallis ationszentren aus. Allgemein ist bei den Metallen die Kristallisationsgeschwindigkeit sehr groß und übertrifft die in der org.

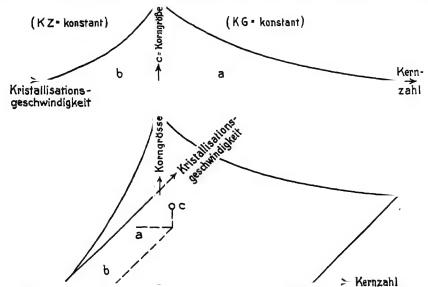


Fig. 18. Beziehungen zwischen Kristallisationsgeschwindigkeit und Kernzahl bzw. Korngröße.

Welt vorkommenden Wachstumsgeschwindigkeiten tausend- und millionenfach. J. Czochralski (Z. phys. Ch. 1917. 92. 219) maß die lineare bei Sn zu etwa 9 cm/min, Zn 10, Pb 14. Ünterkühlung, die schwierig ist, scheint von keinem großen Einfluß zu sein. Von der Geschwindigkeit der Abkühlung hängt stark die Korngröße bei Metallen ab. Allgemein bewirkt schnelle Abkühlung die Ausbildung eines feinkörnigen Kristallgefüges, weil hier durch eine Unterkühlung schnell die Kernzahl vermehrt wird. Als Kernzahlen ber. J. Czochralski (Gieß. Z. 1921. 85; Moderne Metallkunde, S. 79) für Sn etwa 9 cm³/min, Zn 10, Pb 3,8. Über die Beziehungen zwischen der Kristallisationsgeschwindigkeit und der Kernzahl zur entstehenden Korngröße gibt das Raumschaubild nach J. Czochralski (Z. Ver. Ing. 1917. 61. 345) (Fig. 18) wohl die einfachste Auskunft. Man sieht ohne weiteres, daß die Korngröße der Kernzahl umgekehrt proportional ist. Bei konstant bleibender Kernzahl ergibt sich eine steigende Korngröße mit wachsender Kristallisationsgeschwindigkeit. Allerdings ist bei den metallischen Stoffen der Einfluß der Unterkühlungstemp. auf die Kern-

¹⁾ Die unglückliche Bezeichnung dieser zwei Hauptarten der plastischen Deformation ist in der verschiedenen Entdeckungszeit begründet.

bildung und Kristallisationsgeschwindigkeit noch nicht vollständig zahlenmäßig erfaßt worden, so daß dem Raumdiagramm in Fig. 18 nur eine schematische Bedeutung zukommt. Trotzdem ist es für die Metallgießerei von großer Wichtigkeit, denn es zeigt uns den Weg, zu einer bestimmten Korngröße zu gelangen. Die mech. Eigenschaften (namentlich Kerbzähigkeit, Zerreiß- und Biegungsfestigkeit, sowie Dehnung) der Gußmetalle sind besonders von der Korngröße abhängig (Fig. 19) (J. Czochralski, St. E. 1916. 36. 863; Mod. Metallk. S. 82). Hier interessiert uns besonders die Schaulinie von c nach z, die für Mehrkristallaggregate mit regelloser Lagerung der einzelnen Kristalle gültig ist. Bei sehr grobkörnigen metallischen Stoffen, besonders bei ähnlicher Orientierung mehrerer der Körner, finden sich Abweichungen, die beim Einkristall die Höchstwerte erreichen, wie dies durch die Fläche a b c zum Ausdruck gebracht wird. Der Verlauf der Schaulinie $c \rightarrow z$ gibt an, daß mit zunehmender Feinkörnigkeit die Festigkeit der Metalle steigt, die Dehnung aber sinkt. Dies gilt be-


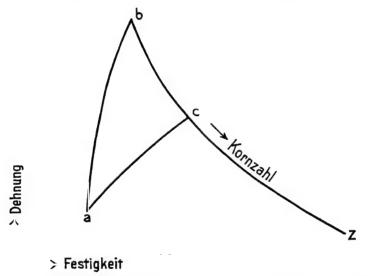


Fig. 19. Abhängigkeit der Festigkeit und Dehnung der Gußmetalle von der Korngröße.

sonders auch, wenn die Feinkörnigkeit durch vorausgehende Kaltbearbeitung hervorgerufen wurde.

Bei Gußmetallen beeinflußt man die Korngröße durch die G i eßt em p. und die Wärmeentziehung durch die G ußf orm. Getrocknete Masse- und Sandformen bedingen langsame Abkühlung, nasse Sandformen sowie insbesondere der Schalenoder Kokillenguß schnelle. Durch letztere wird das Korn verfeinert und werden die mech. Festigkeit und besonders die Härte erhöht. Den Einfluß der Gießtemp. auf die Eigenschaften ($\sigma_B = \text{Bruchgrenze}, \varphi = \text{Dehnung}$) einer in Sand gegossenen Maschinenbronze mit 88 Cu, 6 Sn, 6 Zn zeigen die Figg. 20 u. 21 nach F. W. Rowe (Met. I. 1924. 251). Das Optimum liegt bei 1130° (bei diesen Abmessungen und Abkühlungsverhältnissen sowie dieser Zus.).

Sehr große Einzelkristalle werden in der Praxis nur selten beobachtet und sind bei techn. metallischen Erzeugnissen auch nicht erwünscht. Durch sehr langsames Abkühlen großer Gußstücke wird grobes Kristallgefüge begünstigt, und man gelangt manchmal zu gut ausgebildeten Einzelkristallen, die ungehindert in einen Lunkerhohlraum hineingewachsen sind. Bei einheitlichen Metallschmelzen oder Legg., die zu Mischkristallen erstarren, behindern sich die verschiedenen einzelnen Kristallkörner gegenseitig an der Ausbildung, so daß die Oberfläche der Kristallkörner der

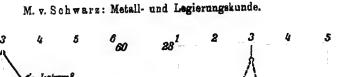

16

2

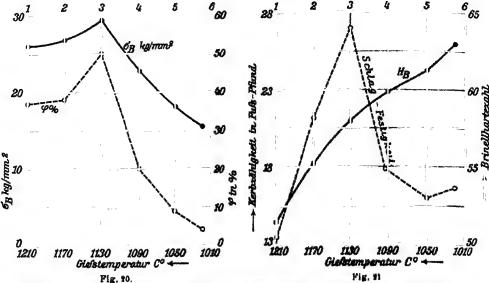


Fig. 20 u. 21. Einfiuß der Gießtemperatur auf die mechanischen Eigenschaften von Maschinenbronze.

Metalle nur selten von den natürlichen Kristalifiächen begrenzt ist, die z.B. den Mineralkristallen ihr kennzeichnendes Aussehen verleihen. Gut ausgebildete idiomorphe Kristalle entstehen manchmal bei der Elektrolyse, wie Fig. 22 solche



r = ~ 7.5. Fig. 22. Elektrolytische Kupferkristalle.

Kupfer-Kristalle darstellt. Die aus einer Schmelze erstarrten Metalle zeigen ihren Kornaufbau manchmal auf der Erstarrungsoberfläche. Bei erstarrten Edelmetallen sieht man öfter ein polygonales Netzwerk, wie etwa in Fig. 23, welche die Erstarrungsoberfläche eines Gold-Barrens darstellt. Die einzelnen Kristallkörner erscheinen verschieden hell, je nach ihrer Lage. Unter günstigen Bedingungen bilden sich auch bei anderen erstarrten Metallschmeizen Korngefüge auf der Oberfläche aus, z. B. häufig bei Sb-Regulus und Al sowie unter dem Schutze der Al₂O₃-Schlackendecke manchmal auch bei aluminothermisch gewonnenem Eisen (Fig. 24).

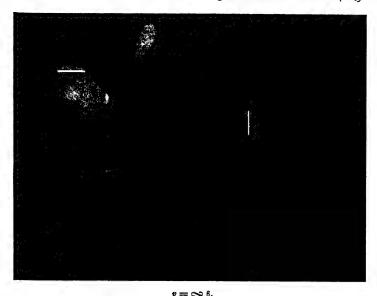


Fig. 28. Erstarrungsoberfläche von sehr reinem Gold.

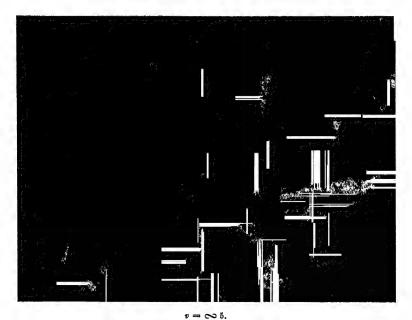


Fig. 24. Erstarrungsoberfläche von aluminothermisch gewonnenem Eisen.

Läßt man eine Schmelze soweit erstarren, daß ein Teil davon krist. und gießt den noch fl. Rest aus, so erhält man, besonders bei Bi und Pb oder auch bei Pb-Sn-Legg., oft hübsche Kristalldrusen. Fig. 25 zeigt einen so entstandenen treppenstufenförmigen Wachstumskristall von Wismut.

Zur mkr. Unters. metallischer Stoffe verwendet man meist fein polierte Schnitte, Schliffe genannt. Die einzelnen Metallkristallkörner werden von der Schliffläche geschnitten und erscheinen so als Polygone, wie etwa Fig. 26 bei einem heiß gewalzten Kupferdraht zeigt. Am häufigsten sind die Polygone Fünfecke; daneben kommen Vier- und Sechsecke öfter vor. Durch Großzahlforschungen konnte diese

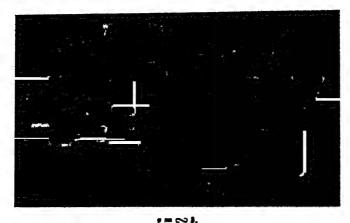


Fig. 25. Kristallakelett von Wismut, künstlich hergestellt.

Gesetzmäßigkeit von C. H. Desh (Rec. P. B. 1923. 42. 822; Auszug St. E. 1925. 45. 123) belegt werden. Fig. 27 zeigt als Beispiel, daß sowohl bei β-Messing (gestrichelte Kurve) als auch bei Chromstahl (ausgezogene Kurve) fünfeckige Kristallpolygone vorherrschen.

Herst, der Metallschliffe erfolgt zuerst durch spanabhebende Bearbeitung, bis an dem zu untersuchenden Stück oder Schnitt eine ebene Fläche erreicht ist, was durch



Fig. 26. Gefüge von heiß gewalztem Kupferdraht im Querschnitt.

Abdrehen, Hobeln, Fräsen, Schleifen auf Schmirgel- bzw. anderen Schleifscheiben. Feilen geschieht, je nach der Härte und Bearbeitbarkeit. Dann wird der Schliff auf Schmirgelpapieren zunehmender Feinheit abgezogen und nach Abwaschen auf umlaufenden Scheiben, die mit dünnem, reinem Schafwolltuch bespannt sind, mit wäßrigen Aufschwemmungen eines "Poliermittels" sorgfältig auf Hochglanz poliert. Vorzüglich geeignet ist geschlämmtes Aluminiumoxyd, das fertig im Handel erhältlich jet¹).

¹⁾ Metallographische Anstalt P. F. Dujardin & Co., Düsseldorf, Rathausufer 16.

Meist muß man das Gefüge der metallischen Stoffe durch Atzen erst entwickeln. Dabei enthüllt sich der kristalline Aufbau der Metallkristallkörner, denn der An-

griff erfolgt in Beziehung zur kristallographischen Orientierung, wie dies besonders H. Baumhauer gezeigt hat. Bei Cu, Fe und Al z. B. entstehen Atzfiguren, die sozusagen "negativen Würfeln" entsprechen, d. h. die nach dem Atzangriff verbleibende Oberfläche wird von Teilen von Würfelflächen des Metallkristallkorns gebildet. Es ist dabei gleichgültig, ob die der Atzung ausgesetzte Oberfläche eine natürliche Kristallfläche ist, oder ob sie durch Anschleifen willkürlich, in beliebiger Orientierung zu den kristallographischen Achsen, hergestellt wurde. Fig. 28 zeigt (M. v. Schwarz, Intern. Z. Met. 1915. 7. Heft 2) auf der Oktaederfläche eines Kupfer-Kristalls Ätzgrübchen (Atzfiguren) von der Form gleichseitiger Dreiecke. Denkt man sich einen Würfel mit der Ecke in eine Oktaederfläche hineingedrückt, so erhält man dieselbe Form, wie

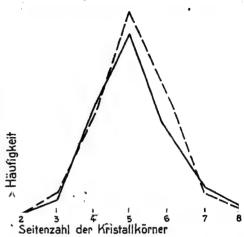


Fig. 27. Häufigkeit der Seitenzahl der Kristallkornpolygone.

sie durch den Ätzangriff hervorgebracht wird. Für Tiefätzungen ist nach J. Czochralski besonders 10%ige (NH₄)₂S₂O₈-Lsg. geeignet. Diese ergibt bei Cu auf der Würfelfläche das Gefüge in Fig. 29 nach 15, das mit tieferen quadratischen Ätzfiguren



Fig. 28. Dreieckige Ätzfiguren auf der Oktaedersläche eines Kupferkristalls nach Tiefätzung.

in Fig. 30 nach 35 min, wie es das Kristallkorn in der Mitte zeigt. Aus der Form der Ätzfiguren können wir Rückschlüsse auf die kristallographische Orientierung der einzelnen Metallkristallkörner eines Schliffes ziehen. Zeigen sich z. B. bei Cu die Ätzfiguren in Form gleichseitiger Dreiecke, so wird die Oktaederfläche etwa vom

Schnitt dargestellt. Sind die Atzfiguren dagegen "negative Würfel", so liegt der Schnitt durch das Kristallkorn etwa parallel einer der kristallographischen Würfelflächen.

In der Regel wird jedoch nicht so stark geätzt, daß die Ätzgrübchen makroskopisch sichtbar werden, sondern nur so weit, daß der polierte Schliff matt wird.

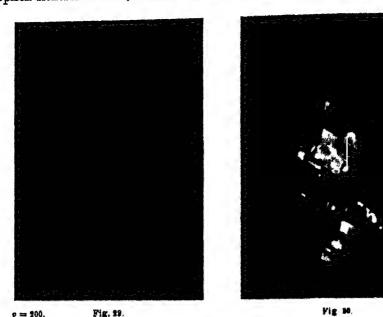


Fig. 29 u. 30. Quadratische Ätzfiguren auf der Würfelfläche eines Kupferkristalikorus (Mitte) nach Tiefätzung mit (N H_0) H_0 H_0 H_0 .

Für mikr. Unterss. genügt dies meist, um das Korngefüge sichtbar zu machen. Wenn Schliffe nur mit dem freien Auge oder mit einer Lupe betrachtet werden sollen (makroskopisch), ätzt man etwas länger oder mit stärkern Mitteln. Bei jeder Metallätzung wird ein Teil der Schliffoberfläche fortgelöst, wie dies etwa Fig. 31 in schematischer Darstellung zeigt. Es bilden sich dabei, entsprechend der kristallographischen Orien-

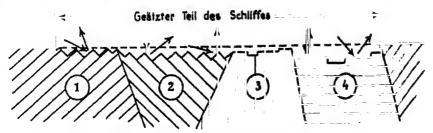


Fig. 31. Atzangriff einen Metallschliffe im echematischen Schnitt.

tierung der einzelnen Metallkristallkörner, gestufte Oberflächen aus, die das (senkrecht oder schräg!) auffallende Licht verschieden reflektieren.

Von den in der metallographischen Praxis verwendeten Atzmitteln heben einzelne besonders die Korngrenzen deutlich hervor; andere färben oder rauhen die verschiedenen Kristallkörner des Schliffs verschieden auf (vgl. z. B. Sn in Fig. 35 und Cu in Fig. 26). Man sollte sich mit wenigen Ätzmitteln für die normalen Untersa, begnügen und sich mit ihrer Eigenart gut vertraut machen.

Gebräuchliche Ätzmittel1) (ausgenommen für Eisen und Stahl) sind:

	Atzung auf		Ätzzeit
Material	Korngrenzen	Kornfelder u. Atzfiguren	
Aluminium	1. Alkoh. HCl 2. NaOH, dann HF	HF + HCl	bis 1
Al-Cu	HF, dan	n HNO.	1 -10
Al-Mg		Chromsaure	110
Al-Zn	HF, das	nn HNO	110
Antimon	1. HCl, 2.	Königawasser	1-10
Blei und Legg	HCI {	 Alkoh. HNO₈ Resignature, dann H₂O₂ Alkoh. HCl 	1-10 1-10 1-10
Bronze	Wie	bei Cu	bis 10
Cadmium und Cd-Lote	Chron	nsaure	1-10
Gold und Legg	1. Bromsalzsaure	, 2. Königswasser	bin 30
Kupfer und Legg	1. NH ₂ mit Wattebausch 2. Chromsäure 3. NH ₂ + H ₂ O ₂	1. Persulfate 2. Amkal. (NH ₄) ₂ CuCl ₄ 3. Starke HNO ₂ 4. FeCl ₃ 5. NH ₃ + H ₂ O ₂	1 - 30 1 - 10 1/00 - 1/18 10
Magnesium und Legg	Alkoh, HF	Chromsaure	1 - 10
Messing α , $\alpha - \beta$ und β .	News.	Wie bei Cu	1-5
" β-γ	Wie bei Cu	1. H ₂ SO ₄ 2. NH ₂ -Wattebausch 3. Persulfate	1/8-10
" Sonder- (Mn-haltig)	Chromature	Persulfate	120
Neusilber	Wie bei	('u-Legg.	
Nickel	HCI	Königawamer	1 - 20
Platin	 Bromsalzsäure Königswasser 	~	1- 30
Silber und Ag-reiche Legg.	1. NH ₂ + H ₂ O ₂ 2. HNO ₃ 3. KCN		1-300
Weißmetalle		RC	
Wismut	HCI	HCl	1 -10
Zink und Hartzink	HCl und andere Säuren	Chromsaure	1 60 1, ·10
Zinn	HCl	HCl + KClO ₃	1 -10

Salzsäure wird bei den Legg, und Nichteisenmetallen vielfach konz., selten verd. (5—20%ig, wss. oder alkoh.) angewendet. Ein Zusatz von 1 g KClO₂/l ätzt sehr stark, ähnlich wie Königswasser.

Salpetersäure wirkt meist sehr kräftig lösend oder oxdd. auf die Metallschliffe ein. Da nur sehr kurze Ätzzeiten in Frage kommen, kann man einen Tropfen HNO₃ auf den Schliff aufbringen und sogleich ablaufen lassen; dann wird sofort abgespült. Verd. (1—4%ige alkoh.) HNO₃ wird meist für Eisen- und Stahlätzungen angewendet.

Hauptsächlich nach J. Czochralski, Moderne Metallkunde; W. Guertler, Metalltechn. Kalender 1923 26; Werkstoffhandbuch, Nichteisenmetalle, Berlin 1927.

Flußsäure in 10—20% iger wss. Lsg. wird besonders zum Ätzen von Albenutzt und erzeugt meist eine matte Oberfläche. J. Czochralski empfiehlt, kurze Zeit mit starker HCl nachzuätzen. Dies kann mehrmals wiederholt werden.

Verd. Schwefelsäure (etwa 1:1) wird besonders für warm schmiedbare Messingsorten verwendet.

Chromsäure, zu 10-100% in W. oder in verd. H₂SO₄ gel., ist ein vorzüg-

liches Ätzmittel für Zn, Cd, Cu und Legg.

Von den Basen wird neben Natron- oder Kalilauge meist Ammoniak angewendet. Auf den Schliffen von Cu und Cu-Legg. bilden sich beim Ätzen leicht dunkle Stellen, die man nach J. Czochralski am besten durch Abreiben mit einem Wattebausch unter dem W.-Strahl entfernt. Die Korngrenzen bei Cu und Cu-Legg. werden meist schön klar gelegt. NH₄OH mit einigen Tropfen H₂O₂ gibt bei Cu und seinen Legg., auch bei Ag und dessen Legg. mit Unedelmetallen recht klar entwickelte Gefügebilder.

Eisenchlorid in verschieden starken wss. oder salzsauren Lsgg. ist ein

bei Cu und seinen Legg. gern benutztes wirksames Ätzmittel.

Kupferammonchlorid in etwa 8%iger wss. Lsg. ist nach E. Heyn makroskopisches Ätzmittel für weiche Eisensorten. Durch Zusatz von übsch. NH₄OH erhält man eine dunkelblaue Lsg., die für Cu-Legg. gut brauchbar ist. (Im folgenden Cu(NH₄)₂Cl₄ amkal. abgekürzt.)

Ammoniumpersulfat in 10% iger wss. Lösung ist ein vielfach anwendbares Mittel, das, wie erwähnt, besonders bei Tiefätzungen die Ätzfiguren schön zum

Vorschein bringt.

Auch elektrolytischer Angriff hat wiederholt Anw. zum Ätzen der Schliffe gefunden, die dabei als Anode geschaltet werden. Stromdichte bis zu

 $^{1}/_{2}$ Amp./cm².

Zur Mikrophotographie von Schliffen haben sich auch Anfärbungen gut bewährt, die durch verschiedene Salzlsgg. oder die Einw. von Gasen hervorgebracht werden. Ein Vorteil ist, daß die Schliffe vollständig eben bleiben. Das Anlassen, d.h. Erhitzen der Schliffe an der Luft, gehört auch hierher, denn dabei oxd. der O₂ der Luft die einzelnen Gefügebestandteile der Schliffe. Es entstehen kennzeichnende Anlaß- oder Anlauffarben durch die Interferenzwirkung der gebildeten dünnen Oxydhäutchen. Diese werden beim Anlassen von gehärteten Stahlteilen mit Vorteil verwendet, denn die auftretende Farbe entspricht, ebenso wie die gewollte Anlaßwirkung, dem Prod. aus Anlaßtemp. und Anlaßzeit. Beim Anlassen kann man die ganze Reihenfolge der Interferenzfarben nacheinander beobachten, wobei einer bestimmten Farbe eine gewisse Temp. zugeordnet ist, etwa:

Anlaßfarbe	Temp. etwa	Anlaßfarbe	Temp. etwa	Anlaßfarbe	Temp. etwa
Grau	215 220 235 250	Braunviolett bis rotviolett Violett Indigo	270 280 290	Blau Bläulich	310 320

Durch das Erhitzen beim Anlassen können Gefügeveränderungen entstehen, wie dies z.B. beim gehärteten Stahl wohl bekannt ist. Zum Anlaufenlassen legt man den Schliff meist auf eine Metallplatte, die mit einem Bunsenbrenner erwärmt wird. Ist auf der oben liegenden Schliffläche die gewünschte Anlauffarbe entstanden, so taucht man den Schliff mit der Unterseite in W. oder legt ihn auf eine kalte Kupferplatte, um den Vorgang zu unterbrechen. Bei Zinnbronzen kann man, wenn man auf Braun bis Violett anläßt, das Eutektikum schön sichtbar machen. Es bleibt

dann (Fig. 32) nahezu unverändert hell, während die α - und β -Mischkristalle mehr oder weniger dunkel werden. Bei Manganmessing färbt das Anlassen die β -Mischkristalle dunkel, während die α -Mischkristalle hell bleiben. Bei Eisen-Schliffen wird Gehalt an P durch das Anlaufenlassen nachgewiesen. Besonders bei Gußeisen wird durch Erhitzen auf 280° das Phosphideutektikum zuerst gelblich, dann rot bis indigoblau, der Zementit rötlichbraun.

Die Anlauffarben sind für die Unters. des Gefüges nur dann heranzuziehen, wenn

die Atzmittel keine befriedigenden Ergebnisse liefern.

Die Untersuchung von Metallschliffen im polarisierten Lacht verspricht sehr aussichtsreich zu werden, ähnlich wie die Chalkographie bei den undurchsichtigen Erzen,

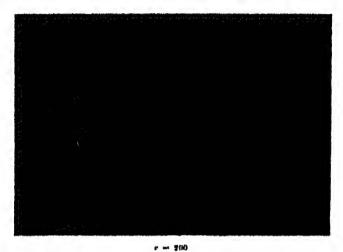


Fig. 32. Gefügeentwicklung einer 12% igen Bn-Bronze durch Anlassen.

denn schon auf den nur sorgfältig polierten (also noch ungeätzten) Schliffen erhält man wertvolle Aufschlüsse, ob nichtmetallische Einschlüsse (Schlacken u. ä.) und doppeltbrechende Einlagerungen vorhanden sind.

J. Königsberger (C. Miner. 1991. 195; 1908. 565, 597, 729; 1909. 245; 1910. 712; Metall. 1909. 4. 605) hat wohl als erster auf die Vorteile dieser Unters. Meth. hingewiesen. Doch hat es sehr lange gedauert, bis sich das Verf. mehr in die Praxis einführte, und auch heute ist dies noch nicht so der Fall, wie es nötig ware. K. Endell und H. Hanemann (Z. anorg. Ch. 1913. 83. 267; St. E. 1913. 33. 1644), H. Hanemann (St. E. 1914. 34. 1797; Z. anorg. Ch. 1914. 88. 265) und Coker (Gen. El. Rev., Jan. 1921; Werkstattstechn. 1921. 174) hatten schon in einzelnen Abhandlungen auf die Nützlichkeit hingewiesen, aber nur L. C. Glaser berichtete weiter darüber (Z. techn. Phys. 1924. 5. 253; Phys. Ber. 1924. 1194) und brachte mit H. J. Seemann (Z. techn. Phys. 1926. 7. 90) einen wertvollen Beitrag durch die optische Unters. des Systems Cu-P-Sn. J. Weerts (Z. techn. Phys. 1928. 9. 126) hat das polarisierte Licht zur Best. der Orientierung von Al-Einzelkristallen angewendet. H. Sehulz und H. Hanemann (Z. Phys. 1924. 22. 22) berichteten über das optische Verhalten von Metalloberflächen.

Schon seit 1912 wollte der Verfasser die Metallmikroskopie im auffallenden pelarisierten Licht weiter ausbilden, doch fehlte es an einem bequem zu handhabenden Vertikalillum in ator, den erst C. Reichert mit auf Anregungen des Verfassers gebaut hat, und der

von G. Sachs (Z. Met. 1925, 19, 200) näher beschrieben wurde.

In einem Diskussionsbeitrag (C. Hütt. 1928, 32, 200) zeigte der Verfasser den Vorteil der Anw. polarisierten Lichts bei der Unters, von Kupferschliffen, Wie Fig. 33 auf der Farbentafel erkennen läßt, erscheint unter gekreuzten Nikols das (u,t) blutrot, in seiner natürlichen Farbe an durchscheinenden Kanten, während ('u,S, ('u,Se und Cu,Te dabei ebenso stumpf blaugrau bleiben wie bei parallel gestellten Nikols oder bei Betrachtung mit einem gewöhnlichen Vertikal- oder Opakilluminator (Fig. 34). Wenn dies auch keine direkte Wirkung der Polarisation, sondern mehr eine der

Dunkelfeldbeleuchtung ist, die durch die Vernichtung der oberflächlich reflektierten Strahlen durch den Analysator bedingt wird, so bleibt die Beobachtung doch sehr wertvoll. Weitere Beispiele der Nutzanwendung dieser Unters.-Meth., die dazu berufen erscheint, die Metallmikroskopie neu zu beleben, hat Verfasser später gegeben (Z. Met. 1929. 21).

Wenn vorerst in der Chalkographie und Metallographie auch nur die qualitativen Polarisationserscheinungen bei den Unterss. und Beobachtungen in den Vordergrund treten, so erscheinen die damit zu machenden Feststellungen doch sehr wertvoll, weil man die regulären (isotropen und wenn spannungsfrei nicht doppelbrechenden) Kristalle sofort von allen anderen, doppelbrechenden unterscheiden kann. Bei der Unters. von Legg. wird das Verf. bezufen sein, wichtige Aufschlüsse zu liefern. Die einfache Betrachtung eines nur polierten Schliffes einer etwa 10 % Si enthaltenden Cu-Leg. ergab, daß hier reine Mischkristalle vorliegen, so daß das früher ermittelte Zustandsschaubild (E. R u d o l f i, Z. anorg. Ch. 1907. 53. 223) angezweifelt werden muß. Eine weitere Entwicklung des Verf. wird wohl auch den Nachweis von inneren Spannungen in Metallen und Legg. in quantitativer Weise ermöglichen. Weiterhin sind die Beobachtungen im polarisierten Licht auch bei tiefgeätzten Schliffen zur Best. der Orientierung der einzelnen Kristallkörner wichtig.

3. Das Gefüge und seine Beeinflussung durch mechanische und thermische Behandlung.

Reine Metalle und Legg., die aus Mischkristallen derselben Art aufgebaut sind, weisen das kennzeichnende Korngefüge auf, wie Fig. 35 bei Zinn (mit HCl geätzt) und Fig. 36 bei ausgeglühtem Messing mit 45 % Zn (mit $\mathrm{NH_4OH} + \mathrm{H_2O_2}$ geätzt) zeigen. Bei gegossenen Metallen, die sehr langsam erstarrt sind, sehen wir öfter

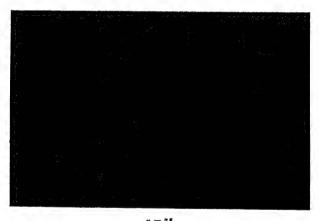


Fig. 85. Korngefüge von Zinn durch Ätzung mit HCl.

verzahnte, ineinander greifende Kristallkörner. Geht die Erstarrung etwas schneller vor sich, so finden wir bei den Mischkristallen meist eine ungleichmäßige Verteilung der (beiden) Komponenten in den einzelnen Kristallkörnern. Wie wir später sehen werden, enthalten nämlich die zuerst ausgeschiedenen Teile der Mischkristalle mehr von der Komponente mit dem höheren Schmp. Bei den Cu-Zn- und Cu-Sn-Legg. werden deshalb die in der Mitte zuerst ausgeschiedenen den dritenartigen Kristallskeltte reicher an Cu sein. Sie besitzen meist eine kennzeichnende Tannenzweigstruktur, werden durch amkal. Ätzmittel schneller angegriffen und erscheinen deshalb auf den Schliffbildern dunkel. Fig. 37 zeigt solche dunkle Dendriten bei einer Bronze

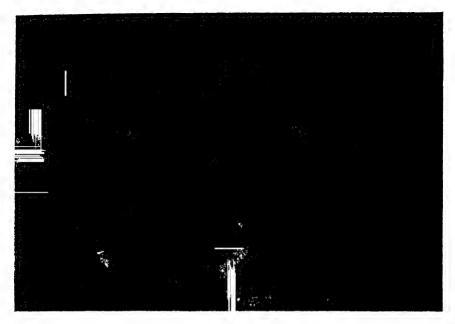


Fig. 33. Kupferoxydul in Kupfer (unge.ttzt) erscheint hier bei gewohnlicher Beleuchtung blaugrau wie Kupfersullur.

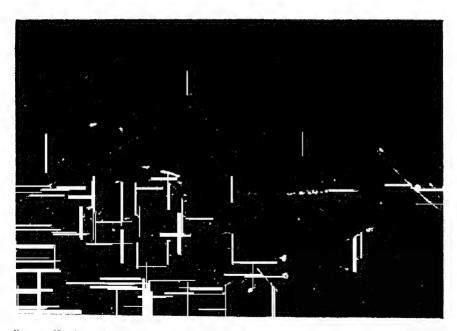


Fig. 34. Kupferoxydul in kupfer (ungeatzt), dieselbe Stelb wie in Fig. 33. aber unter gekreuzten Nicols betrachtet, erscheint in seiner wirklichen blutroten barbe, während Kupfersultur bierbei auch blaugrau bleibt.

mit 10 % Zinn bei 75-facher Vergrößerung. In Fig. 38 erkennt man wieder das verzahnte Ineinandergreifen der Kristallkörner und auch schon bei dieser 6-fachen Vergrößerung den dendritischen Aufbau einer Bronze mit 12 % Sn (geätzt mit amkal.

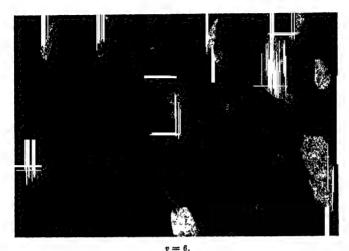


Fig. 86. Korngefüge von ausgeglühtem Messing durch Ätzung mit NH4OH+H4O4.

(NH₄)₂CuCl₄-Lsg.). In Fig. 39 tritt der dendritische Aufbau bei 12-facher Vergrößerung noch deutlicher hervor. Verzahnte Kristallkörner und dendritischen Aufbau zeigt auch Fig. 40 bei gegossenem Messing mit 30 % Zn, bei dem die inhomogenen Misch-

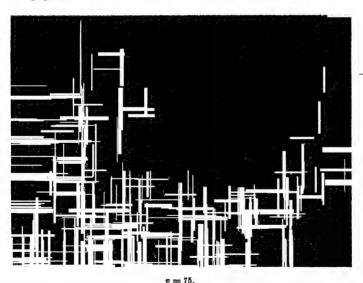


Fig. 87. Kupferreiches Kristallskelett in einer Gußbronze mit 10% Sn, geätzt mit Cu(NH4)2Cl4 amkal.

kristalle in sich und untereinander verschiedene Helligkeit aufweisen. Besonders kennzeichnend sind die Unterschiede zwischen dem Gußgefüge und den durch Erhitzen homogenisierten Mischkristallen beim Monel-Metall (Fig. 41—43), einer Ni-Cu-Leg. mit durchschnittlich 67 % Ni, 28 % Cu und 5 % Fe + Mn. Die Mischkristalle erscheinen bei der gegossenen Leg. (Fig. 41) ungleichmäßig zusammengesetzt,

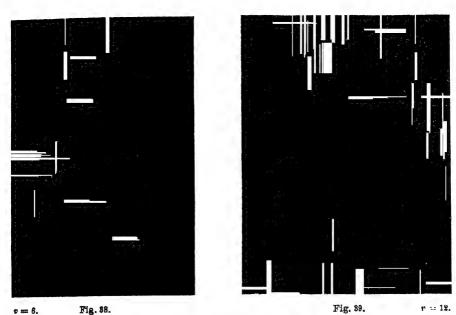


Fig. 38 u. 39. Dendritische verzahnte Mischkristalle einer gegossenen Bronze mit 12% Sn bei verschieden starker Vergrößerung, geätzt mit Cu(NH4)sCl4 amkal.



Fig. 40. Verzahnte inhomogene Mischkristallkörner bei gegossenem Messing mit 30% Zn, geätzt mit Cu(NH4)2Cl4 amkal.

bei der warm gewalzten (Fig. 42) gleichmäßig, sehr feinkörnig, bei der nach dem Kaltziehen ausgeglühten (Fig. 43) stark vergrößert, in sich aber homogen, mit Zwillingslamellen.

Die durch mech. und thermische Bearbeitung bedingten Gefügeveränderungen sind in den 6 Teilbildern A bis F der Fig. 44 schematisch dargestellt. Das in A wieder-

gegebene verzahnte Gußgefüge wird durch Schmieden bei höherer Temp. verfeinert (B). Erhitzen über bestimmte Tempp. (die Rekristallisationstempp.) bedingt

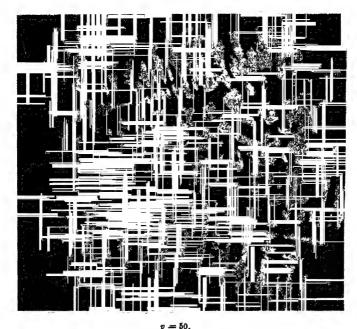


Fig. 41. Gefüge von gegossenem Monelmetall, geätzt mit HCl.

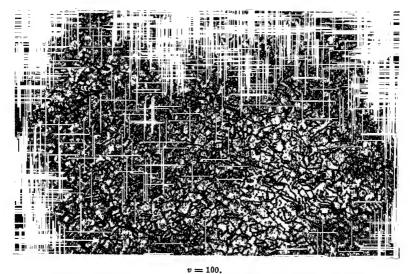


Fig. 42. Gefüge von heiß gewalztem Monelmetall, geätzt mit HCl.

eine Kornvergrößerung (C). Durch Kaltbearbeitung werden z. B. beim Kaltwalzen oder beim Drahtziehen die einzelnen Kristallkörner in die Länge gestreckt (D). Ein nachfolgendes schwaches Erhitzen bewirkt deren Zerfall zu etwa gleichseitigen kleinen Polygonen (E). Dies ist der erste Schritt zur Rekrist. Durch stärkeres oder längeres Erhitzen tritt das grobe Rekristallisationskorn F zutage.

The second secon

大学 一般には からので

Den Einfluß des Kaltwalzens auf das Gefüge eines Kupfer-Blechs veransch licht Fig. 45 (A-D) in schematischen Längsschnitten nach Aufnahmen von J. Czora ls ki. A ist das ursprüngliche ausgeglühte Blech von 10 mm Dicke. Nach kalt



Fig. 43. Gafüge von Monol-Metail (nach Kaltwalnen ausgeginht) gratet mit ift |

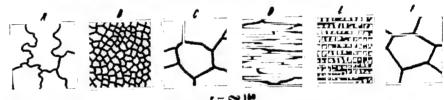


Fig. 44. Durch Bearbeitung bedingte Gefägeverunderungen von gegoneenem Metall cerbematische

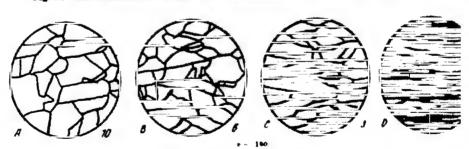



Fig. 45. Portschreiten der Deformation beim Kalimaleen von hupferblech eschematisch-

Auswalzen auf 6 mm erscheint das gereckte Gefuge R. Nach weiterm auf 3 0.5 mm Dicke treten die sehr beträchtlichen Kornstreckungen C und Bauf. Bekann man von einer Faserstruktur sprechen.

Durch zunehmende Kaltbearbeitung werden, wie eingangs erwähnt, die einze



Beeinflussung des Gefüges.

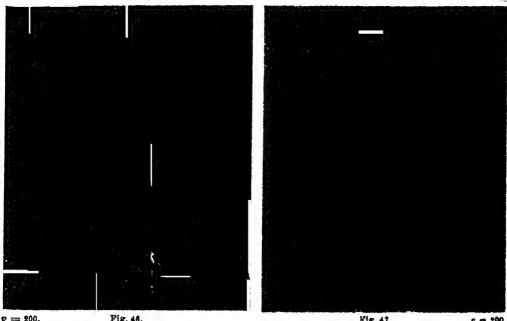

200. Fig. 46. Fig. 47. c = 700. Fig. 48 u. 47. Kupferblech in Längsschliffen vor und nach dem Kaltwalzen von 8 auf 1 mm Dicke, geätzt mit ('n(NH₄)₂('l₄ amkal.

Metallkristallkörner zu der Streckrichtung in steigendem Maße gerichtet, so daß die nach der Ätzung zu beobachtenden Helligkeitsunterschiede immer schwächer werden. Die dislozierte Reflexion verschwindet immer mehr (Czochralski).

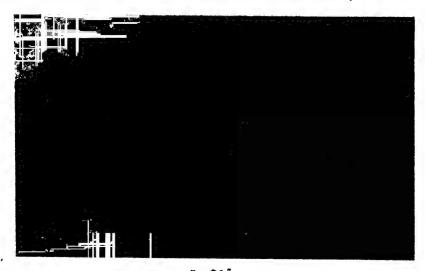
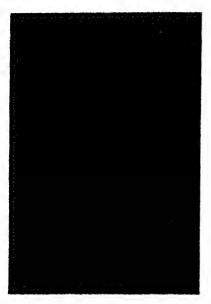


Fig. 48. Ausgeglühtes und dabei innen zu grobem Korn rekristallisiertes Elektrolytkupferroln geätzt mit Cu(NH_c)₂(I₄ amkal

Diese Erscheinung wie die Kornstreckung durch die Kaltbearbeitung zeigen die Figg. 46 und 47 deutlich an Mikrophotographien (v = 200) der Oberflächenschliffe von Kupfer-Blech. Sieht man von den dunkeln runden Stellen, die von eingeschlossenem Cu₂O herrühren, ab, so weist das 6 mm starke ausgeglühte Blech in

Fig. 46 ziemlich gleichartige Kristallkörner mit einzelnen Zwillingslamellen von verschiedener Helligkeit (ähnlich wie Fig. 26) auf, entsprechend ihrer kristallographischen Orientierung zur Schliffebene. In Fig. 47 sind diese Unterschiede nahezu vollständig verwischt bei den lang gestreckten Kristallkörnern, die durch Auswalzen im kalten Zustand von 6 mm auf 1 mm Dicke entstanden sind. Nach dem





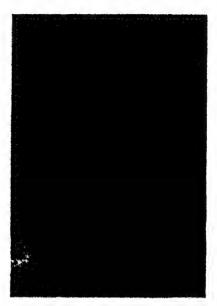


Fig. 50. 1 at bei 8000 ausgeglüht. $r \approx 100$

Fig. 49 u. 50. Gefüge von Kupferdraht im Querschnitt, geätzt mit $\operatorname{Cu}(\operatorname{NH}_4)_4\operatorname{Cl}_4$ amkal.

Ausglühen des kalt bearbeiteten Blechs würde man wieder ein mehr oder minder fein- oder grobkörniges Gefüge erhalten, je nach Zeit und Temp. der Erhitzung. Nur wenn die Verformung bei der Kaltbearbeitung keine gleichmäßige war, entstehen statt dieses Gefüges beim Rekristallisieren (d. h. Veränderung des Korns beim Erhitzen) oft sehr verschieden große Kristallkörner. Solche zeigt z. B. innen der Querschnitt durch ein Rohr aus Elektrolytkupfer (Fig. 48). Bei diesem finden wir keine

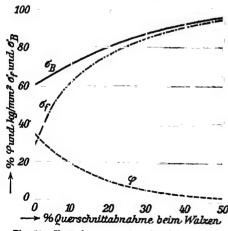


Fig. 51. Veränderungen der Festigkeit durch steigendes Kaltwalzen bei Monel-Metall,

Cu_sO-Einschlüsse. Wie sich das Feingefüge eines Kupferdrahts durch das Ausglühen verändert, zeigen die Figg. 49 u. 50. Bei 100-facher Vergrößerung ist in Fig. 48 das sehr gleichmäßig feine Gefüge des Querschnitts nach dem Heißwalzen dargestellt, in Fig. 50 das wesentlich gröbere Gefüge nach einstündigem Erhitzen desselben Drahts auf 800°. Man erkennt hier auch sehr deutlich Zwillingslamellen in einzelnen Kristallkörnern.

Über die Anordnung der Kristalle in Vielkristallen (Texturen) vgl. E. Schmid (Z. Met. 1928. 20. 370).

Durch die mech. Kaltbearbeitung wird die Festigkeit der metallischen Stoffe sehr stark beeinflußt. Liegt die Streckrichtung der Kristallite in der Beanspruchungsrichtung, so wird allgemein die Festigkeit erhöht und die Dehnbarkeit erniedrigt. Quer zur Beanspruchungsrichtung, besonders wenn durch weitgehende Kaltbearbeitung eine Art von Faserstruktur ausgebildet worden ist, wird oder kann die Festigkeit zwar auch erhöht werden, aber die Dehnbarkeit sinkt in der Regel noch viel stärker als in der Fasernrichtung. In Fig. 51 ist die Veränderung der Festigkeit in Abhängigkeit vom Walzgrad bei Monel-Metall dargestellt. Man sieht den Zusammenhang zwischen der Dehnung (φ) , der Zugfestigkeit (σ_B) und der Streck- oder Fließgrenze (σ_i) in deutlicher Weise. Das mkr. Gefüge zeigt mit steigendem Walzgrad zunehmende Kornverkleinerung. Man kann deshalb auch die Festigkeitseigen-

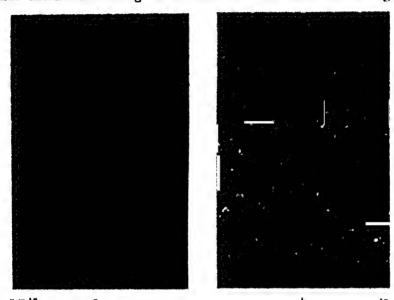


Fig. 52 a u. b. Oberffächen von fein- und grobkörnigem Messingblech von gedehnten Zerreinstaben

schaften in unmittelbaren Zusammenhang mit der Korngröße bringen und findet ganz ähnliche Verhältnisse, wie sie das schematische Schaubild Fig. 19 (S. 15) bietet.

Beim Verarbeiten von Blechen (z. B. durch Ziehen noder Drücken) spielt die Korngröße auch eine wichtige Rolle. Grobkörnigkeit des Blechs kommt durch eine rauhe Oberfläche an den beim Verarbeiten stärker beanspruchten Stellen zum Vorschein, wodurch die Gegenstände unanschnlich, ja sogar unbrauchbar werden können. Wenn blank polierte Bleche gebogen oder in der Zerreißmaschine geprüft werden, wird feinkörniges Blech matt, grobkörniges dagegen stark rauh, wie dies Figg. 50 a. u. b. an zwei Messing blech zeh-Zerreißproben veranschaulichen. Die chem. Zus. dieser zwei Proben war praktisch dieselbe (68 %, Cu. 32 %, Zn., weniger als je 0.1% Pb und Fe). Trotzdem zeigt die linke Probe (Fig. 52 a) die matte Oberflache von feinkörnigem Messing, die rechte (Fig. 52 b) die stark rauhe, knitterige von grobkörnigem Blech, das infolgedessen für das Ziehen ungeeignet ist. Die Verschieden heit ist auf das verschieden hohe oder verschieden lange Glühen nach dem Kaltwalzen zurückzuführen. Dies kommt auch in den Festigkeitseigenschaften zum Ausdruck:

Messing blech	Fließ- grenze o _F kg mm²		Zerreiß- festigkeit K _Z kg/mm*	Bruch- dehnung P	Querzusammen ziehung V	Brinell hartezahl H _B
Feinkörnig	19.9	6 L	37.0	44.0	65	77.0
Grobkörnig	17.2		34.8	65,0	88	67.0

Bei der Prüfung der Feinbleche auf ihre Ziehfähigkeit mit dem Erichsen-Blechprüfer (M. v. Schwarz, Al. 1922. 4. Heft 33, 43) wird neben dem Tiefungswert auch die Oberfläche der getieften Bloche beurteilt. Ein zu grobkörniges Blech wird dabei deutlich "rauh".

Sehr kennzeichnend ist der Einfluß des Glühens auf die Härte und Festigkeit von Metallen und Legg., die vorher kalt gereckt worden waren, denn von einer be-

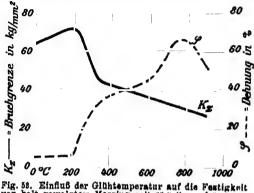


Fig. 58. Einfluß der Glühtemperatur auf die Festigkeit von kalt gewalztem Messing mit ses (in und 58.7 bn.

stimmten, charakteristischen Temp, ab tritt eine plötzliche, sehr beträchtliche Veränderung ein. Man bezeichnet diese Temp.-Grenze als Entreckungstem p., denn bei ihr werden die durch das Kaltrecken bedingten Eigenschaftsänderungen größtenteils aufgehoben. Die Entreckungstempp, sind für die verschiedenen metallischen Stoffe verschieden hoch. Blei kann bei gewöhnlicher Temp. durch Kaltbearbeitung praktisch nicht verfestigt werden, denn seine Entreckungstemp, liegt unterhalb Zimmertemp. Wolfram kann dagegen noch in der Glühhitze kalt bearbeitet

werden. Wie sich später bei der Besprechung der Rekristallisationsdiagramme, die innig mit diesen Erscheinungen zusammenhängen, zeigen wird, scheint die Entreckungstemp. auch mit dem Grad der Kaltverformung in Zusammenhang zu stehen. und zwar so, daß die Entreckung bei stärkerem Verlagerungsgrad bei niedrigerer Temp. eintritt. Als unterste Entreckungstempp. (t°) kann man etwa anführen:

Metall	t°	Metall	t.		Motall	
Cd, Pb, Sn Zn	unter Zimmer- temp. ~ 20	Al, Mg Ag, Au, Cu Fe, Pt Ni	. 2 150 . 2 200 . 2 450 . 2 660	Me Ta W		~ 900 ~ 1000 ~ 1200

Verfolgt man den Einfluß niedriger Anlaßgrade auf die Festigkeitaeigenschaften kalt gereckter metallischer Stoffe sehr genau, so findet man durch das Anlassen meist noch eine kleine Erhöhung der Streck- und Bruchgrenze, die mit einer kleinen Erniedrigung der Bruchdehnung und der Querzusammenzichung verbunden ist. Aus dem Verlauf dieser Kurven für Messing mit 33.7% Zn (nach Grand bei Ledebur-Bauer, S. 48; Rev. Mét. 1909. 10; Metall. 1910. 7. 651) in Fig. 53 ist dieser Vorgang zu entnehmen. Er tritt in besonderem Maße bei weichem Flußeisen auf, wie es im Dampfkesselbau Verw. findet, aber auch sonst, und wird Alter ung genannt, weil die Verminderung der Dehnbarkeit kalt gereckter metal lischer Stoffe schon durch längeres Lagern eintritt. Durch das Anlassen wird dieser Vorgang nur beschleunigt (künstliche Alterung).

Durch die Kaltbearbeitung werden mehr oder minder starke in nere Spann ungen in den Metallen erzeugt, die beträchtliche Höhe erreichen können. Weisen sie in verschiedenen Querschnittsteilen große Unterschiede auf, so können sie zur Zerstörung der Gegenstände durch B. von Rissen führen. Diese treten besonders zutage, wenn durch zusätzliche Beanspruchung die Spannungen örtlich so wachsen. daß die Werkstoffestigkeit überwunden wird. Auch die Entfernung einzelner Querschnittsschichten kann die Wirkungen der inneren Spannungen offenbaren (E. Heyn und O. Bauer, Intern. Z. Met. 1911. 1. 16). Ebenso kann die Oberfläche abgeätzt


werden und dadurch ein Bruch in solchen zu stark kalt gereckten Metallen eintreten. Diese Erscheinung wird besonders bei der Prüfung von kalt gereckten Messingteilen verwendet, wobei meist NH₁OII oder Hg-Salze als Ätzmittel dienen. Am Halse von Messingpatronenhülsen und bei Kondensatorrohren beobachtet man solche Spannungs-



r=~1/4 Fig. 54. Messingkondensstorroh: mit Spannungsrissen

risse häufig (Fig. 54) (M. v. Schwarz, Mitt. d. Vereinigung der Elektrizitätswerke 1925. Nr. 376. 17).

Für alle Metalle und Legg., die durch Gießen gestaltet werden, ist es wichtig, daß beim Abkühlen zunächst eine senkrechte Orientierung der Metallkristallkorner zu den Abkühlungsflächen eintritt, so daß regellose Lagerung erst weiter im Innern stattfindet. Fig. 55 (.1 C) stellt dies schematisch dar. In A zeigt sich die schädliche Wirkung einer scharfen Ecke, denn an ihr bildet sich, etwa auf der winkelhalbierenden

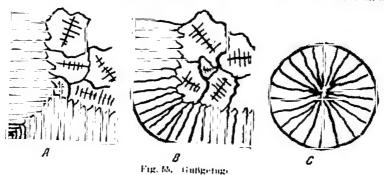

Fläche, durch das Zusammentreffen der Kristallkörner eine Flache aus, die nur geringe mech. Festigkeit besitzt. Um dies zu vermeiden, werden bei den Gußmodellen und Blockformen die Kanten und Ecken möglichst abgerundet. Die überall senkrecht auf der Abkühlungsfläche anwachsenden Kristalle werden dann etwa so gelagert sein. wie der schematische Schnitt in B zeigt. Beim Gießen von Zylindern findet man deshalb manchmal radialstrahliges Gefüge (C). Fig. 56 gibt einen geatzten Schnitt durch eine gegossene Platte aus Messing (mit 50%, Zn) wieder, bei der die Kristalle

senkrecht von den beiden Wänden der Form aus gewachsen sind und sich etwa in der Mitte treffen. Auch an Bruchflächen spröder metallischer Stoffe (wie Zink) kann man die Wachstumsart der Kristalle erkennen. Bei gegossenem Messing erhält

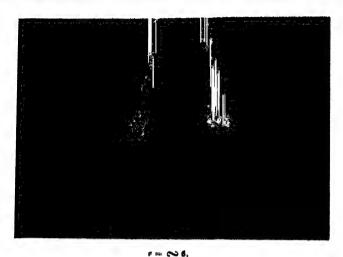


Fig. 55. Gegossene Messingplatte im Querschnitt mit starker Transkristallisation geätzt mit Cu(NH_{e)s}Cl_e amkal.

man solche kennzeichnenden Bruchflächen, wenn man den Bruch bei hoher Temp. herbeiführt, bei der die Bruchfläche zwischen den Korngrenzen verläuft. In Fig. 57 (A-C) sind einige solche Warm brüche von Gußmessing dargestellt (A stängelige

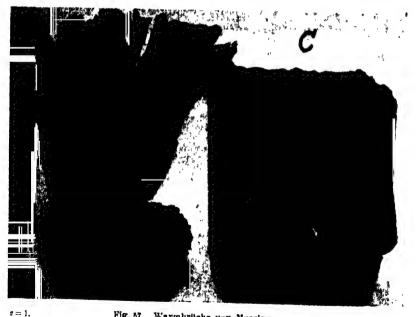


Fig. 57. Warmbrüche von Messing.

Transkristallisation, B feines Korngefüge aus dem Innern, C stängelige Transkrist. am Querbruch eines gegossenen Ringes). Bei gewöhnlicher Temp. erfolgt der Bruch meist quer durch die Metallkristallkörner, längs der kristallographischen Spaltebenen, denn die Substanz der Korngrenzen in den Metallen wird als mech. widerstands-

fähiger angesehen.

Nach H. Möller dürfte die "Transkristallisation", wie J. Czochralski (Z. Ver. Ing. 1917. 61. 345) das senkrechte Anwachsen auf der Abkühlungsfläche der Metallkristallkörner bei Gußstücken nennt, auch durch die Erscheinung zu erklären sein, daß sich die Kristalle mit der Richtung ihres größten Dm. senkrecht auf die Fläche stärkster Abkühlung einstellen. Die Entstehung ist so zu denken, daß sich auf den Flächen größter Abkühlungsgeschwindigkeit zuerst der kleinkristalline Impfherd ausbildet und dann die Keimkristalle die Überhand gewinnen oder sich so orientieren, daß sie senkrecht auf dieser Abkühlungsfläche weiterwachsen. Da die Wachstumsgeschwindigkeiten in den verschiedenen kristallographischen Richtungen recht verschieden sind, gewinnen sehr bald diejenigen Kristallkörner die Oberhand, die eben diese bevorzugte Stellung zur Abkühlungsfläche einnehmen.

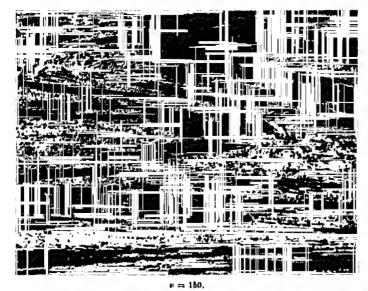


Fig. 58. Stangelige Kristallkörner von Elektrolytkupfer, zenkrecht zur Kathodenfliche, geatzt mit CucNlah(Lamks).

Bei der elektrol. Abscheidung der Metalle aus wss. Lsgg. beobachtet man unter bestimmten Bedingungen (M. v. S.c.h. w. a.r.z., Intern. Z. Met. 1915. 7. Heft 2) öfter eine sehr deutlich ausgebildete Faserstruktur, d.h. die Kristalle wachsen senkrecht auf der Kathodenfläche als lange stängelige Kristallkörner an. Nach H. Möller (Diss. Greifswald 1924) ist dies die Richtung der größten Verschiebungsgeschwindigkeit der Kristallgrenzen. Diese muß aber nicht die Richtung der absolut größten Wachstumsgeschwindigkeit sein, wie R. Glocker und E. Kaupp (Z. Phys. 1924. 24. 121) angenommen hatten. Auch muß danach wohl die Annahme von G. Tammann (Lehrb. d. Metallographie, 2. Aufl., Leipzig 1921) und anderen abgeändert werden, nach der die Abscheidungsrichtung der Kristalle in der Richtung des besten Elektrizitätsleitungsvermögens parallel zum Stromlinienverlauf erfolgt. Fig. 58 zeigt stängelig ausgebildete Kupfer-Kristallkörner senkrecht zur Kathodenfläche, die rechts senkrecht zur Papierebene zu denken ist.

Beim Warmpressen ist auf die richtige Preßtemp, (natürlich auch die Zus. der Legg.) zu achten. Sonst können leicht die ganzen gepreßten Profile verdorben werden. Dies gilt besonders vom Preßmessing. Früher konnte man nur Schmiedemessing mit etwa 60 % Cu nach diesem Verf. auf Halbzeuge verarbeiten. Durch ge-

naues Einhalten einer entsprechenden Temp. läßt sich aber heute auch das reine

α-Messing mit etwa 70 % Cu heiß pressen.

Wie beim Messing können auch beim Heißpressen underer Legg., z. R. des Al. durch Wahl einer falschen Temp. Risse und Fehler im Preßgute entstehen, die nachträglich nicht mehr zu beseitigen sind, Fig. 59 zeigt in der Mitte eine heiß gepreßte Stange einer Aluminium-Leg., bei der der Mantel abgerissen ist. Die daraus

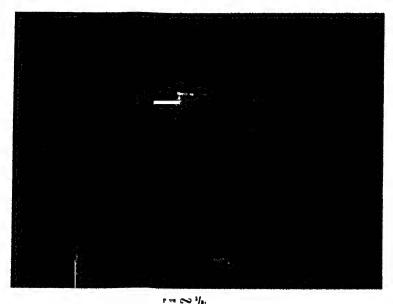


Fig. 59. Fehlerhafte Halbzauge einer Alaminiamlagierung, durch falsche Heifipretitemperatur entstanden

hergestellten und daneben abgebildeten Drähte sind ebenfalls nicht fehlerfrei, weil der erste Vorgang schon die Risse erzeugte. Das unten abgebildete Winkelprofil zeigt

auch eigenartige B. von Blasen.

Bei Messing, das aus α - und β -Mischkristallen besteht, kann man bei Beanspruchungen in der Hitze intergranulare Brüche bei den α -Mischkristallen beobachten, während in der Kälte der Bruch zwischen den β -Mischkristallen erfolgt. Die Wahl der richtigen Bearbeitungstemp, ist deshalb von großer Wichtigkeit.

4. Die Rekristallisationserscheinungen bei metallischen Stoffen.

Die Korngröße der metallischen Baustoffe, durch welche die mech. Eigenschaften sehr stark beeinflußt werden, läßt sich, wie wir gesehen haben, durch mech. und

nachfolgende thermische Behandlung auf den günstigsten Grad bringen.

Zur Veränderung des Korngefüges gegossener erstarrter Metalle scheinen innere Spannungszustände nötig zu sein, denn wenn diese durch langsames Erstarren mog lichst vermieden werden, treten keine wesentlichen Gefügeveränderungen durch Er hitzen auf, sofern kein Umwandlungspunkt überschritten wurde. G. Tammann (Lehrb., 2. Aufl., S. 82) vertritt die Ansicht, daß hier Schutzwände zwischen den Kristallkörnern ausgebildet werden, welche die unmittelbare Berührung der Kristallkörner und damit die Rekristallisation verhindern. Diese kann aber nach R. Vogel (Nat. 1924. 12. 473) in einzelnen Fällen (im Gegensatz zu ülteren Beobachtungen) auch in Metallen, die aus dem Schmelzfluß langsam erstarrt sind, eintreten.

Um das Korngefüge weitgehend und in gewollter Weise beeinflussen zu können, ist Kaltbearbeitung nötig. Wie wir schon bei den Entreckungstempp. (S. 32)

gesehen haben, ist der Verlagerungsgrad durch die Kaltbearbeitung von Einfluß auf die Höhe der Temp., die den ersten bemerkbaren Einfluß auf die mech. Eigenschaften hervorbringt. Dies steht in engem Zusammenhang mit der Rekristallisations-Temperatur, die umso niedriger gefunden wird, je höher der Verlagerungsgrad war. Die Grenzen der Entreckungstempp. können wir denen der Rekristallisationstempp. gleichsetzen, denn die Rekrist, tritt mit steigendem Verlagerungsgrad schon bei niedrigerer Temp. ein. Fig. 60 zeigt das Rekrist allisations die Rekrist. Temp. ein. Z. Met. 1916. 8. 30), aus dem wir die Abhängigkeit der Größe des entstehenden Korngefüges von der vorausgegangenen Verlagerung durch die Kaltbearbeitung und die angewendete Rekrist.-Temp. entnehmen können.

Wenn auch die Rekristallisationsdiagramme¹) einstweilen nur eine mehr oder minder schematische Art der Vorgänge wiedergeben, sind sie doch von großer Bedeutung für das Verständnis der durch die Kaltbearbeitung und nachfolgende Wärmebehandlung bedingten Gefügeausbildung. E. Heyn und E. Wetzel (Mitt. Metallforsch. 1922. 1. 31) haben besonders darauf hingewiesen, daß man den Zustand, der vor der Reckung bestanden hatte, berücksichtigen muß. Die Geschwindigkeit der

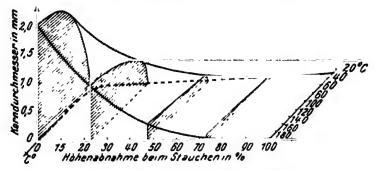


Fig. 80 Rekristallisationsdiagramm des Zinns.

Reckung scheint praktisch keinen Einfluß auf die Größe des entstehenden Rekrist.-Korns auszuüben; jedoch ist der Reinheitsgrad von sehr großer Bedeutung. Trotz dieser derzeitigen Beschränkungen der Rekrist.-Diagramme zeigen sie der Praxis den Weg zur Erzeugung eines bestimmten Korngefüges.

Die Herst, von Metall-Einkristallen stellt den Endwert der Korngröße nach oben hin dar und wurde sehon mit Erfolg ausgeführt. J. C z o c h r a l s k i (Z. Met. 1923. 15, 7; Z. Ver. Ing. 1923. 67, Nr. 22, 24) fand bei K u p f e r - Einkristallen, je nach der kristallographischen Orientierung der Zugproben, 12,9 bis 35 kg mm² Zerreißfestigkeit und 10-50 % Bruchdehnung. Bemerkenswert ist, daß bei den Einkristallen die Höchstwerte der Zerreißfestigkeit nicht mit Niedrigstwerten der Bruchdehnung und umgekehrt verknüpft sind. Die Höchstwerte der Zerreißfestigkeit treten bei Cu in der Richtung der Würfeldiagonale, also in den Ecken des Würfels auf; die Niedrigstwerte der Bruchdehnung liegen senkrecht auf den Würfelflächen, also in der Richtung der kristallographischen Achsen, während die Höchstwerte der Dehnung senkrecht zu den Würfelkanten zu finden sind.

Die ungleichartige Deformation einer Kugel, die aus einem Kristall hergestellt wurde, ist schon lange bekannt und findet sich auch bei den Metall-Einkristallen. Bei sehr grobkörnigen Metallen sind die unrund en Kugeleindrücke auf diese Erscheinung zurückzuführen. Bei Kupfer und Aluminium erhalten wir auf

⁴⁾ Uber das des Als. E. Rasso wund L. Velde, Z. Met. 1921, 13, 557; E. Rasso w., ebenda S. 558, Vgl. auch den Abschnitt "Rekristallisationserscheinungen" in: M. v. Seh warz, Metallphysik.

der Würfelfläche fast quadratische, auf der Oktaederfläche, also senkrecht zur trigonalen Achse, dagegen deutlich sechsseitige Kugeleindrücke. Man vergleiche auch die Schlagfiguren von A. Müller und G. Tammann (Z. Met. 1926. 18. 69).

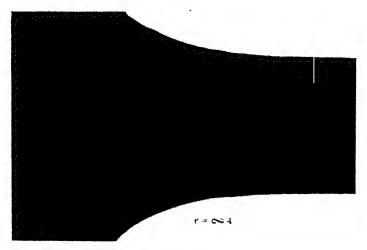


Fig. 61a. Rekristallisierter, etwa 1 ₂ 0 ₀ vorgereckter Aluminiumblechzerreißstab mit sehr verschieden greßen Körnern. Rechts ein "Einkristall".

Bei starker Deformation von Zerreißproben aus Wenig- oder Einkristallen fanden z.B. H.C.H.Carpenter und C.F.Elam, daß ein ehemals runder Stab beträchtlich elliptisch wird. Besonders lehrreich sind die Bilder von J.Czoch ralski

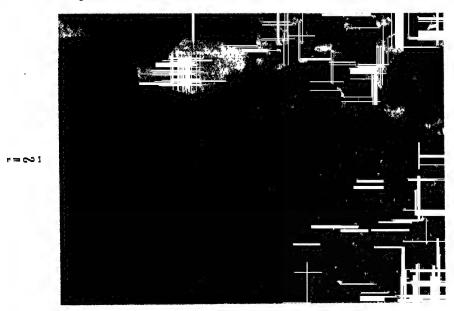


Fig. 51 b. Sehr verschieden großes, künstlich erzeugtes Rekristallisationsgefüge von Aluminium.

von deformierten Einkristallen aus Al. Ihm verdanken wir auch die Entwicklung der "Verlagerungshypothese" (Intern. Z. Met. 1916. 8. 1; Mod. Metallk., 166 u. 248), welche die wissenschaftliche Erfassung der Rekristallisationsvorgänge ermöglichte. Über Nutzanwendungen der Rekristallisation vgl. M. v. Schwarz (Z. Met. 1927.

19. 321) und M. v. Schwarz und W. Bergmann (Z. Bayer. Rev. Verein 1924. 28. Nr. 21, 22 und 23).

Den Einfluß der vorausgegangenen De form at ion auf die entstehende Korngröße kann man aus Fig. 61 a entnehmen, die einen Aluminiumblechzerreißstab¹) darstellt. Nur an der Übergangsstelle vom breiteren Ende zum Beginn zum gerade kritisch gereckten Teil ist bei der Rekrist. ein "Einkristall" gebildet worden. Fig. 61 b zeigt in natürlicher Größe, wie man durch verschiedene Kaltverformung und nachträgliches Ausglühen aus ein und demselben Aluminiumstück ein sehr verschieden

großes Rekristallisationskorngefüge willkürlich erzielen kann.

Die beim Rekrist. gebildeten, ungleichmäßig großen Kristallkörner sind auch im Querschnitt durch ein nahtlos gezogenes Elektrolytkupferrohr (Fig. 48, S. 29) zu erkennen und ein Zeichen für eine stattgehabte Erhitzung. Bei weichem Flußeisen bildet sich nach sog. "kritischer Deformation", die mit einer Querschnittsänderung von etwa 10—12 % verbunden ist, beim Erhitzen auf \sim 750 $^{\circ}$ sehr häufig örtlich grobes Korn, das bei mech. beanspruchten Stücken sehr gefährlich werden kann. Im Gegensatz zu den anderen Metallen und Legg. kann diese Grobkörnigkeit beim Eisen allein schon durch Wärmebehandlung wieder beseitigt werden. Beim Erhitzen über die obere Umwandlungstemp, entsteht eine Zustandsform mit anderem Kristallgitter, und beim Abkühlen auf gewöhnliche Temp. erfolgt von neuem eine Umwandlung, durch die wieder Feinkörnigkeit entsteht. Für die Verarbeitung ist dies wichtig, denn je gröber das Korn, desto ungünstiger sind allgemein die Festigkeitseigenschaften des Metalls. Die äußersten Werte zeigt der Metall-Einkristall, wie dies in Fig. 19 (S. 15) schematisch durch das sphärische Dreieck a b c für Festigkeit und Dehnung in den verschiedenen kristallographischen Richtungen dargestellt wurde. Auch die Elastizitätsgrenzen haben bei Einkristallen verschiedene Größe, je nach der kristallographischen Orientierung, z. B. nach J. Czochralski (Mod. Metallk., S. 250) für Aluminium in kg/mm²:

Richtung:	Richtung: 001 senkrecht zur Würfel- fläche		011 senkrecht zur Dodeka- ederfläche	
Elastizitätsgrenze:	0.6	1.2	0.8 kg/mm²	

Weitere Eigenschaften von Metalleinkristallen nach E. Schmid und M. Georgieffsowie P. Rosbaud und G. Wassermann [in a) und b)] und nach anderen Beobachtern teilt E. Schmid (WT, kristallogr. Abt.) in folgenden Tabellen mit:

a) Festigkeit verschiedener Metallkristalle. Normalfestigkeit der Hauptspaltflächen

_				
=	Kurz- zeichen	tº	Spalt- flächen	Normal- festigkeit g/mm²
	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	— 185	(0001)	180
	77	,,	$(10\bar{1}0)$	1820
	\mathbf{B} i	80 bis 20	(111)	324
	\mathbf{Te}	20	$(10\overline{1}0)$	431

 $^{^1)}$ Er wurde dem Verfasser von Herrn Oberingenieur J. Czoch ra $1\,s$ k i liebenswürdigerweise überlassen.

b) Schubfestigkeit1) der Haupttranslatinn

Co	Cd-Zn-Mischkristalle			Kristalle gerungen von Lutektikum	Bi-Kristalle	
Cd %	tº	Schub- festigkeit	Sn %	Schub- festigkeit bei 20°	t º	Schub- festigkeit
0.03 0.03 0.13 0.53 1.03	— 185 20 {	126 94 274 815 1186	0 0.1 0.5 1.5 2.0	94 244 322 373 355	80 20 100 150 200 250	> 625 221 168 131 101 103

¹⁾ Schubfestigkeit der Basis in g/mm² in der Richtung [1010].

c) Physikalische Konstanten von Metallkristallen.

					_
Kurzzeichen zur Haupt- achse	Elastizitäts- modul kg/mm²	$egin{array}{l} ext{Lineare} \ ext{Kompressi-} \ ext{cm}^2/ ext{kg} \ ext{$ imes$} 10^{-7} \ \end{array}$	Spez. el. Widerstand in Ohm/cm bei 0° × 10-6	Linearer Ausdehnungs- koeffizient bei 20° \times 10^{-6}	Beobachter
$\mathbf{z_n}$ $\left\{\begin{array}{c} \parallel \\ \perp \end{array}\right\}$	3 620 12 740	15.8 1.40	5.83 5.39	63.0 14.20	Grüneisen und Goens
	3 870 12 380	$12.98 \\ 1.95$	5.66 5.45	$57.40 \\ 12.60$	Bridgman
Cd	2 880 8 300	16.60 1.51	7.79 6.54	5.25 20.20	Grüneisen und Goens
	2 760 7 900	_	$\begin{array}{c} 7.65 \\ 6.25 \end{array}$		Bridgman
Sn {	8 650 5 510	16.48 5.26	31.80 38.60	15.56 7.96	Bridgman
Sb $\left\{\begin{array}{c} \parallel \\ \parallel \end{array}\right\}$	3 020 5 760	$16.48 \\ 5.26$	31.80 38.60	15.56 7.96	Bridgman
Bi }	_		143 107		Borelius und Lindh
Te (3 550 3 791	15.92 6.62	127 100	13.96 10.36	Bridgman
16	4 350 2 090	4.14 27.48	56 000 154 000	$-1.60 \\ 27.20$)

Vgl. weiter über Einkristalle: E. Schmid und G. Wassermann (Z. Phys. 1928. 48. 370; Z. techn. Phys. 1928. 9. 106); E. Schmid (Z. Met. 1928. 20. 69; Metallwirtschaft 1928. 7. Heft 37).

Die techn. Metallerzeugnisse bestehen aber meist aus zahlreichen kleinen Metallkristallkörnern, so daß die Verschiedenheit der Festigkeitseigenschaften in den verschiedenen krist. Richtungen nach außen hin nicht mehr in Erscheinung treten kann. Nur in Sonderfällen, wie bei sehr stark kalt gereckten Metallen, z. B. Draht oder Blech, bei der Transkrist. oder bei der el. Abscheidung der Metalle, macht sich solch ein vektorieller Einfluß bemerkbar. Man spricht besonders bei Draht von einer "Faserstruktur", die das zum Ausdruck bringen soll.

Die Klangfarbe der Einkristalle zeichnet sich infolge der vollkommenen Elastizität durch besondere Reinheit des Tons und der Klangfülle aus.

Spaltung und Translation von Metallkristallen.

Kurz- Krists		Spalt-	Translations-		Dichte belegte Gitter-		Beobachter	
eichen	system	flächen	ebenen	rich- tungen	ebene	richtung	Reobsteiner	
Cu Ag Au Al	regulär flächen- zentriert		(111)	[101]	(111)	[101]	Mügge, Ewing, Rosenhain, Elam Taylor, Elam, Gough	
W z-Fe	regulär raum- zentriert	(100) (100)	(112) (110)	[111]	(110) (100)	[111]	Goucher, Schmidt, Taylor und Elam	
Zn Cd	hexa- gonal	(0001) (1010)	(0001) (0001)	[1010] [1010]	1. (0001) 2. (1010)	[1010]	Mark, Polanyi, Schmid Schmid u. Sutter	
Sn	tetra- gonal		(100) (110)	[001] [101] [111]	1. (0001) 2. (1010)	I. [001] 2. [100] 3. [111] 4. [101]	Mark and Polanyi	
Sb Bi	rhom- bowlrisch	(111) 1. (111) 2. (111)	(111)	[101]	(111)	[101]	Polanyi, Suhmid, Georgieff	
Te	rhom- bowlrisch	(1010)	(1010)	[1010]	(IKKH)	[1010]	Schmid und Wassermann	

Durch Druckverss, ergaben sich bei den Einkristallen Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Zerreißverss, und sehr bemerkenswerte Veränderungen der Querschnitte zylindrischer Versuchskörper. In Abhängigkeit von der kristallographischen Orientierung wurden folgende Endformen beobachtet:

Druckrichtung:	in der Achsrichtung (senkrecht zur Würfel- fläche)	in der trigonalen Achse (senkrecht zur Oktaseler- flache)	senkrecht zur Dode- kassierflache		
Endform:	quadratisch	elliptisch	rautemartig		

Aus Fig. 19 (S. 15) ist auch zu ersehen, daß die Einkristalle durch Kaltbearbeitung ver fest i git werden können. Bei Kupfer kann man sich im Punkt ziden Höchstwert der Kaltverfestigung bei etwa 70 kg mm² erreicht denken. Die niedrigsten Werte der Dehnung liegen auf einer Kurve, die von a nach ziverläuft. Sie ist anfänglich nach unten gekrümmt, geht aber bald in eine Gerade nach zihin über. Weiteres über Verfestigungsvorgänges, im Abschnitt 5.

5. Festigkeit und Härte der Legierungen.

Die Forschungen der letzten Jahre haben uns über die Festigkeitseigenschaften der "Einkristalle" näher unterrichtet, die in hohem Maße von den kristallographischen Richtungen abhängig sind.

Die Festigkeit und Härte der Legg, ist im allgemeinen größer als die ihrer Bestandteile. Bis zu einem gewissen Höchstwert steigt die Festigkeit eines Metalls durch Legieren mit einem andern ziemlich proportional der Menge des zugesetzten Metalls an, um dann (meist schnell oder auch allmählich) wieder abzunehmen. Der

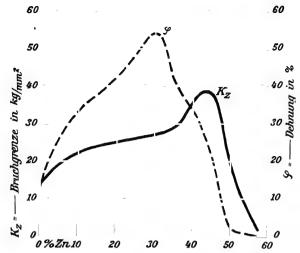


Fig. 62. Festigkeitseigenschaften von gegossenen Kupfer-Zink-Legierungen.

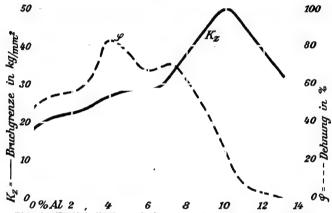


Fig. 63. Festigkeitseigenschaften von Aluminium-Kupfer-Bronzen.

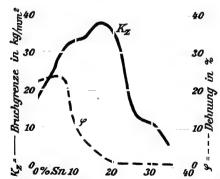


Fig. 64. Festigkeitseigenschaften der Kupfer-Zinn-Bronzen.

Höchstpunkt wird bei manchen Metallegg. schon bei 1%, bei anderen erst bei 50 % und mehr erreicht.

Im folgenden bezeichnet: σ_e = Elastizitätsgrenze in kg/mm², $E = \frac{1}{a}$ -Elastizitätsmaß in kg/mm², σ_p = Proportionalitätsgrenze in kg/mm², $\sigma_B = K_e$ = Bruch- oder

Zugfestigkeit in kg/mm², σ_f = Streck- oder Fließgrenze in kg/mm², ϕ = Dehnung in %, ψ = Einschnürung in %, A = Arbeitsvermögen in mkg/cm², L_{sch} = lineares Schwindmaß in %.

Die Festigkeit einiger besonders wichtiger Legg. geht aus den Schaubildern in Figg. 62—65 hervor.

Fig. 62 nach Kudriumow, Monographie der Cu-Zn-Legierungen. Vgl. Ledebur-Bauer (4. Aufl., 40). — Fig. 63 nach Carpenter und Edwards, The national Physical

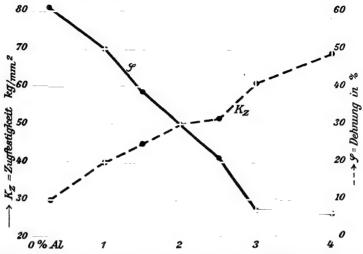


Fig. 65. Einfluß von kleinen Aluminiumzusätzen auf die Festigkeit von Messing.

Laboratory 1908, III. Vgl. Ledebur-Bauer (38). — Fig. 64 nach Shepherdund Upton, J. Phys. Ch. 1905. 9. 441. Vgl. Ledebur-Bauer (37). — Fig. 65 nach A. Krupp (99).

Die Bearbeitungsweise (Walzen, Hämmern oder Ziehen), ja sogar die Art des Gießens ist von großem Einfluß auf die Festigkeit der Legg., wie folgende beide Tabellen zeigen.

Festigkeit von Deltametall (nach: Die Hütte, I. Bd., 21. Aufl.). Gewalzte Probe $K_z=73.3$; hart gepreßt $K_z=76.6$.

Legierung	Art der Behandlung	K_z	φ	ψ
I.	Rohguß Gewalzt	52 - 61 $68 - 70$	$^{6-13}_{19-23}$	11 - 15 $22 - 29$
II.	Rohguß Gepreßt	43 - 48 $55 - 66$	$16-23 \\ 15-21$	48 - 54 $42 - 48$
III.	Rohguß Geschmiedet	36 - 40 $43 - 47$	$23 - 43 \\ 31 - 40$	32 - 37 $32 - 53$

Einfluß des Pressens von Messing nach dem Dickschen Verfahren:

% Cu		K	$\mathbf{z}_{\mathbf{z}}$	$\sigma_{ m f}$		
	φ	Gewalzt	Gepreßt	Gewalzt	Gepreßt	
60 .	49	34.4	37.2	26.7	25.4	
58	41	40.5	42.5	28.2	27.3	
55	32	47.9	52.3	35.2	31.3	

Durch geeignete Wahl der Bearbeitung läßt sich die Festigkeit auf das Doppelte, ja Drei- und Mehrfache steigern. Wie bei den Metallen zeigen auch die hartgezogenen Drähte aus Legg. die größte Zugfestigkeit, während ausgeglühte weicher und dehnbarer sind.

Die geeignete Wärmebehandlung spielt, ähnlich wie beim Stahl, auch bei den Metallegg. die größte Rolle. Den großen Einfluß der Temp. auf das Verhalten der Legg. gegenüber mech. Beanspruchungen zeigen die folgenden Tabellen und die Diagramme in den Figg. 66 und 67 (s. a. Fig. 53 auf S. 32).

Festigkeit der R ü b e l b r o n z e bei höheren Tempp. nach S t r i b e c k (Z. Ver. Ing. 1904. 48. 897):

Marke B	weich;	gegossene	Stäbe	Marke	X; gescl	hmiedete	Stäbe
t o	200	400	500	t o	200	400	500
K_z	43.7	34.2	27.4	$\mathbf{K}_{\mathbf{z}}$	44.1	40.5	33.3
້	28.0	25.2	19.3	φ	32.3	31.5	31.8

Einfluß der Temp. auf die Festigkeit von Bronze nach C. v. Bach (a. a. O., 59): Zus.: 91.4 Cu, 2.8 Zn, 5.5 Sn.

$egin{array}{c} \mathbf{bei} \ \mathbf{K_z} \end{array}$	20 ° 24 kg/mm²	100° 101	200 ° 94	300°	400 ° 26	500° 18 %)	
Ω	36 %	98	96	32	0	70%}	der Werte
φ	52 %	91	93	31	Ö	0 %}	bei 20°

Wegen der für die Praxis sehr wichtigen Kräfteverteilungen der Verfestigungs vorgänge sei auf die zahlreichen Arbeiten von P. Ludwik (Elemente der technol. Mechanik; Zusammenfassung in J. Czochralski, Mod. Metallk.) hingewiesen. Er betont (Z. Ver. Ing. 1924. 68. Nr. 10), daß bei den dehnbaren (einschnürenden) Stoffen der Zugfestigkeit eigentlich nur die Bedeutung eines mittleren Formänderungswiderstandes zukommt, denn die wirkliche Zerreißfestigkeit beträgt

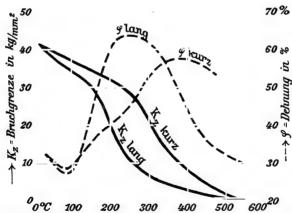


Fig. 66. Festigkeitseigenschaften von Durana-Gußmetall bei langer oder kurzer Versuchsdauer.

(bezogen auf den Bruchquerschnitt) oft ein Mehrfaches der Zugfestigkeit. Deshalb besteht bei diesen Stoffen einfacher Zusammenhang mit der Kugeldruckhärtezahl. Demnach ist es möglich, bei solchen Legg. durch Kaltbearbeitung die Fließgrenze weit über den Betrag der Zugfestigkeit (bezogen auf den ursprünglichen Querschnitt) hinaus zu heben. Die Kerbwirkung ist bei ruhender Belastung wenig gefährlich, weil bei den genügend dehnbaren Metallen beim Überschreiten der Fließgrenze Spannungsausgleich und Verfestigung eintritt. Bei Stoßbeanspruchungen, besonders bei sehr schnellen, wird durch Kerben das die Arbeit aufnehmende Vol. verkleinert, so daß durch scharfe Kerben oder unvermittelte Querschnittsübergänge auch sonst schmeidige Metalle spröde erscheinen können.

Dauerbeanspruchungen widersteht am besten der Werkstoff mit größtem Formänderungswiderstand, der also große Härte oder Fließgrenze besitzt. Große Schmeidigkeit kommt hier nicht in Frage, denn auch ein großes Arbeitsvermögen bietet keine Sicherheit gegen den Ermüdungsbruch. Das Gefüge ist hier von großem Einfluß. Bei den Dauerwechselbeanspruchungen sind Kerben noch gefährlicher, denn hier

wird bei der Überschreitung der Fließgrenze im Kerbengrund keine Verfestigung
hervorgerufen, sondern es entsteht eine
Gefügelockerung, die endlich zur Ausbildung des Dauerbruches führt, der immer
die Kennzeichen eines "Trennungsbruches" hat. Durch Polieren oder
Ätzen des Kerbengrundes wird diese Gefahr etwas vermindert.

Die Festigkeit einer Leg. aus zwei Metallen (binären Leg.) kann durch Zusatz eines weiteren Metalls oder mehrerer Metalle noch erhöht werden. Meist rücken mit steigender Bruchfestigkeit die Streck- und Bruchgrenze nahe zusammen, d. h. die Legg. werden elastischer, aber spröder.

Die Steigerung der Härte, die man durch das Legieren eines Metalls mit einem anderen, wenn auch weichen, hervor-

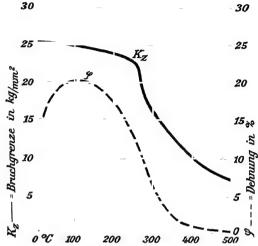


Fig. 67. Festigkeit und Dehnung einer Bronze mit 86,7 Cu, 8,8 Sn, 4 Zn, 0,5 Pb bei verschiedenen Tempp.

bringt, findet im Legierungsgewerbe die ausgedehnteste Beachtung. So wird sämtliches Au und Ag bei Schmucksachen, Münzen und Gebrauchsgegenständen durch Legieren mit anderen Metallen gehärtet. Im Maschinenbau und in der Technik überhaupt werden fast immer harte Legg. verwendet; wie Eisen, alle Stahlsorten, die Lagermetalle usw. Nach v. Martens und Heyn (Z. Ver. Ing. 1908. 52. 1719) ist z. B. die Kugeldruckhärte von gegossenem Messing (mit 69.4 % Cu) 61, während sie für Cu 30—43 beträgt.

So wichtig die Härte ist, so besitzen wir noch kein abs. Maß dafür, noch können wir angeben, was eigentlich darunter zu verstehen ist. Die Härte ist eine Oberflächeneigenschaft; nach A. v. Martens der Widerstand eines festen Körpers, den er dem Eindringen eines anderen (festeren) Körpers entgegensetzt. Die Verss. (wie die Methh.) zur Messung der Härte sind sehr zahlreich¹) und noch nicht genügend genormt, so daß man die von verschiedenen Seiten angegebenen Werte nicht unmittelbar miteinander vergleichen kann. Man erhält keine abs. Werte, weil bei den Verss. sehr komplizierte Deformationen auftreten.

Von den Methoden zur Härteprüfung ist am verbreitetsten die Best. der Kugeldruck härte nach J. A. Brinell. Bei ihr wird eine Stahlkugel in die ebene Prüfungsoberfläche unter einer ruhenden Belastung eingedrückt. Dabei sind gewisse Normalbedingungen einzuhalten, um miteinander vergleichbare Werte zu erzielen, denn diese Härtezahl ist von der Eindringungszeit und -tiefe etwas abhängig. Die

¹⁾ Es sei verwiesen auf die sehr ausführliche Behandlung von P. W. Döhmer (Die Kugeldruckprobe, Berlin 1925); ferner auf M. v. Schwarz, Z. Ver. Ing. 1922. 66. 428; Kürth, Diss. Berlin 1908; J. A. Brinell und E. Dillner, Mitt. Intern. Verb. f. d. Mat. d. T., Kongreß Brüssel 1906; Dillner, Jernk. A. 1903. 384; Schwarze, Diss. Berlin 1917; E. Irion, Z. Ver. Ing. 1922. 66. 21; E. Meyer, Z. Ver. Ing. 1908. 52. 645, Mitt. Forsch., Heft 65; P. Ludwik, Z. öst. Ing.- u. Arch.-Ver. 1907. 191, 205, Die Kegeldruckprobe (Berlin 1908), Z. Ver. Ing. 1917. 61. 549; M. v. Schwarz, Z. Met. 1921. 13. 54, Maschinenbau 1923/24. 316; A. v. Martens und E. Heyn, Z. Ver. Ing. 1908. 52. 1719, Mitt. Forsch., Heft 75; F. Wüstund P. Bardenheuer, Mitt. Eisen 1921. 1; M. v. Schwarz, St. E. 1922. 42. 582; F. Körber und J. B. Simonsen, Mitt. Eisen 4. 61; P. Ludwik, Z. Ver. Ing. 1915. 59. 657, 1917. 61. 549, Z. phys. Ch. 1914. 88. 632.

10-mm-Kugel wird bei Eisen und Stahl mit 3000 kg Belastung 30 sek lang eingedrückt, bei weicheren Legg. mit 500 oder 200 kg Belastung, so daß der Dm. des Kugeleindrucks mindestens ein Drittel, höchstens zwei Drittel des Dm. der Kugel wird. Die Probestücke sollten mindestens so dick und dreimal so breit wie der Kugel-Dm. sein, denn bei schmäleren oder dünneren Proben findet man zu kleine Härtewerte. Diese sind allgemein nach folgender Formel zu berechnen:

$$H_B = \frac{P \text{ in kg}}{\pi D} ,$$

$$\frac{D}{2} \left(D - \sqrt{D^2 - d^2}\right) ,$$

worin D = Kugel-Dm., d = Eindruck-Dm. in Millimetern, P = Belastung.

Bei dünneren Proben müssen kleinere Kugeln, meist von 6.35 (= $^{1}/_{4}$ Zoll als vermutliche internationale Normalgröße), 5, 2.5 und 1 mm Dm., und entsprechend kleine Drucke verwendet werden. Diese sind so zu wählen, daß geometrisch entsprechende Verhältnisse aufrecht erhalten bleiben. Nimmt man z. B. bei der 10-mm-Kugel eine Belastung von 3000 kg, so muß man bei der 6.35-mm-Kugel 1210 kg anwenden usw.

Da es eigentlich nicht einwandfrei ist, die Oberfläche des entstehenden Kugelkalottenabschnittes für die Berechnung der Härte zu verwenden, haben E. M e y e r, E. R a s c h und A. R e j t ö die Beziehung zwischen der Belastung und der Fläche des Spurkreises des Kugeleindrucks verwendet nach:

$$H_{M} = \frac{P \text{ in kg}}{d^{2} \pi},$$

so daß man von einer Härte in kg/mm² sprechen kann. Bei mittleren Härtezahlen

sind die HM-Härten nur um wenige Prozent größer als die HB-Werte.

Wenn man nach dem Vorschlage von P. Ludwik statt der Kugel einen Kegel mit 90° Spitzenwinkel in die Prüfungsoberfläche eindrückt, gewinnt man von der Belastungsgröße ganz unabhängige Härtezahlen. Die Berechnung dieser Kegeldruckhärte kann erfolgen nach:

$$H_L = \frac{P \text{ in kg}}{4,44 t^2},$$

wobei t die gemessene Eindrucktiefe bedeutet. Ist an der Prüfmaschine keine Vorrichtung (Quecksilbermultiplikator) zum Ablesen der Eindrucktiefe vorhanden, so kann nachträglich auch der Dm. des Kegeleindrucks (d) ermittelt werden. Die Formel lautet dann:

$$H_L = rac{P ext{ in kg}}{\pi ext{ } d ext{ } \sqrt{2}}$$
 oder näherungsweise: $H_L = 0.9 rac{P ext{ in kg}}{d^2}$,

wobei t und d in Millimetern angegeben werden.

Bei der Best. der Kugeldruckhärte nach Martens-Heyn wird der Druck gemessen, der eine 10-(oder 5-mm-)Kugel ½0 mm tief in den zu prüfenden Stoff eindrückt. So richtig diese Meth. auch ist, so hat sie bisher keinen Eingang in die Praxis gefunden.

Neuerdings findet die Rockwell-Härteprüfung Beachtung, bei der eine Kugel oder eine Diamantspitze nach einer Vorbelastung von 10 kg mit weiteren

90 (bzw. 140) kg eingedrückt und das weitere Eindringen gemessen wird.

Diese und andere Verff. werden kurzweg statische Härteprüfungsmethh. genannt, denn die den Eindruck hervorbringende Belastung wirkt nur durch ihr Gewicht. In

neuerer Zeit erlangen aber auch stoßweise wirkende sog. dynamische Prüfverfahren immer mehr an Bedeutung, denn sie kommen den tatsächlich auftretenden Beanspruchungen näher, und die Prüfgeräte sind viel einfacher. Der Schlag auf die Kugel wird durch eine gespannte Feder oder durch ein aus bestimmter Höhe fallendes

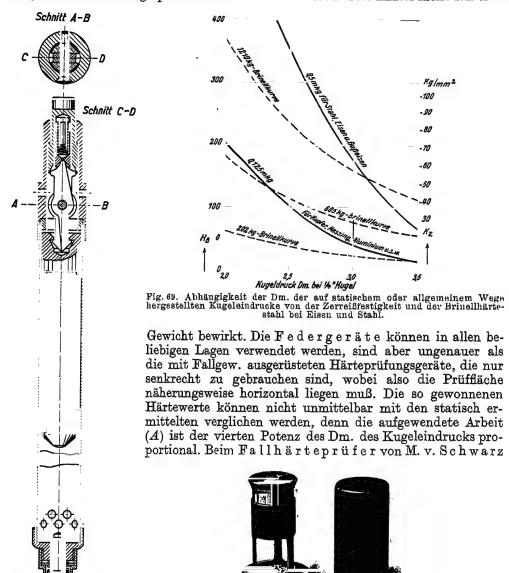


Fig. 68. Fallhärteprüfer im Schnitt.

Fig. 70. Meßlupe zum Fallhärteprüfer.

(Maschinenbau 1924. 316), dessen Einrichtung Fig. 68 im Schnitt zeigt, wird eine Kugel von 6.35 mm Dm. mit einem 1 oder ½ kg schweren Stahlbären eingeschlagen, der genau ½ m Fallhöhe besitzt, so daß nicht nur harter Stahl oder Eisen, sondern auch alle Metalle und Legg. auf ihre Härte untersucht werden können¹).

¹⁾ Vertrieb durch Schuchardt & Schütte, Berlin C 2.

Bei der dynamischen Härteprüfung müssen die Prüfstücke entweder eine große Masse (von 30—50 kg Mindestgew.) besitzen oder auf einen entsprechend schweren Amboß od. dgl. aufgelegt werden. Eigene Härtezahlen für die dynamische Härteprüfung zu berechnen, ist nicht zweckmäßig, denn die Brinellhärtezahl ist heute schon sehr bekannt in der Praxis. Wie Fig. 69 zeigt, kann man aus dem Dm. des Kugeleindrucks, der mit dem Fallhärteprüfer hergestellt wurde, unmittelbar die Brinellhärtezahl angeben. Die Best. jenes Dm. erfolgt einfach mit einer Meßlupenach Fig. 70, die im Gesichtsfelde (Fig. 71) zwei Transversalmußstäbe für die zwei verschiedenen Schlagleistungen enthält.

Wenn man eine Stahlkugel zwischen zwei Stoffe legt (wobei die Härte des einen bekanntist, oder wobei die Härte des anderen mit dessen Härte verglichen werden soll), kann man durch einen ruhig wirkenden Druck statisch, oder durch ein en Schlag dynamisch die relative Härte in einfachster Weise ermitteln. Allerdings ist



Fig. 71, Gesichtsfeld der Medlupe zum Fallharteprüfer

die Berechnung der Härte in diesem Fall nicht so einfach!), und zu jeder Best, müssen zwei Eindrucks-Dm. ermittelt werden. (Verf. von Grenet, Kugeldruck kluppe der Poldhütte, der Morinhammer und das Brinellmeter.)

Das Shore sche Skleroskop²) gehört auch zu den dynamisch wirkenden Härteprüfungsgeräten und leistet besonders bei gehärteten Stahlteilen wertvolle Dienste. Ein Vorteil dieses Verf. ist, daß die Genauigkeit mit steigender Härte der Prüfstücke ansteigt.

Großen Einfluß auf die Härte haben verschiedene Faktoren.

Mitsteigender Temp. nimmt die Hürte der Metalle und Legg. ab. Fig. 72 zeigt dies nach P. Ludwik für die wichtigsten Metalle bei einer Belastung des Kegels, die 15 oder 300 sek dauert. Hochhaltige Cr., V- und W-Legg., besonders mit Co, Fe und Ni, die sog. Hartmetalle, zeigen bis zur Rotglut noch beträchtliche, allen andern Metallen und Legg, weit überlegene Härtewerte. Nach P. Ludwik

¹⁾ Wenn Weicheisen als Vergleichsstoff dient, kann nach F. K o r b e r und J. B. S r m o n s e n näherungsweise die Berechnung nach folgender Formel geschehen: $H_{\star} = \left(\frac{d}{\pi}\right)^{2/5} + H_{u}$

²⁾ Auch in der verbesserten Form von Schuchardt & Schutte.

soll man allerdings den Härteabfall auf homologe Tempp. (die abs. Tempp.

der Schmpp.) beziehen, wenn man Vergleiche anstellen will.

Durch K alt be ar beit ung kann die Härte der Metalle und Legg. auf mehr als den doppelten Betrag erhöht werden. Ausglühen beseitigt diese Härtesteigerung wieder.

Legierungsreihen zeigen ganz ähnliche Beziehungen der Härte zu den Erstarrungsund Umwandlungsvorgängen wie die andern Festigkeitseigenschaften. Es bestehen folgende Gesetzmäßigkeiten:

1. In ununterbrochenen Mischkristallreihen steigt die Härtekurve mit der Konz. allmählich zu einem flachen Höchstwert an, der meist bei einfach atomarer Zus. liegt,

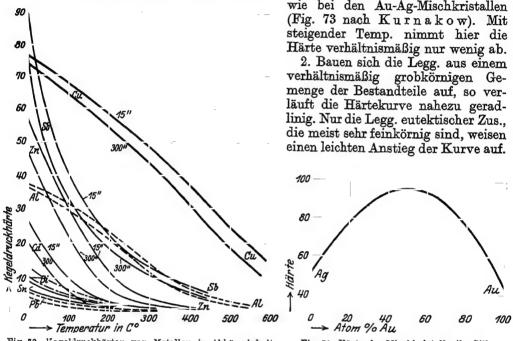


Fig. 72. Kegeldruckhärten von Metallen in Abhängigkeit von der Temp. (bei 15 bzw. 800 sek Belastungszeit).

Fig. 78. Härte der Mischkristallreihe Silber-Gold (Maximum bei 50 Atom-0'0).

Sind die Geschmeidigkeiten der beiden Komponenten sehr verschiedene, so wächst die Härte mit zunehmender Feinkörnigkeit.

3. Intermetallische Verbb. zeigen in der Regel sprungweise Zunahme der Härte. Vermögen die Verbb. Mischkristalle mit den Bestandteilen oder untereinander zu bilden, so wird die Härte (wie unter 1. angeführt) noch weiter gesteigert.

4. Bei begrenzter B. von Mischkristallen verläuft die Härtekurve in der Mischungs-

lücke nach 2., in den Mischkristallgebieten nach 1.

Die Art des Zusatzmetalls hat sehr verschiedenen Einfluß auf die Härteänderung des Grundmetalls. Den Einfluß von Sn und Zn auf Kupfer zeigen die von Haughton und Turnersowie von Murray (J. Inst. Met. 1911. 6. 92; 1909. 2. 101) stammenden Kurven im Schaubild Fig. 74 (nach Ledebur-Bauer, 52). In kleinen Mengen vergrößern Bi, Ni, Zn, Cd, Ag, Mn, Al, Sn, Sb, Mg in dieser Reihenfolge die Härte von Cunach Ludwik in steigendem Maße (oberer Teil von Fig. 75 für Guß in Eisenformen). Die Steigerung der Härte von Zinn durch einige dieser Metalle ist eine andere (unterer Teil von Fig. 75). Für Magnesium und Bleizeigen diese Verhältnisse die Schaubilder in Fig. 76, für Antimon und Aluminium die in Fig. 77, ebenfalls nach Ludwik.

Härte und andere mechanische Eigenschaften stehen vielfach in engem Zusammenhang; so die Kohäsion, denn die Stoffe mit großem Widerstand gegen Defor-

mation erweisen sich gleichzeitig als sehr hart.

Bei sehr grobkristallinen metallischen Stoffen werden die Brinell-kugeleindrücke elliptisch bis nahezu quadratisch oder sechsseitig. Sehr stark kalt gewalzte oder gezogene metallische Stoffe ergeben meist auch stark elliptische Kugeleindrücke, wenn eine beträchtliche Streckung in einer Richtung erfolgt war. Einkristalle zeigen (Unterss. besonders von J. Czochralski) wesentliche Abhängigkeit der Härte von der kristallographischen Orientierung. Bei Vielkristall-Prodd. bestehen so innige Zusammenhänge zwischen der Zerreißfestigkeit und der Härte, daß sie wechselseitig umgerechnet werden können, sofern die Stoffe wesentliche Einschnürung bei der Zerreißprobe zeigen. Dies gilt für Eisen, Stahl, Kupfer, Messing usw., für Gußeisen aber nicht. Bei Kupfer-Einkristallen ist nach Czochralski dagegen in den Achsrichtungen geringer Festigkeit die Härtezahl sehr beträchtlich höher als in denen hoher Festigkeit. Die Abweichungen sind umso mehr verschieden, je ge-

ringer die Belastung gewählt wird. Czochralski führt dies darauf zurück, daß bei geringer Eindringungstiefe die Kugel ein besser gerichtetes Kraftfeld bildet (vielleicht besser gesagt, das vorhandene weniger stört) als bei erheblicher Eindruckstiefe, denn bei letzterer wird sich die Beanspruchung immer mehr auf alle drei senkrecht aufeinander orientierten Kristallrichtungen erstrecken können. Die Skleroskophärten verhalten sich auch bei den Einkristallen ähnlich wie die Kugeldruckhärten.

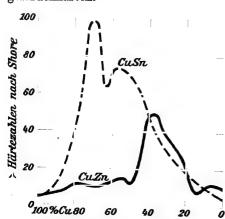


Fig. 74. Härte der Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zink-Legierungen.

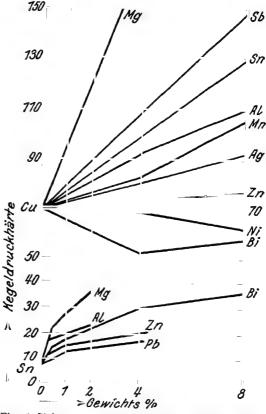


Fig. 75. Steigerung der Kegeldruckhärte einiger in Eisenformen gegossener Kupfer- und Zinnlegg. durch kleine Legierungszusätze (nach P. Ludwik).

Der Wärmebehandlung, die man beim Härten des Stahls schon seit Jahrtausenden anwendet, beginnt man bei den anderen Legg. erst in letzter Zeit mehr Beachtung zu schenken. Schon allein die Abkühlungsgeschwindigkeit beim Gußist von großem Einfluß auf die Härte. E. Heyn und O. Bauer fanden z. B. bei einer Maschinenbronze mit 84 Cu, 15 Sn und 1 Zn bei Sandguß die Kugeldruckhärte

zu 84, bei Kokillenguß dagegen zu 154, wobei die Probestäbe denselben Querschnitt von 30 × 40 mm besaßen. Bei Messing (gewisser Zus.), Aluminiumbronze, Al-Znund vielen andern Legg. kann man ähnliche Beobachtungen machen. Doch liegen wenige systematische Unterss. über diese Einflüsse bei ganzen Legierungsreihen vor. Durch Erhitzen der Schalengüsse (wie die in Kokillen gegossenen Metalle auch

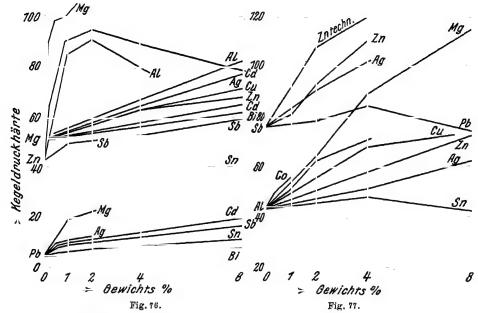


Fig. 76 u. 77. Steigerung der Kegeldruckhärte von Mg, Ph, Sb und Al durch Legierungszusätze (nach P. Ludwik).

genannt werden) kann die Härte wieder vermindert werden, etwa auf den Betrag, den die Sandgüsse aufweisen. Auch das Abschrecken von bestimmten Tempp. wirkt sogleich oder nach einiger Zeit härtesteigernd. Beim Duralumin wurde diese Erscheinung zuerst beobachtet und eingehend erforscht. Sie spielt bei den vere delbaren Aluminiumlegierung en eine hervorragend wichtige Rolle, ist ihrem Wesen nach aber noch nicht ganz aufgeklärt. Bei den selbstvere deln den Al-Gußlegg. Alneon und Neonalium genügt die Abschreckwirkung des Sandgusses, um den Selbstveredelungsvorgang zu bewirken. Bei den hoch zinkhaltigen Al-Legg. ist die Härtesteigerung beim Abschrecken auf die B. der intermetallischen Verb. Al₂Zn₃ zurückzuführen, die durch Erhitzen auf Tempp. unterhalb des Umwandlungspunktes (hier 256°) bewirkte wesentliche Verminderung der Härte auf den Zerfall dieser Verb. in die beiden Endmischkristalle.

Bekannt ist die Ausglühwirkung, die ziemlich allgemein die Entfestigung durch eine vorausgegangene Kaltbearbeitung aufhebt, also auch die Härte wieder auf die normalen Werte bringt. Ausgenommen sind die oben genannten selbstveredelnden Al-Legg., bei denen die Härte und die anderen Festigkeitseigenschaften nur vorübergehend erniedrigt werden.

Interessant und techn. wichtig sind die Veränderungen der Festigkeitseigenschaften und der Härte, die bei gewissen Legg. durch eine Lagerzeit (meist nach vorausgegangener Wärmebehandlung) hervorgerufen werden (Alterung). Beim Duralumin (und anderen ähnlichen vergütbaren Aluminium-Legg.) ist diese Erscheinung am besten studiert. Die Brinellhärte des Duralumins ist unmittelbar nach dem Abschrecken (von etwa 480—520°) zwecks Veredlung rund 91,

nach fünftägiger Lagerung dagegen auf 115—125 angestiegen¹). Bei der Al-Leg. Aludur wird diese Steigerung der Härte (und allgemein die Vergütung) schneller und in höherem Maße erreicht, wenn man nach dem Abschrecken bestimmte Zeit auf etwa 160—180° erhitzt. Wird nach dieser Veredlung durch Lagerung oder künstliche Alterung, wie man das Erhitzen auf optimale Zeit und Temp. auch nennt, auf wesentlich höhere Tempp. erhitzt (auf etwa 300—350°) oder längere Zeit, so nehmen Härte und Festigkeit beträchtlich ab; es findet eben ein Ausglühen statt.

Lautal und andere veredelbare Al-Legg. werden ähnlich wie Aludur bei höherer Temp. künstlich gealtert. Neuerdings geschieht dies auch bei Beryllium-Cu-Legg. (G. Masing, Z. Met. 1928. 20. 19). Fe ist ebenso veredelbar (G. Masing, Archiv für das Eisenhüttenwesen, Gruppe E, 1928. 2. Nr. 31, Werkstoffbericht Nr. 132). Nach W. Fränkel können auch bei Silber-Legg. ähnliche künstliche Alterungs-

effekte erzielt werden.

Bei einer Blei-Natrium-Leg. mit 0.8 % Na beobachtete J. Goebel (Z. Met. 1922. 14. 428) ein Ansteigen der Härte von rund 25 auf 34 innerhalb einer Woche. Hier dürfte die Zimmerwärme schon hingereicht haben, um diese Nachwirkung hervorzubringen. Ihre Ursache ist noch nicht restlos geklärt; vermutlich Einstellung eines Gefügegleichgew., das dadurch ermöglicht wird, daß die Rekristal-

lisationstemp. des Bleis unter Zimmertemp. liegt.

Besonders bei Gußstücken werden oft nicht so hohe Festigkeitswerte erreicht wie bei Probestäben. Dies wird durch Gußspannungen und Fehler bedingt. Hohlräume, Blasen, Lunker, Sandeinschlüsse in Gußstücken oder Schweißnähten kann man durch Aufnahmen von Schatten bildern mit Röntgenstrahlen (s. Fig. 14, 257 ff.) feststellen. Die Kosten sind allerdings verhältnismäßig groß. Man hat sie, z. B. (Gieß.-Kongreß, Paris 1924) bei der Unters. von wichtigen Gußstücken, wie Schwungrädern, dadurch herabgesetzt, daß man nicht mehr Schattenbilder aufnimmt, sondern die Intensität der durchgehenden Strahlen mit Hilfe eines Registrierinstruments aufzeichnet.

Bei Ag-Al-Ni, 70/30er-Messing- und 80/20er Kupfernickeldraht hat D. H. Ingall (Herbsttagung des Inst. Met. 1924) eine Beziehung zwischen der Zerreißfestigkeit und der Temp. festgestellt, die bis zu einer kritischen Senkungstemp. durch eine gerade

Linie ausgedrückt wird, nach der Formel:

Zerreißfestigkeit = $a - b \times \text{Temp.}$,

worin a und b Konstanten bedeuten. Dies stimmt im wesentlichen mit den Beobachtungen über die Härte von Metallen und Mischkristallreihen bei höheren Tempp. überein.

Vgl. auch F. Körber und J. B. Simonsen (Mitt. Eisen. 1924. 5. 21); F. Sauerwald, nach Verss. von K. Knehans (Z. anorg. Ch. 1923. 131. 57; Z. Met. 1924. 16. 315).

6. Dehnbarkeit und Bearbeitbarkeit.

Die Dehnbarkeit der reinen Metalle ist meist größer als die ihrer Legg. Oft beeinflussen schon kleine Zusätze die Geschmeidigkeit der Metalle stark. So sind z.B. 0.05 % Bi bei Au, Ag, Cu, Pb und Sn bereits deutlich bemerkbar. Anderseits zeigt eine Anzahl von Metallen mit 10—40 % Legierungszusätzen und darüber noch genügende Geschmeidigkeit, um sich walzen zu lassen, z.B. 70/30er-Messing für unechtes Blattgold.

Die Dehnbarkeit (beim Längen der Metalle) ist eine besondere Art der Geschmeidigkeit (nach P. Ludwik kurzweg Schmeidigkeit genannt). Vielfach sagt man,

Weitere Angaben, auch über die Festigkeitseigenschaften, Geschichtliches usw., bringt R. Beck, Z. Met. 1924. 16. Heft 4.

daß die Sprödigkeit der Gegensatz der Geschmeidigkeit sei; richtiger be-

zeichnet man die spröden Stoffe als solche von geringer Schmeidigkeit.

Ein einheitliches Prüfungs-oder Bestimmungs-Verf. für die Schmeidigkeit ist noch nicht bekannt. Meist begnügt man sich, die Bruchdehnung, Durchbiegung, Biegezahl oder den Verdrehungswinkel festzustellen und die Eignung eines Stoffes für besondere Formgebungen direkt durch eine technologische Prüfung zu ermitteln. Bei dieser macht man die Beanspruchungen zweckmäßig den bei der techn. Verarbeitung auftretenden ähnlich. Nach P. Ludwik (St. E. 1920. 49. 1547) drückt man zur Ermittlung der Schmeidigkeit metallischer Stoffe einen Stahlkegel nahe am Rande der Probe so fest ein, daß am ausweichenden Rand ein Riß entsteht. Das Prod. aus Randabstand (k) und dem Betrag der Ausbauchung (a) stellt bei demselben Stoff einen guten Näherungswert für die Schmeidigkeit dar. $100 \times a \times k$ ist bei Beginn der Rißbildung bei Al = 135—144, Cu = 109—119, Zn = 18—30, Messing = 100—106. Pb und Sn geben keine Rißbildung.

Bleche, die durch Ziehen oder Pressen verarbeitet werden sollen, werden auf ihre Zieh fähigkeit zweckmäßig mit dem Blech prüfer System Erich sen (Al. 1922. 4. 33, 43) untersucht. In Amerika ist dazu die Olsen masch in e

(Al. 1922. 4. 33, 43) untersucht. In Amerika ist dazu die Olsenmaschine im Gebrauch, die ähnlich arbeitet, außerdem aber noch den zur Tiefung nötigen Druck mißt. A. I. Amsler (Schaffhausen) hat eine ähnliche Dose gebaut, bei der eine Stahlkugel von 20 mm Dm. unter der Prüfmaschine bis zur Rißbildung in das zu prüfende Blech eingedrückt und die Tiefung gemessen wird. Letztere steigt mit zunehmender Blechdicke, so daß man diese bei der Prüfung berücksichtigen muß. Wertvoll ist das Verf., weil dabei der Körnigkeitsgrad der Bleche nach der Tiefung zu erkennen ist. Zu grobkörnige Bleche nehmen eine rauhe narbige Oberfläche an, die sie auch bei der Verarbeitung erhalten würden, und die sie ungeeignet

macht. Ähnlich ist der neue Blechprüfer von G. Wazau.

Die Prüfung der Bearbeit barkeit mit schneiden den Werkzeugen ist auch sehr wichtig, aber noch nicht einheitlich durchzuführen, denn es kommt dabei sehr auf die Schneidenform, die Schnittgeschwindigkeit usw. an. Nach A. Keßner (Die Prüfung der Bearbeitbarkeit der Metalle und Legg., unter besonderer Berücksichtigung des Bohrverfahrens, Diss. Königsberg 1915; Einwände siehe: P. Ludwik, Z. öst. Ing. u. Arch.-Ver. 1915. Heft 1) ist der Bohrvers. geeignet, die Bearbeitbarkeit festzustellen. Über die spanabhebende Bearbeitung der

Leichtmetalle siehe M. Kurrein (Z. Met. 1927. 19. 479).

Allgemein steigt die Bearbeitbarkeit metallischer Stoffe mit sinkender Schmeidigkeit, weil der Span "spritzig" wird, wie dies z. B. beim Schraubenmessing durch Zusatz von ~ 2% Pb erreicht wird. Mit zunehmender Härte wächst im allgemeinen die Bearbeitbarkeit der Metalle und Legg. zunächst, weil meist parallel damit die Schmeidigkeit sinkt, nimmt dann aber wieder ab. Die Bearbeitbarkeit macht sich nicht nur beim Drehen, Hobeln oder Fräsen, sondern auch beim Bohren, Feilen und Gewindeschneiden usw. bemerkbar. Besonders bei reinem Al sind diese Arbeiten nur sehr schwierig durchzuführen, weil es (ebenso Zn, weiches Eisen und Cu) stark schmiert. Durch einige Proz. Zn oder Mg wird die Bearbeitbarkeit des Al ganz wesentlich gesteigert. Bei Messing wirken Zusätze von Al oder Pb sehr günstig auf die Bearbeitbarkeit durch spanabhebende Werkzeuge ein.

7. Thermische Eigenschaften.

a) Wärmeinhalt.

Der Wärmeinhalt der Stoffe ist bei verschiedenen Tempp. sehr verschieden. Unter spezifischer Wärme bei bestimmter Temp. versteht man die Wärmemenge in cal, die man der Masseneinheit zuführen muß, um deren Temp. um 1° zu erhöhen. Als Bezugseinheit für die Wärmemenge wurde die Gewichtseinheit des W.

gewählt; und zwar ist 1 cal die Wärmemenge, die nötig ist, um 1 g W. von 14.5 auf 15.5° zu erhitzen, k cal die 1000fache. Die SW. eines Stoffes ist gleich der Zahl, welche angibt, wievielmal mehr Wärme man braucht, um bei dem Stoff eine Temp.-Erhöhung von 10 hervorzubringen, als bei einer gleich großen Masse W., um diese von 14.5 auf 15.5° zu erhitzen. Der Wärmeinhalt = Wärmekapazität ist der Zuwachs

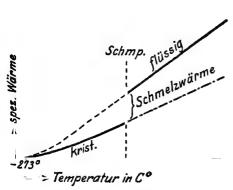


Fig. 78. Abhängigkeit der SW. von der Temp.

dieser Größe bei einer Temp.-Erhöhung um 10, bezogen auf die Masseneinheit (g oder kg). Die Anderungen des Wärmeinhalts metallischer Stoffe in Abhängigkeit von der Temp. überblickt man am einfachsten in graphischer Darstellung (Fig. 78). Der treppenstufenartige Verlauf der Kurve zeigt, daß vom abs. Nullpunkt ab der Wärmeinhalt der krist. Metalle mit der Temp. ansteigt und beim Schmp. um die Schmelzwärme zunimmt, die gleich der Erstarrungs- oder Kristallisationswärme ist. Im fl. Zustand wächst dann der Wärmeinhalt wieder regelmäßig bis zum Sdp. Statt des Schmp. kann auch ein allotroper Umwandlungspunkt gesetzt werden. Die diskontinuierliche Anderung des Betrages des Wärmeinhalts bei der Temp. der polymorphen Umwandlung nennen wir ein-

fach Umwandlungswärme. Es bestehen die Beziehungen: Wärmeinhalt $W = a + b t + c t^2$; mittlere spezifische Wärme s = a t⁻¹ + b + c t; wahre SW. s' = b + β t; c = $\frac{\beta}{2}$.

Die Konstanten zeigt die folgende Tabelle nach F. Wüst, A. Meuthen und R. Durrer (Mit. Forsch. 1918. Heft 204):

7	I etall	TempBereich	a. 	b	c × 10-6	$\beta \times 10^{-6}$
Ag { fl.:		0-961 961-1300	53.17	0.05725 0.00710	5.48 28.30	10.96 56.60
Al { fl. :		0-657 $657-1000$	102.39	$0.22200 \\ 0.21870$	38.57 24.00	77.14 48.00
Au { fl. :		. ·0—1064 . 1064—1300	 26.35	$0.03170 \\ 0.01420$	1.30 8.52	$\frac{2.60}{17.04}$
Bi { fl. :		0-270 $270-1000$	10.31	$0.03141 \\ 0.03107$	$5.22 \\ 5.41$	$10.44 \\ 10.42$
Cd { fl.:		0-321 $321-1000$	6.30	$\begin{array}{c} 0.05550 \\ 0.06952 \end{array}$	6.28 6.37	12.56 12.74
. Co { fl. :		. 0—950 . 1100—1478 . 1478—1600	22.00 57.72	$0.09119 \\ 0.11043 \\ 0.14720$	40.77 14.57	80.74 29.14 —
Cr		. 0-1500	*****	0.10233	33.47	66.94
Cu { fl.:		0-1084 $1084-1300$	 130.74	0.10079 0.04150	3.05 65.60	6.10 131.20
$\mathbf{Fe} \left\{ \begin{array}{l} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \\ \mathbf{fl.} \end{array} \right.$. 0-725 . 725-919 . 919-1404.5 . 1404.5-1528 . 1528-1600	1.63 18.31 77.18 70.03	0.10545 0.15920 0.14472 0.21416 0.15012	56.84 0.05 	113.68 , 0.10 —

Metall	TempBereich	a	ъ	$c \times 10^{-6}$	$\beta \times 10^{-6}$
-		İ			
Mn	0-1070 $1130-1220$ $1230-1250$	 - 7.41 3.83	0.12037 0.17700 0.19800	25.41 — —	50.82 — —
Мо	0-1500		0.06162	10.99	21.98
Ni {	0-320 $330-1451$ $1451-1520$	0.41 50.21	0.10950 0.12931 0.13380	52.40 0.11 —	104.80 0.22 —
Pb { fl	$0 - 327 \\ 327 - 1000$	6.07	$0.03591 \\ 0.02920$	$-\ \frac{11.47}{3.30}$	-22.94 6.60
Pt	0-1500	-	0.03121	3.54	7.08
Sb { fl	$0 - 630 \\ 630 - 1000$		$0.05179 \\ 0.05090$	3.00 2.96	6.00 5.92
Sn { fl	$\begin{array}{c} 0-232 \\ 232-1000 \end{array}$	 14.33	$\begin{array}{c} 0.06829 \\ 0.07020 \end{array}$	- 18.30	- 36.60
w	0 - 1500	_	0.03325	1.07	2.14
$\mathbf{Z}_{\mathbf{n}}$ $\Big\{ egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$0-419 \\ 419-1000$	 14.34	$0.08777 \\ 0.13340$	43.48 - 16.10	86.96 32.20

Dulong und Petit fanden, daß das Prod. aus Atomgewicht und SW. bei den festen Elementen gleich ist und etwa 6.4 ergibt.

Nach der Neumann-Koppschen Regel ist die *Molekularwärme* einer Verb. (SW. × Mol.-Gew.) nahezu gleich der Summe der Atomwärmen der sie bildenden Elemente. Die Abweichungen von dieser Regel, also die Unterschiede in den Werten der beobachteten und ber. SWW., sind sehr gering, wie folgende Zahlen zeigen:

Formel	Mittlere Ab- weichung in Proz. bei 00	Formel	Mittlere Ab- weichung in Proz. bei 0°
Ag ₂ Al Ag ₃ Al AgMg Ag ₃ Sb Ag ₃ Sb AlCu Al ₂ Cu AlCu ₃	$egin{array}{c} + 0.3 \\ -1.3 \\ -3.7 \\ + 2.3 \\ + 4.1 \\ -2.8 \\ -0.1 \\ -1.7 \end{array}$	Co ₂ Sn Cu ₂ Mg Cu ₂ Sb Cu ₃ Sb MgNi ₂ MgZn ₂ Ni ₃ Sn	$egin{array}{c} + 0.4 \\ - 1.4 \\ + 2.6 \\ 4.2 \\ - 6.2 \\ - 1.9 \\ + 5.7 \end{array}$

Bei binären Legg. lassen sich die Wärmeinhalte in Abhängigkeit von der Temp. durch Flächen in einem Raummodell darstellen. Legt man durch dieses geeignete Schnitte, so kann man die Änderungen des Wärmeinhalts mit der Temp. sofort überblicken. Die Wärmeinhalte einiger Legg. können, wie F. Wüst und R. Durrer (Mitt. Forsch. 1921. Heft 241) gezeigt haben, mit der Mischungsregel aus denen der Bestandteile ber. werden.

Für die eutektische Bleiantim on-Leg. (mit 13 % Sb) zeigt nach F. Wüst und R. Durrer Fig. 79 die Abhängigkeit des Wärmeinhalts und Fig. 80 die der mittleren SW. von der Temp. Fig. 81 stellt schaubildlich die Wärmebeziehungen der Pb-Sb-Legg. in Abhängigkeit von Konz. und Temp. dar.

Die Schmelzwärmen der wichtigsten Metalle sind:

Metall	Schmelz- temp.	Schmelz- wärme	Atomare Schmelz- wärme
	t o	k cal/g	
Ag Al Au Be Bi Cd Co Cr Cs Cu Fe , (Gußeisen, grau) , (Gußeisen, weiß) Hg K Li Mg Mn Na Ni Pb Pd	961 657 1063 1278 267 321 1478 1550 28.5 1083 1528 — — — 38.9 58 186 651 1210 98 1451 327 1500	k cal/g 26.0 94.0 15.9 (341 ?) 10.2 10.8 58.2 32.0 3.77 41.0 49.4 23.0 32—34 2.75 15.7 32.8 72.0 36.7 27.2 58.1 5.47 36.3 37.2	k cal × 10 ⁻³ 2.81 2.55 3.14 (3.11?) 2.13 1.22 3.44 1.66 0.50 2.61 2.75 1.30 1.8-1.9 0.555 0.61 0.23 1.75 2.01 0.63 3.29 1.13 3.86 5.20
Pt	1779	27.2	5.30
Sb	630 232	38.9 13.8	4.67
Tl	290	7.2	$1.64 \\ 1.47$
Zn	419	23.0	1.50
Fig. 79. Abhängigkeit des Wär tischen Pb-Sb-Leg. von der Tund R. Durn und R. Durn von Stellen von Stel	nemp. (nach F. Wüst	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Winneeintalr Pb M.T. bei 7000 W.I. bei 2500 Omre Maineerette ische Schmelzwärme Gewichts - % Pb Fig. 81.

Fig. 80. Mittlere SW. der eutektischen Pb-Sb-Leg. in Abhangigkeit von der Temp. (nach F. Wüst und R. Durrer).

Fig. 81. Wärmebeziehungen der Pb-Sb-Legg. (nach F. Wüst und R. Durrei).

Nach der Crompton schen Regelist der Quotient aus atomarer Schmelz-

wärme und abs. Temp. des Schmp. rund 2 kcal.

Die Bildungswärme intermetallischer chem. Verbb. ist meist nicht groß und wegen der hohen Tempp. nur schwierig genau zu messen. Man bedient sich meist der indirekten Best., wobei man die Lösungswärme in einem einfach wirkenden chem. Mittel bestimmt. NH₄-Salze in wss. Lsg. werden mit Erfolg angewendet. Die Bildungswärmen für einige Legg. sind in k cal/g-Mol nach L a n d olt-Börnstein (Phys.-chem. Tabellen):

Leg.	k cal	Leg.	kcal	Leg.	keal	Leg.	k cal
KNa ₂ KNa K ₂ Na K ₃ Na NaCd ₂ NaCd ₅	$\begin{array}{c} -2.93 \\ -0.14 \\ +1.94 \\ +1.16 \\ +30.80 \\ +60.60 \end{array}$	NaHg NaHg ₂ NaHg ₄ Na ₃ Hg KHg ₂ KHg ₉	$egin{array}{c c} +\ 10.3 & \ +\ 17.8 & \ +\ 20.0 & \ +\ 12.86 & \ +\ 20.0 & \ +\ 33.0 & \ \end{array}$	$\begin{array}{c} \operatorname{CaZn_{10}} \\ \operatorname{CaZn_{8}} \\ \operatorname{Mg_{4}Al_{3}} \\ \operatorname{MgZn_{2}} \\ \operatorname{MgCd} \end{array}$	+ 199.1 + 55.6 + 49.0 12.6 bis 13.14 + 9.2	$\begin{array}{c} \textbf{Al}_2\textbf{Cu} \\ \textbf{AlCu} \\ \textbf{Al}_2\textbf{Cu} \\ \textbf{Al}_3\textbf{Cu} \\ \textbf{Zn}_2\textbf{Cu} \\ \textbf{Cd}_3\textbf{Cu}_2 \end{array}$	$+31.9 \\ +32.4 \\ +23.3 \\ -13.3 \\ +10.41 \\ +47.7$

Auf 1 g-At. des in der kleineren Menge vorhandenen Metalls bezogen, ergibt sich:

Sehr groß scheint die Verbindungswärme des Si mit dem Fe zu sein, wobei die Verb. FeSi entsteht. Sie ermöglicht die Silicothermie, die für die Herst. der hoch säurefesten Fe-Si-Legg. von Bedeutung ist. Vgl. R. Walter (Z. Met. 1921. 13. 225).

Auch die *Mischungswärmen* metallischer Stoffe sind meist nicht groß, können sogar negatives Vorzeichen besitzen.

Verdampfungswärmen einiger Metalle nach Landolt-Börnstein:

Metall	Temp. oder	Verdampfungswärme			
	Druck	cal/g	k cal/g-Atom		
$_{ m Bi}^{ m Ag}$	1 Atm.	517 205	55.8 42.7		
***	920 Vakuum	$\begin{array}{c} 190 \\ 162 \end{array}$	39.5 33.8		
Ca Cd	785 42 5	580 200	$23.3 \\ 22.5$		
"	778 Vakuum	240 181	27.0		
Ču H g	T abs. 1 Atm. 142	234— 0.022 T 1110 72.23	26.34—0.0025 T 70.6 14.49		
,, ,,	350 358	62.0 67.8	12.4 13.6		

/	Temp. oder	Verdampfungswärme			
Metall	Druck	cal/g	k cal/g-Atom		
Hg ,, Mg	1 Atm. 130 Vakuum 965	68.7 67 63.6 1700 2020	13.8 13.4 12.7 41.4 49.1		
Mo Pb Pt	Tabs.	1850—0.026 T ————————————————————————————————————	177—0.0025 T 45.5 128—0.0025 T		
Sn W Zn	1 Atm. T abs. 1 Atm.	621 1180—0.010 T 436	73.9 217.8—0.0018 T 28.5		
27 27 27	Vakuum 625 918	366 400 475	24.0 26.3 31.2		

b) Schmelzen, Erstarren und Verdampfen.

Schmelzenkte der Metalle (teilweise nach Z. Met. 1919. 11. 1):

Met.	Schmp.	Met.	Schmp.	Met.	Schmp.	Met.	Schmp.
Ag Al	961 658	Cu Fe	1083 1529	Na Nb	97.5 1700	Sm Sn	1300 232
As	830	Ga	30	Nd	840	Ta	2830
Au	1063	Ge	958	Ni	1450	Te	450
В	24 00	Hf	2600	Os	2740	\mathbf{Th}	\sim 1700
Ba	850	$\mathbf{H}\mathbf{g}$	-38.7	${f Pb}$	327	Ti	\sim 2200 (?)
$\mathbf{B}\mathbf{e}$	1300 (?)	In	155	\mathbf{Pd}	1557	$\mathbf{T}\mathbf{l}$	301
Bi	270	${f Ir}$	2400	\mathbf{Pr}	940 (?)	${f U}$	1860
Ca	808	K	62.4	\mathbf{Pt}	1764	\mathbf{v}	1800
Cd	324	$\mathbf{L}\mathbf{a}$	826	$\mathbf{R}\mathbf{b}$	38	\mathbf{w}	3060
Ce	720 (?)	Li	186	$\mathbf{R}\mathbf{h}$	1970	\mathbf{Y}	1490
Co	1480 `	Mg	651	$\mathbf{R}\mathbf{u}$	2480	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	419.4
\mathbf{Cr}	1520	$\mathbf{M}\mathbf{n}$	1207	$\mathbf{S}\mathbf{b}$	630	Zr	2000 (?)
Cs	26	Mo	2430	Si	1420		

Die Schmpp. der Metalle werden durch Legieren mit andern Metallen im allgemeinen erniedrigt. Die der Legg. sind von ihrer prozentualen Zus. abhängig. Bei Loten ist die Auswahl einer Leg. mit dem richtigen Schmp. besonders wichtig. Einzelne Legg. werden wegen ihres sehr niedrigen Schmp. benutzt. Bei den Legg. findet man (mit Ausnahme der eutektischen und der unzers. schm. intermetallischen Verbb.) immer ein Schmelz- (oder Erstarrungs-) Intervall, also einen o ber en und unter en Schmp. In diesem Temp.-Intervall besteht eine mehr oder minder breiige Mischung von Kristallen und noch fl. Schmelze. Man kann deshalb bei den Legg. allgemein nicht von einem Schmp. sprechen. Manchmal findet man die Bezeichnungen Erweichungs- und Verflüssigungs-Punkt bzw. -Temp.

Wie allgemein bei den phys. Lsgg., herrscht auch bei den Metallegg. das Raoultsche Gesetz der mol. Gefrierpunktserniedrigung (bzw. der Siedepunktserhöhung). Die bei den Aggregatzustandsänderungen auftretenden Veränderungen des Wärmeinhalts benutzen wir in erster Linie für die Unters., durch die Aufnahme der Abkühlungskurven (seltener der Schmelzkurven) bei der sog. thermischen

Analyse. Beobachten wir z.B. die Tempp. eines reinen geschm. Metalls bei der Abkühlung in gleichen Zeitabständen, so können wir durch graphische Darst. in einem rechtwinkeligen Koordinatensystem die Abkühlungskurve anschaulich dar-

stellen. Auf der Ordinate wird zweckmäßig die jeweils beobachtete Temp., auf der Abszisse die Beobachtungszeit eingetragen. Fig. 82 zeigt die so erhaltene Abkühlungskurve von reinem Zn. Man erkennt deutlich den treppenstufenartigen Verlauf der von links oben nach rechts unten gehenden Kurve. Der Absatz, die sog. Haltezeit, bei 419° entspricht der Erstarrung des Zn. die bei vollkommen gleich bleibender Temp. erfolgt. Diese Temp. ist dieselbe wie die Schmelztemp., bei der die bei der Erstarrung gebildeten Kristalle in den fl. Aggregatzustand übergehen. Die von links unten nach rechts oben gehende Erhitzungskurve zeigt den Zusammenhang mit dem Erstarrungsvorgang.

Überhitzungen der festen Stoffe kommen nur sehr selten vor. Dagegen finden sich manchmal Unter-


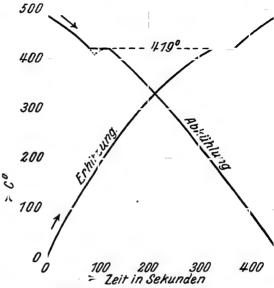


Fig. 82. Erhitzungs- und Abkühlungskurve von reinem Zink (Schmelz- bzw. Erstarrungspunkt 4190.)

kühlungen von Schmelzen, d.h. der Stoff kann im fl. Zustand auch unter die Erstarrungstemp. abgekühlt werden. In Fig. 82 ist dies durch den punktierten Verlauf der Kurve angedeutet. Durch Rühren oder besser durch Impfen wird die Unterkühlung vermieden. Meist genügt dazu ein kurzes Herausheben des Thermometers oder des Rührers, die schneller abkühlen, und an denen die haften gebliebenen Teile der Schmelze zu krist. beginnen. Diese Kriställchen wirken dann als

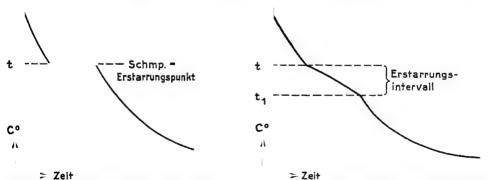

> Zeit
Fig. 83a. Abkühlungskurve eines reinen Metalls,
einer intermetallischen Verb. oder eutektischen
Legierung.

Fig. 88b. Abkühlungskurve von metallischen Mischkristallen.

Keime oder Kristallisationszentren. Diese Meth. wird dynamische Schmelzpunktsbestimmung genannt.

Schematisch zeigt Fig. 83 a den Verlauf der Abkühlungskurve eines reinen Metalls, die den Erstarrungspunkt (Schmp.) bei konstanter Temp. gibt (abgesehen von anfänglichen möglichen kleinen Unterkühlungen). Unzers. schm. intermetallische Verbb.

und eutektische Legg. haben ebenfalls diese Abkühlungskurve. Dagegen zeigt nach Fig. 83 b eine Leg., bei der die phys. Lsg. auch im festen Zustand erhalten bleibt (Mischkristalle), ein Erstarrungsintervall, d. h. der Übergang vom fl. in den festen Aggregatzustand vollzieht sich nicht bei konstant bleibender Temp., sondern zweischen zwei bestimmten Tempp. (A und A_1). Diese Gleichgewichtsbeziehungen werden durch die Phasenregel aufgeklärt, die für das Verständnis der später zu besprechenden Konz.-Temp.-Schaubilder sehr wertvoll geworden ist.

Äuch beim Übergang in eine andere (polymorphe) Modifikation ändert sich der Wärmeinhalt, ebenso wie die Beträge der meisten übrigen Eigenschaften andere werden. Die beim Erstarren frei werdende Wärmemenge wird Kristallisationswärme genannt und ist gleich der Wärmemenge, die zum Schm. erforderlich ist, nur von entgegengesetztem Vorzeichen. Diese Erstarrungswärme bewirkt, daß der Verlauf der Abkühlungskurve horizontal wird, denn sie deckt den Wärmeverlust durch Strahlung und Leitung. Je größer die Erstarrungswärme (und je größer die erstarrende Masse) ist, desto länger wird der horizontale Teil der Erstarrungskurve, die Haltezeit bei der Erstarrungstemp., ausfallen.

Die Dampfspannung fast aller Metalle und Legg. ist sehr gering, so daß man sie für die meisten praktischen Zwecke vernachlässigen kann, denn die Siedepunkte liegen beträchtlich über den Schmpp. Allgemein steigt die Siedetemp. mit steigender Schmelztemp. wesentlich an. Nach Verss. des amerikan. Bureau of Mines (Engg. 1925. 119. 270; C. Hütt. 1925. 29. 273) kann eine Formel abgeleitet werden, aus der die Dampfdrucke der Metalle für beliebige Tempp. ber. werden können. Als Sdpp. einiger Metalle werden angegeben:

Metall	Druck in Millimeter Quecksilbersäule						
= -	760	300	50	1	0.1		
Al	. 1800 0	1635 0	1390 0	1030 0	885° 321°		
Cd Cu	. 766 ° . 2310 °	$^{686}_{2120}$	565° 1825°	386° 1400°	12200		
Fe	. 3235 0	2930 0	2520 0	1900 0	16550		
$egin{array}{ccccc} Mg & . & . & . \\ Mn & . & . & . \end{array}$. 1129 ° . 1900 °	1015° 1720°	855° 1465°	615° 1080°	515° 925°		
Pt	. 3707 0	_	-				

Festes Al hat bei 25, 300 und 659 ° (Schmp.) die Dampfdrucke: 7×10^{-23} , 3.4×10^{-11} und 0.00062.

Bei polymorphen Umwandlungen im festen Zustand sind die Wärmetönungen oft nur gering, und vielfach treten auch beträchtliche Unterkühlungen auf, so daß hier manchmal zu anderen Unters.-Methh. gegriffen werden muß. Das Eisen macht nach der Erstarrung drei solche polymorphe Umwandlungen durch. Von den uns hier interessierenden Metallen ist besonders das Zinn zu nennen. Es besitzt bei etwa 20° einen Umwandlungspunkt, bei dem das weiße metallische (β-Zinn) in das unter 200 stabile α-Zinn übergeht, das grau ist und ein wesentlich geringeres SG. besitzt (5.85 gegen 7.32). Bei der Umwandlung wird also das Vol. wesentlich vergrößert, so daß Pusteln u. ä. auftreten und das schön metallische Zinn zu einem unscheinbaren grauen Pulver zerfällt. Früher glaubte man, es handle sich um eine chem. Zers. und bezeichnete die Erscheinung als Zinnpest. Fig. 84 zeigt ein davon befallenes Stück Zinn. Um wertvolle Gegenstände in Sammlungen davor zu bewahren, sollen sie (C o h e n und v a n E i j k, Z. phys. Ch. 1899. 30. 601) im Winter in geheizten Räumen aufbewahrt werden, deren Temp. 18º nicht unterschreitet. Zinn erfährt eine weitere allotrope Umwandlung bei 161°. Das darüber beständige γ-Zinn unterscheidet sich äußerlich nicht vom β-Zinn.

Von den zahlreichen beobschteten oder vermuteten Umwandlungspunkten seien angeführt:

					 	•	
Metall	Al	Cd	Co	Ni	Sn	Tl	$Z_{\rm n}$
Modifikation	3-0 2	β→ α	β→ α	β→ χ	γ→β β→	· α β→ α	8-7 1 7-15 13-0
Umwandlungstemp.	560?	(30)	1160	320	161 ; 18	3 224	340 270? 170?
Warmetoning in kealg At	,	,) **	4 8	y 9,5	55 0,3	360
	•	•	•		1 1	17,13	

Durch plotzliches Abkühlen von höherer Temp., das Abschrecken, gelingt es meist, die bei hoherer Temp. beständige Modifikation auf Zimmertemp. herabzubringen. Das wird beim Härten des Stahls und bei der Veredlung von Al- und anderen Legg. praktisch angewendet.

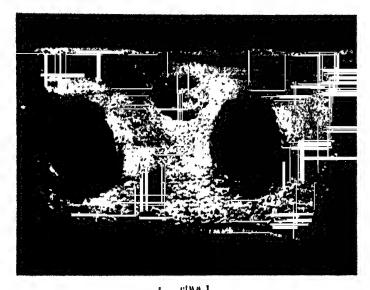


Fig % Zinndichtung mit Zinnpest von einem Brauereilagertank

c) Die Grundformen der Erstarrungsschaubilder von Zweistofflegierungen.

Bei unbegrenzter Löslichkeit der Bestandteile im flüssigen und im kristallisierten Zustand, also bei ununterbrochener Mischkristallreihe, zeigt die Zustände einer Legierungsreihe in Abhangigkeit von der Temp, und Konz. die graphische Darst, in Fig. 85 (Erstarrungstypus I nach Rooze boom). Die Tempp, sind als Ordinaten, die Konzz, als Abszissen im linken Teilbilde eingetragen. Die beiden Leg.-Bestandteile werden in techn. Buchern der Einfachheit halber meist in Gew.-Proz. des einen der Bestandteile A oder B, meist B, angegeben¹).

'i In metallographischen Lehrbiehern findet man manchmal auch At.- $^{\alpha}_{ij}$ angegeben. Dies ist vorteilhaft, weil man so das Auftreten von intermetallischen Verbb, und deren At.-Verhaltnis sofort erkennen kann. Aus At.- $^{\alpha}_{ij}$ erhält man Gew.- $^{\alpha}_{ij}$ nach den Formeln:

$$a = \frac{100 \ \alpha}{\alpha + 3 \left(\frac{B}{A}\right)} \quad \text{and } b = \frac{100 \ \beta \left(\frac{B}{A}\right)}{\alpha + 3 \left(\frac{B}{A}\right)}.$$

worm a and $b = \operatorname{Gew}_{\geq 0}^{-1} a$ and $\beta = \operatorname{At}_{\geq 0}^{-1}$ and A and $B = \operatorname{Atomgew}_{\beta}$ sind,

Bei der Abkühlung der beliebig zusammengesetzten Schmelzen aus dem Zustandsgebiet I, das die homogene fl. Mischung andeutet, erhalten wir bei allen Konzz. homogene, gleichartige Mischkristalle, wie sie das Zustandsfeld III angibt. Dabei wird das heterogene Gebiet II durchschritten, in dem Schmelze und ausgeschiedene Mischkristalle in Abhängigkeit von Konz. und Temp. im Gleichgew. stehen. Die stark ausgezogene Linie l von l nach l die sog. Liquid uslinie, zeigt die Grenze zwischen dem völlig Flüssigen (I) und dem Beginn der Erstarrung an. Ähnlich gibt die gestrichelte Linie l die Grenze zwischen diesem und dem Gebiet der festen Mischkristalle (III) an, weshalb sie auch l olidus l inie genannt wird.

Aus diesem Zustandsschaubild können wir für alle beliebigen Konzz. die Abkühlungsverhältnisse entnehmen. Wir haben es ja aus den einzeln beobachteten Abkühlungskurven aufgebaut. Den Zusammenhang zeigt das rechte Teilbild, in dem die Abkühlungskurve einer 60 % B enthaltenden Schmelze dargestellt ist. Die beiden Knickpunkte t_1 und t_3 begrenzen das Erstarrungsintervall. Legen wir Horizontale

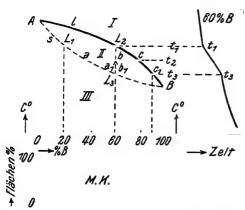


Fig. 85. Zustandsschaubild einer ununterbrochenen Mischkristallreihe. (Erstarrungstypus I.)

durch diese Punkte, so liegen die Schnittpunkte mit der Konz.-Ordinate von 60% B in der l- bzw. s-Kurve. Unmittelbar unter der Temp. t, haben sich bei der Abkühlung nur wenige Mischkristalle gebildet; dagegen ist noch viel fl. Schmelze vorhanden. Mit sinkender Temp. nimmt die Menge der Schmelze immer mehr ab, um bei t_3 zu verschwinden. Über diese Mengenverhältnisse gibt die von R. R u e r angegebene Hebelbeziehung Aufschluß. Die beiden Hebelarme sind a-b und b-c, jeweils die Schnittpunkte der Temp.-Horizontalen mit der l- und s-Kurve. Der Drehpunkt ist bei b. Denken wir uns in α die Menge der Mischkristalle, so muß in c eine entsprechend große Menge der Schmelze wirken, da-

mit das Gleichgew. aufrecht erhalten wird. Mit fallender Temp. und demnach zunehmender Menge der Mischkristalle wird dieser Hebelarm immer kürzer, bis er bei der Temp. t_3 , bei der die Schmelze vollständig in den krist. Zustand übergegangen ist, Null wird.

Alle Legg. dieser ununterbrochenen Mischkristallreihen weisen nur ein en Gefügebestandteil, ein heitliche Mischkristalle auf, wie dies durch das links unten dargestellte Flächenprozentdiagramm schematisch dargestellt ist. Bei sehr schneller Abkühlung können allerdings die einzelnen Mischkristalle in sich verschiedene chem. Zus. aufweisen, denn die in den Kristallskeletten zuerst aus der Schmelze ausgeschiedenen Anteile sind, entsprechend dem Gleichgew.-Zustand, immer reicher an der Komponente, die den höheren Schmp. besitzt. Bei langsamem Abkühlen oder nachträglichem Erhitzen auf Tempp. bis nahe an die s-Linie erfolgt durch Diffusion im festen Zustand ein Konz.-Ausgleich innerhalb der einzelnen Mischkristalle, die dadurch vollkommen homogen werden.

Ununterbrochene Reihen von Mischkristallen können in den Erstarrungskurven aber auch Höchst- und Niedrigstwerte aufweisen, wie die Figg. 86 und 87 (Erstarrungstypus II und III nach Roozeboom) zeigen. Diese Erstarrungskurven können wir uns aus jeweils zwei Erstarrungstypen I zusammengesetzt denken. Wenn eine Erstarrungskurve je einen oder mehrere Höchst- und Niedrigstwerte aufweist, kann man sie durch Teilung immer auf den Erstarrungstypus I zurückführen.

Besonders häufig tritt der Erstarrungstypus I bei den wichtigsten Metallegg. auf

(s. die Zustandsschaubilder auf S. 69 ff.). Die Legg., die aus Mischkristallen gebildet werden, liefern sowohl in mech. als auch in chem. Hinsicht die wertvollsten metallischen Baustoffe.

Sehr häufig erstreckt sich die Löslichkeit der Leg.-Bestandteile im festen Zustand nur jeweils von den reinen Komponenten bis zu bestimmten, meist von der Temp. abhängigen Grenzen, so daß eine Mischungslücke im festen Zustandsgebiet auftritt. Bei diesen unterbrochenen Reihen von Mischkristallen können zwei verschiedene Erstarrungstypen unterschieden werden, die am besten nach den kennzeichnenden Horizontalen benannt werden.

Fig. 88 (S. 64) zeigt den Erstarrungtypus IV nach Roozeboom, der eine Umwandlungshorizontale C—D—E aufweist. Im fl. Zustand herrscht vollkommene Mischbarkeit, wie das Zustandsgebiet I anzeigt. Den besten Aufschluß über die Erstarrungsvorgänge erlangen wir durch die Betrachtung der Abkühlungskurven

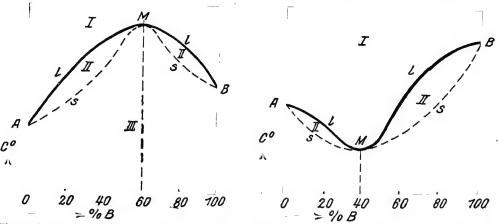


Fig. 86. Zustandsschaubild einer Mischkristallreihe mit Höchswert auf der Erstarrungskurve. (Erstarrungstypus II.)

Fig. 87. Zustandsschaubild einer Mischkristallreihe mit Niedrigstwert auf der Erstarrungskurve. (Erstarrungstypus III.)

einzelner Konzz. Im rechten Teilbilde ist z.B. die Abkühlungskurve einer 46 % B enthaltenden Schmelze dargestellt. Die erste Ausscheidung von Mischkristallen findet im Knickpunkt der Kurve bei der Temp. t1 statt. Ihre Zus. wird durch den Schnittpunkt der Temp.-Horizontalen mit der Soliduslinie (S1) angegeben. Es handelt sich demnach um sehr B-reiche Mischkristalle, die kurz β-Kristalle genannt werden. Die Abkühlungskurve zeigt dann bei der Temp. t2 einen Haltepunkt, bei dem die Umsetzung der β-Kristalle (von der Konz. E) und der noch vorhandenen Schmelze (der Konz. C) zu neuen Mischkristallen der Konz. D erfolgt. (Zufällig findet sich hier gerade der Punkt, bei dem restlos die Verb. $A_m B_n$ gebildet wird, die allerdings beim $reve{ t Erhitzen}$ schon unterhalb ihres Schmp., eben bei der $ar{ t T}$ emp. t_2 , zerfällt. Man spricht deshalb hier auch von einem verdeckten Maximum auf der Erstarrungskurve.) Bei weiter sinkender Temp. zeigt sich auf der Abkühlungskurve noch der Knickpunkt t_3 , wenn auch nur selten und nur schwach ausgeprägt. In dem Temp.-Intervall t_2 — t_3 vollzieht sich die Erstarrung der noch restlichen Schmelze C zu α-Mischkristallen, die sich dann bei der Temp. t_4 , entsprechend dem Schnittpunkte F_1 der Temp.-Horizontalen mit der Entmischungskurve, entmischen. Für gewöhnliche Temp. sind die Endpunkte der Entmischungskurve meist weiter auseinander gerückt als bei höherer Temp., wie dies durch die Punkte F und G angedeutet wird. V stellt demnach die Mischungslücke dar; IV und VI die Zustandsfelder der α - bzw. β -Mischkristalle. In der Mischungslücke treten neben α- noch β-Mischkristalle auf; im linken Teilfeld, wenn man von Z eine Vertikale fällt, α -Mischkristalle und $A_m B_n$ -Kristalle; bei der Vertikalen von Z nur $A_m B_n$ -Kristalle; rechts dieser Vertikalen, bis zur Linie E G, $A_m B_n$ -Kristalle und β -Kristalle. Da hier Rkk. mit festem Stoff erfolgen, werden die Gleichgew.-Bedingungen nur bei sehr langsamer Abkühlung erreicht. Auf Schliffen findet man deshalb oft Umhüllungen von Kristallen, die anzeigen, daß

das Gleichgew. noch nicht eingetreten ist.

Die Flächenanteile der langsam erstarrten Legg, zeigt das untere Teilbild. Entweder liegen nur α- oder β-Mischkristalle vor, oder beide Kristallarten treten im Konz.-Gebiet der Mischungslücke nebeneinander auf. Eine genaue Angabe der Konz. auf Grund des Gefügebildes ist bei diesem Erstarrungstypus ebensowenig möglich wie beim Typus I. Denkt man sich beim Typus IV die Mischungslücke immer kleiner und kleiner werden, bis sie vollständig verschwindet, so gelangt man zum Typus I, der eigentlich einen Grenzfall des Typus IV darstellt.

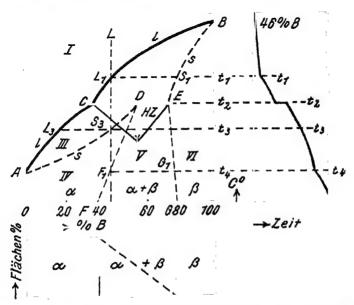


Fig. 88. Zustandsschaubild einer unterbrochenen Reihe von Mischkristallen mit Umwandlungshorizontalen (Erstarrungstypus IV.)

Den zweiten Fall des Erstarrungsbildes mit Mischungslücke zeigt Fig. 89 im Erstarrungstypus V nach Roozeboom, bei dem eine eutektische Horiz on tale das obere Temp.-Gebiet der Entwicklung begrenzt. Jeweils ein steigender Zusatz eines der beiden Bestandteile zum andern bewirkt eine beträchtliche Erniedrigung des Schmp., bis bei einer bestimmten, für das vorliegende System kennzeichnenden Konz. der eutektische Punkt (E) erreicht ist. Die Erstarrungskurven weisen von den reinen Komponenten bis zu dem Beginn der Mischungslücke (C-D) jeweils steigende Krist.-Intervalle auf, ähnlich wie bei den Mischkristallen (Typus I). Im Gebiete der Mischungslücke kommt aber noch ein treppenstufenartiger Verlauf der Abkühlungskurve zum Vorschein, der der Ausbildung des erstarrenden Eutektikums entspricht. Diese eutektische Haltezeit ist der Menge des gebildeten Eutektikums direkt proportional und erreicht bei der rein eutektischen Konz. den Höchstwert. Bei diesem sind die Erstarrungsintervalle vollständig verschwunden. Zur Auffindung der Endpunkte der Mischungslücke und der genauen eutektischen Konz. ist es zweckmäßig, die Abkühlungskurven mit derselben Masse der Schmelze und unter möglichst denselben Abkühlungsbedingungen aufzunehmen. Dann kann man die eutektischen Haltezeiten graphisch auswerten. Man trägt die horizontale Länge der beobachteten Haltezeiten (e. H.) als Pfeilhöhe bei den Konzz. auf und erhält so das Haltezeiten dreieck, das den Höchstwert bei der

eutektischen Konz. und die Endpunkte an der Mischungslücke aufweist.

Das rechte obere Teilbild der Fig. 89 gibt die Abkühlungskurve einer 60 % B enthaltenden Schmelze. Der Knickpunkt bei der Temp. t_1 zeigt den Beginn der Ausscheidung der β-Mischkristalle an. Sie dauert, entsprechend dem Krist.-Intervall, bis zur Temp. t_2 an. Bei ihr erstarrt der Rest der Schmelze, die im Gebiet I vollkommen einheitlich war, eutektisch. Im Zustandsfeld III finden wir demnach B-reiche (β-) Mischkristalle neben der Schmelze. Ähnlich haben wir im Gebiet II α-Kristalle neben Schmelze anzunehmen. Die Gebiete IV bzw. VII enthalten nur α- bzw. nur β-Mischkristalle, wie dies auch aus dem Flächenprozentschaubild (links unten) zu entnehmen ist. Innerhalb der Mischungslücke finden sich je nach der Konz. jeweils verschiedene

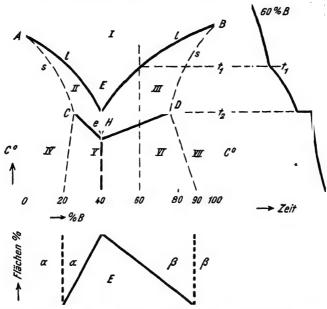


Fig. 89. Erstarrungs- und Entmischungsschaubild eines Zweistoffsystems mit eutektischer Horizontalen. (Erstarrungstypus V.)

Mengen an Eutektikum und eine der beiden Kristallarten. Hier kann man aus dem Schliffbilde die Konz. angeben, vorausgesetzt, daß die Abkühlung so langsam erfolgte, daß das Gleichgew. erreicht wurde. Oder es muß die Abschrecktemp. bekannt sein, denn in der Regel verengt sich die Mischungslücke mit steigender Temp.

Aus diesem in der Praxis sehr häufigen Erstarrungsschaubild lassen sich noch

zwei Grenzfälle ableiten:

a) Wird die Mischungslücke immer kleiner, so daß sie endlich praktisch vollständig verschwindet, so erhalten wir den Erstarrungstypus III der lückenlosen B.

von Mischkristallen mit einem Niedrigstwert auf der Erstarrungskurve.

b) Wächst die Mischungslücke so weit an, daß sich überhaupt keine Mischkristalle mehr bilden, so besteht vollkommene Mischbarkeit der Bestandteile im fl., vollständige Unmischbarkeit im festen Zustand. Dieser Erstarrungstypus Va nach Rooze boom (Fig. 90) ist für die Legg. der einfachste Fall. Steigender Zusatz jeweils eines der beiden Bestandteile zum anderen erniedrigt nach dem Raoultschen Gesetz den Schmp. der Schmelze in steigendem Maße, bis bei der eutektischen Konz. der tiefste Erstarrungspunkt erreicht ist. Diesen finden wir, gleichgültig ob wir von A oder B ausgehen, bei derselben Konz. und auch Temp.

Alle Abkühlungskurven (ausgenommen natürlich die der reinen Komponenten und die der eutektischen Leg., die nur einen Haltepunkt aufweisen) zeigen ein verschieden großes Erstarrungsintervallund eine verschieden lange eute k-

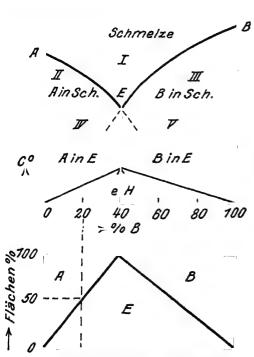


Fig. 90. Zustandsschaubild sines Zweistoffsystems mit eutektischer Horizontalen von 0 bis 1000 b. (Erstarrungstypus Va.)

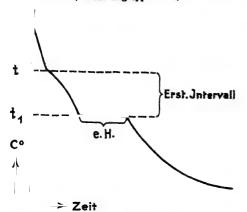


Fig. 91. Abkühlungskurve einer unter- oder übereutektischen Legierung.

tische Haltezeit (e.H.), wie dies die schematische Abkühlungskurve in Fig. 91 erkennen läßt. Bei den untereutektischen Legg. sinkt, vom reinen A ausgehend, zunächst der Beginn und Temp.-Bereich des Erstarrungsintervalls, während die Länge der eutektischen Haltezeit (die aber bei derselben Temp. bleibt!) zunimmt. Bei der eutektischen Konz. finden wir nur die eutektische Haltezeit, die hier aber den Höchstwert erreicht hat, um bei den übereutektischen Legg. mit steigendem B-Gehalt immer mehr abzunehmen. Die Haltezeit verschwindet natürlich bei der Abkühlungskurve, die nur aus einem der Bestandteile besteht. Bei den übereutektischen Legg, steigt dann der Temp.-Beginn der Kristallausscheidung und der Bereich des Erstarrungsintervalls mit zunehmendem B-Gehalt an bis zum Höchstwert bei der Konz. 100 % B. Jeweils durch das Auskrist, des gegenüber der eutektischen Konz. übsch. Bestandteils reichert sich im Temp.-Bereiche des Erstarrungsintervalls die restliche Schmelze so weit an der im Unterschuß befindlichen an, daß endlich bei der eutektischen Temp. auch die eutektische Konz. erreicht ist.

Für die fünf Zustandsfelder des Erstarrungsschaubildes nach Fig. 90 ergibt sich demnach:

I: Einheitliche Schmelze aus beliebig wechselnden Mengen der Bestandteile A und B. Längs A-E scheiden
sich A-Kristalle aus, längs E-B (übereutektisch) B-Kristalle, wovon man sich
durch Schöpfproben überzeugen kann.
E ist der eutektische Punkt, der die
tiefste Schmp.-Erniedrigung aller möglichen Mischungen von A mit B angibt.

II bzw. III: A- bzw. B-Kristalle in dem vollkommen fl. gebliebenen Rest der Schmelze.

IV bzw. V: A- bzw. B-Kristalle in festem Eutektikum.

Zwischen IV und V, bei 40 % B, liegt die eutektische Zus. Solche Schmelze besteht im erstarrten Zustand nur aus festem Eutektikum, das für sich wieder aus feinsten kleinsten A- und B-Kristallen aufgebaut ist. Dieser Aufbau ist für das Gefüge des Eutektikums kennzeichnend und bedingt seine meist sehr guten

mech. Eigenschaften. Legg. mit eutektischer Zus. zeichnen sich auch durch niedrige Schmelztemp. und durch Dünnflüssigkeit aus, da sie, wie die reinen Metalle, kein Erstarrungsintervall, sondern einen Haltepunkt aufweisen. Über- und untereutektische Legg. sind im Temp.-Gebiet des Erstarrungsintervalls "breiig", bedingt durch die schon ausgeschiedenen Kristalle.

Beim Erstarrungstypus Va können wir aus dem Gefügebild die Zus. nicht nur schätzen, sondern sogar planimetrisch abmessen. Das in Fig. 90 unten dargestellte Flächenprozentschaubild zeigt die hier herrschenden Beziehungen in einfacher Weise. Die Leg. mit 20 % B besteht im erstarrten Zustand aus gleichen Teilen A und Eutektikum, während die 70 % B enthaltende Leg. 50 Flächen-% B neben dem Eutektikum aufweist. Schematisch sind die in den verschiedenen Feldern herrschenden Zustände und die Gefüge in Fig. 92 dargestellt. Über die Gleichgeww. zwischen den ausgeschiedenen Kristallen und der restlichen Schmelze bei den verschiedenen Tempp. gibt uns wieder die Hebelbeziehung (S. 62) Aufschluß.

Die Kretarrungstypen mit Umwandlungs- oder eutektischer Horizontale können nach W. Guertler noch nach den Schemata in Fig. 93 unterteilt werden. Beim Syntektikum (1) und beim Monotektikum (2) finden wir im Gebiet der Schmelze eine Entmischung, so daß sich hier zwei fl. und nur eine feste Phase am

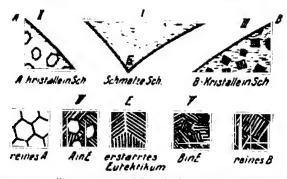


Fig Br Schemstische Darstellung der tisfngsbilder in den fünf Zustandsfeldern des Typus Fu.

Gleichgew, beteiligen. Die Mischungslücken im krist. Zustand, bei denen zwei Kristallarten mit nur einer Schmelze im Gleichgew, stehen, sind bereits früher besprochen. Es sind die Fälle (3) Peritektikum und (4) Eutektikum. Zwei seltenere Falle zeigen Umsetzungen im Gebiet des krist. Zustands, die durch polymorphe Umwandlungen der Komponenten und das Auftreten oder Verschwinden neuer Phasen bedingt sein können. Es sind die Fälle des Metatektikums (5) und des Dystektikums (6). W. Guertler unterscheidet hier noch weiter ähnhehe Falle.

Legierungsreihen können auch eine chem. Verbindung oder mehrere aufweisen. In den Erstarrungsschaubildern zeigt dann die Kurve bei der Konz, der Verb, einen Hochstwert. (Zersetzt sich die int erm et allische Verb, unterhalbihres Schmp., so spricht man von einem verdeckten Maximum, und die Erstarrungskurve weist nur einen Knickpunkt auf.) Wir können uns diese Erstarrungsschaubilder aus den funf vorher besprochenen Grundtypen derart zusammengesetzt denken, daß die Verb, jeweils an die Stelle der Komponente A oder B, tritt. Fig. 91 zeigt das Erstarrungsschaubild einer Leg, mit den beiden intermetallischen chem. Verbb. Am Bn und A, B., deren Konz.-Ordinaten die beiden Höchstwerte der Erstarrungskurve schneiden. Verlängern wir diese Ordinaten, so können wir das Erstarrungsbild zwanglos in die drei Erstarrungstypen V, Va und I zerlegen. In ähnlicher Weise sind alle, auch komplizierter zusammengesetzte Erstarrungsschaubilder, auf die Vereinigung der verschiedenen Grundtypen zurückzuführen.



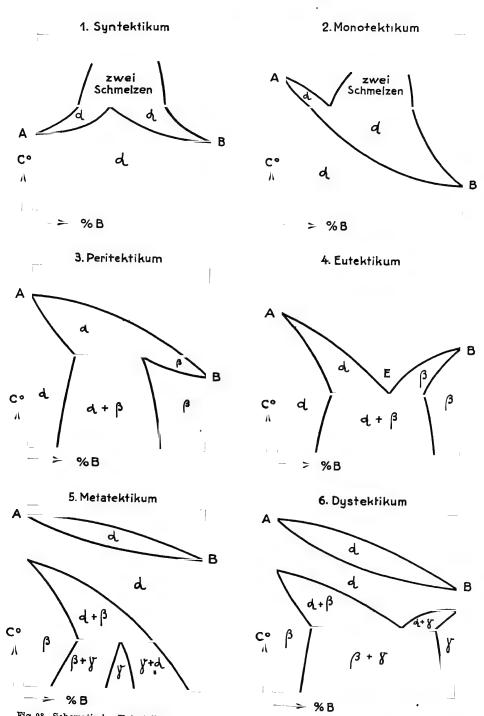


Fig. 93. Schematische Unterteilung der Erstarrungstypen mit Umwandlungs- oder eutektischer Horizontale.

Bei manchen (wenigen) binären Legg. weisen infolge von Unterkühlungen die Abkühlungskurven Wärmetönungen bei verschiedenen Tempp. auf, je nachdem ob

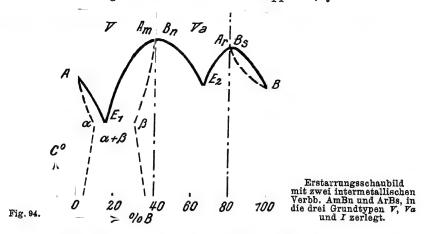

die Krist. durch Impfung eingeleitet wurde oder nicht. Dies ist auf die B. sog. metastabiler Kristalle zurückzuführen.

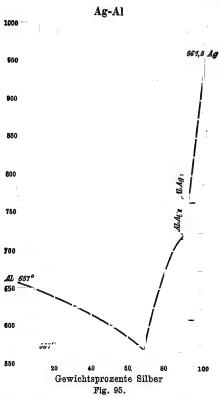


G. J. Petrenko (Z. anorg. Ch. 1905. 46. 53). Verbb.: AlAg₂, AlAg₃.

Die techn. wichtigsten Zustandsschaubilder sind in Figg. 95—240, hauptsächlich nach der Zusammenstellung von O. Bauer (Landolt-Börnstein, Phys.-chem. Tabellen, 5. Aufl., Berlin 1923, S. 527 ff., und Nachtragsband 1927, S. 226 ff.), geordnet nach den alphabetisch jeweilig zuerst kommenden Bestandteilen, wiedergegeben¹).

Ag-As

W. Heike und A. Leroux (Z. anorg. Ch. 1915. 92. 119); K. Friedrich und A. Leroux (Metall. 1906. 3. 194).

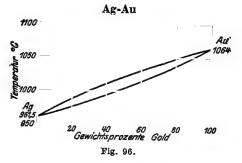

U. Raydt (Z. anorg. Ch. 1912. 75. 58); Roberts-Austen und KirkeRose (Ch. N. 1903. 87. 2); Heycock und Neville (Phil. Trans. [A] 1897. 189. 69); s. a. L. Sterner-Rainer (Z. Met. 926. 18. 143).

¹) Für die gütige Erlaubnis zur Verwendung der Druckstöcke möchte der Verfasser auch hier Herrn Prof. Dr. O. Bauer und dem Verlage von Julius Springer bestens danken.

Ag-Be

G. Oesterheld (Z. anorg. Ch. 1916. 97. 27).

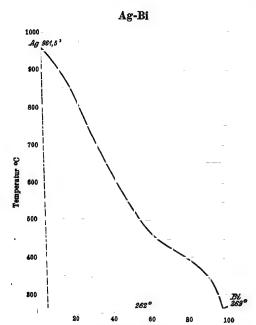



Fig. 97.

G. J. Petrenko (Z. anorg. Ch. 1906.
50. 138).

Gewichtsprozente Wismut

Ag-Ca

N. Baar (Z. anorg. Ch. 1911, 70, 385). Verbb.: Ag₄Ca, Ag₃Ca, Ag₂Ca, AgCa₂?

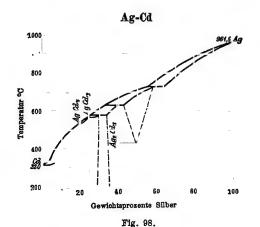


G. J. Petrenko und A. S. Fedorow (Z. anorg. Ch. 1911. 70. 161). Verbb.: AgCd_{2} , AgCd_{2} , $\operatorname{Ag}_{2}\operatorname{Cd}_{3}$.

Ag-Co

Fl. Co ist bis 1600° unl. in Ag. G. J. Petrenko (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 215).

Ag-Cr

G. Hindrichs (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 425).

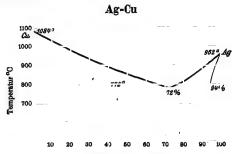

Gewichtsprozente Silber Fig. 99.

K. Friedrich und A. Leroux (Met. 1907. 2. 298); W. v. Lepkowski (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 290); Heycock und Neville (Phil. Trans. [A] 1897. 189. 25); s. a. L. Sterner-Rainer (Z. Met. 1926. 18. 143).


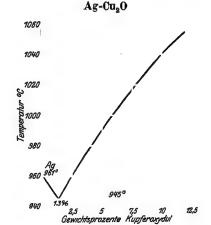


Fig. 100.


C. H. Mathewson und C. H. Stokesbury (Intern. Z. Met. 1914. 5. 193).

Ag-Fe

Fl. Eisen ist bis 1600° unl. in Ag. G. J. Petrenko (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 215).

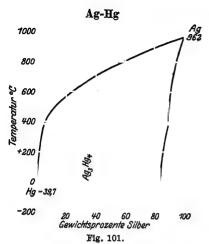

G. Tammann und Th. Staßfurth (Z. anorg. Ch. 1925. 143. 357). Verb.: Ag_aHg_4 .

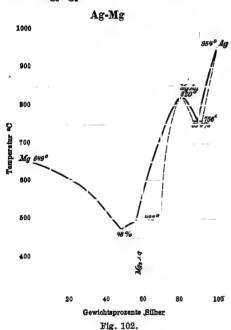


S. F. Žemcžužny (Z. anorg. Ch. 1906. 49. 405). Verbb.: AgMg₃, AgMg.

Ag-Mn


G. Arrivant (Z. anorg. Ch. 1913. 83. 193); G. Hindrichs (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 440). Verb.: Ag_2Mn .

Ag-Na


E. Quercigh (Z. anorg. Ch. 1910. 68. 303); C. H. Mathewson (Intern. Z. Met. 1911. 1. 57).

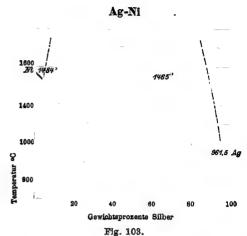

G. J. Petrenko (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 213).

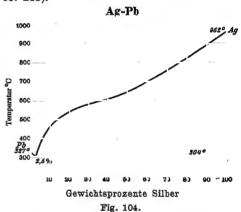


K. Friedrich (Metall. 1906. 3. 398); G. J. Petrenko (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 202); Heycock und Neville (Phil. Trans. [A] 1897. 189. 37).

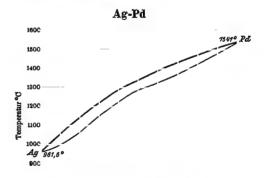

Gewichtsprozente Palladium
Fig. 105.

R. Ruer (Z. anorg. Ch. 1906. 51. 316).

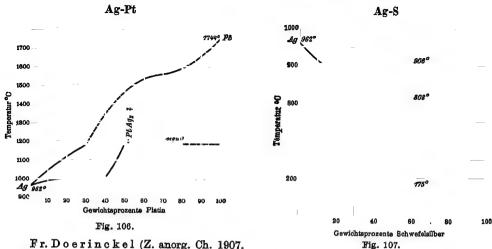

Fr. Doerinckel (Z. anorg. Ch. 1907. 54. 341); Thomson und Miller (J. Am. Ch. Soc. 1906. 28. 1115). Verb.: Ag₂Pt?

K. Friedrich und A. Leroux (Metall. 1906. 3. 365). Verb.: Ag₂S.

Ag-Sb

G. J. Petrenko (Z. anorg. Ch. 1906. 50. 141). Verb.: Ag₃Sb.

Ag-Se

K. Friedrich und A. Leroux (Metall. 1908. 5. 355). Verb.: Ag₂Se.

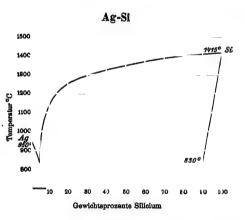


Fig. 108.

G. Arrivant (Z. anorg. Ch. 1908. 60. 439).

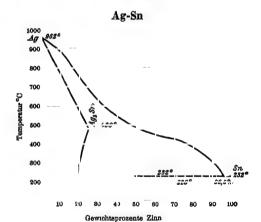


Fig. 109.

G. J. Petrenko (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 210; Heycock und Neville (Phil. Trans. [A] 1897. 189. 40). Verb.: Ag_3Sn .

Ag-Te


N. Puschin (Z. anorg. Ch. 1908. 56. 8). Verb.: Ag₂Te.

Ag-Tl

G. J. Petrenko (Z. anorg. Ch. 1906. 50. 135).

Ag-V

H. Giebelhausen (Z. anorg. Ch. 1915. 91. 256).

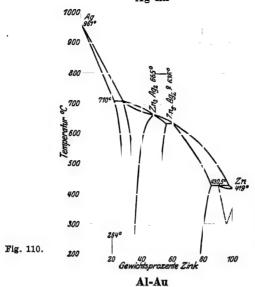

H. C. H. Carpenter und W. Whiteley (Intern. Z. Met. 1913. 3. 145); G. J. Petrenko (Z. anorg. Ch. 1906. 48. 351; 1925. 149. 395). Verbb.: Ag_2Zn_5 ?

Fig. 111.

Heycock und Neville (Phil. Trans. [A] 1900. 194. 201). Verbb.: AlAu₂, Al₂Au; wahrscheinlich: AlAu₄, Al₂Au₅?, AlAu₃?

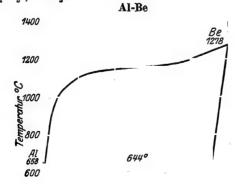


Fig. 112. 500 20 40 60 80 Gewichtsprozente Bergyllium G. Oesterheld (Z. anorg. Ch. 1916. 97. 1).


100

Al-Bi


A. G. C. Gwyer (Z. anorg. Ch. 1906. 49. 318)?

Al-C


Ruff und Jellineck (Z. anorg. Ch. 1916. 97. 312). Al $_{\rm s}$ C $_{\rm s}$, das durch Erhitzen der ber. Mengen Al und C erhalten wird, zerfällt bei ∞ 2000° in fl. Al und Graphit.

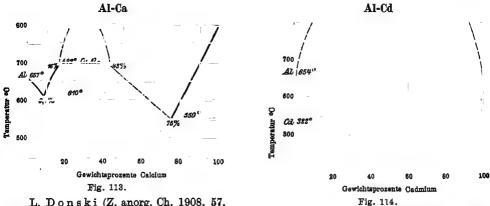


L. Donski (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 203). Verb.: Al₃Ca.

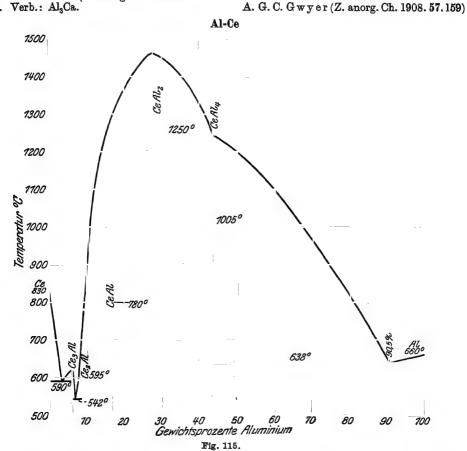

R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1912. 75. 41). Verbb.: Al₄Ce, Al₂Ce, AlCe, AlCe₂, AlCe₃.

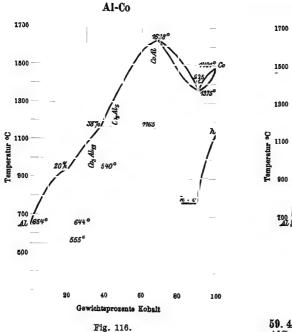


A. G. C. G w y e r (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 136). Verbb.: ${\rm Al}_{13}{\rm Co}$, ${\rm Al}_{5}{\rm Co}_{2}$, ${\rm AlCo}$. h-c-k bedeutet die magn. Umwandlung.

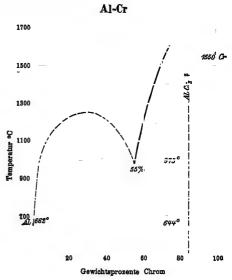


G. Hindrichs (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 433)....nicht sieher festgestellt. Verb.: $AlCr_3$?


Fig. 117.

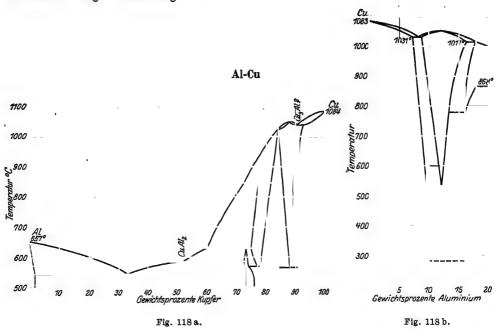


Nach Curry aus Bornemann (Die binären Metallegg. I. 1909); A. G. C. Gwyer und Le Chatelier (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 117; Bl. Soc. Enc. 1895. [4] 10. 573). D. Stockdale (J. Inst. Met. 1922. 28. Nr. 2. 273; 1924. 31. Nr. 1. 275) [Fig. 118b]. Verbb.: Al₂Cu, AlCu₃?

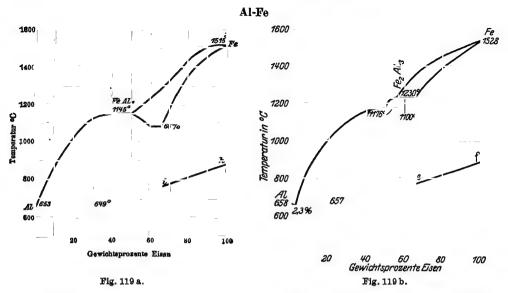



N. S. Kurnakow, G. Urasow und A. Grigorjew (Z. anorg. Ch. 1922. 125. 207); Rosenhain (Inst. Mech. Eng. 11; Alloys' Research Report 1921. 211); A. G. C. Gwyer (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 129) [Fig. 119a]. $e\!-\!f$ u. $h\!-\!i$ = magn. Umwandlung. Verbb.: Al_3Fe , Al_3Fe_2 .

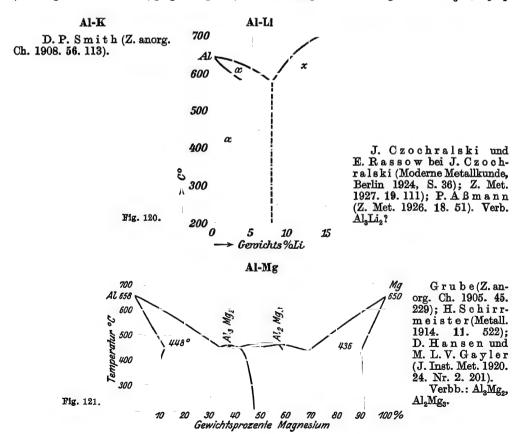

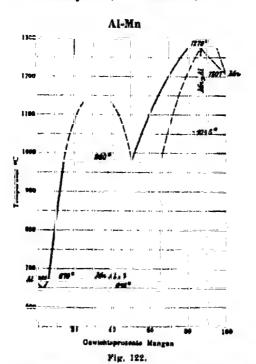


G. Hindrich a (Z. anorg. Ch. 1908. 59, 444). Verbb.: AlaMn ?, AlMna?

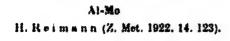

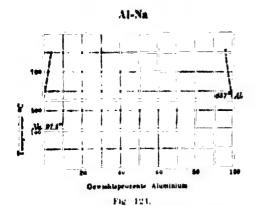

C. H. Mathewson (Z. anorg, Ch. 1966, 48, 193).


Al-Pb A. G. C. Gwyer (Z. anorg, Ch. 1908, 57, 149).

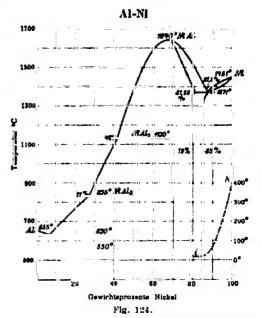

A. G. C. G w y e r (Z. anorg, Ch. 1908, 57, 136). h - i = magn. Umwandlung. Verbb.: Al₃Ni, Al₂Ni, AlNi.

Al-Pt


Chauriguine (Rev. Mét. 1912, 9, 874). Verbb.: AlaPt, AlaPt?

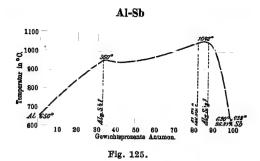

H. Gautier (Bl. Soc. Enc. 1896 [5]. 1. 1315); W. Campbell und J. Mathews (J. Am. Ch. Soc. 1902. 24. 259); G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1906. 48. 53). Verbb.: Al₉Sb₇, Al₂Sb₃?


Al-Si

1400

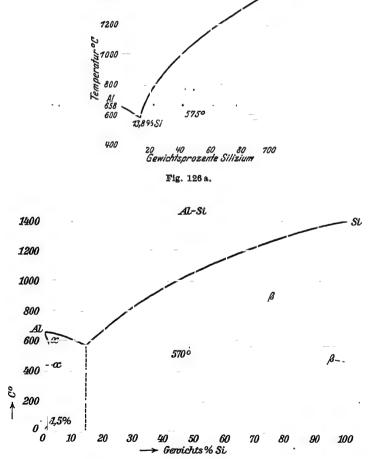

W. Fraenkel (Z. anorg. Ch. 1908. 58. 157) [Fig. 126b]; D. Hanson und M. L. V. Gayler (Inst. Metals, Sept. 1921); ergänzt durch E. Rassow (Z. Met. 1923. 15. 106).

Fig. 126 b.

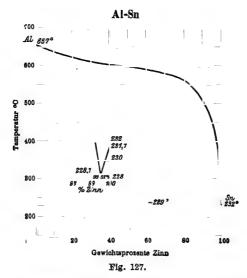

A. G. C. Gwyer (Z. anorg. Ch. 1906. 49. 315); Heycock und Neville (J. Ch. Soc. 1890. 57. 376); Lorenz und Plumbridge (Z. anorg. Ch. 1913. 83. 243).

Al-Th

A. Leber (Z. anorg. Ch. 1927. 166. 16).

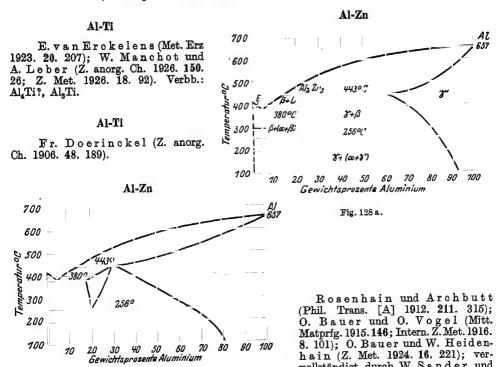


Fig. 128 b.

Fig. 128 b.

Fig. 128 b.

Fig. 128 b.

Fig. 128 c.

Fig.

As-Au


K. Friedrich (Metall. 1908. 5. 603).

As-Bi


K. Friedrich und A. Leroux (Metall 1908. 5. 148).

As-Cd

S. F. Žemcžužny (Intern. Z. Met. 1913. 4. 228). Verbb.: As₂Cd₂, As₂Cd.

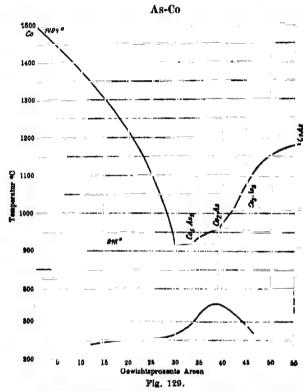


K. Friedrich (Metall. 1908. 5. 150). Verbb.: As, Co., As, Co., As, Co., As, Co.

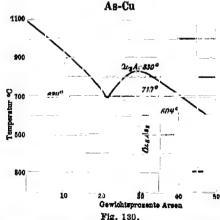

K. Friedrich (Metall. 1905. 2. 490; 1908. 5. 529). Verb.: AsCu, AscCu,

As-Fe

K. Friedrich (Metall. 1907. 4. 131). Verbb.: AsFe₂, As₂Fe₃, AsFe.

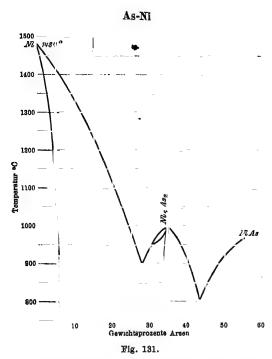

K. Friedrich (Metall. 1907. 4. 207; Met. Erz 1913. 10. 659). Verbb.: As₂Ni₅, AsNi.


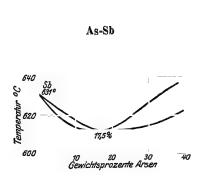


Fig. 133.

N. Parravano und P. de Cesaris (Intern. Z. Met. 1912. 2. 70).

v. Schwarz, Metall- und Legierungskunde.

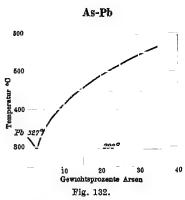


K. Friedrich (Metall. 1906. 3. 46). Bei der Abkühlung starke Entmischung.

As-Pt


K. Friedrich und A. Leroux (Metall. 1908. 5.148). Verb.: As_3Pt_2 .

As-S


W. P. A. Jonker (Z. anorg. Ch. 1909. 62. 89). As₉S₂ ist dampfförmig und fl. teilweise dissoziiert; As₂S₃ sublimiert undissoziiert. Schmp.: $As_2S_3 = 310^{\circ}$, $As_2S_2 = 320^{\circ}$.

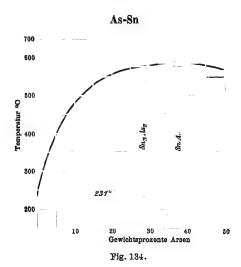


N. Parravano und P. de Cesaris (Intern. Z. Met. 1912. 2. 1). Verbb.: As_2Sn_3 , AsSn.

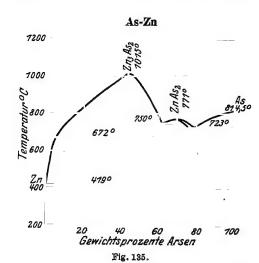

W. Heike (Z. anorg. Ch. 1921. 118. 264); K. Friedrich und A. Leroux (Metall. 1906. 3. 477). Verbb.: As_2Zn_3 , AsZn.

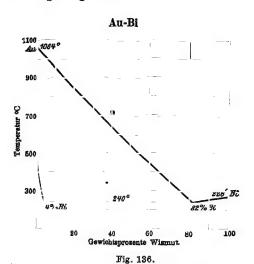

R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1906. 50. 147).

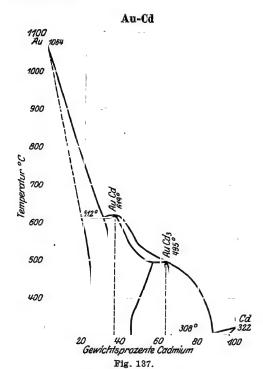


P. Saldau (Intern. Z. Met. 1914. 7. 3); R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1906. 48. 337). Verbb.: AuCd, AuCd3.

Au-Co


W. Wahl (Z. anorg. Ch. 1910. 66. 65).

Au-Cr

R. Vogelund E. Trilling (Z. anorg. Ch. 1923. 129. 276).

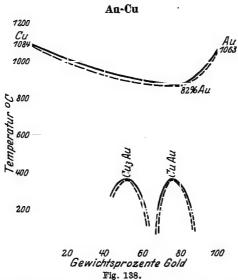

N. S. Kurnakow, S. F. Žemecžužny und M. Zasedatelew (J. Inst. Met. 1916. 15. 305); N. S. Kurnakow und S. F. Žemecžužny (Z. anorg. Ch. 1907. 54. 164); Roberts-Austen und Kirke-Rose (Proc. R. Soc. 1901. 67. 105). Vgl. die neueste Arbeit von L. Sterner-Rainer (Z. Met. 1926. 18. 143). Verbb.: AuCu₃, AuCu.

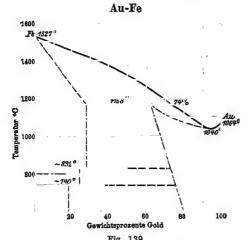

E. Isaak und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 294).

Au-Hg

N. Parravano (Gazz. 1918. 48. II. 123).

Au-Mg


R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1909. **63**. 173); G. G. Urasow (Z. anorg. Ch. 1909. **64**. 383); G. G. Urasow und R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1910. **67**. 442). Verbb.: AuMg, AuMg₂, AuMg₃, Au₂Mg₅.

Au-Mn


L. Hahn und S. Kyropoulos (Z. anorg. Ch. 1916. 95. 105); Parravano und Perret (Gazz. 1915. 45. 1. 293). Verb.: AuMn?

Au-Na


C. H. Mathewson (Intern. Z. Met. 1911. 1. 89).

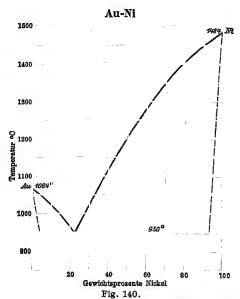


M. Levin (Z. anorg. Ch. 1905. 45. 239); W. Fraenkel und A. Stern (Z. anorg. Ch. 1926. 151. 105).

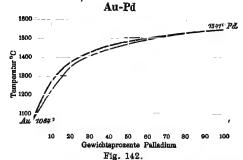

R. Ruer (Z. anorg. Ch. 1906. 51. 393).

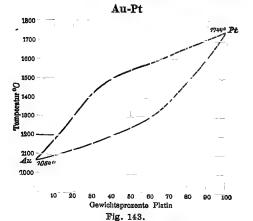



Fr. Doerinckel (Z. anorg. Ch. 1907. 54. 347); Erhard und Schertel (J. Bch. Sachsen 1879. 17).

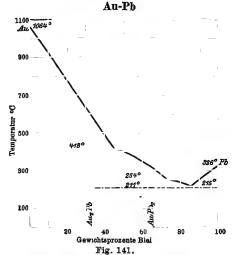

R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1905. 45. 17). Verbb.: Au₂Pb, AuPb₂.

R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1906, 50. 153). Verb.: AuSb₂. Au-Se

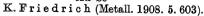


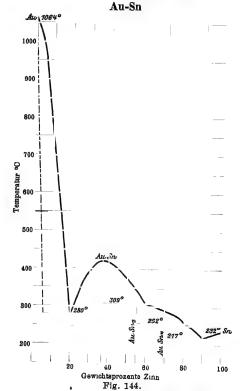

R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1905. 64.
64). Verbb.: AuSn, AuSn₂, AuSn₄.

Au-Tl


M. Levin (Z. anorg. Ch. 1905. 45. 34).

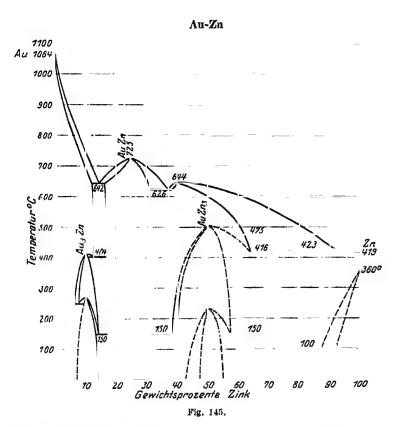

R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1906, 48, 323); P. Saldau (Z. anorg. Ch. 1925, 141, 324). Verbb.: Au₃Zn, AuZn, AuZn₃.

B-Ni


H. Giebelhausen (Z. anorg. Ch. 1915, 91, 257). Verbb.: BNi2, B2Ni3, BNi, B3Ni2.

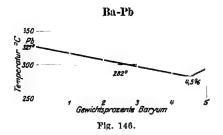

J. Czochralski und E. Rassow (Z. Met. 1920. 12. 337).

Be-Co

G. Masing (Z. Met. 1928. 20. 19).

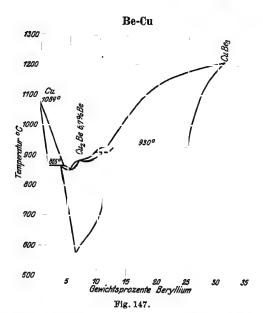

G. Oesterheld (Z. anorg. Ch. 1916. 97. 14). Vgl. G. Masing (Z. Met. 1928. 20. 19). Verbb.: Be $_3$ Cu, BeCu $_2$.

Be-Fe

G. Oesterheld (Z. anorg. Ch. 1916. 97. 32); G. Masing (Z. Met. 1928. 20. 19). Verb.: FeBe₂. a-b-c= magn. Umwandlung.

Be-Mg


G. Oesterheld (Z. anorg. Ch. 1916. 97. 14). Geschm. Mg löst kein Be auf.

Be-Ni

G. Masing (Z. Met. 1928. 20. 19).

Bi-Ca

L. Donski (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 215).

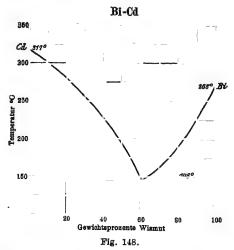

A. W. Kapp (Diss. Königsberg 1901); A. Stoffel (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 149).

Bi-Ce


R. V o g e l (Z. anorg. Ch. 1914. 84. 330). Verbb.: BiCe₃, Bi₃Ce₄, BiCe, Bi₂Ce.

Bi-Co

K. Lewkonja (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 317).

Bi-Cr

R. S. Williams (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 24).

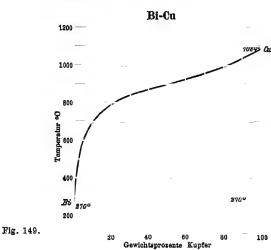

K. Jeriomin (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 413); Gautier, Contribution à l'étude des alliages (Paris 1901, S. 110); Heycock und Neville (Phil. Trans. [A] 1897. 189. 25); Roland-Gosselin (Bl. Soc. Enc. 1896. [5] 1. 1310).

Bi-Fe


E. Isaac und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 60).

Bi-Hg

N. A. Puschin (Z. anorg. Ch. 1903. 36. 214).

Bi-K

D. P. Smith (Z. anorg. Ch. 1908. 56. 127). Verbb.: Bi₂K, BiK₃, Bi₇K₈??, Bi₂K₃.

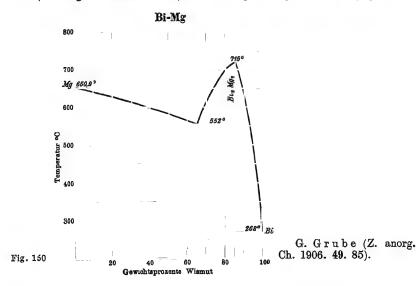

Bi-Mn


P. Siebe (Z. anorg. Ch. 1919. 108. 161); E. Bekier (Intern. Z. Met. 1914. 7. 83).

Bi-Na

C. H. Mathewson (Z. anorg. Ch. 1906. 50. 189). Verbb.: BiNa, BiNa.

Bi-Ni


G. V o β (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 54). Verbb.: Bi₃Ni, BiNi. h-i-k= magn. Umwandlung.

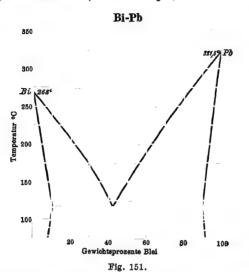

W. Herold (Z. anorg. Ch. 1920. 112. 131); Barlow (Z. anorg. Ch. 1911. 70. 183); A. Stoffel und A. W. Kapp (Z. anorg. Ch. 1909. 53. 150); Kapp (Diss. Königsberg 1901).

Bi-S


A. H. W. Aten (Z. anorg. Ch. 1905. 47. 387). Verb.: Bi₂S₃?

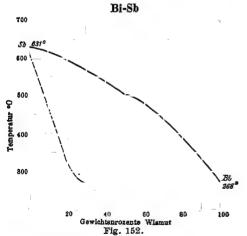

K. Hüttner und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1905. 44, 138).

Bi-Si


R. S. Williams (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 22). Es tritt Schichtenbildung nach dem SG. ein.

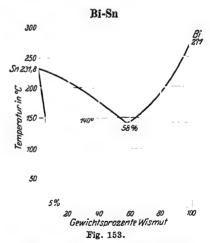

W. v. Lepkowski (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 287); A. Bucher (Z. anorg. Ch. 1916. 98. 117); A. Stoffel (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 148); A. W. Kapp (Diss. Königsberg 1901); Hikozo Endo (Sc. Rep. Tôhoku 1925. [1] 14. Nr. 5).

Bi-Te

K. Mönkemeyer (Z. anorg. Ch. 1905. 46. 419); Hikozo Endo (Sc. Rep. Tôhoku 1925. [1] 14. Nr. 5). Verb.: Bi₂Te₃.

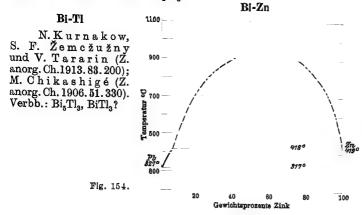

Heycock und Neville (J. Ch. Soc. 1897. 71. 394); W. Spring und Romanoff (Z. anorg. Ch. 1897. 13. 29); Arnemann (Metall. 1910. 7. 201).

C-C

(i. Boecker (Metall. 1912. 9.296); O. Ruffund F. Keilig (Z. anorg. Ch. 1914. 88.410).

C-Fe


Roberts-Austen (Proc. Mech. Eng. 1899, 5. Febr.); Roozeboom (Z. phys. Ch. 1900. 39. 437); Charpy und Grenet (Bl. Soc. Enc. März 1902, 399); E. Heyn (Z. Elektroch. 1904. 10. 437); C. Benedicks (Metall. 1906. 3. 393, 425; 1908. 5. 41); E. Heyn und O. Bauer (St. E. 1907. 27. 1565, 1621); F. Wüst (Metall. 1909. 6. 512); O. Ruff (Metall. 1911. 8. 456); R. Ruer und Klesper (Ferr. 1911. 11. 257); O. Ruff und W. Bornemann (Z. anorg. Ch. 1914. 88. 397); R. Ruer und Goerens (Ferr. 1916/17. 14. 161). Verb.: CFe₃.

C-Mn

A. Stadeler (Metall. 1908. 5. 260); O. Ruff und W. Bornemann (Z. anorg. Ch. 1914. 88. 365). Verb.: CMn₃.

C-Ni

K. Friedrich und A. Leroux (Metall. 1910. 7. 10); O. Ruff und W. Bornemann (Z. anorg. Ch. 1914. 88. 386).

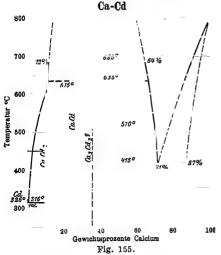

L. Donski (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 196). Verbb.: CaCd $_3$, CaCd, Ca $_3$ Cd $_2$?

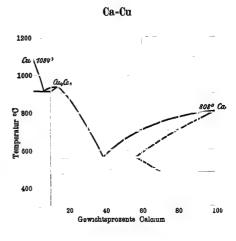


Fig. 156.


N. Baar (Z. anorg. Ch. 1911. 70. 379). Verb.: $CaCu_4$.

Ca-Fe


C. Quasebart (Metall. 1906. 3. 28); L. Stockem (Metall. 1906. 3. 147).

Ca-Hg

A. Eilert (Z. anorg. (h. 1926, 151, 96). Verbb.: CaHg, CaHg, CaHg,

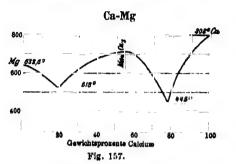

L. Wöhler und O. Schliephake (Z. anorg. Ch. 1926, 151, 1); N. Baar (Z. anorg. Ch. 1911, 70, 364). Verb.: Ca₂Mg₄.

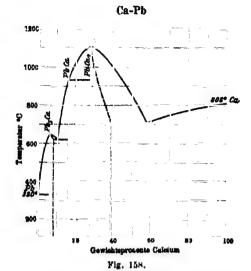


N. Baar (Z. anorg. Ch. 1911, 76, 375); L. Donski (Z. anorg. Ch. 1908, 57, 210), Verbb.; Ca₂Pb, CaPb, CaPb₃.

Ca-Sb

L. Donski (Z. anorg. Ch. 1908, 57, 217).

Ca-Si


S. Tamaru (Z. anorg. Ch. 1909, 62, 86); L. Wöhler und O. Schliephake (Z. anorg. Ch. 1926, 151, 1). Verb.; CaSig?

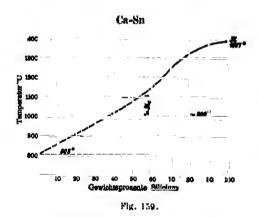

L. Donski (Z. anorg. Ch. 1908, 57, 213). Verb.: CaSn₃.

Ca-Tl

N. Baar (Z. anorg. Ch. 1911, 70, 369); L. Donski (Z. anorg. Ch. 1908, 57, 206). Verbb.: CaTl₂, Ca₂Tl₄, CaTl.

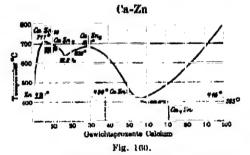


L. Donski (Z. anorg, Ch. 1908, 57, 189). Verbb.: CaZn₁₀, CaZn₄, Ca₂Zn₃, Ca₂Zn, CaZn?

Cd-Co

Der Schmp, des Cd wird um 6° erniedrigt. K. Lewkonja (Z. anorg, Ch. 1908, 59, 322).

Cd-C

Nicht lösl. G. Hindrichs (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 427).

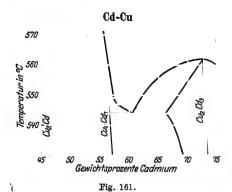


C. H. M. Jenkins und D. Hanson (J. Inst. Met. 1924. 31. Nr. 1. 257). Verbb.: $CdCu_2$, Cd_3Cu_4 , Cd_3Cu_2 , Cd_3Cu .

Cd-K

D. P. Smith (Z. anorg. Ch. 1908. 56. 121). Verbb.: CdnK?, Cd7K?

Cd-Li

C4. Masing und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1910. 67. 196.) Verbb.: CdLi, Cd₂Li?

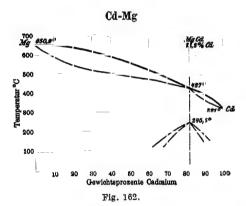

G. Grube (Z. anorg. Ch. 1906. 49. 75); Boudouard (C. r. 1902. 134. 1431); G. Bruni und Sandonnini (Z. anorg. Ch. 1912. 78. 277). Verb.: CdMg.

Cd-Na


C. H. Mathewson (Z. anorg. Ch. 1906. 50. 182). Verbb.: Cd_2Na , Cd_5Na .

Cd-Ni


G. V o ß (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 70). Verb.: $\operatorname{Cd}_4\operatorname{Ni}$.

Cd-Pb

A. Stoffel (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 152); A. W. Kapp (Diss. Königsberg 1901).

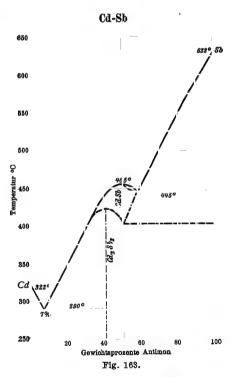

N. S. Kurnakow und N. S. Konstantinow (Z. anorg. Ch. 1908. 58.16); W. Treitschke (Z. anorg. Ch. 1906. 50. 217). — = stabiles System. Verbb.: CdSb, Cd_2Sb_2 .

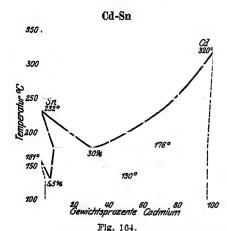


A. W. Kapp (Diss. Königsberg 1901); A. Stoffel (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 146); A. P. Schleicher (Intern. Z. Met. 1912. 2. 76); D. Mazzotto (Intern. Z. Met. 1913. 4. 13); R. Lorenz und D. Plum bridge (Z. anorg. Ch. 1913. 83. 235); A. Bucher (Z. anorg. Ch. 1916. 98. 106).



M. Kobayashi (Z. anorg. Ch. 1911. 69. 4 Verb.: CdTe.

Cd-T1

N. S. Kurnakow und N. A. Puschin (Z. a) org. Ch. 1902. 30. 106).

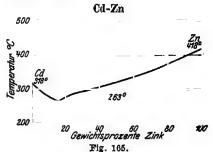

R. Lorenz und D. Plumbridge (2 anorg. Ch. 1913. 83. 232); G. Bruni un Sandonnini (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 417 G. Hindrichs (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 417 Heycock und Neville (J. Ch. Soc. 18971. 383); Gautier (Bl. Soc. Enc. 1896. [11. 1293).

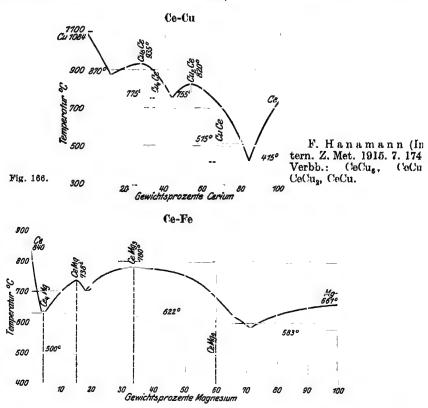


Fig. 167. R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1917. 99. 25); F. Clotofski (Z. anorg. Ch. 1920. 114. 1). Verbb. CeFe₂, (e₂Fe₃, CeFe, CeFe₆.


Ce-Mg

R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1915. 91. 277). Verbb.: Ce4Mg, CeMg, CeMg2, CeMg2.


Ce-Si

R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1914. 84. 326). Verb.: CeSi.



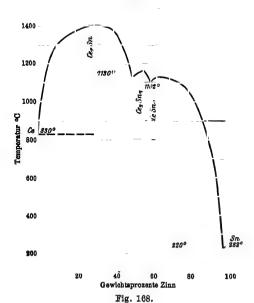


R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1911. 72. 325). Verbb.: Ce₂Sn, Ce₂Sn₃, CeSn₂.

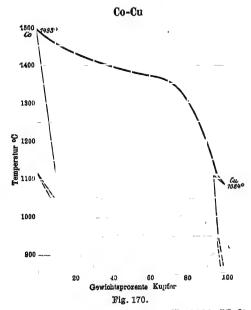

R. Sahmen (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 3).

Ce-Zn

Noch nicht vollständig aufgenommen. F. Clotofski (Z. anorg. Ch. 1920. 114. l). Verbb.: Ce_4Zn , Ce_2Zn .

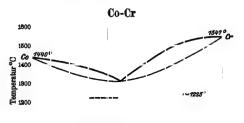

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gewichtsprozente Chrom


Fig. 169.

K. Lewkonja (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 325).

Co-Fe

R. Ruer und K. Kaneko (Ferr. 1913. 11.34); W. Guertler und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1905. 45. 217).

Co-Mn

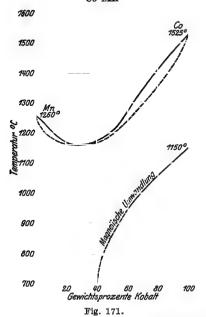

K. Hiege (Z. anorg. Ch. 1913. 83. 253).


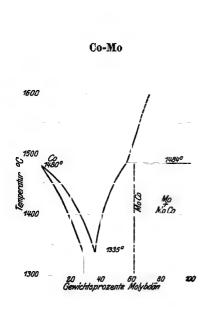


Fig. 172.

U. Raydt und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1913. 83. 246). Verb.: CoMo.

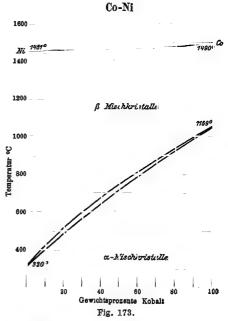

W. Guertler und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1904. 42. 361); W. Guertler (Hdb. Metallographie, Berlin 1909, S. 80); R. Ruer und K. Kaneko (Metall. 1912. 9. 419).

Co-P

S. Žemcžužny und J. Schepelew (Z. anorg. Ch. 1909. 64. 254). Verb.: Co₂P.

Co-Pb

K. Lewkonja (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 314).



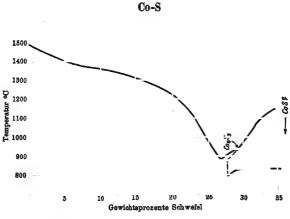


Fig. 174.

K. Friedrich (Metall. 1908. 5. 212). Verbb.: Co_4S_8 , Co_5S_4 ?, Co_6S_5 , CoS?

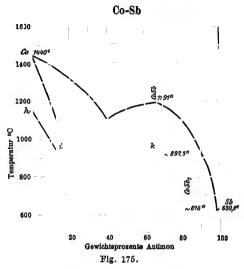

K. Lewkonja (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 307). Verbb.: CoSb, CoSb₂. \hbar —i—k = magn. Umwandlung.

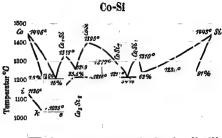

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Gewichtsprozente Silicium

Fig. 176.

K. Lewkonja (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 331). Verbb.: Co₂Si, Co₃Si₂, CoSi, CoSi₂, CoSi₃. i-k-l= magn. Umwandlung.

Co-Sn


K. Lewkonja (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 298); Žemcžužny und Belynsky (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 368). Verbb.: Co_2Sn , CoSn. k-i-k= magn. Umwandlung.

Co-T1


K. Lewkonja (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 318). Co in Tl nur zu 2.5—3 % lösl.; dadurch wird der Schmp. des Tl um etwa 6 $^\circ$ erniedrigt, seine Umwandlungstemp. um etwa 8 $^\circ$.

Co-Zn

K. Lewkonja (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 321). Verb.: CoZn₄.

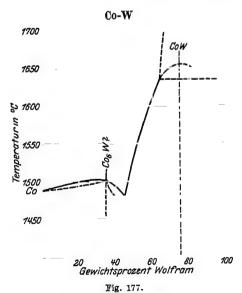


K. Kreitz (Met. Erz 1922. 19. 137). S. a.
W. Geiß und J. A. M. von Liempst
(Z. Met. 1927. 19. 113). Verbb.: Co₆W?,
CoW.

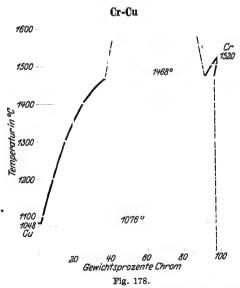

E. Siedschlag (Z. anorg. Ch. 1923. 131. 173). S. a. G. Hindrichs (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 422). Der gestrichelte Teil ist nicht sicher ermittelt.

Cr-Fe

E. Jänecke (Z. Elektroch. 1917. 23. 49); W. Treitschke und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 403); Ph. Monnartz (Metall. 1911. 8. 162); E. Pakullaund P. Oberhoffer (Werkstoffbericht Nr. 68, Düsseldorf 1925).

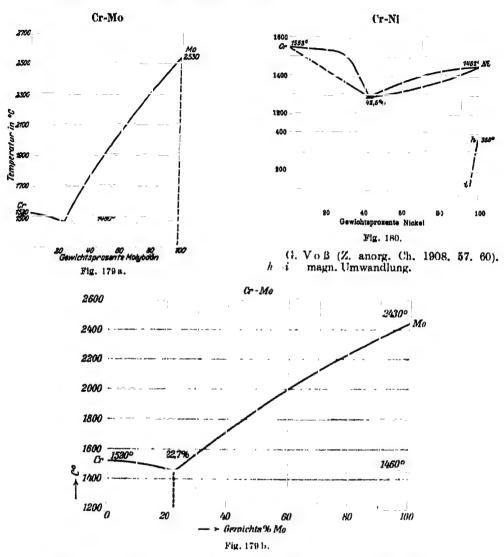

W. Guertler und Siedschlag (Z. Met. 1923, 15, 154) [Fig. 179b.]; E. Siedschlag (Z. anorg. Ch. 1923, 131, 191) [Fig. 179a.].

('r-Pb

G. Hindrichs (Z. anorg. Ch. 1908, 59, 420).

Cr-Sb

R. S. Williams (Z. anorg. Ch. 1907, 55, 8). Verbb.: CrSb., CrSb.

Cr-Sn

G. Hindrichs (Z. anorg. Ch. 1908, 59, 418).

Cr-Zn

G. Hindrichs (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 427); H. Le Chatelier (Bl. Soc. Enc. 1895. [4] 10. 388).

Cs-Hg

N. S. Kurnakow und G. J. Zukowsky (Z. anorg. Ch. 1907. 52. 423). Verbb.: $CsHg_{10}$?, $CsHg_6$, $CsHg_4$, $CsHg_2$, CsHg??, Cs_2Hg ??

W. Biltz und E. Wilke - Dörfurt (Z. anorg. Ch. 1906. 48. 316.) Verbb.: Cs2S2, Cs2S3, Cs₂S₄, Cs₂S₅, Cs₂S₆.



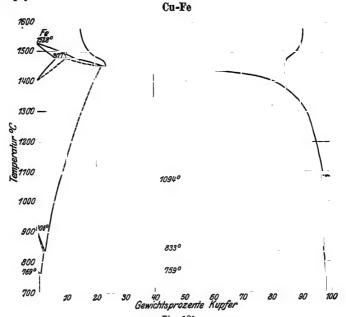


Fig. 181. A. Müller (Mitt. Eisen. 1927. 9. 173; Z. Met. 1927. 19. 293): R. Ruer und F. Goerens (Ferr. 1916/17. 14. 49); R. Sahmen (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 13).

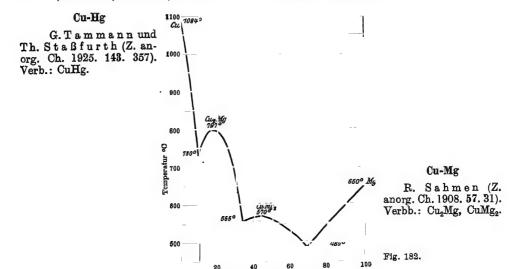

40


v. Schwarz, Metall- und Legierungskunde.

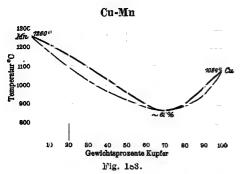


Zemcžužny, G. Urasow und A. Rykowskow (Z. anorg. Ch. 1905. 57. 256); R. Sahmen (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 23).

Cu-Mo


E. Siedschlag (Z. anorg. Ch. 1923. 131. 191). Nach Dreibholz besteht keine Löslichkeit zwischen Cu und Mo.

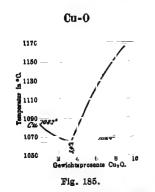


E. Heyn (Mitt. Vers. 1900. 315). Verb.: Cu_2O .

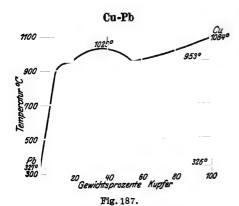


K. Friedrich und M. Waehlert (Met. Erz 1913. 10. 578); K. Friedrich und A. Leroux (Metall. 1907. 4. 300).

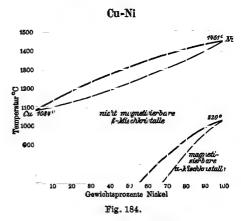

W. Guertler, G. Tammann, N. S. Kurnakow und Zemežužny (Z. anorg. Ch. 1907. 52. 27; 54. 153); Gautien (Bl. Soc. Enc. 1896. [5] 1. 1310).

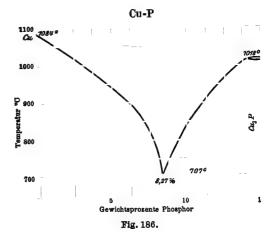

E. Heyn und O. Bauer (Z. anorg. Ch 1907. 52. 131). Verb.: Cu_3P .

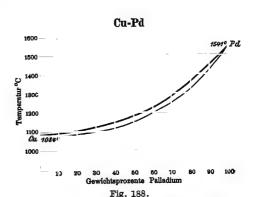


R. Ruer (Z. anorg. Ch. 1906. 51. 235).

6

RARY

 α

VON'

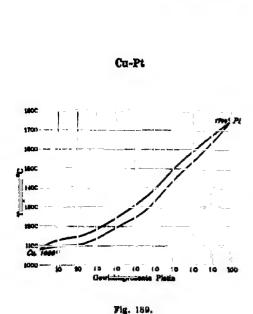


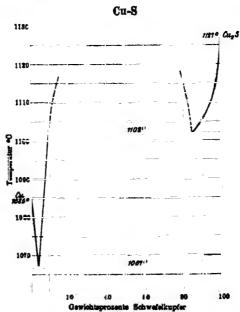


Fig. 190.

E. Heyn und O. Bauer (Metall. 1906. 3. 76); K. Friedrich und M. Waehlert (Met. Erz 1913. 10. 976). Verb.: Cu₂S.



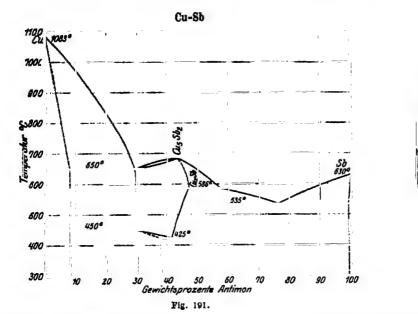

H. Reimann (Z. Met. 1920, 12, 321); H. C. H. Carpenter (Intern. Z. Met. 1913.
4. 300); Baikow (Veröff. Wegebauinst. Kais. Alexander I., Petersburg 1902); Hiorns (J. Soc. Ch. 1, 1906, 25, 616). Verbb.: Cu₅Sb₂, Cu₂Sb.

Cu-Se

K. Friedrich und A. Leroux (Metall. 1908. 5. 355). Verb.: Cu, Se.

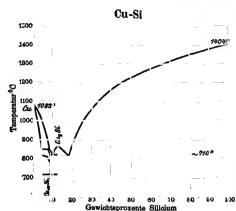


Fig. 192.

E. Rudolfi (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 223); A. Langourche (Rev. Mét. 1919. 16. 239); K. Matuyama (Sci. Rep. Tôhoku 1928. 17. 665); C. A. Smith (Inst. Met. 1928. 40. Vorbericht. 476). Verbb.: Cu₈Si, Cu₃Si.

Cu-Sn Cu 1083 1000 900 800 Temperatur in C 700 600 500 400 300 225° 200 100 30 40 50 ou Gewichtsprozente Zinn 40 50 Fig. 193.

O. Bauer und O. Vollenbruck (Mitt. Matprfg. 1922. 40. 181); Heycock und Neville (Phil. Trans. [A] 1903. 202. I); Shepherd und Blough (J. Ph. Ch. 1906. 10. 630); Giolitti und Pavanti (Gazz. 1908. 38. II. 209). Verbb.: Cu₄Sn, Cu₅Sn, Cu₆Sn, Cu₆Sn, Cu₆Sn, Cu₆Sn, Cu₆Sn, Cu₇Sn, Cu₈Sn, Cu


 $\label{eq:Cu-Te} \textbf{M. Chikashigé} (Z. anorg. Ch. 1907. 54. 54). Verbb.: Cu_4Te_3, Cu_2Te.$

Cu-Tl Fr. Doerinckel (Z. anorg. Ch. 1906. 48. 186).

Cu-V H. Giebelhausen (Z. anorg. Ch. 1915. 91. 256).

Cu-W

Cu und W sind weder im fl. noch im festen Zustand ineinander lösl. O. Rumschöttel (Met. Erz 1915. 12. 45); M. v. Schwarz (Unveröffentl. Vers.).

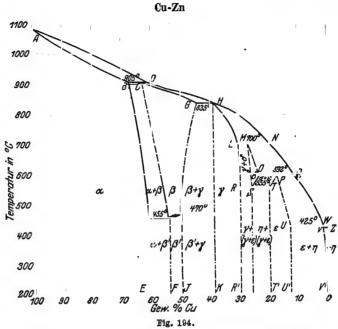

O. Bauer und M. Hansen (Mitt. Matprfg. Sonderheft IV, 1927; Z. Met. 1927. 19. 423); V. E. Tafel (Metall. 1908. 5. 349; Diss. Freiberg 1908); H. C. H. Carpenter (Intern. Z. Met. 1912. 2. 129); Shepherd (J. Ph. Ch. 1904. 8. 421). Verb.: Cu₂Zn₃.

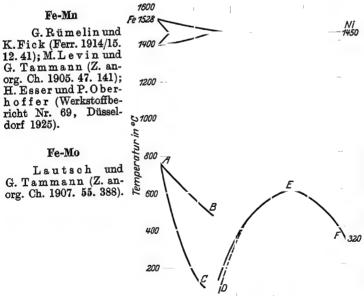


Fig. 195.

Fe-Ni

R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1925. 142. 193); R. Ruer und E. Schütz (Metall. 1910. 7. 415); W. Guertler und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1905. 45. 211); F. Osmond (C. r. 1899. 128. 304). A-B = Verlust des Magnetismus beim Erhitzen; A-C = Wiederkehr des Magnetismus beim Erkalten; D-E-F = reversible magn. Umwandlung.

100

ണ

Gewichtsprozente Nickel

Fe-P


E. Gercke (Metall. 1908. 5. 604); H. Esser und P. Oberhoffer (Werkstoffbericht Nr. 69, Düsseldorf 1925); H. Hanemann und H. Voß (C. Hütt. 1927. 31. 259). Verbb.: Fe₃P, Fe₂P.

Fe-Pt


E. Isaac und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 66).

Fe-S

R. Loebe und E. Becker (Z. anorg. Ch. 1912. 77. 301); K. Friedrich (Metall. 1910. 7. 257); W. Treitschke und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1906. 49. 329).

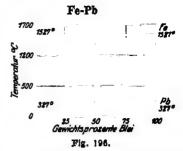

E. Isaac und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 59).

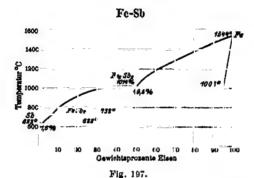

N. S. Kurnakow und N. S. Konstantinow (Z. anorg. Ch. 1908, 58. 1). Verbb.: FeSb₂, Fe₂Sb₂.


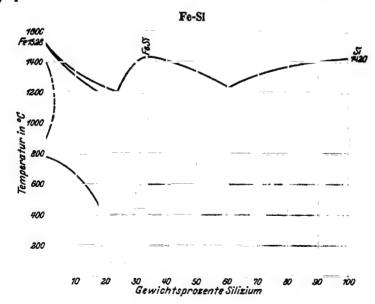


Fig. 198.

W. Guertler und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1905. 47. 173); G. Gontermann (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 385); H. Hanemann und H. Voß (C. Hütt. 1927. 31. 259); H. Esser und P. Oberhoffer (Werkstoffbericht Nr. 69, Düsseldorf 1925). Verbh.: FeSi, FeSi?

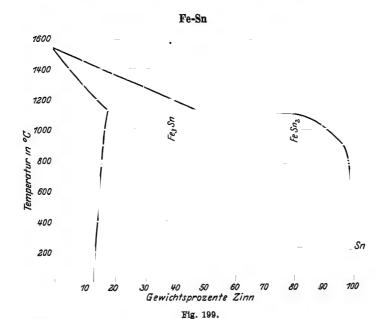


F. Wever und W. Reinecken (Mitt. Eisen. 1925. 7. 70); E. Isaac und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 285). Verbb.: Fe_3Sn_1 , $FeSn_2$.

Fe-Ti

J. Lamort (Ferr. 1913/14. 11. 225). Verb.: Fe₃Ti.

Fe-Tl


Fe "und Tl sind im festen Zustand ineinander unl. Ob im fl. Zustand Löslichkeit auftritt, kann wegen der Flüchtigkeit des Tl bei höheren Temp. unter gewöhnlichem Druck nicht entschieden werden. E. Is aac und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 61).

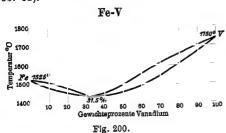


R. Vogel und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1908. 58. 77).

Fe-W


H. Harkort (Metall. 1907. 4. 617. 639. 673); M. v. Schwarz (unveröffentlichte Verss.). Es treten wahrscheinlich 2 Verbb. auf.

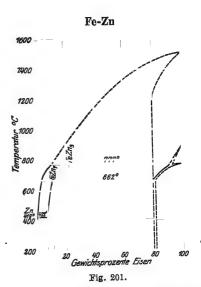


A. v. Vegesack (Z. anorg. Ch. 1907. 52.37); P. Arnemann (Metall. 1910. 7.20); U. Raydt und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1913. 83. 257). Verbb.: FeZn, FeZn,

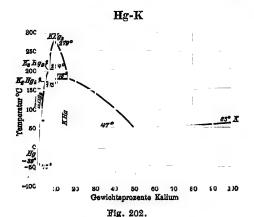

E. Jänecke (Z. phys. Ch. 1907. 58. 246). Verbb.: Hg_0K ?, Hg_0K_2 ?, Hg_0K_3 ?, Hg_2K , HgK.

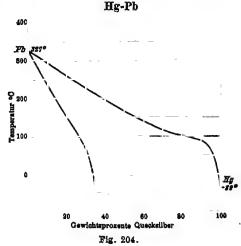


N. A. Puschin (Z. anorg. Ch. 1903. 36. 213); E. Jänecke (Z. phys. Ch. 1907. 60. 399).

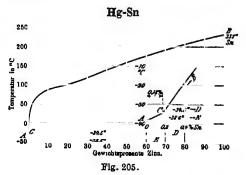

B. Roozeboom (Verh. K. Ak. Wetensch. Amsterdam 1902. 420); van Heteren (Z. anorg. Ch. 1904. 42. 129).

Hg-Li

G. J. Zukowsky (Z. anorg. Ch. 1911. 71. 409). Verbb.: HgLi₃, HgLi, Hg₂Li, Hg₈Li.

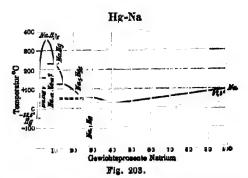


A. Schüller (Z. anorg. Ch. 1904. 40. 389). Verbb.: Hg₄Na, Hg₂Na, Hg₁₂Na, Hg₁₂Na₁₂?, HgNa, HgNa₂.

Hg-Rb

N. S. Kurnakow und G. J. Zukowsky (Z. anorg. Ch. 1907. 52. 427). Verb.: Hg_Rb.

Hg-Tl

G. D. Roos (Z. anorg. Ch. 1916, 94, 358); N. S. Kurnakow (J. russ. Ges. 1991, 33, 565; Z. anorg. Ch. 1902, 30, 86), Verb.: Hg₄Tl₂.

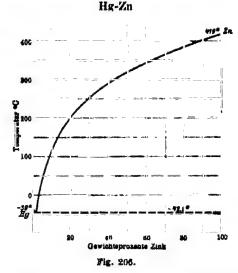

N. A. Puschin (Z. anorg. Ch. 1903. 36, 214).

In-Pb

N. S. Kurnakow und N. A. Puschin (Z. anorg. Ch. 1907. 52, 444).

In-Tl

N. S. Kurnakow und N. A. Puschin (Z. anorg. Ch. 1907. 52. 445).

J-Se

E. Beckmann und E. Grünthal (Z. anorg. Ch. 1913. 83. 97).

J-Sn

H. S. van Klooster (Z. anorg. Ch. 1912. 79. 223); W. Reinders und S. de Lange (Z. anorg. Ch. 1912. 79. 230). Verbb.: J_2Sn , J_4Sn .

J-Te


E. M. Jaeger und J. B. Menke (Z. anorg. Ch. 1912. 75. 241). Verb.: J4Te.

K-Li


G. Masing und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1910. 67. 189).

K-Mg

D. P. Smith (Z. anorg. Ch. 1908. 56. 114).

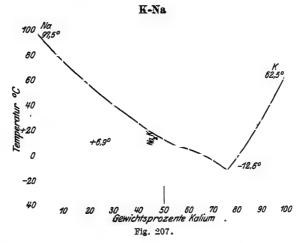

G. L. M. van Rossen Hoogendijk van Bleiswijk (Z. anorg. Ch. 1912. 74. 152); N. S. Kurnakow und N. A. Puschin (Z. anorg. Ch. 1902. 30. 111). Verb.: KNa₂?

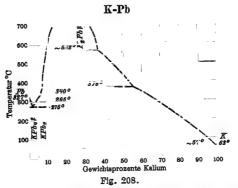

D. P. Smith (Z. anorg. Ch. 1908. 56. 137). Verbb.: KPb4?, KPb2, K2Pb?

K-Sn

D. P. S m i t h (Z. anorg. Ch. 1908. 56. 131). Verbb.: KSn_4 , KSn_2 ?, KSn_7 , K_2Sn_7 ?

K-Tl

N. S. Kurnakow und N. A. Puschin (Z. anorg. Ch. 1902. 30. 93). Verbb.: KTl, K_2Tl ?

K-Zn


D. P. S mith (Z. anorg. Ch. 1908. 56. 116). Verb.: KZn_{12} ?

Li-Mg

G. Masing und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1910. 67. 197). Li und Mg bilden vermutlich zwei Reihen von Mischkristallen, die durch eine Lücke zwischen etwa 85 bis 95 % Mg getrennt sind.

Li-Na


G. Masing und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1910. 67. 189).

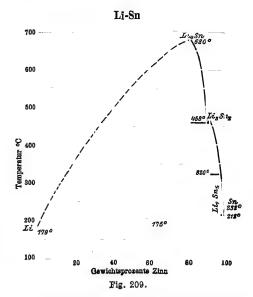


G. Masing und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1910. 67. 193). Verbb.: Li_4Sn , Li_3Sn_2 , Li_2Sn_5 .

Mg-Na

C. H. Mathewson (Z. anorg. Ch. 1906. 48. 194).

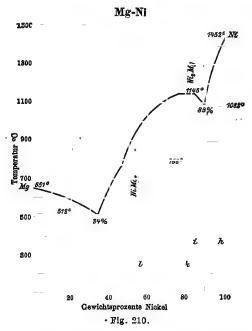


G. Voß (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 64). h-i und k-l= magn. Umwandlung. Verbb.: Mg₂Ni, MgNi₂.

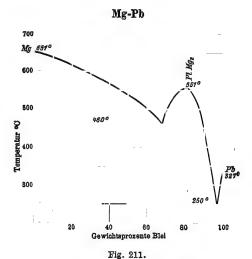


G. Grube (Z. anorg. Ch. 1905. 44. 124); N. S. Kurnakowund N. S. Stepanow (Z. anorg. Ch. 1905. 46. 184). Verb.: Mg₂Pb.

Mg-Sb


G. Grube (Z. anorg. Ch. 1906. 49. 90). Verb.: Mg_3Sb_2 .

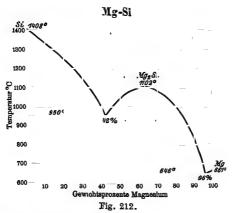


R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1909. 61. 50). Verb.: Mg₂Si.

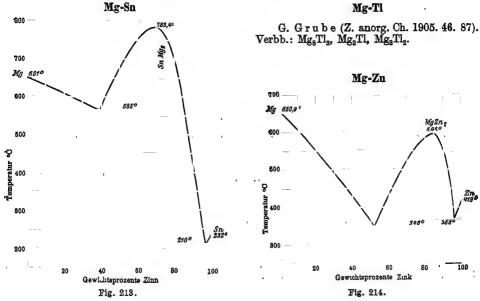

G. Grube (Z. anorg. Ch. 1905. 46. 79); N. S. Kurnako w und N. S. Stepanow (Z. anorg. Ch. 1905. 46. 184). Verb.: Mg_2Sn .

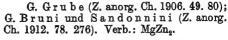

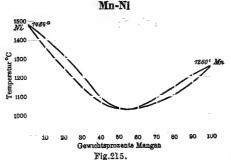

S. Žemcžužny, G. Urasow und A. Rykowskow (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 263).

Mn-P


S. Žem c žu žn y und N. E frem o w (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 247). Verbb.: Mn, P, MnP.

Mn-Pb

R. S. Williams (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 32).

Mn-Sb

R. S. Williams (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 3). Verbb.: MngSbg, MngSb.

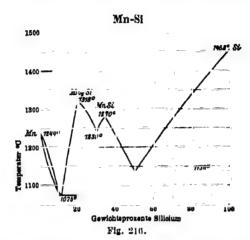

Fr. Doerinckel (Z. anorg. Ch. 1906, 50, 123). Verbb.: Mn.Si, MnSi,

Mn-Sn


R. S. Williams (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 26). Verbb.: Mn.Sn. Mn.Sn. Mn.Sn.

Mn-TI


N. Baar (Z. anorg. Ch. 1911. 70. 360).

Mn-Zn

P. Siebe (Z. anorg. Ch. 1910. 198. 171); N. Parravano (Gazz. 1915. 45. I. 1); Ch. L. Ackermann (Z. Met. 1927. 19. 200).

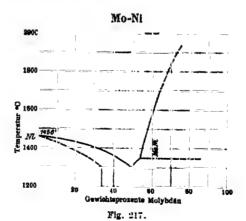

N. Baar (Z. anorg. Ch. 1911. 70. 356). Verb.: MoNi.

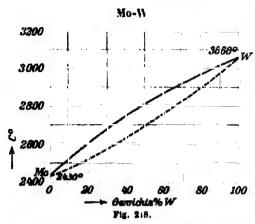


Z. Jeffries (Z. Met. 1922, 14, 176); W. Geiß und I. A. M. van Liempt (Z. anorg. Ch. 1923, 128, 355).

Na-8

K. Friedrich (Met. Erz 1914. 11. 79). Verbb.: Na₄S., Na₄S₅, Na₂S₅, Na₄S₅, Na₂S₅, Na₄S₇, Na₂S₄, Na₄S₅, Na₂S₅.

Na-Sb


C. H. Mathewson (Z. anorg, Ch. 1906. 56, 194). Verbb.: Na₃Sb, NaSb.

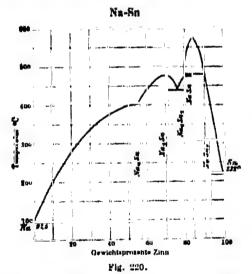


C. H. Mathewson (Z. anorg. Ch. 1905, 48, 101). Verbb.: Na₄Sn, Na₂Sn, Na₄Sn₂, NaSn. NaSn₂.

Na-Ti


N. S. Kurnakow und N. A. Puschin (Z. anorg. Ch. 1902. 36. 93). Verbb.: NaTl, Na₂Tl7, Na₂Tl7

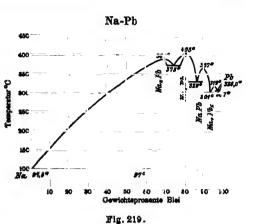


C. H. Mathewson (Z. anorg. Ch. 1906, 50, 175). Verbb.: Na₂Pb, Na₂Pb, Na₂Pb,

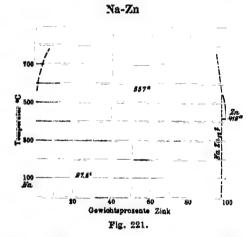


C. H. Mathewson (Z. anorg. Ch. 1906. 48, 196). Verb.: NaZn₁₂?

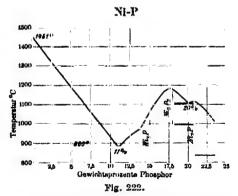

N. Konstantinow (Z. anorg. Ch. 1908. 60. 410). Verbb.: Ni₃P, Ni₅P₂, Ni₂P.

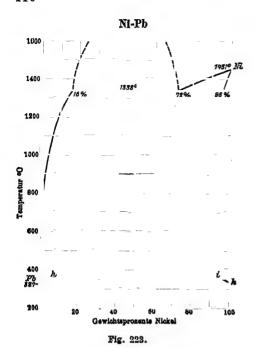


G. Voß (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 47). -i-k = magn. Umwandlung.

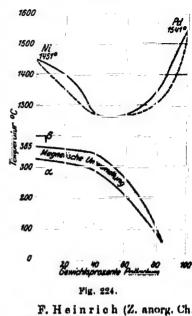


Ni-Pd

F. Heinrich (Z. anorg. Ch. 1913. 88. 322).

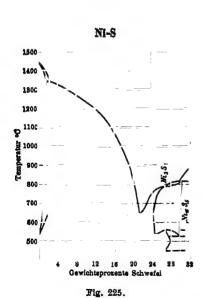

K. Bornemann (Metall. 1908.
5. 13; 1910. 7. 667). Verbb.: Ni₃S₂, NisSs.

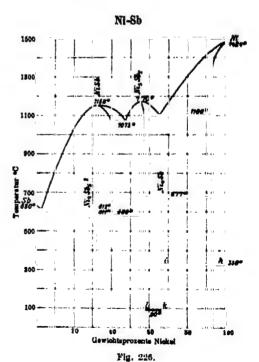

K. Lossew (Z. anorg. Ch. 1906, 49, 63). Verbb.: Ni_4Sb_4 ?, $NiSb_1$, Ni_4Sb_2 , Ni_4Sb_3 , Ni_4Sb_4 und k-l = magn. Umwandlung.

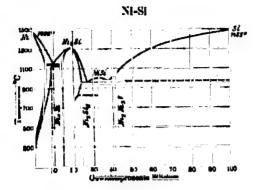


Fig. 227.

W. Guertler und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1906. 49. 98). Verbb.: Ni₂Si, Ni₃Si, Ni₄Si, Ni₄Si, Ni₅Si, Ni₅Si,

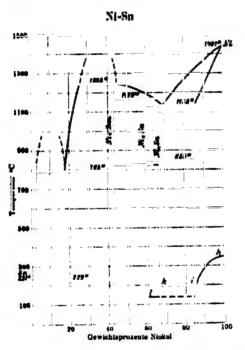


Fig. 228.

G. Voß (Z. anorg, Ch. 1908, 57, 38), h + i + k + l magn. Umwandlung. Verbb.: Ni₂Sn₂, Ni₂Sn, Ni₂Sn.

NI-TI

G. Voß (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 50); h = i - k magn. Umwandlung; l = m Umwandlung von α - in β -Tl.

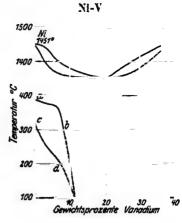


Fig. 229.

H. Giebelhausen (Z. anorg. Ch. 1915. 91. 254. a, b-c, d= magn. Umwandlung.



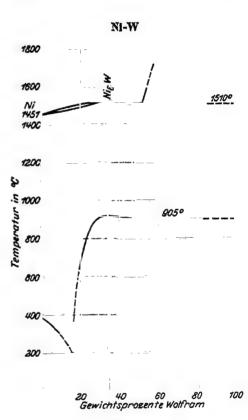


Fig. 230.

R. Irmann (Met. Erz 1915. 12. 358); R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1921. 116. 231). Verb.: Ni₆W.

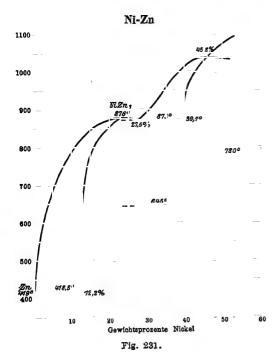


V. E. Tafel (Metall. 1907. 4. 784); G. Voß (Z. anorg. Ch. 1908. 57. 68). Verb.: NiZn₃.

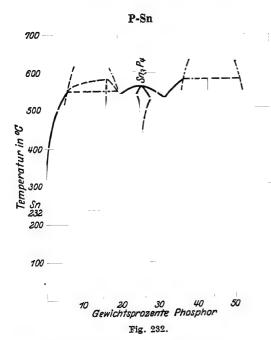


A. C. Vivian (J. Inst. Met. 1920. 23. Nr. 1. 325). Verb.: $\rm P_4Sn_3.$

Pb-Pd


R. Ruer (Z. anorg. Ch. 1907. 52. 347). Verbb.: PdPb₂, PdPb, Pd₂Pb, Pd₃Pb; zwischen 37.5 und 40% Pd liegt noch eine Verb., deren Zus. nicht mit Sicherheit ermittelt wurde.

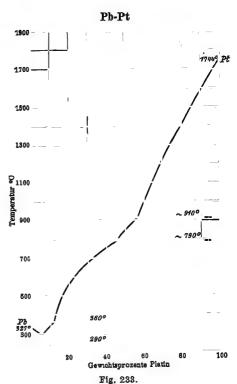

Fr. Doerinckel (Z. anorg. Ch. 1907. 54. 361).

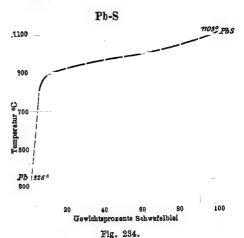

K. Friedrich und A. Leroux (Metall. 1905. 2. 536). Verb.: PbS.

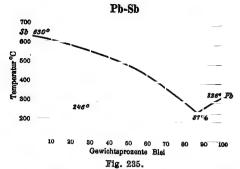


W. Gontermann (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 421); Roland-Gosselin (Bl. Soc. Enc. 1896. [5] 1. 1301); Stead (J. Soc. Ch. I. 1897. 16. 200, 505).

Pb-Se

K. Friedrich und A. Leroux (Metall. 1908. 5. 355). Verb.: PbSe.

Ph-Si

S. Tamaru (Z. anorg. Ch. 1909. 61. 43). Pb und Si sind praktisch unmischbar.

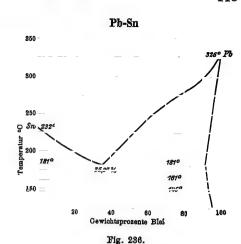

P. N. Degens (Z. anorg. Ch. 1909. 63. 212); A. W. Kapp (Diss. Königsberg 1901); W. Guertler (Z. Elektroch. 1909. 15. 129); A. Stoffel (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 139); Roberts-Austen (Eng. 1897. 63. 223); D. Mazzotto (Intern. Z. Met. 1911. 1. 289).

Pb-Sr


E. Piwowarsky (Z. Met. 1922. 14. 301). Verb.: Pb₃Sr.

Pb-Te

Fay und Gillson (Trans. Am. Inst. Min. Nov. 1901). Verb.: PbTe.

Pb-Tl

K. Lewkonja (Z. anorg. Ch. 1907. 52. 454); N. S. Kurnakowund N. A. Puschin (Z. anorg. Ch. 1907. 52. 435). Verb.: PbTl₂.

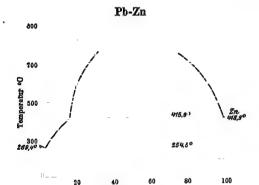

Heycock und Neville (J. Ch. Soc. 1897. 71. 394); Arnemann (Metall. 1910. 7. 201); Spring und Romanoff (Z. anorg. Ch. 1897. 13. 29).

Gewichtsprozente Zink Fig. 237.

Pd-Sb

W. Sander (Z. anorg. Ch. 1912. 75. 96). Verbb.: Pd_3Sb , Pd_5Sb_3 , PdSb, $PdSb_2$.

Pt-S

K. Friedrich (Metall. 1908. 5. 603).

Pt-Sb

K. Friedrich und A. Leroux (Metall. 1909. 6.1). Verbb.: $PtSb_2$, PtSb?, Pt_5Sb .

Pt-Sn

Fr. Doerinckel (Z. anorg. Ch. 1907. 54. 351). Verbb.: Pt_3Sn , PtSn, Pt_2Sn_3 , Pt_3Sn_8 .

Hackspill (C. r. 1908. 146. 820). Verb.: PtTl.

Rb-S

W. Biltz und E. Wilke-Dörfurt (Z. anorg. Ch. 1906. 48. 314). Verbb.: Rb₂S₃, Rb₂S₄, Rb₂S₅, Rb₂S₆. 8

v. Schwarz, Metall- und Legierungskunde.

S-Se

W. E. Ringer (Z. anorg. Ch. 1902. 32. 202). S und Se sind fl. vollkommen mischbar.

S-Sn

W. Biltz und W. Mecklenburg (Z. anorg. Ch. 1909. 64. 231). Verb.: SSn.


S-Te

F. M. Jaeger und J. B. Menke (Z. anorg. Ch. 1912, 75, 241); M. Chikashigé (Z. anorg. Ch. 1911, 72, 112).

Sb-Si

R. S. Williams (Z. anorg. Ch. 1907. 55, 20).



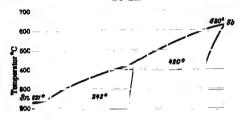

1) 30 80 40 50 80 70 80 10 100 Gewichtsprozents Antimon

Fig. 238.

R. S. Williams (Z. anorg. Ch. 1907. 55. 14); W. Reinders (Z. anorg. Ch. 1900. 25. 113); Konstantinow und Smirnow (Intern. Z. Met. 1912. 2. 154). Verbb. nach letzteren: SbSn, Sb₂Sn₂.


Sb-Te

Fay und Ashley (Am. Ch. J. 1902. 27. 95). Verb.: Sb₂Te₃.

Sb-Tl

R. S. Williams (Z. anorg. Ch. 1906. 50. 129). Verb.: SbTl₂.

Sb-Zn

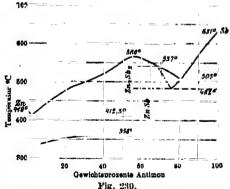

S. F. Zemežužny (Z. anorg. Ch. 1906. 49. 386); K. Mönkemeyer (Z. anorg. Ch. 1905. 43. 187). _____ stabiles, labiles System. Verbb.: Sb₂Zn₃, SbZn.

Se-Sn

W. Biltz and W. Mecklenbu (Z. anorg. Ch. 1909, \$4, 232). Verbb.: Se Se₈Sn₂, Se₄Sn.

Si-Sn

S. Tamaru (Z. anorg. Ch. 1909, 61.

SI-Te

S. Tamaru (Z. anorg. Ch. 1909, 61.

SI-V

H. Giebelhausen (Z. anorg. Ch. 191, 251). Verb.: Si₂V.

Sp-Te

W. Biltz und W. Mecklenburg anorg, Ch. 1909. 44. 233); M. Kobayas (Z. anorg, Ch. 1911. 69. 8). Verb.: SaTe.

Sp-Ti

P. Fuchs (Z. anorg. Ch. 1919, 107, 38 N. S. Kurnskow und N. A. Pusch (Z. anorg. Ch. 1902, 30, 106).

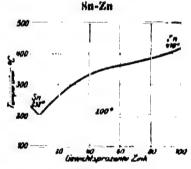


Fig. 240

R. Lorenz and D. Plumbrid (Z. anorg, Ch. 1913, 83, 228); Heyeo and Neville (J. Ch. Soc. 1897, 71, 3; Arnemann (Metall, 1910, 7, 201).

Te-Ti

M. Chikashigé (Z. anorg Ch. II 78, 68). Verbb.: TeJII₂, TeII.

Te-Zn

M. Kobayashi (Intern. Z. Met. II 2, 65). Verb.: TeZn.

Tl-Zn

A. v. Vegenack (Z. anorg. Ch. 1952, 32).

d) Drei- und Mehrstoffsysteme.

Bei Drei- und Mehrstoffsystemen ist die Zahl der zur lückenlosen Erforschung auch nur einer Legierungsreihe nötigen Abkühlungskurven sehr groß. Deshalb beschränkte man sich in der Praxis meist darauf, nur die besonders in Frage kommenden Konz.-Gebiete genauer zu untersuchen. Viele der techn. wichtigen Legg. sind aus drei und mehr Komponenten zusammengesetzt, so z. B. die meisten der Lagerweißmetalle und die Maschinenbronzen.

Die graphische Darst. der Konz.-Verhältnisse erfolgt zweckmäßig durch eine Fläche im Dreieckskoordinatensystem nach W. G i b b s. Denkt man sich in den Eckpunkten die reinen Bestandteile A, B und C, so findet man auf den Seiten des Dreiecks die drei binären Legierungsreihen, und jeder Punkt der Dreiecksfläche entspricht einer bestimmten Konz. an den drei Komponenten (Fig. 241). Zweckmäßig teilt man die Seitenlänge des gleichseitigen Konz.-Dreiecks in 100 gleiche Teile und

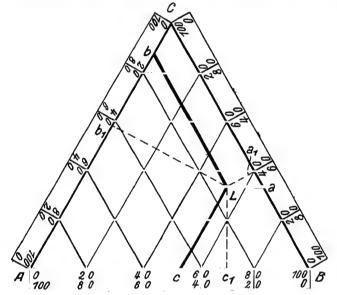


Fig. 211. Graphische Darstellung der Konzentration eines Dreistoffsystems mit gleichseitigem Dreieck.


erhält so den Maßstab für die prozentuale Zus. Um z. B. die Zus. der Leg. aufzufinden, die dem Punkte Z entspricht, zieht man die drei Seitenparallelen (in Fig. 241 stark ausgezogen). Sie entsprechen den Mengen der Komponenten:

$$A \% = L - a$$
, $B \% = L - b$, $C \% = L - c$,

deren Summe gleich der Länge einer Seite, also = $100\,\%$ ist. Man könnte auch die senkrechten Abstände von L zu den Seiten messen, deren Summe gleich der Höhe des Dreiecks ist, müßte diese aber dann, um Prozente ablesen zu können, in 100 gleiche Teile teilen. Auch aus einem gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreieckskoordinatensystem kann man die Konz. eines Dreistoffsystems entnehmen (Fig. 242), wozu man das gewöhnliche Millimeterpapier anwendet. Doch ist diese Darstellungsart nicht so anschaulich wie Fig. 241. Der Punkt L in Fig. 242 gibt z. B. $20\,\%$ A, $50\,\%$ B und $30\,\%$ C an.

Um die verschiedenen Zustände in Abhängigkeit von der Temp. darstellen zu können, müssen wir bei den Dreistoffsystemen zum Raummodell greifen, wobei man die Temp. senkrecht auf der Dreiecksebene aufträgt. Dieses Modell ist sehr an-

schaulich; doch ist seine Herst, und besonders auch die Abbildung in der Ebene schwierig. Die Raummodelle müssen dazu photographiert oder perspektivisch ge-

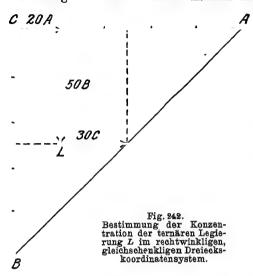

Zweistoffzustandsschaubilder. Neuerdings werden die Raummodelle aus Glasplatten zusammengesetzt, so daß man alle Beziehungen auf einmal überblicken kann.

Zur Unters. eines Dreistoffsystems verwenden wir, wie bei den Zweistofflegg., die Abkühlungskurven verschieden zusammengesetzter Legg. Um die sehr große Zahl der Unterss. etwas einschränken zu können, hat sich die Meth. der Klärdreiecke gut bewährt, die W. Guertler (Z. Met. 1927. 19. 70; Met. Erz 1920. 17. 437)

angegeben hat.

Die Abkühlungskurven von ternären oder aus noch mehr Komponenten bestehenden ununterbrochenen Mischkristallreihen weisen nur ein Erstarrungsintervall auf und bieten uns also nichts Neues. Dagegen finden wir bei den Legg. mit ternärem Eutektikum (s. die schematische Abkühlungskurve in Fig. 244), daß beim ersten Knickpunkt (t_1) zunächst die eine der Komponenten auszukrist. beginnt, die im stärksten Übsch. zur Zus. des ternären Eutektikums vorhanden ist. Dadurch reichert sich die restliche Schmelze entsprechend an den beiden andern Bestandteilen an. Bei Temp. t.

zeichnet werden. Aus diesen Abbildungen kann man aber nicht direkt messend die gewünschten Größen entnehmen. Wenn die Raummodelle aus undurchsichtigem Werkstoff hergestellt werden, begnügt man sich meist damit, nur die Flächen des Beginns der Erstarrung auszubilden, so daß man die Vorgänge bei tieferen Tempp. nicht überblicken kann. Legt man in bestimmten Abschnitten horizontale Ebenen durch das Raummodell, so bilden ihre Schnittlinien mit den Erstarrungsflächen die Isothermen. Diese kann man zweckmäßig auf die Basisfläche des Raummodells projizieren und so einfach in der Zeichenebene zur Darst. bringen, wie Fig. 243 zeigt. Die drei Seitenflächen des Raummodells kann man sich in die Papierebene herabgeklappt denken und erhält dadurch die gewohnte Darst. der drei

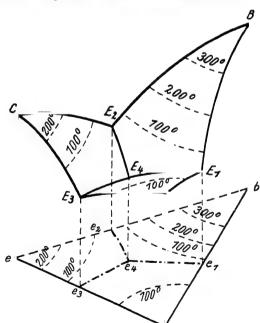


Fig. 248. Prismatisches Erstarrungsmodell eines Drei-stoffsystems mit Projektion der Isothermen auf der Grundfläche.

beginnen sich neben den A-Kristallen auch B-Kristalle abzuscheiden, bis endlich bei t_3 die Zus. der übrig gebliebenen Schmelze der des ternären Eutektikums (E_4) entspricht. Dieses geht bei gleich bleibender Temp. in den festen Zustand über, wie es dem horizontalen Teil der Abkühlungskurve entspricht; erst nach vollständiger Erstarrung kann die Temp. weiter sinken. Die verschiedenen Längen der eutektischen Haltezeiten entsprechen wieder den Mengen des Eutektikums und werden auch bei den ternären Legg. zweckmäßig in der Haltezeiten pyramide ausgewertet. Die jeweils beobachteten Haltezeiten werden als Höhen auf dem Konz.-Dreieck aufgetragen. Das ternäre Eutektikum zeigt den Höchstwert

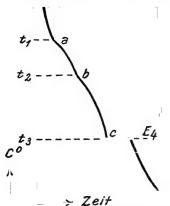


Fig. 244. Schematische Abkühlungskurve einer ternären Legierung A-B-C mit ternärem Eutektikum.

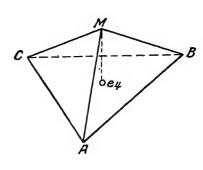


Fig. 245. Schematische Haltezeitenpyramide, zeigt die jeweilige Menge bzw. Erstarrungszeit des ternären Eutektikum an.

der Haltezeit; seine Pfeilhöhe bildet die Spitze der Pyramide. Die Endpunkte der beobachteten Haltezeiten sollen in den drei Seitenflächen der Pyramide liegen, wie Fig. 245 schematisch zeigt. Betrachtet man den Abkühlungsvorgang irgend einer ternären Leg. (die nach diesem Erstarrungstypus erstarrt), z. B. L in Fig. 246, auf die Grundfläche des Raummodells, also das Konz.-Dreieck, projiziert, so ergibt sich der durch die Pfeile angegebene Weg. Die Verlängerung der Projektion b-L nach A

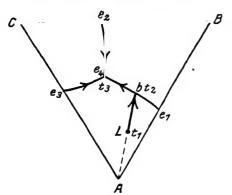


Fig. 246. Die Pfeilrichtungen geben den Weg der Abkühlung der Schmelze L, auf die Grundfläche des Raummodells projiziert, an.

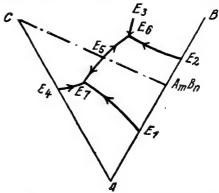


Fig. 247. Schematische Projektion der "Tiefenlınien" auf der Grundfläche des Raumschaubildes eines Dreistoffsystems mit der binaren Verbindung $A_m B_n$.

hin zeigt, daß jeweils diese Richtung durch die zunächst gelegene Ecke, also eine Komponente, gehen muß, denn nur auf den von einer Ecke des Konz.-Dreiecks ausgehenden Strahlen bleiben die relativen Mengen der zwei andern Komponenten unverändert, wie dies der erste Teil der Abkühlungskurve verlangt. Von Temp. t_2 an ist der Weg der Abkühlung durch die Talfurche gegeben, die dem tiefsten Punkt der Erstarrungsflächen, dem ternären Eutektikum, zustrebt. Stellen wir uns das Raum-

modell als Gebirge vor, in dem die drei Bestandteile Bergspitzen entsprechen, so nimmt die Abkühlung irgend einer Leg. den Weg, den ein Wassertropfen einschlagen würde.

Weil das ternäre Eutektikum oft noch viel tiefer liegt als die drei binären Eutektiken, findet man ternäre (und weiterhin quaternäre oder aus mehr als vier Komponenten bestehende) Legg. als leicht schm.

praktisch angewendet.

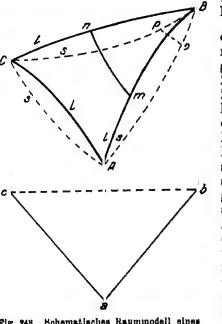


Fig. 248. Schematisches Raummodell eines Dreistoffsystems mit der Erstarrungsfäche einer ununterbrochenen Mischkristalireihe.

Wenn von den drei Bestandteilen zwei eine binäre intermetallische Verb. zu bilden vermögen, sonst aber entsprechend dem vorher genannten Typus erstarren, wenn also im fl. Zustand vollkommene Mischbarkeit, im festen Zustand dagegen vollkommene Unmischbarkeit herrscht, können wir unser Raummodell durch eine senkrechte Ebene in zwei uns schon bekannte ternäre Grundtypen zerteilen. Diese Ebene geht durch die Konz. der intermetallischen Verb. und die Temp.-Vertikale des Bestandteils, welcher der intermetallischen Verb. gegenüberliegt. Schematisch zeigt dies Fig. 247. aus der sich auch der Verlauf der einzelnen Abkühlungskurven zu jeweils einem der beiden ternären eutektischen Punkte E, und E, verfolgen läßt. Wie für den Wassertropfen im Raummodell, erweist sich hier die Linie $C-A_m B_n$ als Wasserscheide, die nicht überschritten wird. Es ist also ganz so, wie wenn zwei unabhängige Dreistoffsysteme nebeneinander bestehen würden, bei denen die Verb. $A_m B_n$ entweder an die Stelle von B oder an die von A getreten ist.

Die Erstarrungsoberfläche eines Dreistoffsystems, das eine ununterbrochene Reihe von Mischkristallen aufweist, ist eine allmählich gekrümmte Fläche, welche die Erstarrungspunkte der Komponenten verbindet. In der Fig. 248 geht diese L i q u i d u sfläche durch die drei Komponenten und die diese verbindenden Liquiduslinien der drei binären Mischkristallsysteme. Ähnlich wird der teilweise noch il. von dem schon ganz krist. Zustandsraum durch die Solidusfläche (von ebenfalls allmählicher Krümmung) getrennt.

Wegen weiterer Einzelheiten über Drei- oder Mehrstoffsysteme muß auf die Arbeiten von Schreine maker (Z. phys. Ch. 1905. 59, 169; 1905. 51, 517; 1905. 52, 513), die Ausführungen von R. Kremann in: A. Stähler (Hdb. der Arbeitsmethh. in der anorg. Chemie, III. 2. Hälfte, Leipzig 1914, S. 1931 ff.) und andere Angaben in metallegraphischen Lehrbüchern verwiesen werden.

Die bisher untersuchten Drei- und Vierstoffsysteme von techn. Interesse sind folgende:

```
Dreistoffsystems.

Ag-Au-Cu. — E. Jänocke (Metall. 1911. 8. 597); Neubearbeitung von L. Sterner-Rainer (Z. Met. 1926. 18. 143).

Ag-Au-Ni. — Cesaris (Gazz. 1913. 43. 11. 609).

Ag-Cu-Fe. — E. Lüder (Z. Met. 1924. 16. 61).

Ag-Cu-Ni. — Cesaris (Gazz. 1913. 43. 11. 365).

Ag-Cu-Pb. — K. Friedrich und A. Leroux (Metall. 1907. 4. 293).

Ag-Cu-S. — W. Guertler und E. Lüder (Met. Erz 1924. 21. 133).

Ag-Fe-S. — W. Guertler und E. Lüder (Met. Erz 1924. 21. 65).
```

```
Ag-Hg-Sn. — R. A. Joyner (Trans. Ch. Soc. 1911. 8. 99); Huijet (J. Ch. Soc. 1913. 103. 2247);
                     G. Tammann und Q. A. Mansuri (Z. anorg. Ch. 1924. 132. 65); G. Tam-
                     mann und O. Dahl (Z. anorg. Ch. 1925. 144. 16).
                    W. Guertler und E. Lüder (Met. Erz 1924. 21. 173).
Ag-Pb-S.
Ag-Pb-Sb. — W. Guertler (Forsch. Met. 1923. Heft 1. 8).
Ag-Pb-Sn. — N. Parravano (Intern. Z. Met. 1911. 1. 89; 1912. 3. 15).
Ag-Pb-Zn. — R. Kremann und F. Hofmeier (Sitzb. Wien 1911. [II<sup>b</sup>] 120. 283; Monatsh.
                     1911. 32. 563).

G. Doan (Z. Met. 1926. 18. 350).
R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1919. 107. 265); W. Fraenkel (Z. Met. 1920. 12. 225);

Al-Ca-Si.
Al-Cu-Mg.
                     M. L. V. Gayler (J. Inst. Met. 1923. 29. Nr. 1. 507).
                - K. E. Bingham und J. L. Haughton (J. Inst. Met. 1923. 29. Nr. 1. 71);
Ch. R. Austin und A. Murphy (J. Inst. Met. 1923. 29. Nr. 1. 327).
Al-Cu-Ni.
                 - C. A. Edwards und J. H. Andrew (Eng. 1909. 88. 664; Proc. R. Soc. [A]
Al-Cu-Sn.
                     1909. 82. 568; J. Inst. Met. 1910. 2. 29).
Al-Cu-Zn. — H. C. H. Carpenter und C. A. Edwards (Intern. Z. Met. 1912. 2. 209);
Levi-Malvano (Gazz. 1912. 41. II. 292; 1912. 42. I. 352); E. H. Schulz
(Met. Erz 1919. 16. 170); V. Jares (Intern. Z. Met. 1919. 10. 1); W. Rosenhain, J. L. Haughton und K. E. Bingham (J. Inst. Met. 1920. 23. Nr. 1.
                      261); Hanson und Gayler (J. Inst. Met. 1925. 32. Nr. 2. 125).

E. Wetzel (Met. B. 1923. 13. 738).
W. Sander und K. L. Meißner (Z. Met. 1923. 15. 180; 1924. 16. 15); Han-

 Al-Fe-Si.
 Al-Mg-Si.
 sen und Gayler (J. Inst. Met. 1921. II. 321).

Al-Mg-Zn. — G. Eger (Intern. Z. Met. 1913. 4. 29); W. Sander und K. L. Meißner
                      (Z. Met. 1923. 15. 180; 1924. 16. 14).
                - H. Pfautsch (Z. Met. 1925. 17. 125).
 Al-Mo-Ni.
                - B. Otani (Inst. Met. Herbst 1926; Z. Met. 1927. 19. 166).
- W. Sander und K. L. Meißner (Z. Met. 1923. 15. 180; 1924. 16. 15).
- K. Friedrich (Met. Erz 1913. 10. 662).
 Al-Na-Si.
 Al-Si-Zn.
 As-Sb-Sn. — J. E. Stead und L. J. Spencer (Engng. 1919. Nr. 2811. 663).

B-C-Fe. — R. Vogel und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1922. 123. 225).

Bi-Ca-Cu. — K. L. Meißner (Z. Met. 1922. 14. 176).

Bi-Cd-Pb. — W. E. Barlow (Z. anorg. Ch. 1911. 70. 178; J. Am. Ch. Soc. 1910. 32. 1390).

Bi-Cd-Sn. — A. Stoffel (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 137).
 As-S-Ni.
                 - C. H. Mathewson und W. M. Scott (Intern. Z. Met. 1914. 5. 1).
 Bi-Cd-Zn.
                  - K. L. Meißner (Z. Met. 1922. 14. 175).
 Bi-Cu-Mg.
                  — К. L. Meißner (Z. Met. 1922. 14. 173).

— К. L. Meißner (Z. Met. 1922. 14. 173).
 Bi-Cu-Mn.
 Bi-Cu-Ni.

K. L. Meißner (Met. Erz 1921. 13. 358).
N. Parravano und E. Viviani (Gazz. 1910. 40. II. 445; Atti dei Linc.

 Bi-Cu-S.
  Bi-Cu-Sb.
                      1910. 19. II. 1068).
                 - G. Charpy (Contribution à l'étude des alliages, Paris 1901, S. 203); E. S. Shep-
 Bi-Pb-Sn.
                      herd (J. Am. Ch. Soc. 1902. 6. 519).
                  - M. Amadori (Gazz. 1918. 48. II. 42).
  Bi-S-Te.
                  - K. Daeves (Z. anorg. Ch. 1921. 118. 55); Th. Meierling und W. Denecke
  C-Cr-Fe.
                       (Z. anorg. Ch. 1926. 151. 113).
                  - F. Wüst, P. Goerens (Metall. 1909. 6. 3, 538).
  C-Fe-Mn.
                   - F. Wüst sowie P. Goeren's und W. Dobbelstein (Metall. 1908. 5. 73, 561).
  C-Fe-P.
                  - P. Goerens und K. Ellinger (Metall. 1910. 7. 72).

- W. Gontermann (Z. anorg. Ch. 1908. 59. 373).

- P. Goerens und K. Ellinger (Metall. 1910. 7. 76).
  C-Fe-Sb.
  C-Fe-Si.
  C-Fe-Sn.
                  - P. Pütz (Metall. 1906. 3. 635).
- A. Schleicher (Intern. Z. Met. 1913. 3. 102).
  C-Fe-V.
  Cd-Cu-Sb.
  Cd-Hg-Na. — E. Jänecke (Z. phys. Ch. 1906. 57. 507).
Cd-Hg-Pb. — E. Jänecke (Z. phys. Ch. 1907. 60. 399; 1910. 73. 328).
  Cd-Mg-Zn. - G. Bruni, G. Sandonnini und E. Quercigh (Z. anorg. Ch. 1910. 68. 73;
                       1912. 78. 273).
  Cd-Pb-Sn. - A. Stoffel (Z. anorg. Ch. 1907. 53. 137; 1907. 60. 399).
  Cd-Pb-Zn. — M. Cook (J. Inst. Met. 1924. 31. Nr. 1. 297).
                 - R. Lorenz und D. Plumbridge (Z. anorg. Ch. 1913. 83. 228).
- M. Waehlert (Diss. T. H. Breslau 1914; Öst. Z. B. H. 1914. 62. 341).
- W. Guertler und H. Schack (Met. Erz 1923. 20. 367).
- W. Guertler und H. Schack (Met. Erz 1923. 20. 365).
  Cd-Sn-Zn.
   Co-Cu-Ni.
   Co-Ni-S.
   Co-Pb-S.
  Cr-Cu-Mo. — E. Siedschlag (Z. anorg. Ch. 1923. 131. 191).
Cr-Cu-Ni. — Farland und Harder (Am. Inst. Met. 1925); E. Siedschlag (Z. an-
                       org. Ch. 1923. 131. 173).
```

- W. Dennecke (Z. anorg. Ch. 1926. 154. 178).

```
Cu-Fe-Mn. — N. Parravano (Intern. Z. Met. 1913. 4. 187); F. Oestermann (Z. Met.
                                                         1925. 17. 278).

- R. Vogel (Z. anorg. Ch. 1910. 67. 1).

- W. Guertler (Z. Met. 1923. 15. 230); W. Guertler und F. Menzel (Z.
     Cu-Fe-Ni.
     Cu-Fe-Pb.
                                                                anorg. Ch. 1924. 132. 201).
   Cu-Mn-Ni. — N. Parravano (Intern. Z. Met. 1913. 4. 182).
Cu-Mn-S. — K. L. Meißner (Met. Erz 1921. 18. 438).
Cu-Ni-Pb. — N. Parravano (Gazz. 1912. 44. II. 375); W. Guertler und F. Menzel (Z. Met. 1923. 15. 223).
Cu-Ni-Zn. — V. E. Tafel (Metall. 1908. 5. 343, 375, 413; Diss. Freiberg 1908).

L. C. Glaser (Z. techn. Phys. 1926, 7, 42).
K. L. Meißner (Met. Erz 1921, 18, 145).

     Cu-P-Sn.
    Cu-Pb-S.
                                                - H. Schack (Z. anorg. Ch. 1924, 132, 265).
- F. Giolitti und M. Marantonio (Gazz. 1910, 40, I. 51).
- N. Parravano (Gazz. 1914, 44, II. 475); H. Niclassen (Forsch. Met. 1922.
    Cu-Pb-Sb.
    Cu-Pb-Sn.
    Cu-Pb-Zn.
                                                                Heft 7).
                                                   - Levi und Malvano (Gazz. 1911. 41. II. 297).
- K. L. Meißner (Met. Erz 1921. 18. 410).
   Cu-Pt-Sn.
   Cu-S-Sb.
                                               - K. L. Meißner (Met. Erz 1921. 10. 410).

- K. L. Meißner (Met. Erz 1921. 18. 466).

- W. Bonsack (Z. Met. 1927. 19. 107); O. F. Hudson und J. H. Darley (J. Inst. Met. 1920. 24. Nr. 2. 361).

- S. L. Hoyt (J. Inst. Met. 1913. X. 2. 235); Erweiterung nach P. Goerens (Lehrb. Met., Halle 1926; Z. Met. 1926. 18. 277); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. J. 1926. 18. 277); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. J. 1926. 18. 277); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. J. 1926. 18. 277); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. J. 1926. 18. 277); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. J. 1926. 18. 277); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. J. 1926. 18. 277); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. J. 1926. 18. 277); O. F. Hudson und M. Hansen (Z. 1926. 18. 278); Erweiterung nach P. Goerens (J. 1926. 18. 277); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. Hudson und R. Hudson und R. M. Jona (J. 1926. 18. 278); O. F. Hudson und R. Hudso
   Cu-S-Sn.
   Cu-Sb-Sn.
   Cu-Sn-Zn.
                                                               nes (J. Inst. Met. 1915. 14. Nr. 2. 96); G. Tammann und M. Hansen (Z.
nes (J. Inst. Met. 1915. 14. Nr. 2. 96); G. Tammann und M. Hansen anorg. Ch. 1924. 138. 137).

Fe-Fe<sub>3</sub>C-Fe<sub>3</sub>Ti. — R. Vogel (Ferr. 1916/17. 14. 179).

Fe-Mn-Ni. — N. Parravano (Intern. Z. Met. 1913. 4. 174).

Fe-P-Si. — H. Hanemann und H. Voß (C. Hütt. 1927. 31. 259).

Fe-Si-V. — R. Vogel und G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1908. 58. 76).

Hg-K-Na. — E. Jānecke (Z. phys. Ch. 1906. 57. 507).

Hg-Na-Pb. — J. Goebel (Z. anorg. Ch. 1919. 106. 211).

Mg-Pb-Sn. — A. v. Vegesack (Z. anorg. Ch. 1907. 54. 367).

Mg-Si-Zn. — W. Sander und K. L. Meißner (Z. Met. 1923. 15. 180; 1924. 16. 15).

Mo-Ni-Si. — H. Pfautsch (Z. Met. 1925. 17. 48).

Mo-Ni-Sn. — H. Pfautsch (Z. Met. 1925. 17. 122).

Mo-S-Sb. — W. Guertler und H. Schack (Met. Erz 1923. 20. 426).
 Mo-S-Sb. — W. Guertler und H. Schack (Met. Erz 1923. 20. 426).
Na-Pb-Sn. — J. Goebel (Z. anorg. Ch. 1919. 106. 221).
Ni-Pb-S. — W. Guertler und H. Schack (Met. Erz 1923. 20. 361).
  Ni-Pb-Sb.
                                            - W. Guertler (Forsch. Met. 1923. Heft 1).
Ni-S-Sb. — W. Guertler und H. Schack (Met. Erz 1923. 20. 162).

Pb-S-Sb. — W. Guertler und H. Schack (Met. Erz 1923. 20. 427).

Pb-Sb-Sn. — E. Heyn und O. Bauer (Verh. Bef. Gew., Beiheft Febr. 1914); R. Loebe (Metall. 1911. 8. 7, 33); Campell (Metall. 1912. 9. 422).

Pb-Sb-Zn. — G. Tammann und O. Dahl (Z. anorg. Ch. 1925. 144. 1. 587).

Pb-Sn-Zn. — M. Levi-Malvano und O. Ceccarelli (Gazz. 1911. 41. II. 269).
                                                                                                                                                                  Vierstoffsysteme.
```

```
Ag-Au-Cu-Ni. — N. Parravano (Gazz. 1914. 44. II. 279).

Ag-Cu-Pb-S. — W. Guertler und E. Lüder (Met. Erz 1924. 21. 355).

Ag-Cu-Fe-S. — W. Guertler und E. Lüder (Met. Erz 1924. 21. 329).

Al-Cu-Mg-Si. — M. L. V. Gayler (J. Inst. Met. 1923. 30. Nr. 2. 139).

Al-Mg-Si-Zn. — W. Sander und K. L. Meißner (Z. Met. 1923. 15. 180; 1924. 16. 12).

Al-Mg-Sn-Zn. — W. Sander und K. L. Meißner (Z. Met. 1923. 15. 180).

Bi-Cd-Pb-Sn. — N. Parravano und G. Sirovich (Gazz. 1911. 42. I. 630).

Cu-Fe-Mn-Ni. — N. Parravano (Gazz. 1912. 42. II. 589).
```

e) Schwinden.

Das Schwinden, d. h. die Zusammenziehung einer Leg. beim Erstarren, kommt namentlich in der Gießerei in Betracht. Bei sehr hohem Schwinden werden die Abgüsse nach Modellen wesentlich kleiner; besonders leicht entstehen Spannungen, selbst Risse beim Erstarren in den Formen. Auch können sich beim Erstarren durch das Schwinden im Inneren der Gußstücke Hohlräume, Lunker, bilden, besonders an starken Querschnittsübergängen. An diesen erstarrt der dünnere Teil, auch im Innern, früher und saugt dabei den noch fl. Rest des dickeren oberen Teils nach. Deshalb bringt man beim Formen, um dichte Gußstücke zu erhalten, große verloren e Köpfe, auch Saugtrichter genannt, an. Um die Lunkerbildung einer Leg., die auch von der Gießtemp. abhängig ist, zu untersuchen, werden eigene Probestücke, meist Flanschen von 50 mm Dicke, an dünnwandige Rohre angegossen.

Ein gesetzmäßiger Einfluß einzelner Metalle auf das Schwinden konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Die Gießtemp. beeinflußt die lineare Größe der Schwindung. Beim Gießen unter hohem Druck, wie beim Spritzguß in gekühlten Formen, ist das Schwinden beim Erstarren nicht erheblich. Die Größe des linearen Schwindmaßes (das räumliche, kubische, Schwindmaß ist praktisch gleich dem dreifachen linearen) der wichtigsten Metalle und Legg. zeigt folgende Tabelle, teilweise nach O. Bauer (Mitt. Matprfg. 1923. 14. Heft 1 u. 2); s. a. F. Wüst (Metall. 1909. 6. 796) und über die Einw. von Zusätzen auf Kupfer-Zinn-Bronzen H. v. Miller (Metall. 1912. 9. 64):

$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	prozent. Zus. Lineares Schwindmaß in Prozent bei
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Sandguß Schalenguß
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
""" 11-14 Si (= Silumin) — 1,000 — Al-Zn mit 10 Zn — 1,610 1,720 """ 20 Zn — 1,420 1,570 """ 30-50 Zn — ≈ 1,300 ≈ 1,370 """ ≈ 78 Zn — 1,120 1,240 """ 20 Zn — 1,060 1,240 """ 1,060 1,240 1,240	
", ", $30-50$ Zn	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
1.060 1.210	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Bi	- 0.29-0.38) -
Cu	
Duralumin, 94.8 Al, 3.5 Cu, 0.5 Mg, 0.5 Mn, 0.4 Fe, 0.3 Si Duranametall (ML), 59.0 Cu, 40.39 Zn, 0.4 Fe, 0.2 Pb,	Mg, 0.5 Mn, 0.4 Fe, 0.3 Si 650 1.335 1.516 0.39 Zn, 0.4 Fe, 0.2 Pb,
Flußeisen (Mitis- und Stahlguß) 0.86-2.00 -	0.86-2.00
Glockenbronze, ≈ 75 Cu, 25 Sn	
Grauguß für $\left\{ egin{array}{lll} \mbox{mittlere Stücke} & . & . & . & . & . & . & . & . & . & $	
Kanonenmetall, 90 Cu, 10 Sn	i, 0.25 Mn, 0.05 Mg . 1250 2.083 2.292
T 1 10 Ou, 11 DH, 1 ZH, 10 10	4 Zn — 1.600 — 1 Zn, 13 Pb 1120 1.375 1.416
Lagerbronze \ 80.25 Cu, 14 Sn, 4.5 Zn, 1.25 Pb 1120 1.425 1.54	Sn, 4.5 Zn, 1.25 Pb 1120 1.425 1.541 Sn, 4.3 Zn 1120 1.400 1.530 n, 8 Zn, 2 Pb — 1.760 —

Metall oder Leg. in prozent. Zus.	Gießtemp.	Lineares Schwindmaß in Prozent bei		
	. 1	Sandguß	Schalenguß	
Messing	1050 1050 1010 1010	1.763 1.466 1.408 1.675 0.200	1.866 1.776 1.938 2.225	
Monel-Metall, 67 Ni, 28 Cu, 5 Fe (+ Mn + Si u. C) 62 Cu, 25.62 Zn, 12 Ni, 0.25 Mn und je	~1450	~ 2.000		
etwa 0.04 P, Pb, und Fe 62 Cu, 22 Zn, 16 Ni	1120	1.825 2.050 2.032 2.050	2,000	
46 Cu, 18 Zn, 36 Ni	1530 370	1.930 1.986 0.750 0.540	1.681 0.942	
Pb-Sn { , , 15 Sb		0,560 0,560 0,440		
Phosphorbronze, 92.0 Cu, 7.75 Sn, 0.25 P	1150	0.500 1.350 0.29 - 0.66	1,445	
Sn, Banca- mit 99.85 Sn, Spuren Pb, Fe und Sb	280	0.225 0.500 0.490	0,693	
Tombak, 90.0 Cu, 9.93 Zn, 0.01 P Weißmetalle für Lagerschalen Zn, Feinzink mit 99.8 Zn, 0.10 Pb, 0.05 Cd, 0.05 Fe	1060	2 016 1.096	2.075 0.42 - 0.55 1.611	

8. Farbe.

Die Farbe der Legg. ist meist eine Art Mischfarbe aus den Farben ihrer Bestandteile. Doch kommen auch hier, wie bei den anderen Eigenschaften der Legg., unregelmäßige Sprünge vor. Die gelbe Farbe der Cu-Zn-Legg, sollte nach der Mischungsregel von Rot und Weiß einen rötlichen Ton haben. Messing mit etwa 25 % Zn ist aber hellgelb, solches mit 40- 45 % Zn dunkelgelb, solches mit 60 % Zn schmutzig graugelb. Bei Au werden durch Verschm. mit Cd, Pd oder Ag gelbgrüne, mit Cu gelbrote, mit allen anderen Metallen meist unscheinbare graue Legg, erzielt. Die Farbentönung einer Leg. hängt sehr von der Oberflächenbearbeitung ab. So hat die Bruchfläche meist ein anderes Aussehen wie eine befeilte oder polierte Fläche. Der Einfluß auf die Färbung, der durch gleiche Gewichtsmengen der verschiedenen Metalle hervorgerufen wird, ist verschieden. Im allgemeinen ist die Wirkung derselben Gewichtsmenge eines Metalls von niederem At.-Gew. größer als die eines von hohem. Durch den Zusatz eines dritten oder vierten Metalls wird die Farbenbeeinflussung meist noch verstärkt. Im Kunstgewerbe werden die Oberflächen der Legg. durch teilweises Herauslösen der Legierungsbestandteile, das sogenannte Beizen, oder durch Metallfärben auf chem. oder elektrol. Wege verändert, um den meist halb oder auch ganz fertigen Gegenständen ein schöneres Aussehen zu geben.

Über die Abhängigkeit der Farbe der Legg. von der Konstitution läßt sich folgendes sagen: Treten in einer Legicrungsreihe keine intermetallischen Verbb. auf, so kann man die Farbe mit ziemlicher Sicherheit aus dem Erstarrungsschaubild voraussagen, denn in Mischkristallreihen sowie in Legg., die aus mindestens zwei Kristallarten der reinen Bestandteile bestehen, herrscht eine Mischfarbe. Nur intermetallische Verbb. zeigen häufig unerwartete Färbungen, die umso kräftiger sind, je größer die

chemische Affinität der Bestandteile ist. Diese Färbungen sind meist gelb, aber auch grün, blau und violett. Cu, Au und Ag ergeben die am lebhaftesten gefärbten intermetallischen Verbb. Doch sind auch blaue der Alkalimetalle und des Ammoniums bekannt. Bemerkennswert sind die 50 At.-% Ag enthaltenden Legg. des Zn und Cd, die bei schnellem Abkühlen rot ausfallen. Hier zeigt sich der enge Zusammenhang des Ag mit den zwei einzigen stark gefärbten Metallen, dem Au und Cu. Für die Schmuckwarenindustrie dürfte vielleicht die Mitteilung von W. Guertler (Z. Met. 1919. 10. 62) von Interesse sein, daß Fe durch einen Zusatz von Os-Ir blau gefärbt wird. Alle anderen blauen Legg. sind für jene Verw. meist zu spröde, weil sie fast ausschließlich aus intermetallischen Verbb. bestehen.


Auch die Abkühlungsgeschwindigkeit kann die Farbe der Leggbeeinflussen. So ist eine 50 At.-% Zn enthaltende Cu-Leg. nach schneller Abkühlung rot, nach langsamem Erkalten dagegen gelblich. Letztere Färbung ist eine Folge des Zerfalls der nur bei höherer Temp. beständigen Verbb. Cu-Zn. Ähnlich ist es bei den oben erwähnten Zn- oder Cd-Ag-Legg.

Durch mech. Bearbeit ung und durch Ausglühen erhält man nach G. Tammann (Göttinger Nachr. 1917. 373) bei der Mischkristallreihe Ag-Au-Cu in einem bestimmten Konz.-Gebiet einen Farbenumschlag von Weißgrün zu Gelbgrün.

9. Dichte und Volumen.

a) Verhältnisse bei gewöhnlicher Temperatur.

Die Dichte (D.) der Legg. ist durch eine Art Mischungsregel, die Matthiessen in die Formel D. = 100: (A/a + B/b) (A, B = Prozentgehalt an den Metallen; a, b = deren SG. = D.) kleidete, annähernd zu berechnen. Die Verss. ergeben indes meist größere oder kleinere Abweichungen. In der Regel findet eine Zusammenziehung statt; doch kann die D. auch kleiner werden, als die Berechnung ergibt. Die Art der Bearbeitung ist ebenfalls von einem, wenn auch praktisch meist zu vernachlässigenden Einfluß auf die Dichte. Sie wird durch Kaltbearbeitung ver-

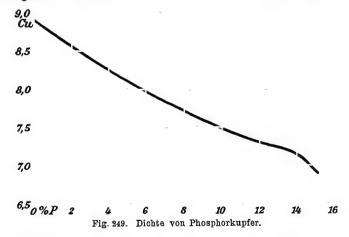


mindert (vgl. E. Heyn und O. Bauer, Z. Met. 1911. 1. 16), sofern dadurch nicht etwa kleine Hohlräume zusammengepreßt werden. Dagegen bringt Ausglühen wieder die normale D. hervor. Aus der D. läßt sich das Gew. der Gußstücke berechnen und anderseits auf Hohlräume in ihnen schließen. Bei einzelnen Legierungsreihen kann man auf Grund einer Best. der D. die prozentuale Zus. ermitteln. Leider liegen in dieser Hinsicht noch nicht genügende Unterss. vor.

Einige Schaubilder zeigen die Fig. 249-251 (Fig. 249 Dichte von Phosphor-

kupfer nach Heyn und Bauer, Mitt. Matprfg. 1906. 24. 93; Fig. 250 von Antimonbleinach Rosset und Krupp bei A. Krupp, Die Legg., S. 299; Fig. 251 von verschiedenen binären Legg. nach Literaturangaben aus Landolt-Börnstein, Phys.-chem. Tabellen, 5. Aufl., 1923, und Verss. des Verfassers).

Große Unterschiede im SG. von Metallen erschweren beim Legieren oft die Vereinigung. Auch können beim Schmelzen oder langsamen Erstarren Trennungen nach

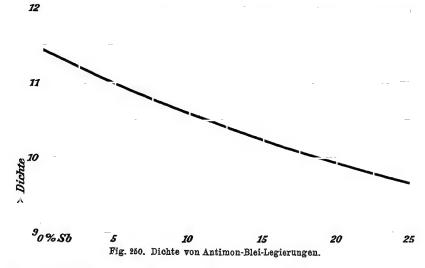

dem SG. erfolgen. Diese Erscheinung gibt dann zu unliebsamen Seigerungen Anlaß, wie bei Lagermetallen und besonders beim Hartblei (Pb-Sb-Legg.).

Das spezifische Volumen ist der reziproke Wert der D. Durch einfache Division lassen sich daher diese Werte ineinander überführen. Das SV. zeigt, besonders wenn Schaubilder von Legierungsreihen mit Atomprozenten aufgetragen werden, charakteristische Änderungen. Einige Werte des SV. berechnen sich (Landolt-Börnstein) nach:

```
Ag-Au: 0.05191 + 0.0004309 × % Ag Matthiessen (P. 1860. 110. 36)

Ag-Bi: 0.0955 + 0.000063 × % Bi Ag-Cu: 0.0948 + 0.000169 × % Cu Karmarsch (D. 1877. 226. 335) und Maey.

Ag-Pb: 0.08791 + 0.000076 × % Ag Matthiessen und Maey.

Au-Cu: 0.05191 + 0.000852 × % Sn Holzmann (P. 1860. 110. 33) und Maey.

Au-Sn: 0.05191 + 0.000852 × % Sn Holzmann und Maey.

Bi-Cd: 0.10181 + 0.0004715 × % Sb Holzmann und Maey.

Bi-Sb: 0.10181 + 0.0004715 × % Sb Holzmann und Maey.

Bi-Sh: 0.10181 + 0.000353 × % Sn Carty (P. 1860. 110. 29) und Maey.

Cd-Pb: 0.08791 + 0.0002763 × % Cd Holzmann und Maey.

Hg-Pb: 0.07368 + 0.0001422 × % Pb Matthiessen und Maey.

Hg-Sn: 0.07366 + 0.0006345 × % Sn Matthiessen und Maey.

Ir-Pt: 0.04461 + 0.000019 × % Pt Devilleu. Debray (C. r. 1875. 81. 839) u. Maey.


Pb-Sn: 0.08811 + 0.00049 × % Sn Long (P. 1860. 110. 27) und Maey.

Für die Volumen and deep.

Für die Volu
```

Für die Volumenänderungen in binären Legierungsreihen lassen sich folgende allgemeine Regeln aufstellen:

1. Bei einer ununterbrochenen Reihe von Mischkristallen zeigen die Vol.-Änderungen nahezu lineare Abhängigkeit von der Konz.

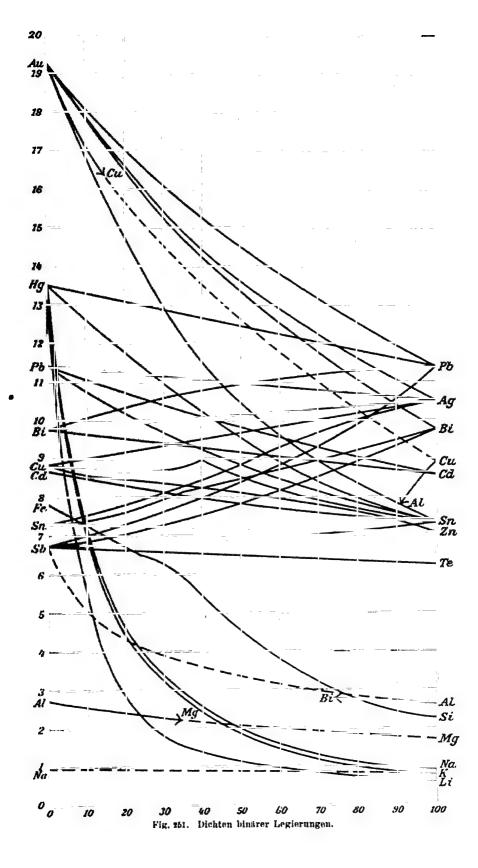

2. Eine ganz ähnliche Abhängigkeit finden wir in Legg., die lediglich ein Konglomerat der beiden krist. Komponenten sind.

3. Wenn Legg. komplizierteren Aufbau besitzen, zeigt die Vol.-Konz.-Kurve

immer dann Knickpunkte, wenn eine neue Phase hinzukommt.

4. Sowie in einer Legierungsreihe eine oder nacheinander mehrere intermetallische chem. Verbb. auftreten, finden wir bei den betreffenden Konzz. die stärksten Abweichungen von den nach der Mischungsregel ber. Werten. Das SV. der Verbb. ist meist kleiner, z. B. bei 70.8 Ag, 29.2 Sn (= Ag₃Sn) um 5 Vol.-%, bei 40.0 Fe und 60.0 Sb (= Fe₃Sb₂) um 19 Vol.-%. Doch kann es auch größer sein. So zeigt die Verb. AlSb mit 82 Al und 18 Sb eine Vol.-Zunahme von 24 % gegenüber dem nach der Mischungsregel ber. Wert; die Verb. Sb₂Zn₃ mit 55.0 Sb und 45.0 Zn eine von 5 Vol.-%. Weitere Angaben siehe: C. H. Desch-Caspari (Metallographie, Leipzig 1914, S. 138).

Die Ermittlung des SG. (oder SV.) einer Legierungsreihe kann bei der Erforschung der Konstitution zwar sehr wertvoll werden, liefert aber keine eindeutigen Ergebnisse, weil man durch sie nicht einfache Mischungen von Mischkristallreihen unterscheiden kann. Auch chem. Verbb. müssen sich nicht durch Knickpunkte auf der Vol.-Konz.-Kurve anzeigen, wenn dieser Fall auch häufiger eintritt. Ein Knick-

punkt gibt lediglich an, daß bei dieser Konz. eine neue Phase erscheint.

Wie alle festen Stoffe dehnen sich die Metalle und Legg. beim Erwärmen aus, ihr SV. steigt (ihr SG. sinkt). [Näheres im Abschnitt b).] Bei hohen Tempp., besonders auch bei fl. Metallen und Legg., sind genaue Bestt. des SG. schwierig auszuführen. Doch liegen in den Unterss. von K. Bornemann und seinen Mitarbeitern (Z. Met. 1922. 13. 145, 254, 329, 457) sowie in denen von F. Sauerwald, H. Allendorf und P. Landschütz (Z. Met. 1924. 16. 228; Z. anorg. Ch. 1924. 135. 327) schon nähere Angaben vor. "Das Volumen" erfuhr die neueste Bearbeitung durch W. Guertler und G. Masing (II. Bd. der Metallographie von W. Guertler, Berlin 1924).

b) Die thermische Ausdehnung metallischer Stoffe und die Volumenanderungen bei Umwandlungspunkten.

Beim Erhitzen vergrößern die Stoffe ihr Vol. Bei festen bezieht man die durch 1° Temp.-Erhöhung bewirkte Vergrößerung meist auf die Längeneinheit. Diese linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten nehmen mit steigender Temp. etwas zu. Für die Berechnungen verwendet man meist den Mittelwert der Ausdehnung zwischen 0 und 100°, den mittleren linearen Ausdehnungskoeffizienten. Näherungsweise ist der kubische Ausdehnungskoeffizient gleich dem dreifachen linearen.

Für die Praxis ist die verhältnismäßig große Wärmeausdehnung der metallischen Stoffe von großer Bedeutung, weil sich durch sie bestimmte innere Spannungszustände mit Sicherheit erreichen lassen, wie z.B. beim Aufschrumpfen von Ringen auf hoch beanspruchte Rohre u. dgl. Auch sehr fest haftende Verbindungen werden durch das Heißaufziehen von Hohlkörpern hergestellt; z.B. werden die Radreifen der Eisenbahnfahrzeuge warm (mit bestimmter Temp.!) auf das Rad aufgezogen u. dgl. m. Starke örtliche Erhitzung eines Metallteils führt zu Formänderungen und Spannungen, die so groß werden können, daß Risse auftreten (Wärmespannungen den). Dies kann z.B. bei Schnelldrehstahl leicht geschehen, wenn er zu schnell auf 600° angewärmt wird. Dabei dehnen sich die äußeren Schichten schneller aus als die inneren Teile, weil infolge der starken Legierungszusätze die Wärmeleitfähigkeit stark erniedrigt ist. Die Bimetall - Thermometer und die meisten Thermore gulatoren benutzen die ungleiche Wärmeausdehnung zweier verschiedener Metalle, Legg. oder eines anderen mit diesen verbundenen festen Körpers. Kom-

Wichtigste lineare Ausdehnungskoeffizienten.

Prozentische Zusammensetzung		Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient
Ag	Metall oder Legierung	$\alpha \times 10^{-6}$
Ag	Prozentische Zusammensetzung	
Alleon Au Alneon Au Alneon Au Alneon Au Bi Bronze { 99 Cu + 1 Al Br	A-V-A-Marian Maria	$(0-100^{\circ})$ t° $\alpha \times 10^{-6}$
Alleon Au Alneon Au Alneon Au Alneon Au Bi Bronze { 99 Cu + 1 Al Br	Ασ	90 40 10.21
Alneon Au Au 14.7 Bi 19. Cu + 1 Al Bronze 90 Cu + 1 Al 91 Cu + 10 Al 86.3 Cu + 9.7 Sn, 4 Zn Cu 13. 40 14.7 86.3 Cu + 9.7 Sn, 4 Zn Cu 13. 40 14. 7 90 Cu 13. 40 12.36 Cr 90		
Au Bi		
Bronze		
Bronze 99 Cu + 1 Al		13,16 — —
Bronze	(99 Cu + 1 Al	- 20-90 14.9
Cd 30 40 30.69 Co 13 40 12.36 Cr 90 — — Cu 18 0-300 18.83 Fe 12 -78 bis + 25 11.10 " — 0-300 14.69 " — 0-300 14.69 Fe-Mn (86: 14) — 1000 24.5 Fe-Ni 64: 36 (Invarstahl) 0.0 20 0.04 Fe-Ni 64: 36 (Invarstahl) 0.0 20 0.00 50: 50: 50 — 20 9.92 9.92 30 oder 80: 70 oder 20 — 20 9.92 9.92 Gußeisen, grau — 11 1000 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 18.33 — — — 12 — — 20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20 \$0.20	Bronze $\langle 91 \text{ Cu} + 10 \text{ Al} \dots \rangle$	
Co 13 40 12.36 Cr 18 0-300 18.83 Fe 12 -78 bis + 25 11.10 " - 0-300 14.69 " - 0-300 14.69 " - 500-600 16.00 Fe-Min (86:14) - 1000 24.5 64:36 (Invarstahl) 0.0 20 0.00 Fe-Nin (64:36 (Invarstahl) 0.0 20 0.00 So (3) 0 - 20 9.92 30 oder 80:70 oder 20 - 20 9.92 Gußeisen, grau ≈ 11 1000 17.50 Hg 90 - - 20 >12 Hg 90 -	$86.3 \text{ Cu} + 9.7 \text{ Sn}, 4 \text{ Zn} \dots \dots$	
Cr 90 18 0-300 18.83 Fe 12 -78 bis + 25 11.10 " - 0-300 14.69 " - 500-600 16.09 Fe-Mn (86: 14) - 1000 24.5 - 70: 30 - 20 5.04 Fe-Ni 64: 36 (Invarstahl) 0.0 20 0.00 50: 50: 50 - 20 9.92 30 oder 80: 70 oder 20 - 20 9.92 Gußeisen, grau ≈ 11 1000 17.50 " " 720-950 33.30 Hg 90 - - Ir 7 - - K 83 - - Konstantan - 0-30 45.70 Li 60 - - - Magnalium (12.7 Mg) - 0-40 23.8 Messing (71 Cu, 29 Zn) 19.06 - - - Mo 5 - - Na 22 - - - Neonalium >20 20-300 22.0 Neonalium >20 20-300 22.0 Neusi		
Cu 18 0-300 18.83 Fe 12 -78 bis +25 11.10 " -0-300 14.69 " -0-300 14.69 " -0-300 14.69 " -0-300 14.69 " -0-300 24.50 Fe-Mn (86:14) -0-20 50.44 64:36 (Invarstahl) 0.0 20 0.00 Fe-Ni (66:14) -0-20 9.92 30 oder 80:70 oder 20 -0-20 9.92 30 oder 80:70 oder 20 -0-20 9.92 Gußeisen, grau ∞ 11 1000 17.50 Hg" 90		_ ·
Fe		
Te-Mn (86 : 14)		
Te-Mn (86 : 14)	Fe	
Fé-Mn (86:14) — 1000 24.5 70:30 — 20 5.04 64:36 (Invarstahl) 0.0 20 0.00 50:50:0 — 20 9.92 30 oder 80:70 oder 20 — 20 ~ 12 Gußeisen, grau — 11 1000 17.50 " — 20 — 12 Ig 90 — — — Ir 7 — — — K. 83 — — — Konstantan — 0 40 23.8 Messing (71 Cu, 29 Zn) 19.06 — — — Mg 27 40 26.94 Mn 22 — — Mo 5 — — Neusilber 18.36 — — Ni 14 40 12.79 Pb 29 40 29.24 Pb (fi.) — 327-357 43 Pd —		
Fe-Ni	2)	
Fe-Ni	Fe-Mn (86:14)	
Fe-Ni		
So So So So So So So So		
Gußeisen, grau ≈ 11 1000 17.50 """ 90 — — Ir 7 — — K 83 — — Konstantan — 0—30 45.70 Li 60 — — Magnalium (12.7 Mg) — 0—40 23.8 Messing (71 Cu, 29 Zn) 19.06 — — Mg 27 40 26.94 Mn 22 — — Mo 5 — — Ne 72 — — Neonalium ≈ 20 20—300 22.0 Neusilber 18.36 — — Ni 14 40 12.79 Pb 29 40 29.24 Pb (fl.) — 327—357 43 Pd 12 — — Rh und Ru 9 — — Sb 11.58 — — Si 7.7 — — Si<	50:50	
Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr Tr		
Hg 90 — — Ir 7 — — K 83 — — Konstantan — 0—30 45.70 Li 60 — — Magnalium (12.7 Mg) — 0—40 23.8 Messing (71 Cu, 29 Zn) 19.06 — — Mg 27 40 26.94 Mn 22 — — Mo 5 — — Na 72 — — Neonalium 72 — — Neusilber 18.36 — — Ni 14 40 12.79 Pb 29 40 29.24 Pb (fl.) — 327—357 43 Pd — — — Sh 11.58 — — Sh 11.58 — — Sh 11.58 — — Si 7.7 — — Sh 1.7 <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
Tr		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
Konstantan — 0—30 45.70 Li 60 — — Magnalium (12.7 Mg) — 0—40 23.8 Messing (71 Cu, 29 Zn) 19.06 — — Mg 27 40 26.94 Mn 22 — — Mo 5 — — Na 72 — — Neonalium № 20 20—300 22.0 Neusilber 18.36 — — Ni 14 40 12.79 Pb 29 40 29.24 Pb (fl.) — 327—357 43 Pd 12 — — Pt 8.84 — — Sh 11.58 — — Sh 11.58 — — Sh 7.77 — — Sh 7.77 — — Sh 7.77 — — Sh 7.77 — — Sh	Ir	
Li 60 —		
Magnalium (12.7 Mg) — 0-40 23.8 Messing (71 Cu, 29 Zn) 19.06 — — Mg 27 40 26.94 Mn 22 — — Mo 5 — — No 72 — — Neonalium 20 20—300 22.0 Neusilber 18.36 — — Ni 14 40 12.79 Pb 29 40 29.24 Pb (fl.) — 327-357 43 Pd 12 — — Pt 8.84 — — Sh 11.58 — — Sh 7.77 — — Sh 7.77 — — Sh 22 40 22.34 Ta 8 — — T1 30 — — W 4 — — —		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Messing (71 Cu, 29 Zn) 19.06 — — Mg 27 40 26.94 Mn 22 — — Mo 5 — — Na 72 — — Neonalium 20 20—300 22.0 Neusilber 18.36 — — Ni 14 40 12.79 Pb 29 40 29.24 Pb (fl.) — 327—357 43 Pd 12 — — Pt 8.84 — — Sh 11.58 — — Si 7.77 — — Si 7.77 — — Sh 11.58 — — Si 7.77 — — Si 30 — — Ta 8 — — Ta 30 — — W 4 — —		
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Magnanum (12.7 Mg)	
Mn 222 — — Mo 5 — — Na 72 — — Neonalium ≈ 20 20—300 22.0 Neusilber 18.36 — — Ni 14 40 12.79 Pb 29 40 29.24 Pb (fl.) — 327—357 43 Pd — — — Pt 8.84 — — Rh und Ru 9 — — Sb 11.58 — — Si 7.77 — — Sn 22 40 22.34 Ta 8 — — Tl 30 — — W 4 — —		
Mo 5 — — Na 72 — — Neonalium ≈ 20 20—300 22.0 Neusilber 18.36 — — Ni 14 40 12.79 Pb 29 40 29.24 Pb — 327—357 43 Pd — — — Pt 8.84 — — Rh und Ru 9 — — Sb 11.58 — — Si 7.77 — — Sn 22 40 22.34 Ta 8 — — Tl 30 — — W 4 — — —		
Na 72 — — Neonalium ≈ 20 20—300 22.0 Neusilber 18.36 — — Ni 14 40 12.79 Pb 29 40 29.24 Pb (fl.) — 327—357 43 Pd 12 — — Pt 8.84 — — Rh und Ru 9 — — Sb 11.58 — — Si 7.77 — — Sn 22 40 22.34 Ta 8 — — Tl 30 — — W 4 — —		
Neonalium 20 20—300 22.0 Neusilber 18.36 — — Ni 14 40 12.79 Pb 29 40 29.24 Pb (fl.) — 327—357 43 Pd 12 — — Pt 8.84 — — Rh und Ru 9 — — Sb 11.58 — — Si 7.77 — — Sn 22 40 22.34 Ta 8 — — Tl 30 — — W 4 — —		
Neusilber 18.36 — — Ni 14 40 12.79 Pb 29 40 29.24 Pb (fl.) — 327-357 43 Pd 12 — — Pt 8.84 — — Sh 11.58 — — Si 7.77 — — Sn 22 40 22.34 Ta 8 — — Tl 30 — — W 4 — —		~ 20 20—300 22.0
Ni 14 40 12.79 Pb 29 40 29.24 Pb (fl.) — 327—357 43 Pd 12 — — Pt 8.84 — — Rh und Ru 9 — — Sb 11.58 — — Si 7.7 — — Si 22 40 22.34 Ta 8 — — Tl 30 — — W 4 — — 20 40 20.18		
Pb 29 40 29.24 Pb (fl.) 327-357 43 Pd Pt 8.84 Rh und Ru 9 Sb 11.58 Si 7.7 Si 22 40 22.34 Ta 8 Tl 30 W 22 40 W W W <td></td> <td></td>		
Pb (fl.) — 327—357 43 Pd — 12 — Pt — 8.84 — — Rh und Ru 9 — — Sb — — — Si — 7.7 — — Si — 22 40 22.34 Ta — — — Tl — — — W — — — 20 4 — — 20 18 — — W — — —		29 40 29.24
Pd 12 — — Pt 8.84 — — Rh und Ru 9 — — Sb 11.58 — — Si 7.7 — — Sn 22 40 22.34 Ta 8 — — Tl 30 — — W 4 — —		- 327 $-$ 357 43
Pt		12 — —
Rh und Ru 9 Sb 11.58 Si 7.7 Sn 22 Ta 8 T1 30 W 4		8.84 — —
Sb 11.58 — — Si 7.7 — — Sn 22 40 22.34 Ta 8 — — Tl 4 — — W <td></td> <td></td>		
Si 7.7 — — Sn 22 40 22.34 Ta 8 — — Tl 4 — — W <		
Sn		***
Ta		
W		
\mathbb{W}	Tl	= =
Zn		-
	Zn	26 40 29.18

Vgl. a. A. Schulze (Die thermische Ausdehnung) in W. Guertler (Metallographie Bd. II, Lfg. 2, Berlin 1926).

pensationen von Uhrpendeln oder Unruhen werden durch entsprechende Vereinigung zweier metallischer Stoffe gewonnen, wenn man es nicht vorzieht, sie aus Invarstahl anzufertigen, dessen Wärmeausdehnung kaum meßbar ist. Diese Fe-Ni-Leg. dient deshalb auch für Normalmaßstäbe u. ä. Bei Verbrennungskraftmotoren spielt die Wärmeausdehnung der Kolben und Zylinder eine wichtige Rolle, besonders seit man die höhere Wärmeleitfähigkeit der Leichtmetallkolben neben dem geringeren Gewicht der bewegten Massen anwendet. Die folgende Zahlentafel gibt einen Überblick nach noch unveröffentlichten Unterss. von M. v. Schwarz und nach H. Steudel (Werkstoffhandbuch, Nichteisenmetalle, Berlin 1927, J 6):

Legierung		Chemisc Cu			•			D.	$\alpha \times 10^{-8}$ (20–300°)	Wärme- leitfähigkeit cal cm. sek. Grad
Al-Leichtkolben	Rest	12-16	~ 0.3	≈ 0.6			bis 0.5	3.1	23-25	0.33 - 0.40
KS-Leicht- kolben KS 245-Leicht-	"	~ 16	~ 0.4	~ 0.7	_	~ 0.3	~ 0.3	3.1	~ 23	0.330.36
kolben	••	~ 4.5	~ 12	~ 0.7	~ 1	~ 1.5	~ 0.7	2.8	~ 21	~ 0.41
${f Alusil}$	••	~ 1	~ 21	~ 0.7	_		-	2.5	~ 17	~ 0.40
Supra	••	~ 5	~ 19	~ 0.7	~ 2		-	2.7	~ 18	~ 0.40
Duralumin, heiß gepreßt . Elektron.	57	~ 4.2	~ 0.4	~ 0.4	~ 0.6	—	~ 0.5	2.8	∼ 25	~ 0.40
heiß gepreßt .	810		23				\mathbf{Rest}	1.8	~ 26	0.320.38
Grauguß, hochwertig .	3.3 C		~ 2	~94	≈ 0.7			7.3	~ 11—l4	~ 0.14

Weitere Werte bringen P. Hidnert und W.T. Sweeney (Sc. Pap. Stand. 1925. 20. 483):

Legierung	Proz. Al	$\alpha \times 10^{-6}$ zwischen					
rogior and	Froz. Ai	20 und 100°	20 und 200°	20 und 300°			
Al-Cu	8795	22.2-24.6	23.6-26.8	26.4-29.2			
Al-Mn	9698	23.1 - 23.8	24.2 - 25.7	25.5 - 26.9			
Al-Si	87—95	19.2 - 22.2	20.2-23.2	22.2 - 24.8			
AI-Zn	5-86	24.3 - 33.3	27.3 - 37.2	28.3 - 40.71			
Al-Cu-Mn	9698	23.1 - 23.8	24.2 - 25.7	25.5—26.9			
Al-Cu-Si	8494	20.4 - 23.4	21.3 - 23.9	22.1 - 22.4			
Al-Cu-Mn-Si	8494	20.4 - 23.4	21.3 - 23.9	22.1 - 22.4			
Duralumin	9495	21.9 - 23.8	22.9 - 26.0	24.7 - 26.9			
Verilit	95.5	23.2	24.2	25.8			
1) 77 : 7 00 7 00							

1) Zwischen 20 und 250°.

Die Volumenänderungen (bei konstantem Druck) in Abhängigkeit von der Temp. ergibt das schematische Schaubild in Fig. 252. Nach dem Verlauf der Kurve nimmt der Wärmeausdehnungskoeffizient mit steigender Temp. zu. Einer Zustandsänderung

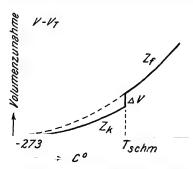


Fig. 252. Abhängigkeit der Volumänderungen von der Temperatur.

entspricht ein treppenstufenartiger Sprung. Der in Fig. 252 zeigt an, daß bei der Schmelz- oder Umwandlungstemp. eine plötzliche Zunahme des Vol. auftritt. Die punktierte Verlängerung des Kurvenastes Z. geht durch den abs. Nullpunkt

Kurvenastes Z. geht durch den abs. Nullpunkt.
Die Metalle zeigen, bis auf Bi, Fe und Si,
beim Schmelzen Volumenzunahmen. Sie
betragen (neuste Angaben von A. Schulze,
Z. Met. 1927. 19. 274) in Prozent:

In den einzelnen Gruppen des periodischen Systems der Elemente nimmt die Vol.-Änderung beim Schmelzen mit steigendem At.-Gew. ab (vgl. M. Toepler, A. Phys. 1894. 53. 343). Wenn die Schmpp. nicht zu hoch liegen, können die Vol.-Änderungen mit Hilfe eines Dilatometers leicht und genau gemessen werden. So lassen sich auch die Tempp. der Schmpp. oder Umwandlungspunkte feststellen und die Ausdehnungskoeffizienten in verschiedenen Temp.-Bereichen ermitteln.

Das Dilatometer kann ferner zur Erforschung der Konstitution von Legg. benutzt werden, denn die Temp.-Dichte-Kurven zeigen denselben Verlauf wie die Abkühlungskurven. Sie sind in Fig. 253 für verschiedene Verhältnisse schematisch wiedergegeben. Die bei der Umwandlung des Ni auftretende Längenänderung wurde von E. Jänecke (Z. phys. Ch. 1915. 90. 322) in sinnreicher Weise zur genauen Feststellung der Umwandlungstemp. benutzt, indem der von einem Stab ausgeübte Druck bei den verschiedenen Tempp. in einer Druckpresse gemessen wurde. Besonders bei der Unters. legierter Stähle und der Leichtlegg. leisten die Dilatometer wertvolle Dienste. P. Chevenard (Rev. Mét. 1920. 17. 687; vgl. a. J. Driessen, Ferrum 1915. 27) hat wohl das beste dieser Geräte beschrieben. Neueste Arbeiten von M. Haas (Z. Met. 1927. 19. 404; Vortrag auf der Werkstofftagung, Berlin 1927; Inst. Met. 1928).

Um die Abhängigkeit des SV. von Konz. und Temp. bei Legg. leichter überblicken zu können, muß man zum Raum modell greifen. Seine Flächen zeigen große Ähnlichkeit mit denen für den Wärmeinhalt. In ununterbrochenen Mischkristallreihen

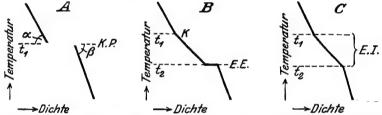


Fig. 258. Schematische Temperatur-Dichte-Schaubilder von verschiedenen Legierungen.

**A Kristallisation eines reinen Metalls oder einer eutektischen Legierung; *B Erstarrung einer übereutektischen Legierung; *O Erstarrungsintervall eines Mischkristalls.


findet man bei mittleren Konzz. meist die erheblichsten Abweichungen von den Mittelwerten der Wärmeausdehnungskoeffizienten der Bestandteile. Legg. dagegen, die aus einem Haufwerk der Kristalle der Bestandteile bestehen, zeigen meist sehr genaue Übereinstimmung der nach der Mischungsregel zu berechnenden Ausdehnungskoeffizienten für die verschiedenen Konzz.

Für die Gießereipraxis von großer Bedeutung sind die Längen- oder Vol.-Änderungen, welche die Gußstücke unmittelbar beim und nach dem Erstarren erfahren. Eine Meßvorrichtung dafür wurde von Barus (Phil. Mag. 1893. [5] 35. 173) angegeben. Sehr wertvoll sind die Stoffe, die sich beim Erstarren etwas ausdehnen, wie graues Gußeisen, Wismut und einzelne seiner Legg., weil sie dadurch die Formen sehr genau und scharf ausfüllen. Die wismuthaltigen Klischiermetalle werden deshalb so besonders geschätzt. (Vgl. a. die Modell-Leg. in der alphabetischen Übersicht.)

10. Leitungsvermögen für Wärme und Elektrizität.

Das Leitvermögen für Wärme und Elektrizität ist umso größer, je weniger ein Metall mit anderen legiert ist. Nur in wenigen Fällen, in denen die Legierungsbestandteile unvermischt nebeneinander bestehen, läßt sich die Leitfähigkeit, wie Le Chatelier (Rev. gén. Sc. 1895. 6. 529) vermutete, aus der Mischungsregel ber. Bei Legg., die Mischkristalle sind, nimmt die Leitfähigkeit schon durch kleine Zusätze des den Mischkristall mitbildenden Metalls sehr stark ab. Es wäre also ein vergebliches

Streben, eine Leg. zu finden, die besser leitet als reines Cu oder Ag. Doch ist die Kenntnis des Einflusses, den die einzelnen Metallzusätze auf die Leitfähigkeit ausüben, von großem Interesse, da man auch mech. gut geeignete Legg. (z. B. für Telephon-, Licht- und Telegraphenleitungen) herzustellen trachtet, die noch eine günstige el. Leitfähigkeit besitzen. Fig. 254 zeigt nach W. Guertler (Z. anorg. Ch. 1906. 51. 397) die Einflüsse verschiedener Metalle auf die el. Leitfähigkeit von Cu.

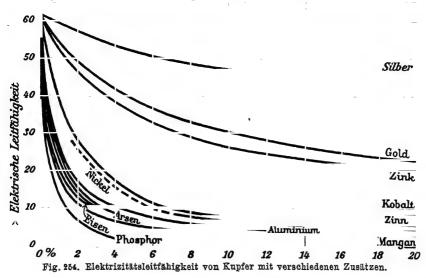

Als spezifisches Wärmeleitungsvermögen (λ) bezeichnet man die bei 1° Temp.-Unterschied in 1 sek durch einen Würfel von 1 cm³ gehende Wärmemenge in cal. Absolute Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_t = \lambda_0 (1 + \alpha t)$. Relative Wärmeleitfähigkeit (r) ist die auf Ag = 100 bezogene. Absolute Temperaturleitfähigkeit: a^2 (cm² sek—1) = λ : (Dichte \times spez. Wärme). Ihr Temp.-Koeffizient (β) ergibt sich nach $a_t^2 = a_0^2$ abs $(1 + \beta t)$.

Die wichtigsten Werte der Wärmeleitfähigkeit von Metallen sind (teilweise nach Landolt-Börnstein, Tabellen, 5. Aufl., S. 1289):

		_	-		-				
	Metall	Temp.	λ	r		Metall	Temp.	λ	r
Ag	99.98%ig 99.98%ig 99.90%ig	18 100 18	1.006 0.992 0.974	100	-	99%ig 99%ig	18 600 100	0.504 1.01 0.53	50
	kāuflich mit 0.51 Fe.	$-252 \\ 0$	0.379 0.461	_	Al	99.7%ig{	200 300 400	0.535 0.54 0.545	
	0.14 Si, ge- sen bei 450° ge-	30	0.444	44.1	Au	99.99%ig 99.99%ig rein	- 253 0 18	3.6 0.744 0.700	
Al	glüht geschmiedet,	30	0.478			sehr rein{	17 100	$0.705 \\ 0.701$	70.1
	kalt gezogen dann bei 500°	30	0.492	_		elektrol., ge-	- 190 0	$0.062 \\ 0.024$	 2.4
	geglüht	30	0.495	_		feinkristsch	183	0.023	
	mit 0.4 Fe,	100	0.46	-	Bi '	,, .	0	0.016	1.6
	0.1 S	200	0.46			Einkristall			
		300	0.46			zur Achse	18	0.0159	
	99%ig	— 160	0.514	-		· ± ", "	18	0.0221	

				-			
Metall	Temp.	λ	r	Metall	Temp.	λ	r
						_	
' (-252.6	0.447	-	(17	0.346	34.4
(Kahlbaum) .	0	0.233		Mo	100	0.333	O T. T
	18	0.217	21.6	•			
d krist	4 0	0.20	19.9	Na	5.7	0.321	-
,,, , , ,	24 0	0.24	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	21.2	0.317	31.4
flüssig	35 0	0.105	-	,	160	0.129	
. 23	44 0	0.115		99%ig{	18	0.129	13.0
07.700/*					100	0.148	14.7
o 97.12%ig	30?	0.165	16.4		200	0.140	14.7
1 -1-1-1-1	050				300	0.134	
elektrol	— 253	4.5		Ni ' 99.2%ig, gegl.,	400	0.131	_
nat., krist.	0	0.938	93.2	7018, 6081.	500	0.132	
nat., krist	— 253	29.3			600	0.136	_
** ** ** **	0	0.98	97.5		700	0.144	_
techn	-251	3.14		$\sim 97\%$ ig	1200	0.058	
,, , , ,	0	0.94	93.6				
,, ,	18	0.92	91.3	Pb	18	0.083	8.3
bearb. und ge-	100	0.90	89.6		18	0.168	16.7
glüht, {	300	0.88		Pd rein	100	0.182	10.7
99.9%ig	500 700	0.86	_	(100	0.102	
•	700	0.84		(rein	17	0.144	14.3
′ ∞ 0.1 % C .	18	~ 0.10	9.9 bis		100	0.143	
		bis 0.15	19.9	Pd {		bis 0.178	
Transform. Bl.		N10 0.10	10.0	Handelsware .	17	0.101	10.0
⊥zur Fläche,	40	0.0014			100	0.100	
lackiert .	20	0.0014		•	0.50		
•	•	bis		(-253	93	_
		0.0064			— 183	0.182	16.6
zur Fläche	40	0.101		sehr rein {	[100]	0 107	16.6
~		bis 0.137		I	100 }	je 0.167	_
. Schweißeisen .	28	0.153	15.2	Pt {	17	0.165	16.4
1	000 0	0.40		\rein\	100	0.170	10.4
(krist	- 269.3	0.40	_	l	100		
Latist.	- 268.3	0.27	_	71	17	0.210	20.8
'g{ }	- 44.2	0.066	_	Rh	100	0.192	_
1	- 37.2 0	0.022	or his	· ·	— 190	0.059	
flüssig{	U	0.025 0.015	2.5 bis		- 100	bis	_
1	149.4	0.039	1.5			0.106	
•	140.4	0.058	_	,	0	0.038	3.8
	17	0.141	14.0		u	bis	bis
	100	0.135				0.054	5.4
				- ;	— 183	0.047	_
:	5	0.234		Sb. feinkristsch	0	0.041	4.07
	20.7	0.232	23.2	}	— 183	0.053	_
	050 #	0.40		mittelkristsch.{	0	0.043	
1	-252.7	0.49	_	}	— 183	0.11	
i	-182.2	0.20	70.0	grobkristsch{	0	0.059	_
	101.9	0.17	16.9	(
,	101.3	0.17		rein	— 170	0.195	
,	0	0.376	37.4	rein	18	0.157	15.6
mit 0.18 Si,	v	0.010	01.1	1	40	0.145	14.4
0.05 Al und				$Sn \in krist.$	125	0.14	
0.01 Fe, geg.	30	0.354	35.2	į	210	0.13	
	•	bis 0.366		flüssig	24 0	0.08	
ĺgʻ (100	0.335		, massik /	360	0.078	
99.6 %ig, ge-	200	0.325		d	1427	0.174	_
zogen und	300	0.315		1	1827	0.198	_
geglüht	400	0.315		Ta	17	0.130	12.9
9-9	500	0.335		İ	100	0.129	
•				ų į		·	

	Metall	Temp.	λ	r	Metall	Temp.	λ	r
w .		0 1227 2227 17 100 1527 ~2100 2527	0.383 0.234 0.354 0.476 0.472 0.29 0.33 0.34	38.1 	$\mathbf{Zn} \left\{ egin{array}{ll} \mathrm{rein} \; . & . & . \\ & & \\ 99.8\% \mathrm{ig} & . \end{array} ight.$	$ \begin{cases} -170 \\ 18 \\ 100 \\ 200 \\ 300 \end{cases} $	0.280 0.268 0.255 0.24 0.235	26.7 25.3 —

Im übrigen sei auf die Ausführungen bei der Elektrizitätsleitfähigkeit verwiesen. Hier folgen nur einige kurze Übersichten.

Wärmeleitfähigkeit von Al-Legg. nach M. Jakob (Z. Met. 1924. 16. 353):

Legiero	λ			
Zusammensetzung	Benennung	bei 30°	bei 70°	
	Amerikanische Leg. Deutsche Leg. Silumin Skleron-Leg.	0.31 0.35 0.39 0.245	0.32 0.36 0.40 0.27	

Bei Kristallen, besonders mit niedrigen Symmetriegraden, ist die Wärmeleitfähigkeit in hohem Maße von der Orientierung abhängig. So beträgt nach Matteucci (A. Ch. Ph. 1855. [3] 43. 467) und E. Jannetaz (C. r. 1892. 114. 1352) das Achsenverhältnis der Isothermenellipse bei Bi 1:1.16 und bei Sb sogar 1:1.591. In der Praxis liegen aber meist nur Vielkristallaggregate vor, so daß man, von groben Gußmetallen und elektrol. Ndd. abgesehen, in verschiedenen Richtungen wohl kaum Unterschiede der Wärme- und Elektrizitätsleitfähigkeit auffinden wird. Auch bei den regulär krist. Metallen scheinen kaum Leitfähigkeitsunterschiede in verschiedenen kristallographischen Richtungen zu bestehen. J. Czochralski (Moderne Metallkunde, 249) fand die el. Leitfähigkeit bei etwa 20 cm langen Einkristalldrähte weder vom Zustand (Grad der Kaltbearbeitung) noch von der kristallographischen Orientierung nennenswert abhängig.

Mit sinkender Temperatur steigt die Wärme- und die Elektrizitätsleitfähigkeit der Metalle beträchtlich. Ob bei sehr tiefen Tempp., wenige Grade über dem abs. Nullpunkt, sprungweise auch für die Wärme Überleitfähigkeit auftritt, ist wohl noch nicht nachgewiesen. Bei der Temp., die den Aggregat- oder Modifikationszustand ändert, erfolgt meist eine starke plötzliche Veränderung der Leitfähigkeit. Dies zeigt folgende Zusammenstellung von S. Konno (Sc. Rep.

Tôhoku 1919. 8. 169; Phil. Mag. 1920. [6] 40. 542):

	Metall Wärmeleitfähigkeit λ bei t ⁰													
	TV	rote	PII		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
Al					0.505	0.490	0.475	0.450	0.425	0.395	0.360	0.220	0.21	(0.205)
$\mathbf{B}\mathbf{i}$					0.020	0.018	0.017	0.041	0.037	0.037	0.037	(0.037)	-	
Pb					0.083	0.081	0.077	0.074	0.038	0.037	0.036	(0.036)		_
Sb					0.045	0.040	0.038	0.040	0.043	0.048	0.057	0.050		
Sn					0.158	0.151	0.143	0.080	0.079	0.078	0.077	-		
$\mathbf{Z}\mathbf{n}$					0.270	0.264	0.255	0.243	0.223	0.138	0.136	(0.135)	-	_
		'				kris	tallisie	rt '	•		flüssig	_		

Die eingeklammerten sind extrapolierte Werte.

Große hydrostatische Druck e beeinflussen nach P. W. Bridgman (Phys. Rev. 1921. [2] 18. 115) die Wärmeleitfähigkeit wesentlich. Bei Pb, Cd, Zn und Sn steigt sie proportional dem Druck, bei Fe und Bi dagegen fällt sie beträchtlich mit der Druckerhöhung. Für Drucke bis zu 1200 kg/cm² beträgt die mittlere Druckziffer der Wärmeleitfähigkeit $\frac{\lambda}{1} \cdot \frac{\Delta}{\Delta} \lambda$:

Die Kurven der Beeinflussung des Wärmeleitungsvermögens durch Legieren sind denen bei der el. Leitfähigkeit ähnlich. In Mischkristallen bewirken die ersten kleinen Zusätze die relativ stärkste Verminderung der Wärmeleitfähigkeit, so daß die typische U-Form der Konz.-Leitfähigkeits-Kurve entsteht.

Wärmeleitfähigkeit verschiedener Legierungen.

Legierung %	Temp.	λ -	r	Legierung %	Temp.	λ	r
$Ag-Pd \begin{cases} 10:90. \\ 50:50. \\ 90:10. \end{cases}$	25 25 25	0.114 0.066 0.337	11.3 7.6 33.5	Cu-P { 99.37:0.63 98.02:1.98	30 30 18	$0.250 \\ 0.125 \\ 0.275$	24.8 12.4 27.4
Ag-Pt $\begin{cases} 90:10. \\ 70:30. \end{cases}$	25 25 25	0.234 0.074 0.234	23.3 7.4 23.3	89:11 87:13 82:18 70:30 70:30	18 18 18 - 160	0.301 0.313 0.260 0.181	29.9 31.1 25.8
Au-Pd \ \begin{cases} 90:10. \\ 50:50. \\ 10:90. \\ \\ \end{cases} \]	25 25 25	$0.086 \\ 0.124 \\ 0.062$	8.6 12.3 6.2	68:32 Cu 82, Zn 18 feinkristsch	18 183	0.260 0.16	25.8 —
Au-Pt \{ \begin{array}{ll} 40:60. & \\ 10:90. & \end{array} \] Bi 54, Pb 46	25 40	0.182	18.1	grobkristsch {		0.30 0.155 0.31	_
(Eutekt.)	90 160 300	0.023 0.0225 0.026	=	84 Cu, 12 Mn, 4 Ni	_	0.035 0.052	
91: 9 89:11 87:13 80:20 50:50 30:70	0 0 0 0 0	0.0157 0.0131 0.0151 0.0152 0.0196 0.0234	1.6 1.3 1.5 1.5 2.0 2.3	Geschützbronze Cu 87.2, Fe 0.2, Pb 0.4, Sn 10.0, Zn 2.2	100 200 300 400	0.14 0.155 0.165 0.175	
$\text{Bi-Sn} \left\{ \begin{array}{l} 75:25. \\ 50:50. \\ 25:75. \end{array} \right.$	12.5 12.5 12.5	$0.023 \\ 0.056 \\ 0.102$	$\begin{array}{c} 2.3 \\ 5.5 \\ 10.1 \end{array}$	Gußeisen 3.5 C, 0.5 Mn, 1.4 Si	30	0.093 bis 0.153 0.149	_
$ \text{Cd-Sb} \begin{cases} 66.7 : 33.3 \\ 50 : 50 \\ 48.3 : 51.7 \\ 33.3 : 66.7 \end{cases} $	0 0 0	0.244 0.0052 0.0032 0.0030	24.3 0.5 0.3 0.3	KNa (Atomgew.)	- 9.7 6 42.9	$0.070 \\ 0.055 \\ 0.062$	5.5 6.2
(33.3 : 60.7 1%ig Chromstahl 10%ig		$0.096 \\ 0.052$	9.5 5.2	Ir 20, Pt 80	17 100 17	$0.042 \\ 0.042 \\ 0.056$	_
(60 : 40	- 18	0.043 0.054	4.3 5.4	Ir 15, Pt 85 {	100	0.059	_
Cu-Ni 60:40 54:46	100 18	0.06 <u>4</u> 0.0 4 8	6.4 4.8	Ir 10, Pt 90	100	0.075	_

Legierung %	Temp.	λ	r	Legierung %	Temp.	λ	r
Lager-Weißmetall 87.8 Sn, 7.7 Sb,	•			Pb 38, Sn 62 (Eutekt.){	40 140	0.12 0.11	_
4.0 Cu, 0.1 Fe, 0.1 Pb	100 150	$0.081 \\ 0.093$	_	flüssig{	240 440	$0.055 \\ 0.07$	_
Lipowitzsche Leg. 50 Bi, 25 Pb, 14 Sn, 11 Cd	160 18	0.042 0.044	_ 4.4	Pd-Pt $\begin{cases} 90:10\\ 50:50\\ 10:90 \end{cases}$	25 25 25	0.134 0.088 0.103	13.3 8.8 10.2
Manganbronze Al 1, Cu 57.1, Fe 1.8, Mn 2.3, Sn 0.3, Zn 37.5	100 200 300 400	0.175 0.185 0.20 0.21	=	Phosphorbronze 87.8 Cu, 11.3 Sn, 0.4 P, 0.2 Fe	100 200 300 400	0.135 0.145 0.155 0.17	=
Manganstahl 10%ig	_	0.031	3.1	Pt 90, Rh 10{	17 100	$0.072 \\ 0.073$	
Maschinenbronze Cu 85.1, Fe 0.2, Pb 1.0, Sn 8.7, Zn 5.0	100 200	0.175 0.18	_	Roses Leg. 33 ¹ / ₃ Sn, 33 ¹ / ₃ Pb, 33 ¹ / ₃ Bi	12.5	0.040	4.0
Monel-Metall	300 400	0.185 0.19	_	Rotguß 85.7 Cu, 7.2 Zn, 6.4 Sn, 0.6 Ni	18 100	$0.143 \\ 0.170$	14.2
67.1 Ni, 29.1 Cu, 2.7 Fe, 0.8 Mn, 0.3 Si	100 200 300 400	0.070 0.077 0.081 0.085		Rotguß Cu 70.3, Fe 0.3, Pb 0.3, Sn 0.4, Zn 28.7	100 200 300 400	$0.245 \\ 0.26 \\ 0.275 \\ 0.28$	
Neusilber 62 Cu, 15 Ni, 22 Zn $\left\{\right.$	- 160 18	0.041 0.060	6.0	Sn 92, Zn 8 (Eutekt.){	40 160	$0.145 \\ 0.15$	
Nickelstahl 30.4 Ni	29	0.029	2.9	flüssig{	200 440	$0.055 \\ 0.09$	
Pb 87, Sb 13 (Eutekt.)	40 80 120	$0.063 \\ 0.067 \\ 0.068$		mit 1 C .	18	0.108 bis 0.123	10.7
(144008.0.)	. 160 200	0.067 0.064		Stahl geglüht gehärtet .		0.111 0.062	11.0 6.2
flüssig $\left\{\right.$	310 390	$0.038 \\ 0.047$	_	Woodsche Leg	7	0.032	3.2

Wärmeleitfähigkeit von Aluminiumlegg. nach H. Masumoto (Sc. Rep. Tôhoku 1925. 13. 229) s. Tabelle auf S. 135 oben.

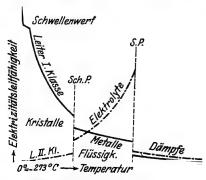


Fig. 255. Temperaturabhängigkeit der Elektrizitätsleitfähigkeit der Leiter I. und II. Klasse.

Seit der Auffindung des periodischen Systems der Elemente erkannte man, daß ihre Eigenschaften periodische Funktionen der At-Geww. sind. Bei der atomaren elektrischen Leitfähigkeit der Elemente liegen die Höchstwerte in der I. Gruppe und fallen von hier zu den Niedrigstwerten der VIII. und 0. Gruppe ab.

Von größter Bedeutung ist der Einfluß der Temperatur auf das Elektrizitätsleitungsvermögen, wie dies schaubildlich in Fig. 255 dargestellt ist. Bei den Leitern 1. Klasse, zu denen die Metalle gehören, finden wir im krist. Zustand nach dem diskontinuierlichen Verlauf der Kurve beim Schwellen wert eine Ab-

Ch	emisc	he Zı		erunį		g in	Proz.	.1	cal cm.sek.Grad					
Al	Cu	Fe	Si	Mg	Mn	Ni	Cr	D.	a ge- gossen	dann bei 400° geglüht	und 4-5 st	d dann 14 Tage ge-	ge- schmie- det und kalt	f dann bei 500° geglüht
				-			1	1	Į	0-0	gealtert .	altert	gezogen	Pograno
96.0	1.8	0.9	0.4	_			0.9	2.74	0.250	0.261	-		-	-
95.6	1.85	0.95		1.5		_	_	2.62	0.376	0.395	0.381			-
94.8	1.8	0.5	0.3	1.6	_	1.0		2.73	0.353	0.393	0.347			_
93.6	2.5	0.9		0.9	-	1.7			0.345	0.390	0.330	0.317		
93.5	4.3	0.9	0.4	0.4	0.5	-		2.78	0.292	0.364	_	_	0.354	0.414
93.3	2.5	0.8	0.3		0.5	_	Zn 2.6	2.75	0.301	0.346	0.316	-		
91.8	5.3	0.8	0.45		0.5	_		_	0.283	0.362	0.294	0.293	0.325	0.382
91.5	4.4	0.65		0.9		2.05	_	2.80	0.310	0.351	_	_		_
90.9	6.9	0.7	0.3	-	_	_	$\operatorname{Sn} 1.2$	2.80	0.352	0.396				
90.9	8.1	0.6	0.4	_	_		-	2.83	0.333	0.400	0.317	0.316		
89.9	8.4	0.7	0.3	_	0.7	_		2.81	0.244	0.323				
87.3		0.8	11.9	_		_	_	2.67	0.313	0.425		_	0.414	0.433
87.0	3.8	0.9	6.1	_	0.6	_	-	2.75	0.238	0.324	0.278	0.272		
86.9	12.2	0.6	0.3	_	_	-	_	2.93	0.296	0.354				
86.0	12.2	0.6	0.2		1.0	_		2.92	0.223	0.318	-			
84.3	2.7	0.6	0.4		_	_	Zn12.0	2.94	0.315	0.317				_
84.0	10.5	0.85		_	_	1.05		2.93	0.322	0.381				_
76.2	2.6	0.55	0.35	_	_		Zn20.3	3.20	0.256	0.258	0.234	0.233	_	_

nahme des Leitvermögens mit steigender Temp., bei der Schmelz- und Verdampfungstemp. nochmals "Treppenstufen" auf der Kurve und jeweils im fl. und dampfförmigen Gebiete eine Abnahme der Leitfähigkeit bei Erhöhung der Temp. Die festen und fl. Leiter 2. Klasse, die sog. elektrol. Leitung zeigen, verhalten sich gerade umgekehrt wie die Leiter 1. Klasse; nur ihre Dämpfe zeigen mit steigender Temp. auch eine Abnahme des Leitvermögens.

In den metallischen Stoffen vollzieht sich die Elektrizitätsleitung nach dem Ohmschen Gesetz. Dieses besitzt in weiten Grenzen Gültigkeit, nur nicht

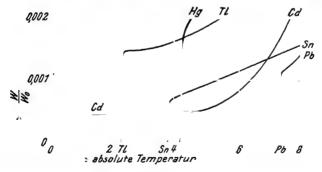


Fig. 256.
Schwellenwerte der Temperaturen für die Überleitfähigkeit der Metalle Pb, Sn, Cd, Tl und Hg
(nach Kamerlingh-Onnes).

bei sehr dünnen Leiterquerschnitten (sog. dünnen Schichten). Unterhalb gewisser, sehr niedriger Tempp., wo Überleitfähigkeit auftritt, scheint es auch noch gültig zu sein. In Fig. 256 sind die Schwellenwerte der Tempp. nach Kamerlingh-Onnes angegeben, unter der diese Supraleitung eintritt. Oberhalb dieser Tempp. finden wir nach dem Gesetz von Clausius für 1° eine

relative Abnahme der el. Leitfähigkeit der Metalle von rund 1/273, entsprechend

dem Ausdehnungskoeffizienten der Gase.

Für engere Temp.-Bereiche zeigt die erste der nachstehenden Zahlentafeln die spezifische el. Leitfähigkeit z (cm⁻¹/Ohm⁻¹) der reinen Metalle und den Temp.-Koeffizienten des el. Widerstandes R zwischen 0 und 100° (α = $^{1}/R_{0} \times [(R_{100}-R_{0})/100]$), die zweite den mittleren el. Widerstandskoeffizienten (den reziproken Wert der Leitfähigkeit) gezogener Metalldrähte [100 (R_{2} - R_{1})]/[(t_{2} - t_{1}) R_{0}].

Spezifische elektrische Leitfähigkeit reiner Metalle und Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes zwischen 0 und 100°:

Metall	tº	x × 10-4	$\alpha \times 10^{5}$. 1	Motall	-	to	x × 10-4	a × 10°
Ag{	0 20	68.1 60.7	}400-410	Mn Mo		. 1	0	22.7 22.8	434 -435
Al \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0 20 20	39.5 36,4 34.3	423-443	Na		-{	0 18.7	21.123.4 21.5 20.5	428 558 kw,0-98°
As	0	2.85	389	Nd		1	18	1.3	
Au{	0 20	45.5—68.5 43.2	377 - 400	Ni		./	0 18	14.5 - 15.2 8.5	620 675
Be	18	4.0		Os		- N	20	10.5	420
Bi	18	0.84 - 0.88	446458	Os		• 1	0 .	4.91 - 5.18	i water
	0	0.0250.010	an neg	Pb		-{	18	4,83	106 -428
Ca 99.5%ig	20 18	9.5-21.8 12.9-13.2	333 419425	Pd		-1	0 18	9,8 9,3	354-377
De	18	1.3	-	\mathbf{Pr}		. !	18	1.1	
ъ	0	10.3	658	Pt			0 -	9.1 - 10.2	367 - 392
Or	0	38.5	-	Rb			0	7.8 8,6	520
Cs{	0 19.4	5.18-5.52 4.74	443	Rh Ru		• .	0	21.2	421 443
ou{	0 20	64.1 57.7—58.0	426-438	Sh			0	6,9 2,56	473 511
e elektrol.	20 100	10.0 6.94	}557—657	Sn			0	7,66 8,82	1447 -465
Ja { ; ; ;	0	1.9	396 zw.	Si .			0	1.0	
((rest) .	29.85		10-29.850	Sr	•	•	0	3.3	3×3
}e :	18	3.3	allenge	Ta		•		6,8	347 350
Ig	0	1.063	99	Te		•	18	4.8	
	0	11.95	407-474	Ti.		•	()	0.28	
r	18	18.9	393411	Tl.	• •	•	-	5.7	478 517
ζ[0 20	14.3—16.4 14.1	512-581	U,		•	18	1.6	
.a	18	1.7	,	W.		•	0	17.9 20.0	453 510
.i	0	11.2-11.6	435-489	Zn		.!	20	17.4 16.9	404 -417
lg	0	23.0-23.2	372-412			1	-0	10.0	ı

Mittlerer elektrischer Widerstandskoeffizient gezogener Metalldrähte:

	-	n n - 44	-					
	Anlaß-				bei to			
Metall	temp.							ī
	t.	— 135	- 39	+ 20	+ 150	+ 250	+ 350	+ 450
Ag	500	0.4185	0.4050	0.4098	0.4196	0.4344	0.4487	
III weniger rein	250	0.4404	0.5433	0.4469	0.4450		-	
IV	250	0.4397	0.4495	0.4449	0,2200			-
iv	300	0.4357	0.4473	0.4423	0.4476	0.4562		
M IV " "	600	0.4052	0.4135	0.4096	0.4252	0.4252	0.4495	0.5245
V	250	0.4302	0.4314	0.4255	0.4285	W-4		***
v.	250	0.4289	0.4315	0.4255	U-1000	br-mil	_	page-rit
Ÿ	500	0.4135	0.4171	0.4120	0.4165			2000-0
Au	500	0.4020	0.3903	0.3982	0.4104	0.4283	0.4452	0.4651
Bi	200	0.3126	0.3685	0.4456	0.6266			
Sd	220	0.3856	0.3937	0.4236	0.4622			
•	380	0.4496	0.4355	0.4331	0.4328	0.4423	4	par
Su	500	0.4477	0.4357	0.4313	0.4344	0.4421	0.4526	0.4657
_ ()	500	0.4247	0.5322	0.6572	0.8320	1.0228	1.1817	1.4065
F6 11	380	0.4311	0.5392	0.6476	~~~			p-est
lr i i i i i i i i	600	0.4110	0.3926	0.3924	0.4012	0.4034	0,4359	0.4393
4 1	500	0.3937	0.4031	0.4100	0.4233	0.4371	0.4464	0.4530
No III weniger rein	500	0.4154	0.4271	0.4350	0.4495	0.4641	0.4778	8-94
T management	701	0.4101	0.5812	0.6657	0.8454			
Il weniger rein	500	0.3257	0.4230	0.5210	0.6552	0.8626	1.0597	0.4410
Pb	200	0.3749	0.3963	0.4222	0.4545	0.5022	_	-
	500	0.4339	0.4031	0.3770	0.3511	0.3302	0.3092	
건 []	500	0.4322	0.3979	0,3726	0.3495	0.3272	0.3067	0.2851
Pt	800	0.4211	0.4026	0.3920	0.3804	0.3688	0.3572	0.3456
Rh	600	0.4387	0.4362	0.4428	0.4599	0.4800	0.5078	0.5278
Pa.	(2200)	0.3796	0.4355	0.3468	0.3149		-	
3 M v x 4 v x x	(EEUR)	0,0100	CHOOL	17,07800	CHULKE			

Durch Kaltbearbeitung der aus vielen Einzelkristallkörnern bestehenden Drähte wird deren Leitvermögen erniedrigt, durch nachträgliches Erhitzen aber auf den ursprünglichen Wert gebracht. Werden bestimmte Tempp. überschritten, so vermindert sich die Leitfähigkeit wieder. E. Credner (Z. phys. Ch. 1913. 82. 457) fand bei dünnen Drähten (von etwa 0.2—0.5 mm Dm.) folgende Werte:

bei t ^o	-		600	600	800	600	über 800
gab das Metall .			Ag	Au	Cu	Fe	Ni
eme Zunahme des	Widerstandes	in %.	3.64	2.3-2.5	1.2-2.0	0.9 - 1.1	2.6 -2.8
Die Temp, des klei bei t ^o	nsten Widersta	nde lag	480520	480520	450	600	700

Ähnlich wie beim Wärmeleitvermögen bewirkt hydrostatischer Druck proportionale Änderungen der el. Leitfähigkeit. Durch 1000 kg/cm² änderte sich

Bei fl. Metallen zeigt sich nach P. W. Bridgman (Proc. Am. Acad. 1911. 47, 321; 1917, 52, 571, 1921, 56, 61; Proc. Nat. Acad. 1917, 3, 10) folgender Einfluß des Drucks auf das el. Leitvermögen ($\rho=$ spez. Widerstand):

Metall	t ⁰	107 dp p dt
Bi	275	123
Ga	30 100	64.0 63.4
Hg	0 50 100	- 322 - 340
K	165 220	367 1680 + 93

Unter dem Einfluß von Zugspannungen fand H. Tomlinson (Phil. Trans. [I] 1883. 174. 1):

Metall			Cu Ag	Zn	Pb
El. Leitfähigkeitsänd	derung in % × 10	-0	مريد ويوسيون ما يعملون ما	- entire start at	
durch 1 kg/cm ² .		2.3	- 2.3 - 4.2	- 4.4	- 17.3

P. W. Bridgman (Proc. Am. Acad. 1922. 57. 41; 1923. 59. 109; 1924. 60. 305, 385, 423) fand folgende Änderungen Δ R und Δ ρ des Widerstandes R und des spez. Widerstandes ρ in Richtung einseitiger Dehnung bei der Spannung S in kg/cm² $\left(\frac{1}{S}, \frac{\Delta}{\rho}, \frac{\rho}{E}, \frac{1}{S}, \frac{\Delta}{R}, \frac{1+2\sigma}{E}\right)$:

Metall	Longitudinale koeffizien	1 4 70	Dehnung 1	Poissonsche Zahl	1 × 2 σ E	Longitudin. Spannungs- koeffizient
Transferance a new and an	Drähte und Stäbe	Bleche	Ê	σ	,	1 Δρ 8 ρ
Ag Al Au Bi Ca Co Cu Fe Li Ni Pd Pt Sb Sr	$\begin{array}{c} +5.3 \times 10^{-6} \\ +4.2 \\ -29.2 \\ +8.4 \\ +0.99 \\ +2.9 \\ +2.53 \\ +48.0 \\ -2.5 \\ +3.1 \\ +2.65 \\ +5.0 \\ -8.0 \end{array}$	+ 5.1 × 10 -6 + 6.4 + 6.2 	1.26 × 10 -6 1.42 1.25 4.2 4.75 0.50 0.81 0.48 20.0 0.89 0.59 1.25 7.5	0.38 0.34 0.42 0.37 0.30 0.30 0.34 0.28 0.42 	2.2 × 10 -4 2.4 2.3 	+ 2.7 × 10 * + 2.9 + 3.9 - 3.6 + 0.8 + 0.19 + 1.5 + 1.6 + 11.0 - 3.3 + 1.5 + 1.6 + 3.0 + 21.2

Bei der Beeinflussung der el. Leitfähigkeit der Metalle durch ein magnet isches Feld unterscheidet man:

1. Transversaleffekte, wenn die magn. Kraftlinien senkrecht zur Richtung des el. Stromes verlaufen,

2. Longitudinaleffekte, bei denen das magn. Feld parallel zu den Stromlinien liegt.

Beim Transversaleffekt ist die Zunahme des Widerstands abhängig vom Quadrate der Feldstärke: $\frac{\Delta W}{W} = A \times \mathfrak{H}^2$

Die Konstante A beträgt nach K. Baedeker (Die el. Erscheinungen in metall. Leitern, Braunschweig 1911, S. 113):

Metall	Ag	Au	Cd	Cu	Нд	Pb	Pd	Pt	Sn	Та	Zn
$A \times 10^{-13}$.	0.56	0.37	2.82	0.26	0.63	0.09	0.11	0.06	0.23	0.05	0.87

Nach dem Einfluß der K on zentration auf die el. Leitfähigkeit lassen sich, wie schon 1858 Matthiessen gezeigt hat, drei Gruppen von Legg. unterscheiden:

1. Nahezu lineare Abhängigkeit der Leitfähigkeit von der Konz. Der geradlinige Verlauf der Kurve tritt besonders deutlich hervor, wenn die Konz. in Vol.-% aufgetragen wird. Legg. dieser Art bestehen aus einem Haufwerk der Kristalle der beiden Bestandteile, die einander nicht beeinflussen, wie die Cd-Zn-Legg. (Fig. 257 nach Matthiesen).

2. Sehr starke Erniedrigung der Leitfähigkeit durch geringe Legierungszusätze, verhältnismäßig schwächere durch weitere Steigerung der Konz. Für diese Legg.,

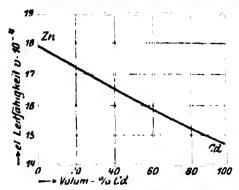


Fig #57 Elektrizitatuleitfaltigkeit der Cadmium-Zink Legierungen.

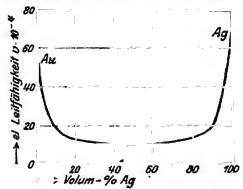


Fig. 25s. U-förmige Elektrizitätsleitfähigkeitskurvo der Gold-Silber-Legierungen, die eine ununterbrochene Reihe von Mischkristallen bilden

die eine ununterbrochene Reihe von Mischkristallen aufweisen, erlangt die Leitfähigkeit-Konz.-Kurve die kennzeichnende U-Form, wie nach Roberts bei den Au-Ag-Legg. (Fig. 258).

3. Kompliziertere Erscheinungen, die von Matthiessen nicht aufgeklärt

werden konnten.

Nach W. Guertler ist die el. Leitfähigkeit der intermetallischen Verbb. immer kleiner als der nach der Mischungsregel aus der Leitfähigkeit der Bestandteile ber. Wert, und zwar:

Formel									
Leitfahig gef	9	3	4 15	7.5	9	3	5	12	32
keit ber	28	20		35	48.5	51	48	43	42

Bei den Metallegg, besteht (wie schon Matthiessen erkannte) eine enge Beziehung zwischen der el. Leitfähigkeit und deren Temp. - Koeffizienten. Das Verhältnis ist bei den intermetallischen Verbb, wie bei den reinen Metallen. In den Mischkristallreihen dagegen finden sich meist sehr kleine Temp.-Koeffizienten; ja sie können sogar negative Werte annehmen, so daß eine Inversionstemp. wahrscheinlich wird. Die Form der Kurve der Temp.-Koeffizienten ist sehr ähnlich derjenigen der el. Leitfähigkeit. Dies zeigt Fig. 259 für Mg-Ag-Logg, nach Smirnow

und Kurnakow (Z. anorg. Ch. 1911.

72. 31).

Bei den meisten Legg., besonders bei spröden, die nicht zu Drähten gezogen werden können, ist der Temp.-Koeffizient verhältnismäßig leichter genauer zu messen als die el. Leitfähigkeit, so daß er bequemer für die Erforschung der Konstitution verwendet werden kann.

Für el. Widerstände sind besonders Legg. wertvoll, die aus Mischkristallen bestehen, denn sie besitzen einen hohen Widerstand und einen kleinen Temp. Koeffizienten, so daß sich beim Erwärmen der Widerstand des Drahts und damit die durchgelassene Stromstärke nur

wenig ändern.

der nachstehenden Zahlentafel In sind die el. Widerstände p in Ohm em und die Temp.-Koeffizienten der wichtigsten Widerstandslegg, neben denen anderer techn. Legg. nach der Zusammenstellung bei Landolt-Börnstein (Phys.-chem. Tabellen) angeführt;

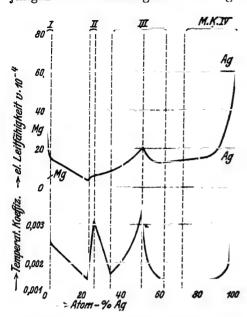


Fig. 259. Kurven der Elektrizitätsleitfähigkeit und der Temperaturkoeffizienten der Magnesium-Silber-Legierungen.

	, -			1986 1 1	T to applic to present \$ 1
Zus. der Leg.	706	l dp	Zus. der Leg.	204	l dp po dt
	10 ⁴ ρ ₂₀	a dt	A.	ספקיטו	6. 61
	1	P0 40	0/		P0
		_			
Al-Stahl (10 Al)	1.0	0.0035	Phosphorkupfer $\begin{cases} 1.98 \text{ P} \\ 0.63 \text{ P} \end{cases}$	1.54	18000.0
Bronze 88 Cu, 12 Sn, 1 Pb	0.18	0.0005	Dhamhadumfar	für 30°	
Cekas-Draht (Ni, Cr, Fe)	1.00	_	racspace to the following the	1.13	0.00113
(1.5 : 98.5	0.067	0.00108	(für 30 °	
23.6:76.4	0.114	0.00082	Neusilber 60 Cu, 25 Zn,		
Co-Cu 46.6:53.4	0.113	0.00132	14 Ni	0.30	0,0004
59.4:40.6	0.129	0.00143	Nickelin 62 Cu, 20 Zn,		
90.4: 9.6	0.243	0.00167	18 Ni	0.33	0.0003
(99.3 Cu : 0.7 Zn	0.018	0.0037	Palladiumsilber (20 Pd) .	0.15	0.0003
90.9 Cu : 9.1 Zn	0.036	0.0020	Patentnickel 75 Cu, 25 Ni	0.33	0.0002
Cu-Zn { 65.8 Cu : 34.2 Zn	0.063	0.0016	Platiniridium (20 Ir)	0.32	0.002
51.1 Cu : 49.9 Zn	0.043	0.0031	Platinrhodium (10 Rh) .	0.20	0.0017
0.15 Cu: 99.85 Zn	0.059	0.0038	Platinsiller (67 Ag)	0.32	0.00024
Gußstahl	0.18	0.003	Resistin (Cu, Mn)	0.51	HORIONO,O
Konstantan 60 Cu, 40 Ni	0.49	0.00000	Roses Leg. 49 Bi, 24 Sn.	0.172	The share was
Kruppin (30 Ni)	0.83	0.0013	28 Pb	0.67	0.002
22	0.85	0.0007	Rotguß 87 Cu, 7 Zn, 6 Sn	0.127	0,0008
Kulmitz-Leg. (Cu, Mn) .	0.74	0.000008	Si-Stahl (4 Si) für Trans-	17.121	U,QUIA
Manganin 84 Cu, 4 Ni,	1	0.000000	formatorbleche	0.50	0,0009
12 Mn	0.42	0.0000	Woods Leg. 58 Bi, 14 Sn.	(7,750)	17,171 11.124
Mangankupfer 70Cu,30Mn	1.00	0.00004	14 Pb, 16 Cd	0.54	O OVINA C
Manganstahl (12 Mn)	0.55	0.002	Zn mit 0.15 Cu		0.0024
	0.00	0.002	on mit vite (ii. , , , ,	0.050	0,0038
	li ;				

Durch Belichtung oder Bestrahlung kann die el. Leitfähigkeit dünner Metallschichten beeinflußt werden. Diese Erscheinung wird photoelektrischer

Effekt genannt. Er tritt nach W. Deutsch (Metallphysik, S. 43) bei folgenden obersten Grenzen des Wellenlängenbereichs (in μ) auf:

	Metall			Ermittelt durch						
				Messung der Maximalenergie der Elektronen	Messung der mittleren Energie der Elektronen					
Al				0.477	0.411					
151				0.330	0.337					
Cu				0,300	0.309					
Mg				0.382	0.375					
Na				0.583	0.577					
14	,			0.288	0.291					
Sin			,	0.362	0.337					
Zn				0.376	0.357					

Das Wiedemann-Franzsche Gesetz bringt die engen Beziehungen zwischen dem Leitungsvermögen für Wärme (λ) und dem für Elektrizität (κ) zum Ausdruck. Bei Zimmertemp, ist das Verhältnis λ/κ für alle Metalle und viele Legg. ziemlich konstant. Bei niedrigen Tempp, wachsen allerdings die Unterschiede beträchtlich an. Widerstandsverhältnis einiger Metalle bei t° und 0°, R, : R,, und das zwischen fl. (beim Schmp.) und festen, R_{f.}: R_{fent}, nach Landolt-Börnstein:

M	otall	t.	R, R,	R _n R _{foot}	Mo	tall	to	R _t R _o	R _{ff}
Aμ	front.	960,5 960,5 1000 1200 1340	5.09 10.03 10.30 11.70 12.7	1.98	ĸ	fest fl.	60 Schmp. 80 130	1.349 1.360 1.894 2.114 2.514	1.391.56
A1 A11	feat fi.	500 1063 1063 1300	2.86 5.82 13.30 14.75	1.65 — 2.28	Li {	fest fi.	100 Schmp 200 230	1.457 1.812 3.549 3.609 3.681	1.68 -1.96
Bi Cd		1500	15.97	0.43 ~0.47 1.97	Na	fest fl.	90 Schmp.	1.385 1.415 1.894 2.079	1.34 1.45
Ca .	r r famt	1000	5.42	1.65	Pb	· ·	19	1.06	2.06
Cu	fent fl.	1083 1083 1450	5.89 12.28 13.56	2.00	Sb	fest fl.	18 40	1.69	0.70
Ga Hg				0,58 3.21 - 5; i. M. ~ 4.1	Sn Zn		- i		2.02 - 2.12 2.00 - 2.09

Nach dem Referat von A. Schulze (Z. Met. 1921. 13. 192) über die Unterss. von F. Skaupy (Phys. Z. 1920. 597) (vgl. a. A. Schulze, Die el. und therm. Leitfahigkeit in W. Guertler, Metallographie, Berlin 1925, Bd. II, H. 6) lassen sich die Beziehungen zwischen der el. Leitfähigkeit und der Konstitution fl. Metalle und Legg. zusammenfassen in:

1. Das Leitungsvermögen ist bei den reinen fl. Metallen (also den Lösungsmitteln) und bei den verd, metallischen Legg, eine Funktion der Elektronenkonz, und der inneren Reibung.

- 2. Verd. metallische Legg. müssen eine höhere Elektronenkonz. aufweisen als das metallische Lösungsmittel, denn das gelöste Metall spaltet durch Dissoziation Elektronen ab.
- 3. Da in den Metallschmelzen beide Komponenten dasselbe Ion (das negative Elektron) besitzen, müssen chem. Gleichgewichtsbeziehungen bestehen.

4. Durch diese muß in ähnlicher Weise die Veränderung der Elektronenkonz. des metallischen Lösungsmittels mit der Temp. und dem Druck gegeben sein.

5. Durch den Stromdurchgang wird in fl. Metallegg. an den Elektroden die Konz. geändert.

11. Andere physikalische Erscheinungen.

a) Thermoelektrische Erscheinungen.

Seebeck hatte 1821 erkannt, daß bei der Berührung zweier verschiedener Metalle durch ein Temp.-Gefälle ein el. Strom bedingt wird, den er den thermoelektrischen nannte. C. Benedicks (Z. Met. 1920. 11. 137) hat jedoch neuerdings nachgewiesen, daß auch in homogenen Leitern durch unsymmetrischen Wärmeabfluß beträchtliche Thermoströme entstehen, die man leicht durch das aus zwei verschieden dicken Drähten bestehende thermoelektrische Drosselkreuz nachweisen kann.

Die Thermokraft einer aus zwei Metallen bestehenden Kette läßt sich nach Drude aus deren Elektronenkonzz. (N_1 und N_2) ber. nach:

$$\frac{\text{Volt} \times 10^{-6}}{171} = \Delta \, \text{tl} \, \frac{N_1}{N_2} + \frac{1}{2} \, \Delta \, \text{t}^2 \, \frac{\text{dl}}{\text{dT}} \, \frac{N_1}{N_2},$$

wobei Δ t die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Lötstellen und T die abs. Temp. bedeuten. Da sich aber die Elektronenkonzz. in den Metallen mit der Temp. nur wenig verändern, kann man vereinfacht schreiben:

Thermo-EMK. in Volt
$$\times$$
 10⁻⁶ = 171 Δ t $\frac{N_1}{N_2}$.

Das Metall der Thermokette mit der höheren Elektronenkonz. wird an der Kaltlötstelle zum negativen Pol, weil sich die negativen Elektronen vom kalten zum warmen Teil des Systems bewegen.

In der folgenden Zahlentafel (nach Landolt-Börnstein, Tabellen, S. 1029) sind die Thermokräfte verschiedener Metalle und Legg. gegen Platin für t = 100° angegeben:

Metall bzw. Leg.	Millivolt	Metall bzw. Leg.	Millivolt
Ag Al Au Bi Bi	$\begin{array}{c} + 0.38 \text{ bis} + 0.41 \\ + 0.71 \text{ bis} + 0.80 \\ - 6.31 \text{ bis} - 7.39 \\ - 5.2 \\ - 7.7 \\ + 0.25 \text{ bis} + 0.30 \\ + 0.22 \\ + 0.85 \text{ bis} + 0.95 \\ - 1.52 \text{ bis} - 1.99 \\ + 0.50 \\ + 0.72 \text{ bis} + 0.76 \\ + 1.45 \text{ bis} + 1.88 \\ - 0.07 \text{ bis} + 0.04 \\ + 0.65 \end{array}$	Konstantan Mg Manganin Mo Na Ni Pb Pd Pt Rh Sb Si Si Sn Ta W	-3.04 bis -3.47 +0.40 bis +0.43 +0.57 bis +0.82 +1.16 bis +1.31 -0.21 -1.20 bis -1.94 +0.41 bis +0.46 -0.48 bis -0.56 0.00 +0.65 +4.70 bis +4.86 +44.8 +0.40 bis +0.45 +0.34 bis +0.51 +0.65 bis +0.90
Ir	,	Zn	+ 0.75 bis + 0.78

+ bedeutet, daß der Strom in der Kaltlötstelle zum Pt fließt.

Im wissenschaftlichen Laboratorium und in der Praxis sind die thermoel. Pyrometer wertvolle Hilfsmittel geworden, und gerade die Metallkundeforschungen wurden durch ihre Verw. außerordentlich gefördert. Früher benutzte man in manchen Laboratorien thermoelektrische Säulen als kleine el. Stromquellen, welche die Wärme direkt in el. Energie umsetzen, aber nur einen Wirkungsgrad von wenigen Prozent aufweisen. Die Kurven der Thermokräfte der wichtigsten Metallpaare in Abhängigkeit von der Temp. zeigt nach M. v. Schwarz (Metallphysik) Fig. 260.

G. Borelius (Z. Met. 1919. 10. 205; 1920. 11. 138) stellt für Metallegg. folgende Gesetzmäßigkeiten der Thermokraft-Kurven auf:

1. Zahlreiche Legg. ergeben geradlinigen Verlauf (z. B. bei Zusätzen von Pd zu Pt, Pt zu Ir oder Rh, Ni zu Fe, Cu zu Ni, Mn zu Cu, Ag zu Pd, Bi zu Sb).

2. Sehr geringe Zusätze bewirken eine starke Änderung, stärkere dagegen bedingen geradlinigen Verlauf (z. B. Ir zu Pt, Rh zu Pt, Au zu Ag, Ag zu Au, Ni oder Zn zu Cu).

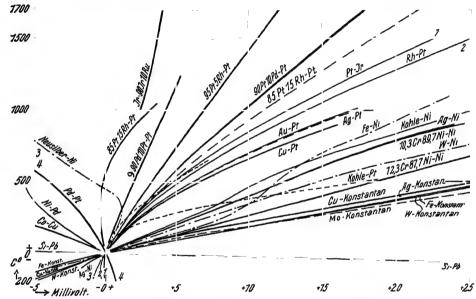


Fig. 260. Kurven der Thermokräfte verschiedener Metallpaare in Abhängigkeit von der Temperatur.

3. In niederen Temp.-Gebieten und bei mittleren At.-Konzz. setzen sich die Kurven vermutlich aus geraden Stücken zusammen, die bei den Mischungen nach einfachsten At.-Verhältnissen Knickpunkte aufweisen.

4. Bei höheren Tempp. werden diese durch Krümmungen der Kurve ersetzt. Durch die Unterss. der thermoel. Eigenschaften einer Legierungsreihe kann man das Auftreten intermetallischer chem. Verbb. nachweisen.

Für die Legg. der Platinmetalle und die der Cu-Ag-Au-Gruppe untereinander, welche die einfachsten Verhältnisse zeigen, wurden folgende Regeln aufgestellt:

1. Bei den Platinmetallegg. zeigen sich größere Thermokräfte als nach der Mischungsregel zu ber. ist. Durch Zusätze von negativem Metall zum positiven wird bei niedrigen Tempp. eine proportionale Änderung der Thermokraft bewirkt. Bei umgekehrtem Zusatz jedoch ändern sich die Thermokräfte viel schneller, und wir finden nahe beim negativen Metall einen Knickpunkt der Kurve.

2. Die binären Cu-Ag- und -Au-Legg. sind den reinen Metallen gegenüber negativ. Die Thermokräfte der Legg. sind geringer als die aus der Mischungsregel ber. 3. Ni-, Pd- und Pt-Legg. zeigen gegen die reinen Metalle hohe Thermokräfte. Ihre Kurven weisen deutliche Knickpunkte und bei mittleren Konzz. auch Niedrigstwerte auf.

Die größte bisher beobachtete Thermokraft hat die atomare Leg. Cd-Sb, die nach F. Fischer und G. Pfleiderer (Mitt. I. Kohlen. 1919. 4. 409) gegen Cu für 1° Temp.-Unterschied 305—543 Mikrovolt ergibt.

Für den Wirkungsgrad der Thermosäulen ist das Verhältnis zwischen Wärme- und Elektrizitätsleitfähigkeit maßgebend. Doch liegen alle bisher beobachteten Abweichungen vom Wiedemann-Franzschen Gesetz nach der

ungünstigen Seite hin.

Die kristallographische Richtung beeinflußt nach Verss. von E. Grüneisen und E. Goens (Z. Ph. 1926. 37. 278) an Zn- und Cd-Einkristallen die thermoel. Erscheinungen stark. Man kann aus Stücken, die einesteils parallel, anderteils senkrecht zur hexagonalen Achse geschnitten sind, Thermoelemente aufbauen, die Ströme der Größenordnung eines Thermoelements aus Pb und Cu liefern. Der Thermostrom fließt bei allen Tempp. in der Kaltlötstelle von dem senkrecht zu dem parallel zur Achse orientierten Kristall. Zn und Cd zeigen Höchstwerte der Thermokraft bei — 225 und — 255°; mit steigender Temp. tritt zunächst ein Abfall, dann ein langsamer Anstieg ein. Die Thermospannung und -kraft zwischen den kristallographischen Hauptrichtungen eines und desselben Kristalls sind einfachere Funktionen der Temp. als bei Thermoelementen aus zwei verschiedenen Metallen.

Demnach ist die bisherige Theorie der Thermoelektrizität noch unzureichend, denn die Unterschiede in der Elektronenkonz. oder die Elektronendampfdrucke genügen zur Erklärung nicht. Da die Höchstwerte der Thermospannung zwischen Senkrecht und Parallel bei Einkristallen mit dem el. Widerstand gleich laufen, werden beide auf dieselbe noch unbekannte Ursache zurückzuführen sein. Es ergibt sich ein direkter Zusammenhang der thermoel. Größen mit der Frequenz der Atomschwingungen, der allerdings noch nicht in eine rationelle Formel gefaßt werden konnte. Auch neuere Unterss. der Thermokraft bei niedrigen Tempp. haben gezeigt, daß sie nicht allein eine Funktion der Elektronenkonz. ist. Deshalb hat G. Borelius (A. Phys. 1918. 57. 231) in seiner neuen Theorie über die Thermoelektrizität die Kraftfelder der At. herangezogen, wodurch die Effekte besser erklärt werden können.

Die Änderung der Thermokraft durch Druck beträgt nach Wagner (A. Phys. 1908. 27. 955) für 1 Atmosphäre in Volt \times 10⁻¹²:

Auch mech. Bearbeitung, elastische Spannungen und Wärmebehandlung bedingen Veränderungen der Thermokräfte der Metalle und Legg.

b) Magnetische Erscheinungen.

Die Metalle der Eisengruppe zeigen den bekannten Ferromagnetismus. Durch das Legieren mit andern Metallen wird die magn. Kraft des Eisens immer geringer und verschwindet von gewissen Punkten an gänzlich. Nickelstahl mit 35.7 % Ni und 64.3 % Fe (Invarstahl) ist vollständig unmagn. und findet wegen dieser Eigenschaft Verw. zu Chronometern, zu Gehäusen von Schiffskompassen u. dgl. Nach Heusler (Verh. Bef. Gew. 1903. 277) bilden die Metalle der As-Gruppe, einschließlich Bi, mit Mn magn. Legg. Mn-Al-Cu-Legg. zeigen die günstigste Magnetisierbarkeit. Ein steigender Gehalt an Al erhöht bei gleich bleibendem Mn-Zusatz die Magnetisierbarkeit. Vgl. a. Rosenhain und Lautsberry (B. D. Phys. 1903. 5. 219).

Paramagnetische Stoffe sammeln die magn. Kraftlinien und werden

von einem Magneten angezogen, diamagnetische dagegen werden von ihm abgestoßen und zerstreuen die magn. Kraftlinien. Die magn. Suszeptibilität (x) der Elemente ist eine periodische Funktion des At.-Gew. In neuster Zeit schreibt man dem Magnetismus (wie der Elektrizität) atomistische Struktur zu. Das magn. At. wird Magneton genannt und besitzt ein magnetisches Moment (Polstärke × Polabstand) von 16.4×10^{-22} abs. E. Die verschiedenen Metalle enthalten verschieden viele Magnetonen, deren Zahl mit steigender Temp. zunimmt. Nach dem Curieschen Gesetz ist die Suszeptibilität paramagn. Stoffe proportional der Temp.

Von besonderem Interesse sind die Wattverluste, die beim oftmaligen Ummagnetisieren von Wechselstromgeräten entstehen. Die kleinsten Wattverluste zeigen 3—4%ige Al- oder Si-Legg. des Flußeisens. Meist werden in der Praxis die mit Si legierten Bleche verwendet, die im Handel kurzweg legierte Bleche heißen. Bei 50 Perioden/sek und 0.35 mm Blechstärke erhielt K. Wendt (Krupp. Monh. 1922. 3. 132) folgende Werte:

Wattverluste für 1 kg bei Induktion	Flußeisen weich	Flußeisen mi	4.5
10 000	3.0-3.6	2.6	1.3
15 000	7.4 - 8.6	6.5	3.2

Im Laufe der letzten Jahre erkannte man, daß die Verb. CoFe₂ eine wesentlich höhere Magnetisierungsstärke als Eisen zeigt. Bei den neuen K o balt magnets tählen wird dies schon praktisch ausgenutzt. Nach K. Honda und S. Saitô (Sci. Rep. Tôhoku 1920. 9. Nr. 5) ergibt sich:

Stahlsorte	1.2 % C	2 % Cr	5 % W	Co-Cr-Stahl		
	1.2 /0 0	2 /0 01		18 % Co	35 % Co	
Koerzitivkraft C Remanenz R $C \times R \times 10^{-3}$	60 8110 · 487	61 11 225 685	65 11 100 722	145 10 650 1544	203 9130 1853	

Die Bestimmung der magn. Eigenschaften erfolgt meist an lang gestreckten Rotationsellipsoiden, wenn abs. Werte erhalten werden sollen. Vielfach wird in der Praxis ein einfaches Verf. benutzt zur Prüfung von Massenerzeugnissen gleicher Gestalt (von Drähten, Seilen, Schienen usw.) auf Ungleichmäßigkeiten der magn. Eigenschaften. Man findet dadurch nicht nur Materialfehler, Risse u. dgl., sondern auch Stellen verschiedener Zus. oder Wärmebehandlung. So kann man ohne Beschädigung auf die Härte oder Veränderungen der Festigkeitseigenschaften von Stahl schließen. Hoch beanspruchte Förderseile, Spanndrähte von Flugzeugen usw. sollten immer vor der Verw. magn. nachgeprüft werden. Dies kann schnell und billig geschehen.

12. Widerstandsfähigkeit gegen Verzunderung und gegen chemische Angriffe.

Die Verwendbarkeit eines Metalls oder einer Leg. ist oft durch das chem. Verhalten gegen verschiedene Einflüsse beschränkt. Im Haushalte benutzt man solche, die den in Frage kommenden Angriff (Korrosion) entweder gut bestehen, oder solche, bei denen kleine in Lsg. gegangene Mengen ohne schädlichen Einfluß auf den menschlichen Körper sind. In der Industrie spielt meist die Festigkeit und die Preislage einer Leg. eine wichtige Rolle. Vielfach werden nicht gut widerstandsfähige Legg. mit schützenden Anstrichen versehen. Häufig werden auch oberflächlich Legg. zum

v. Schwarz, Metall- und Legierungskunde.

Schutze der darunter liegenden Metalle gebildet, wie bei der Feuerverzinkung, beim Sherardisieren von Fe, Cu usw. und nach einem diesem ähnlichen Verf. mit Al der General Electric Comp., etwas abweichend beim Alidieren des Fe.

Durch geeignete Zusätze kann die Widerstandskraft einer Leg. gegen Korrosion erhöht werden. Dies findet bei Speziallegg. für Schiffsbeschläge usw. praktische Anw. Man benutzt sog. see wasserbeständige, meist Ni-haltige Bronze. Neuerdings wird, von Amerika ausgehend, dem gewöhnlichen Flußstahl etwa 0,2 % Cu zugegeben (Kupferstahl), wodurch die Rostbeständigkeit wesentlich verbessert wird. Die nichtrosten den Stahlsorten kruppschen Cr-Ni-Stähle 2A und V1M, sowie Cr-Fe-Legg., die sowohl im gegossenen Zustand als auch geschmiedet viel verwendet werden, z.B. für Glühkisten, Auspuffventile von Verbrennungskraftmotoren usw. Cr-Ni-Legg. (Cekasdraht, Nichrom usw.) weisen bis 1100° gute Hitzebeständigkeit auf.

Durch Legieren können anderseits Edelmetalle chem. leichter angreifbar werden. So wird Pt, das mit Pb legiert ist, leicht oxydiert und von HNO₃ gelöst. Bei den pyrophoren Legg. ist ihre leichte Oxydierbarkeit im fein verteilten, erhitzten Zustand erwünscht.

Für die Korrosionserscheinungen wichtig ist das elektrische Lösungspotential. Dieses, die Spannungsdifferenz, die auftritt, wenn ein Metall in die Lsg. eines Salzes desselben Metalls eintaucht, so daß eine reversible Elektrode vorliegt, kann man nach der von W. Nernst angegebenen Formel ber.:

$$E = \frac{RT}{nF} l \frac{P}{p}$$

(R = Gaskonstante, T = abs. Temp., n = Wertigkeit des Metalls, F = 1 Farad [= elektrochem. Äq.], P = elektrol. Lösungsdruck des Metalls in Atm., p = osmotischer Druck der Metallionen des Elektrolyten in Atm., l = log. nat.). Bei Zimmertemp. (18°) und unter Verw. gewöhnlicher (Briggscher) Logarithmen lautet die Formel:

$$E_{(18)}$$
 in Volt = $\frac{0.05771}{n} \log \frac{P}{P}$.

Die Lösungsdrucke der wichtigsten Metalle sind:

	_		-	_			
Ion	Atm.	Ion	Atm.	Ion	Atm.	Ion	Atm.
Ba Sr Ca K Mg Na Li Mn	$\begin{array}{c} 6.8 \times 10^{91} \\ 1.8 \times 10^{88} \\ 1.2 \times 10^{81} \\ 5.9 \times 10^{53} \\ 8.9 \times 10^{46} \\ 3.9 \times 10^{46} \\ 6.3 \times 10^{44} \\ 1.6 \times 10^{27} \\ 1.4 \times 10^{17} \end{array}$	Cr Cr Fe Cd In Ti Co Ni.	$\begin{array}{c} 6.9 \times 10^{22} \\ 6.2 \times 10^{16} \\ 3.5 \times 10^{6} \\ 3.2 \times 10^{5} \\ 9.8 \times 10^{4} \\ 1.1 \times 10^{2} \\ 5.0 \times 10 \\ 1.86 \times 10^{-1} \\ 2.2 \times 10^{-4} \end{array}$	Pb Sn Fe Cu Ag Hg2 Sb Cu Bi	$\begin{array}{c} 6.3 \times 10^{-5} \\ 1.3 \times 10^{-5} \\ 7.6 \times 10^{-12} \\ 4.6 \times 10^{-12} \\ 4.3 \times 10^{-18} \\ 4.3 \times 10^{-18} \\ 3.8 \times 10^{-19} \\ 7.0 \times 10^{-21} \\ 2.4 \times 10^{-27} \end{array}$	As Au Co Pd Hg Ti Pb Au	$\begin{array}{c} 1.6 \times 10^{-26} \\ 3.1 \times 10^{-33} \\ 9.5 \times 10^{-34} \\ 1.7 \times 10^{-37} \\ 6.6 \times 10^{-39} \\ 2.2 \times 10^{-51} \\ 3.0 \times 10^{-74} \\ 1.5 \times 10^{-81} \end{array}$

Nach W. Nernst vergleicht man die Potentiale, die an den in ihre normale Salzlsgg. eintauchenden Metallen entstehen, zweckmäßig mit einer von H₂ bespülten platinierten Platinelektrode (Wasserstoffelektrode). Dabei erhält man folgende elektrol. Lösungspotentiale in Volt:

$K \dots -2.92$	$Mn' \dots -1.0$ (?),	$Ni'' \dots -0.22(?),$	$Co^{} + 0.4$ (?),
Ba -2.8 (?),	Z_{n} 0.76,	Pb 0.12, $''$	Cu $+ 0.52$,
Na -2.71 ,	$Cr^{-} \cdot \cdot \cdot - 0.6$ (?),	Sn $\dots -0.10$,	T1 + 0.72 ,
Sr2.7 (?),	Fe -0.43 ,	Fe 0.04,	Ag $+ 0.80$,
Ca -2.5 (?),	Cd -0.40 ,	$H_2 \ldots \pm 0.0$,	Hg $ + 0.86$,
Mg -1.55 ,	$T1 \dots -0.33$,	\mathbb{S} n + 0.05,	Au $+ 1.3$ (?),
$Al^{}1.34,$	$Co^{"} \dots -0.29^{"}$ (?),	Cu' + 0.34,	Au $+ 1.5$ (?).

Den Einfluß der I on en konz. auf das elektrol. Lösungspotential hat u. a. W. Reinders (Z. phys. Ch. 1903. 42. 225) untersucht. Bei zwei Ionenarten im Elektrolyten tritt eine Kurve auf mit einem Höchstwert, der meist nahe an einem Ende der Konz.-Achse liegt. Nur bei der Ionenkonz., die diesem Höchstwert entspricht, stehen die beiden Bestandteile miteinander und mit dem Elektrolyten im Gleichgew., und nur bei dieser Konz. ist die gleichzeitige, gemeinsame Abscheidung der beiden Metalle (also einer Leg.) aus wss. Lösung möglich.

Bei den binären Legg, finden wir in Abhängigkeit von der Konzentration

zwei besonders kennzeichnende Formen:

1. Im festen Zustand sind die Bestandteile völlig unl. ineinander (Erstarrungstypus Va) (S.65 ff.), so daß den Metallen ihre ursprünglichen Dampf- und damit auch die Lösungsdrucke erhalten bleiben. Potentialbestimmend ist allein der Lösungsdruck des Metalls mit dem höheren Lösungsdruck, also das Potential des weniger edlen (vgl. Fig. 261). Treten intermetallische Verbb. auf, wobei der Erstarrungstypus Va allein herrschend bleibt, so finden wir einen bei den jeweiligen Konzz. der Verbb. liegenden treppenstufenartigen Verlauf der Potentialkurve.

2. Mischkristallreihen (Erstarrungstypus I) weisen Potentialkurven von konvexer

Form (Fig. 262) auf.



Fig. 281 Kurven der Lösungspotentiale einer hinaren Legierung mach dem Roozeboomachen Erstarrungstypus Va.

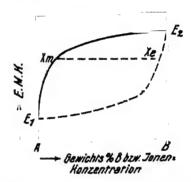


Fig. 262. Potentialkurven einer ununterbrochenen Mischkristalireihe (Erstarrungstypus I).

Die aus Mischkristallen bestehenden Legg, ermöglichen also eine Veredelung ihrer chem. Eigenschaften, Nach G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1919, 107, Sonderheft) liegen solche Schutzwirkungen edlerer Metalle auf unedlere bei bestimmten Grenzen, die meist genau ganze Vielfache von 12.5 Atom-% (-- ½ Mol-Konzz.) sind. Er nimmt an, daß die verschiedenen At. der Mischkristalle im Raumgitter die möglichst gleichmäßigste, symmetrische Verteilung einnehmen, wenn die Leg. ausgeglüht vorliegt, in welchem Zustand sie die heste Widerstandskraft besitzt.

Fast alle Metalle (ausgenommen die Edelmetalle) werden von den Atmosphärilien angegriffen. Beim Cu und dessen Legg, entsteht dabei die Patina oder der Edelrost, der vor weiterem Angriff schützt. Beim Eisen dagegen bildet der Rost keine Schutzschicht, so daß man künstliche Schutzmittel anwenden muß. Als solches dient neuerdings die elektrol. Verchromung, die auch gegen Kor-

rosion schützt, und das elektrol. Überziehen mit Cadmium.

Bei den meisten Angriffen der Metalle und Legg, durch Salzlsgg. (Brunnenund Seewasser) sowie Säuren und Laugen, scheinen die elektrochem. Erscheinungen von größtem Einfluß zu sein (vgl. W. H. Creutzfeldt, Korrosionsforschung vom Standpunkt der Metallkunde, Braunschweig 1924). Die sog. Lokalelemente, die durch örtliche Ungleichmäßigkeiten der metallischen Stoffe bedingt werden, führen besonders zu den gefährlichen örtlichen Anfressungen, die auch durch vagabundierende Ströme hervorgerufen werden können. Kaltbearbeitung, besonders örtliche, fördert durch Spannungsunterschiede die örtliche Korrosion. Bei Kondensatorrohren aus Messing sind die örtlichen sog. pfropfenförmigen Entzinkungen sehr gefürchtet (vgl. dazu Fig. 295, S. 187). Vgl. M. v. Schwarz (Mitt. Vereinig. Elektrizitätswerke 1925. 24. 17; 1926. 25. 36; Z. Bay. Rev. Ver. 1927. 31. 109); E. Liebreich (Korr. 1925. 1. 67); M. Haas (Korr. 1929. 5. 25). Diese Erscheinung ist, wie viele andere Korrosionen, noch nicht ganz aufgeklärt. Aluminium, das in neuster Zeit viel für Gefäße der chem. Industrie



Fig. 268. Anreicherung der Verunreinigungen im Kern einer halß gepreßten Stauge einer Aluminiumlegierung, mit heißer H₁SO₄ geätzt.

Verw. findet, soll möglichst rein (99—99.5%ig) und ausgeglüht sein. Nach dem Vortrag von H. Röhrig auf der Werkstofftagung in Berlin 1927 wird durch Ausglühen von Al oberhalb 350° das immer ($\sim 0.2-0.3\%$) vorhandene Si in feste Lag. gebracht und der Korrosionswiderstand bis auf den 170 fachen Betrag erhöht. Metallische Berührung mit edleren Metallen ist im Gebiete des Elektrolyten zu vermeiden; sonst wird das unedlere Metall angegriffen.

Verunreinigungen, insbesondere starke Ausseigerungen eilerer Gefügegemengteile in Legg. können ebenfalls zu örtlich sehr starken Ätzangriffen führen. Dies zeigt Fig. 263 a und ban dem Querschnitt durch eine heiß gepreßte Stange einer Aluminium-Leg., bei der sich die Verunreinigungen, besonders Fe, in der Mitte durch Seigerung angereichert hatten, so daß diese Stellen beim Heißätzen mit verd. H₂SO₄ (verschieden lange) besonders stark gelöst wurden. Wie gefahrlich örtliche Angriffe für Heizschlangen, Rohrleitungen usw. werden, veranschaulicht Fig. 264, die den Querschnitt durch ein örtlich sehr stark korrodiertes Kupferrohr ehr einer Heizschlange aus einer Essigsäurefabrik gibt.

Das Verhalten der Metalle und Legg. gegen Zement, Mörtel usw., sowie gegen natürliche Wässer und künstliche Salzlsgg. wurde eingehend untersucht.

Vgl. E. Heyn, Verss, über das Verhalten von Cu, Zn und Pb gegenüber Zement, Beton und den damit in Berührung stehenden Fll. (Deutscher Ausschuß für Eisenbeton 1911, Heft 8); O. Bauer und E. Wetzel, Verss, über das Verhalten von techn. Zn und Pb gegen W., wss. Salzlsgg., Gips, Zement und verschiedene Mörtelgemische (Mitt. Matprig. 1916, Heft 6 u. 7); den zusammenfassenden Bericht von G. Buchner, Verhalten der Metalle und Mörtel zu ihrer Umgebung (Fortschritte der Technik Nr. 27 vom 5. Oktober 1921, als Beilage der Münchener Neuesten Nachrichten) und Rostschutzmittel (ebenda Nr. 20 vom 17. August 1921).

Beim Glühen oder Schmelzen der Metalle und Legg, oxd. der Luft sauerstoff immer mehr oder weniger. Die Güte der Schmelzen leidet besonders dann, wenn die Oxyde in der Schmelze oder im Gußstücke verbleiben. Die meisten Metalloxyde sind spezifisch leichter als die geschm. Metalle und steigen deshalb größtenteils im Bade in die Höhe. Nur bei Leichtmetallen und deren Legg. sind die Oxyde (z. B. MgO und Al₂O₃) schwerer als die Metalle, so daß ihre Entfernung aus

der Schmelze schwierig ist. Sehr feine Häutchen der Oxyde, besonders solcher mit hohem Schmp. (z. B. SnO₂ und Al₂O₃), sind in Bronzen oder Messing schädlich für die Festigkeit der Güsse.

Eine große Gefahr besteht auch dann, wenn die Oxyde von der Schmelze gelöst werden. Man muß in diesem Falle durch leichter oxydierbare Zusätze, sog. Desoxydationsmittel, die Oxyde red. Pin Form von Phosphorkupfer oder -zinn ist vorzüglich geeignet für Cu-Legg. Auch Mg und Mn finden Verw. Der Schmp. von Al₂O₃ ist für Cu zu hoch, so daß Al besser

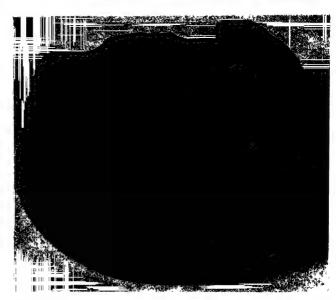


Fig. 264. Stark korrodiertes Kupferrohr einer Heizschlange aus einer Essigfabrik. (Natürliche Größe.)

nur für Desoxd. von Eisen benutzt wird. Auch Ca, Mg, Ca-Si, Ferrosilicium, Alsimin u. v. a. werden in neuster Zeit vielfach als Desoxydationsmittel verwendet.

Die Verbindungswärme des Al mit dem O₂ ist so groß, daß es ihn auch aus kaltem Fe₂O₃ herausholt, sofern nur durch örtliche Erhitzung die Rk. eingeleitet wird. Darauf beruht das Goldschmidtsche Thermitverf., bei dem die Erhitzung durch eine Zündpille aus BaO₂ und Al-Pulver eingeleitet wird. Man kann so in Sekunden kleine bis große Mengen fl. Eisens von etwa 3000° erhalten und auch Legg. herstellen oder das heißfl. Eisen zum Schweißen verwenden.

II. Die Metalle und Legierungen im einzelnen¹).

Die Normung der Nichteisenmetalle ist ziemlich weit vorgeschritten, wie nachstehende Übersicht zeigt²).

\mathbf{DIN}		DIN	
1701	Rohnickel.	1708	Bl. 1. Kupfer, Rohstoff.
1703	Weißmetall für Gleitlager und Gleitflächen.	1709	Bl. 1. Messing, Rohstoff.
1704	Zinn.	1710	Silberlot.
1705	Bl. 1 und 2. Bronze und Rotguß.	1711	Schlaglot (Hartlot).
1707	Lötzinn.	1712	Reinaluminium.

Weiteres s. in der alphabetischen Übersicht (Abschnitt III).
 Die Wiedergabe der im folgenden (mit gelegentlichen redaktionellen Änderungen und kleinen Kürzungen) gebrachten Normehätter erfolgt mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses. — Sie stellt die zur Zeit der Drucklegung gültige Fassung (Datum angegeben) dar. Beim Erscheinen neuer Ausgaben werden diese maßgebend. — Zu beziehen vom Beuth-Verlag G. m. b. H., Berlin S. 14, Dresdener Str. 97.

A. Kupfer und seine Legierungen.

1. Das Kupfer.

a) Charakteristik des Metalls.

Normung (April 1925) des Rohstoffs:

Kupfer. DIN 1708 Bl. 1. Bezeichnung von Hüttenkupfer A: Rohstoff. A-Cu DIN 1708*).

Benennung	Kurzzeichen	Cu mindestens	Verwendungsbeispiele
Hüttenkupfer A (arsen- und nickelhaltig)	A—Cu	99,0	Feuerbüchsen und Stehbolzen
Hüttenkupfer B (arsenarm)	B—Cu	99,0	Legg. für Gußerzeugnisse; mit weniger als 60 % Cu für Walz-, Preß-, Schmiedeerzeugnisse
Hüttenkupfer C	C—Cu	99,4	Rohre und Bleche
Hüttenkupfer D	D—Cu	99,6	Legg. mit mehr als 60 % Cu für Walz-, Preß-, Schmiede- erzeugnisse
Elektrolytkupfer E	ECu	**)	El. Leitungen, hochwertige Legg.

Handelsübliches Raffinadekupfer weist folgende Zus. auf:

Sorte oder Marke	Cu	Ni	Pb	As	Ag	Fe	s
	%	%	%	%	%	%	%
Mansfelder Gußraffinade Mansfelder Walzraffinade Feuerbuchskupfer I Feuerbuchskupfer II	99.51 99.34 99.21 99.34 99.14	0.28 0.30 0.01 0.06 0.29	0.04 0.20 0.43 0.09 0.01	0.03 0.03 0.43 0.41	0.03 0.03 0.01 —	0.04 0.01 —	0.01

Analysen von Handelskupfer

nach E. A. Schott und A. Einenkel (Gießerei-Materialienkunde, Berlin 1920, S. 80).

Bezeich-	Sorte		Hundertteile							•		
nung	Borve	Cu	Sn	Pb	Ni	Ag_	Sb	Fe	_As_	<u>s</u>	Bi	02
W (Le Play	98.2	_	_	0.6		-	0.8	-			
Moos-	Napier	98.5	1.0					Spur		0.4		
kupfer \	Napier	99.0	0.5					"		0.4		
;	Mansfeld	98.4		0.57	0.45	0.02		0.07		0.01	_	
	Atvidaberg	99.46	—	Spur	0.11	0.06	_	0.01		0.02		
	Außerfelden (Salzburg)	97	_	0.70	0.46		1.10	_	_			
Garkupfer	Steffanshütte	_		Spur	0.29	0.01	0.08	Spur	0.13			
	\mathbf{Argoda}		_	0.20	_	0.10	0.04		0.64	0.04		
	Klausen		_	0.39		0.08	0.057	_	0.06			
	Konverter-Cu nach Keller	99.25		0.01		0.36	0.063	***************************************	0.02	_	0.004	0.284

^{*)} Siehe die Fußnote 2 auf S. 149.

**) Für die Beurteilung des Elektrolytkupfers für el. Leitungen ist lediglich die el. Leitfähigkeit maßgebend. Eine sachgemäß entnommene, bei etwa 600° geglühte Elektrolytkupfer-Drahtprobe darf für 1 km Länge und 1 mm² Querschnitt bei 20° keinen höheren Widerstand haben als 17.84 Ohm. Im übrigen gelten die Kupfernormen in dem Vorschriftenbuch des VDE, 12. Auflage 1925, Abschnitt 12.

Geschätzte¹) durchschnittliche Zus. nach J. Czochralski (Z. Met. 1926. 18. 2):

Hersteller	Kupfer Marke	O ₂	Sb	Hunde S	rtteile Pb	Fe	Ni
Hüttenwerke C. W. Kayser & Co., Berlin Raritan Copper Works Mansfelder Raffinadekupfer Baltimore Copper Works	MRA	0.04 0.008 0.004 0.04		$0.005 \\ 0.003 \\ 0.004 \\ 0.003$	$0.01 \\ 0.007 \\ 0.004 \\ 0.02$	0.002 0.008 0.017	0.09

Bei Elektrolyt-Cu ist darauf zu achten, daß es möglichst frei von Einschlüssen von Mutterlauge ist, die sich beim Schmelzen zers. und Cu₂O sowie Cu₂S bildet.

W. Borchers (Kupfer, Halle 1915, S. 353) führt folgende Analysen an, welche die Reinigung von Konverterkupfer (Anode) durch die Elektrolyse gut veranschaulichen. Das Elektrolyt-Cu wurde umgeschm. und zu einem Drahtbarren vergossen.

%	Konverter-Cu	Elektrolyt-Cu	%	Konverter-Cu	Elektrolyt-Cu
Cu As Sb Ni S Co Bi	99.1300 0.1183 0.0534 0.0420 0.2610 0.0018 0.0038	99.9500 0.0016 0.0015 0.0006 0.0025 Spur 0.0004	Fe Ag Au Te Pb Zn	0.0110 0.1371 0.0008 0.0170 0.0065 0.0035	0.0006 0.0030 Spur Spur 0.0001

Das spezifische Gewicht von mech. verformtem und dann geglühtem Elektrolytkupfer (umgeschmolzen) liegt zwischen 8.87 und 8.91, während gegossenes Cu 8.3—8.9 zeigt. Durch steigenden O₂-Gehalt nimmt das SG. ab; mit 0.015 O₂ findet man (bei gewalzten und bei 700° ausgeglühten Stücken) 8.912, mit 0.17 O₂ 8.8 und mit 0.36 O₂ 8.76. Durch Kaltbearbeitung wird die Dichte nicht nennenswert beeinflußt. Nach Bornemann und Sauerwald (Z. Met. 1922. 14. 145) ist D. bei 25° = 8.95, 600° = 8.68, 800° = 8.54, 1000° = 8.41, 1200° = 7.81. Die spezifische Wärme beträgt bei 17° 0.0911.

Mechanische Eigenschaften (teilweise nach P. Siebe, Werkstoffhandbuch, Nichteisenmetalle, Berlin 1927²), D 6/7): Brinellhärte ($P=10~d^2$) gegossen 45 bis ~ 50 , normalisiert 45 bis ~ 50 ; K_z gegossen 15—20, normalisiert 21—24; φ gegossen 15—25, normalisiert > 38; ψ normalisiert > 50; E 1210—1230; Ermüdungsfestigkeit nach Moore und Jasper (Engng. 1927. 68.) ~ 7 kg/mm² (Schwingungsfestigkeit), wobei nach 100 Millionen Beanspruchungen noch kein Bruch auftritt. Tiefungswerte nach A. M. Erichsen für normales Cu-Blech:

Beim Erhitzen über 200° geht die durch vorausgegangene Kaltbearbeitung erworbene Verfestigung des Cuschnell verloren. Die Warmfestigkeit sinkt auch von 200° ab schnell (vgl. Siebe). Nach M. Rudeloff fällt Ebei 400° auf 71, die Kerb-

Die Werte wurden aus den sehr lehrreichen Kurven, welche die mittlere Zus. der Kupfersorten der Monate über zwei Betriebsjahre darstellen, nur geschätzt, dürften aber den zu errechnenden Werten sehr nahe kommen.
 Im folgenden Text stets gemeint, auch wenn nur Werkstoffhdb. abgekürzt.

zähigkeit (A) von etwa 14.5 mkg/cm² bei Zimmertemp. auf 5.8 mkg/cm² bei 750°. Nach Kürth sinkt die Brinellhärte bei 500° auf 18. Bei tiefen Tem pp. steigt die Festigkeit des Cu stark an. Kz erreicht z. B. bei — 170° nach Rudeloff 32, wobei φ wenig, ψ mehr abnimmt. H_B erreicht nach L. Guillet und Courn ot bis 66, während A fast unverändert bleibt. Dies ist für den Bau von Kältegeräten wichtig.

Eingehender bei: Bengough und Hanson (J. Inst. Met. 1914. 12. 56); L. Guillet und Cournot (Rev. Mét. 1922. 19. 215); Huntigton (J. Inst. Met. 1912. 8. 126); F. Körber und Rohland (Mitt. Eisen. 1924. 5. 64); Kürth (Z. Ver. Ing. 1909. 53. 85); F. Sauerwald (Z. Met. 1924. 16. 315); F. Sauerwald und H. Wieland (Z. Met. 1925. 17. 358); R. Stribeck (Z. Ver. Ing. 1903. 47. 559); P. Siebe (Kupfer, Berlin 1926); W. Müller (Kupfer und Bronze F. A. 211, Berlin 1918); Bureau of Standards (Kupfer, Circ. 73, Washington 1926); J. Czochralski (Z. Met. 1926. 18. 1).

Die el. Leitfähigkeit des Cu wird schon durch geringe Legierungszusätze stark vermindert, besonders wenn sie mit dem Cu Mischkristalle zu bilden vermögen. Nach der Zusammenstellung von M. Hansen (Werkstoffhdb., D8) beträgt die el. Leitfähigkeit des Cu (s. a. S. 156):

%	As	Bi	Fe	Mg	Mn	Og	P	Sb	Si	Sn =
0.01	54.5	58.8	57.5	58	59	59.3	58.5	58	57.5	57
0.1	44.0	57.5	50.5	56	54	58.1	39.0	44	57.0	53
0.5	22.0	56.0	~ 40.0	49	36	54.0	13.0	28	18.0	39

Cu läßt sich gut schweißen und löten und findet außer in der Elektrotechnik mannigfache Verwendung im Maschinen- und Gerätebau, als Dachblech, zu Hausgeräten (die, wenn sie mit Speisen in Berührung kommen, immer verzinnt werden müssen, wegen der Giftigkeit der Kupfersalze) und hauptsächlich zu Legierungszwecken.

b) Kupfer-Cuprooxyd.

Hüttenkupfer aus dem Raffinierofen enthält im Gegensatz zum Elektrolyt-Cu immer etwas Cu₂O, das seine Eigenschaften beeinflußt. Es handelt sich hier also auch um eine Leg., deren Erstarrungsschaubild in Fig. 185 auf S. 98 wiedergegeben ist. Die eutektische Legierung liegt bei 3.4 % Cu₂O und erstarrt bei 1064°. Das Gefügebild von Hüttenkupfer mit verschiedenem O₂-Gehalt in Fig. 265 zeigt bei a eine untereutektische Leg. mit etwa 1.5 % Cu₂O, bei der helle Cu-Kristalle in das feinkörnige Eutektikum eingelagert sind, bei b eine übereutektische Leg. mit rd. 6 % Cu₂O, bei der Cu₂O (dunkel) im Eutektikum mit 3.4 % Cu₂O liegt.

Der O₂-Gehalt von untereutektischem und schwach übereutektischem Cu-Cu₂O kann aus dem Schliffbild nicht nur schnell geschätzt, sondern sogar sehr genau planimetrisch gemessen werden. H. O. Hofman (Trans. Am. I. Min., Oktober 1903) hat gezeigt, daß diese Best. mit der gewichtsanal. übereinstimmt. Da die Meth. einfach, schnell und sicher auszuführen ist, wird sie schon seit einer Reihe von Jahren in Hüttenwerken angewendet, um den Verlauf der Raffination des Cu zu verfolgen. Sehr kleine Mengen Cu₂O sind so genauer zu erkennen als durch Analyse. Cu₂O ist mit dem Polarisationsmikroskop sehr einfach von Cu₂S, Cu₂Se und Cu₂Te zu unterscheiden (s. Figg. 33 u. 34, S. 24). Dasselbe Bild erhält man mit der Dunkelfeldbeleuchtung nach Hauser. Wegen der Abwesenheit von Cu₂O wird Elektrolyt-Cu fast ausschließlich für el. Leitungszwecke verarbeitet und wegen der sonstigen großen Reinheit für hochwertige Legg. verwendet.

Hoher Cu₂O-Gehalt des Cu kann seine Wasserstoffkrankheit hervorrufen, wenn es in Rotglut mit redd. (H₂-haltigen) Gasen in Berührung kommt.

Kupfer. 153

E. Heyn (Z. Ver. Ing. 1902. 46. 1115) (vgl. a. O. Bauerund O. Vollen bruck, Mitt. Matprfg. 1922. Heft 3 u. 4; Z. Met. 1922. 14. 296) erklärte diese Krankheit, durch die Cu-Gegenstände beim Erhitzen aufgetrieben werden und Risse erhalten, dadurch, daß H_2 in das glühende Cu eindringt, das Cu_2O red. und dabei Wasserdampf bildet, gegen den Cu undurchlässig ist, so daß es zersprengt werden kann. Die H_2 -Krankheit wird nicht nur Fertigerzeugnissen gefährlich, sondern kann auch Cu-Barren schädigen, wenn sie vor dem Walzen erhitzt werden.

c) Phosphorkupfer.

Reines Cu wird für Gebrauchsgegenstände fast nie vergossen, weil es porig wird, besonders durch die Abgabe von O₂ und SO₂, die im fl. Metall in höherem Maße lösl. sind als im erstarrten. Es erfolgen meist kleine Zusätze von Zn, Mg, Mn, Si

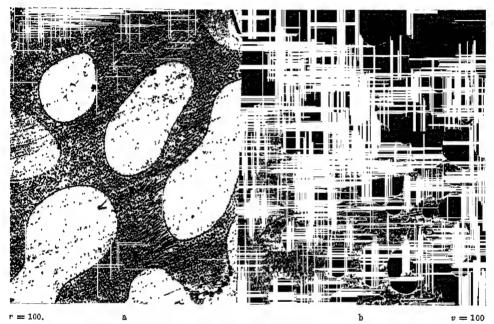


Fig. 265. Gefüge von Hüttenkupfer mit verschiedenem Gehalt an Cu₂O, nur poliert. a untereutektisch mit etwa 1.5 % Cu₂O; b übereutektisch mit rd. 6 % Cu₂O.

(als Siliciumkupfer) und besonders P (als Phosphorkupfer oder -zinn). Diese Desoxydationsmittel werden auch bei den Bronzen (S. 159) mit Vorteil angewendet.

Besonders Phosphorkupfer (Herst. S. 167) ist zweckmäßig und beliebt. Es kommt meist mit etwa 5, 10 oder 15% P in gekerbten Platten in den Handel. Durch Best. des SG. oder mikroskopisch kann man seinen Gehalt an P leicht feststellen. Das Gefüge (Fig. 266 a, b, c) ist sehr kennzeichnend. Es besteht bei untereutektischem Phosphorkupfer mit 2 % P (Fig. 266 a) aus dunklen Cu-Kristallen in hellem Eutektikum. Das nahezu reine Eutektikum mit 8.27% P stellt Fig. 266 b dar. Die übereutektische Leg. mit 12 % P (Fig. 266 c) zeigt helle Kristalle der intermetallischen Verb. Cu₃P in das Eutektikum eingelagert. Bei rd. 14% P wird das ganze Gesichtsfeld fast nur von dieser Kristallart eingenommen. Aus der Menge und Art der Kristalle oder der Menge des Eutektikums kann man den P-Gehalt mit einer für die Praxis genügenden Genauigkeit schätzen.

Phosphorkupfer wird, wie fast alle Desoxydationsmittel, erst zugesetzt, wenn

die geschm. Leg. aus dem Ofen herausgenommen ist. Umrühren der Schmelze ist wegen guter Durchmischung und Abscheidung der Verunreinigungen, die dadurch leichter an die Oberfläche steigen, zu empfehlen. Die Mengen Phosphorkupfer, die

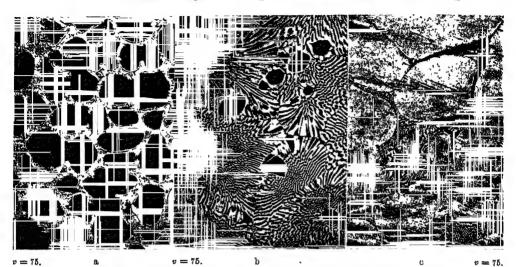


Fig. 266. Phosphorkupfer mit verschiedenem P-Gehalt (poliert). a untereutektisch mit \sim 2 % P; b eutektisch mit 8.27 % P; c übereutektisch mit rd. 12 % P.

den Schmelzen zuzusetzen sind, richten sich nach der Zus. der Legg. Ein zu starker Übsch. ist zu vermeiden. Nach der Desoxd. soll nur wenig P übrig bleiben. Ist Zn in der Cu-Leg. vorhanden, so braucht man weniger P. Allgemein wird man mit 2.5—3.5 % 10%ig. Phosphorkupfer auskommen.

Über Phosphorzinn folgen Angaben bei den Zinn-Legg. (Abschnitt L).

d) Desoxydation (Reinigung) der Kupferlegierungen.

Voraussetzung für eine wirksame Reinigung ist, daß das durch das Desoxydationsmittel entstehende Rk.-Prod. in der Schmelze unl. ist und daraus leicht abgeschieden werden kann. Gasförmige Rk.-Prodd. sind am vorteilhaftesten; dann folgen fl., die eine wesentlich geringere D. haben als die Schmelze, so daß sie oben als Schlacke leicht abzuziehen sind. Damit das Desoxydationsmittel schnell und durchgreifend wirkt, muß es in der Schmelze lösl. sein. Ein Übsch., der immer nötig ist, darf keine schädlichen Einflüsse ausüben.

Meist handelt es sich um Entfernung von Cu₂O oder Cu₂S. Phosphorkupfer und -zinn sind besonders für Bronzen und Rotguß sehr geeignet. Für Messing, bei dem nicht mehr als 0.1 P in der Schmelze bleiben darf, ist 25%ig. Mn-Cu vorzuziehen, das mit dem S eine leicht entfernbare Schlacke bildet. Mg wird hauptsächlich für Ni-haltige Cu-Legg. verwendet; bei anderen ist größte Vorsicht geboten. Für sog. Kupferguß wird vorteilhaft Si als Desoxydationsmittel in Form von 10%ig. Si-Cu benutzt. Sonst ist es weniger vorteilhaft, weil es, wie Mg, leicht intermetallische Verbb. bildet, welche die Legg. spröde machen.

Bei stark verunreinigtem Cu, z.B. auch zur Entfernung von Al, wird vor der Desoxd. durch Zusatz von CuO absichtlich oxd., ähnlich wie bei der Raffination des Cu.

Die Menge der Desoxydationsmittel wird meist nach der Erfahrung bemessen und schwankt zwischen 0.1—2 % der Schmelze. Die Desoxd. beim V. d. M. erfolgt

Kupfer. 155

manchmal stufenweise, besonders wenn die Schmpp. der zu legierenden Metalle weit auseinander liegen. Z. B. wird beim Bronzeschmelzen aus Cu und Sn zuerst das niedergeschm. Cu desoxd., dann das Sn zugegeben und erst zuletzt, vor dem Guß, der Rest des Desoxydationsmittels eingeführt. Beim Einschm. von Altmetallen wird vorteilhaft ein Teil des Desoxydationsmittels mit dem Altmetalleinsatz niedergeschm. und der Rest kurz vor dem Guß zugefügt, dann gut gerührt und etwas abstehen gelassen. Wird durch Holzkohle oder Schlackenschichten (Glas, Borax) der Tiegeleinsatz vor Oxd. gut geschützt (durch redd. Schmelzgase), so braucht man weniger Desoxydationsmittel, und die Schmelzen werden leichter rein gewonnen.

Zusatzlegierungen sind nach W. Sander (Werkstoffhdb. O 7):

Mn-Cu mit 30 % Mn, aus aluminothermischem Mn gewonnen, Schmp. ~ 865 °; dient zum Einführen von Mn in Bronzen, Sondermessinge, Ni- und Al-Legg. oder als Desoxydationsmittel für Cu-Schmelzen.

Mn-Zn mit 20 % Mn, Schmp. ≈ 750°; entsprechend für Bronzen, Sonder-

messinge und Neusilberlegg. sowie zur Desoxd.

Mn-B mit 25-30 % B, 5-9 Al, 2 Fe, 2 Si, aluminothermisch erzeugt; für

Sonderbronzen, -messinge und Al-Legg.

Mn-Sn mit ~ 53 % Mn, Schmp. ~ 950 °; für Sonderbronzen und -messinge. Mn-Ti, aluminothermisch gewonnen, mit 30—35 % Ti, 7 Al, 4 Si, 1 Fe; als Desoxydationsmittel für Cu und zu Sondermessing.

silber- und Münzlegg.

Mn-Cr (wie Mn-Cu hergestellt) mit ≈ 30 % Cr, Schmp. = 1350°; für el. Widerstandsdrahtlegg.

Cu-Ti, aluminothermisch unter Cu-Zugabe erzeugt, mit $\sim 8.5 \%$ Ti, 6 Al, 1 Fe,

1 Si; für Cu-Schmelzen.

Cu-Al-Ti (aluminothermisch) mit 45 % Cu, 35 Ti, 20 Al; für vergütbare Al-

Legg.

Ferrokupfer mit $\sim 50 \%$ Cu, unter Cu-Zugabe aluminothermisch gewonnen, Schmp. $\sim 1450 \degree$; zum Einführen von Fe in Cu-Legg., besonders Sonderbronzen und -messinge, ohne daß die Schmelzen zu hoch erhitzt werden müssen.

Weitere Angaben: Sitzb. Gew. 1903; L. Guillet (Rev. Mét. 1906. 3; Z. Met. 1923. 15. Augustheft (8. Sondermessing); K. Goldschmidt (Aluminothermie, Leipzig 1925).

e) Kupferleitungsdrähte und Leitungsbronzen.

Für Freileitungen dient hauptsächlich hart gezogener Kupferdraht (Hart-kupfer) mit K_z 43—45 und el. Leitfähigkeit 55. Wenn größere Festigkeit nötig ist, müssen entweder Cu-Legg. oder Bimetall- (Compound-) Drähte verwendet werden. Nach DIN VDE 8300 ist die Wahl der Zus. freigelassen; es müssen nur die in diesen Normen vorgeschriebenen Werte erreicht werden. Allgemein werden zu den Leitungsbronzen Sn, Mg, Cd, Zn, Si, Pallein oder gemischt dem Cu zugesetzt, dessen Gehalt meist 97 % übersteigt. Man wählt zweckmäßig Elektrolyt-Cu und fügt die Leg.-Bestandteile in Form von Zwischenlegg. mit Cu ein.

Leitungsbronze I für Telephondrähte mit K_z 50—52 und 48 el. Leitfähigkeit (λ) ist Cu mit rd. 0.1 % Mg; II: K_z 57—70, λ 36, mit 0.8 Mg oder 1 Sn und 1 Cd;

III: K_z 66-75, λ 18, mit etwa 2.4 Sn oder 1.2 Sn und 1.2 Zn.

Die WBz 6 (Phosphorbronze nach DIN 1705 Bl. 1) enthält 6 Sn, Spuren P und wird, wie die folgende, für Antennenlitzen gebraucht. AlBz 5: K_z 80—100, λ 7, mit 5 Al.

Die für Telephonleitungen benutzten sog. Silicium bronzen enthalten nur sehr wenig Si. Ein höherer Gehalt würde die Leitfähigkeit zu sehr vermindern. Der Zusatz an Si-Cu zur Schmelze wird nur so groß gewählt, daß nach der Desoxd. höchstens 0.03—1.5 % Si übrig bleiben, die die Festigkeit schon hervorragend erhöhen, wie die nachfolgende Zusammenstellung von Hampe (Ch. Z. 1888. 12. 893; Met. A. 1888. 423) und P. Reinglaß (Chem. Technolog. der Legg. 2. Aufl., Leipzig 1926, S. 211) zeigt:

Werkstoff	Cu	Chem Sn	Zus. in	Proz.	Zn	$ m K_z$ $ m kg/mm^2$	El. Leit- fähigkeit Cu = 100
Gewöhnlicher Kupferdraht Siliciumbronze für Telegraphendrähte Siliciumbronze für Telephondrähte . Draht für el. Leitungen	99.94 97.12 —	0.03 1.14 —	0.03 0.05 0.526 3.472 0.02 bis0.05	Spur Spur ————————————————————————————————————	 1.12 	28.0 45.0 83.0 50.0 95.3 45.0	100.0 98.0 34.0 28.11 6.5 98.0

Weitere Angaben über "Erfolge der Cu-Si-Legg." siehe Met. Techn. 1928. 53. 98.

P. Rakowicz (El. Rev.; Met. Techn. 1928. 53. 97) führt folgende Zahlen an:

Zugesetztes Element % El. Leitfähigkeit %	0.38 Sn 73.0	0.35 Zn 73.4	0.19 Ni 79.0	$\substack{0.15\text{ Fe}\\59.2}$	0.12 Mr 71.0	0.18 Si 55.0	0.04 Cr 91.5	_
Zugesetztes Element % El. Leitfähigkeit %	0.07 P 63.2	0.08 Al 84.1	0.012 98.		24 Mg 94.0	0.038 Mg 89.5	Cu rein 97.2	

2. Bronzen.

a) Allgemeines.

Bronzen sind Cu-Sn-Legg.; doch wird der Name auch auf einige andere Legg. (Aluminiumbronze, gewisse Messingarten, Siliciumbronze) ausgedehnt. Manche Cu-Sn-Bronzen enthalten noch andere Metalle.

Früher glaubte man den Namen "Bronze" vom griechischen βοοντήσιον ableiten zu können. Doch hat E. v. Lippmann (Naturforsch. Ges. Halle; Deutsche Kunst- und Antiquitäten-börse [Der Sammler] vom 27. Jan. 1917, S. 2) gezeigt, daß die Stadt Brunasium nichts damit zu tun hat. Seiner Ansicht nach ist "Bronze" auf βροντή (Donner) zurückzuführen. Die Ausbildung und Vervollkommnung des Glockengusses im 4. Jahrh. in Campanien, das der Mittelpunkt der römischen Bronzeindustrie war, gibt den Zusammenhang mit "donners chlagen" dem Erz". In der unter griechischem Einfluß stehenden Stadt Capua wurden vermutlich diesersten Glocken gegossen, und das Erz erhielt wohl den Namen Bronzeion, abgekürzt Bronzeit oder Bronzia. Daraus entwickelte sich das italienische Wort Bronzo, das in alle anderen Kultursprachen überging.

Normung siehe S. 157 und 158.

Übersicht der wichtigsten Bronzen, hauptsächlich nach Guillet (1906):

Maschinenbronzen: Lagermetalle 81—87 Cu, 19—13 Sn, meist mit 0—8 Zn. — Zahnräder und Getriebe 88—91 Cu, 12—9 Sn. — Hähne, Stopfbüchsen, Dampfpfeifen, meist mit 0—9 Zn.

Geschützbronzen: 88-92 Cu, 12-8 Sn. — Uchatiusbronze 92 Cu, 8 Sn.

Glocken bronzen: 75—80 Cu, 25—20 Sn, in alten Glocken häufig 1 biss 4 Pb. — Schellen 83—84 Cu, 17—16 Sn. — Gongs 82 Cu, 18 Sn. — Gewöhnlich Glocken 78—80 Cu, 22—20 Sn. — Große Glocken 76 Cu, 24 Sn. — Kupferne Glocken 40 Cu, 60 Sn; nach Hiorns 17 Cu, 83 Sn.

Spiegelbronzen: 65—70 Cu, 35—30 Sn. — Teleskopspiegel Birr Castle. 70.3 Cu, 29.1 Sn, 0.6 Verunreinigungen. — Ohiometall 68.5 Cu, 31 Sn. — Reflektor

Normung 1) (6. April 1928):

Bronze und Rotguß.
Werkstoffe. DIN 1705 Bl. 1.
Benennung und Verwendung.

Zinnbronze ist eine Leg. aus Kupfer und Zinn; ist sie mit Phosphor desoxydiert worden, so wird sie auch als Phosphor bronze bezeichnet.

Rotguß ist eine Leg. aus Kupfer, Zinn, Zink und gegebenenfalls Blei.

Sonderbronzen sind Legg., die in wesentlichen Merkmalen der Zusammensetzung von den beiden vorgenannten abweichen, aber mindestens 78 % Kupfer und ein oder mehrere Zusatzmetalle, worunter jedoch nicht überwiegend Zink, enthalten. Nur aus Kupfer und Zink bestehende Legg. sind Messing. Enthalten sie weniger als 78 % Kupfer und mehrere Zusätze, so gelten sie als Sondermessing. (Vgl. DIN 1709 Blatt 1 und 2.)

Bezeichnung von Gußbronze mit 90 % Kupfer und 10 % Zinn GBz 10 DIN 1705

C	7	Kurz-	Ung	efähre Zu	s. in Pr	oz.*)	Richtlinien
Gruppe	Benennung	zeichen	Cu	Sn	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	Pb	für die Verwendung
	Gußbronze 20	GBz 20	80	20		_	Teile mit starkem Reibungs- druck (z. B. Spurlager, Ver- schleißplatten, Schieber- spiegel) sowie Glocken.
Zinnbronzen (Phosphor- bronzen)	Gußbronze 14	GBz 14	86	14	_		Teile mit starkem Verschleiß; hoch beanspruchte Lager- schalen, Räder, hydrauli- sche App. für Hochdruck.
	Gußbronze 10	 GBz 10	90	10		_	Allgemein im Maschinen-, Armaturen- u. AppBau.
	Walzbronze 6	WBz 6	94	6	_		Drähte, Bleche, Bänder.
-	Rotguß 10 (Maschinenbronze)	Rg 10	86	10	4	-	Allgemein im Maschinen-, Armaturen- u. AppBau; Rohrleitungsteile.
	Rotguß 9	Rg 9	85	9	6	_	Lager für Eisenbahnzwecke, Armaturen.
Rotguß	Rotguß 8	Rg 8	82	8	7	3	Maschinenarma- turen die blank bearbeitet
	Rotguß 5	Rg 5	85	5	8	3	Eisenbahn- und werden. Maschinenarm.
•	Rotguß 4 (Flanschenbronze)	Rg 4	93	4	2	1	Rohrflanschen und andere hart zu lötende Teile.
Sonder-	Bleizinnbronze 10	Bl-Bz 10	86	10		4	Lager für Warmwalzwerke, elektrische Maschinen.
bronzen	Bleizinnbronze 8	Bl-Bz 8	80	8	_	12	Lager mit sehr hohem Flächendruck(Kaltwalzwerke).

^{*)} Zulässige Abweichungen im Kupfer- und Zinngehalt sowie zulässige Beimengungen siehe Leistungsblatt DIN 1705 Blatt 2.

Leistungen und Güte vgl. das folgende Leistungsblatt DIN 1705 Blatt 2 sowie, insbesondere auch bezüglich Walzbronze 6, Halbzeugblätter.

¹⁾ S. Fußnote 2 auf S. 149.

Bronze und Rotguß.

Werkstoffe.

DIN 1705 Bl. 2.

Gußstücke, Güte und Leistungen.

Gruppe	Be- nennung	Kurz- zeichen	Zu	set2	efāhi nme ning Proz	n-	Aby chur	ssige wei- ngen 'roz.	Min- dest- gehalt in Proz	Zulässige Höchst- mengen in Proz.	Zug- festig- keit o _B kg/mm²	Deh- nung δ ₅	Brinell- härte H 10/500/30 kg/mm ²	Biege- größe Bg minde-
			Cu	Sn	Zn	Pb	Cu	Sn	Cu + Sn	Pb Sb Fe Zn	minde- stens	minde- stens	minde- stens	stens
Zinn- bronzen	Guß- bronze 20	GBz 20	80	20	_	_	-2.0	+2.0	99.0	1.00.20.8	15	-	180	_
(Phos- phor-	Guß- bronze 14	GBz 14	86	14	_	_	±1.0	± 1.0	99.0	1.00.20.2	20	3	90	_
bron- zen)	Guß- bronze 10	GBz 10	90	10	_	_	+11.0	± 1.0	99.0	1.0 0.1 0.2	20	15	60	20
	Rotguß 10 (Maschinen- bronze)	Rg 10	86	10	4	_	±1.0	±1.0	95.0	1.50.80.8	20	10	65 .	15
	Rotguß 9	Rg 9	85	9	6 -	_	±0.5	± 0.5	93.0	2.00.80.2	20	12	60	15
Rotguß	Rotguß 8	Rg 8	82	-8	7	8	±1.0	+1.0	0.88	4.0 4-5 0.5	15	6	70	
	Rotgus 5	Rg 5	85	5	7	3	±1.0	±1.5	90.0	5.00.80.2	15	10	60	
	Rotguß 4 (Flanschen- brenze)	Rg 4	98	4	2	1	± 1.0	±1.0	97.0	2.00.10.2	20	25	50	20
	Picizian Biorize 10	BI-B# 10.	86	10	-	4	±1.0	±1.0	Cu + Sn + Pb 98.8	6.0 0.1 0.1 1.0	18	15	70	15
V K 10	Bleizbin Gröuse 8	B1-B2-8	80	8	<u> </u>	2	±1.0	± 1.0	98.5	14.00.80.20.1	15	8	60	_

Heller i kann ser des Anngehalt der Bleigehalt höchstens bis zur Hälfte angerechnet werden, so daß seine Bleigehalt von 2 % des Anngehalt bis auf 7.5 % heruntergehen kann. Der Mindestgehalt Cu + Sn

Wings: Market and Begoesten and Schwefel dürfen höchstens in Spuren vorhanden sein. (Als "Spur"
"This between the between the sein den "Ausgewählten Methoden" des Chemiker-Fachmassenstelle der Gestlichen Hertscher Metallhütten- und Bergleute vorgeschlagenen Verfahren und Einwägemengen sicht mehr gestlichtet bestimmbar sind.) Arsengehalt in Bronze und Rotguß bis zu 0.02 %.

Gehaltfeststellungen eind nach den "Ausgewählten Methoden" Teil I, Kapitel III Kupfer, C IV vorzumehmen.

Die für die Abnahme verbindliche chemische und mechanische Prüfung soll an angegossenen oder, wenn das Angießen Schwierigkeiten macht, nach vorheriger Vereinbarung mit dem Besteller an getrennt gegossenen Stäben vorgenommen werden. Für Probestäbe soll der kurze Normalstab oder der kurze Proportionalstab nach DIN 1605, und zwar beide rund oder flach, gewählt werden. Die Dicke der Probestücke, aus denen die Probestäbe herausgearbeitet werden, soll sich der Wanddicke der Gußstücke anpassen. Die angegebenen Festigkeitswerte gelten für Gußstücke mit Wanddicken bis zu 25 mm.

Es darf nicht vorausgesetzt werden, daß das Gußstück an allen Stellen die an den Probekörpern ermittelten Eigenschaften aufweist.

Die Härte (Brinelihärte) ist mit einer Kugel von 10 mm Durchmesser und einer Belastung von 500 kg bei 30 Sekunden Druckdauer als Durchschnittswert aus 6 Priifungen an möglichst verschieden gelegenen Stellen des Gußstückes nach DIN 1605 festzustellen. Bezüglich der Biegegröße wird auf Normblatt DIN 1605 Seite 3 verwiesen.

Sind GBz 20, GBz 14, GBz 10 und Rg 10 infolge besonderer Liefervorschrift mit geringeren zulässigen Abweichungen nur aus Neumetallen herzustellen, so ist dem Kurzzeichen der Index "N" anzufügen z.B. "Rg 10 N". in Braunschweig 65.2 Cu, 34.8 Sn. — Häufigste Leg. 68 Cu, 32 Sn. — Ägyptischer Spiegel 85 Cu, 15 Sn. — Jetzt meist mit Ni-Zusatz.

Kunstbronzen: Im griechischen Altertum 75—90 Cu, 25—10 Sn. Heute stets mit Zn und Pb. — Bronze für sog. Pariser Kunstgegenstände 94 Cu, 6 Sn. — Chrysokalk ist Sn-reiches Messing.

Münz-und Medaillenbronzen: 90—96 Cu, 10—4 Sn, häufig mit wenig Zn. — Medaillen mit starkem Relief 97 Cu, 2 Sn, 1 Zn. Feinere Medaillen 92 Cu, 8 Sn, mit Spuren Zn. Alte französische und deutsche Scheidemünzen 95 Cu, 4 Sn, 1 Zn; englische Scheidemünzen 90—92 Cu, 10—8 Sn.

Zur Herstellung der Bronzen rührt man das vorgewärmte Sn in das geschm. Cu ein, bis eine vollkommene Mischung erreicht ist. Trotz dieses Verf., das Oxd. von Sn vermeiden soll, geht doch ein Teil des Sn verloren, so daß man z. B. 12—13 % anwenden muß, um eine 10%ige Bronze zu erhalten. Altes Material wird mit oder vor dem Cu eingeschmolzen. Auch hier tritt mit der Schwerschmelzbarkeit steigender Sn-Verlust ein (0.3—1.5 %). Zum Schmelzen benutzt man für kleinere Mengen Tiegel, sonst Flammöfen. Die Heizgase müssen frei von S sein. Beim Gießen muß der Trennung der Schmelze in eine Sn-ärmere und Sn-reichere Leg. durch Anw. möglichst niedriger Temp. und schnelle Abkühlung des Gußstücks vorgebeugt werden. Häufig läßt man die Schmelze zunächst in einen Vorherd ab, reinigt sie hier von Schlacken und leitet sie nach hinreichender Abkühlung in die Formen. Handelt es sich vornehmlich um vollkommenste Ausfüllung der Formen, weniger um die Festigkeit, so setzt man gewisse Metalle zu. Zur Verhinderung von Gasentw. als Folge von O₂-Aufnahme wendet man Desoxydationsmittel an.

Eigenschaften. Obgleich Sn selbst sehr weich ist, verleiht es dem Cu eine große, bis 38 % Sn steigende Härte, mit der bis zu einem gewissen Grade auch die Festigkeit und noch schneller die Sprödigkeit wächst, aber zugleich auch Zähigkeit und Geschmeidigkeit abnehmen. Thurston (Rep. on a preliminary investig. of the properties of the Copper-Tin Alloys, Washington 1879) gibt folgende übersichtliche Zusammenstellung dieser Verhältnisse:

Formelmäßige Zusammen-	Wirklicher	Gehalt an	Zug-	Torsions-	Elestizitäts- grenze in Teilen der	Volum-
setzung der Legierung	Cu %	Sn %	festigkeit kg/mm²	winkel Grad	Bruch- belastung (transversal)	gewicht, D.
Cu	100		20.0	153	0.346	8,791
SnCu _{st}	97.98	1.90		317.5		8.564
SnCu48	96.06	3.76	22.9	247.4	0.350	8.649
	94.11	5.43	20.0	187.25	0.370	
	88.41	11.59	22.3	70.75	0.353	
	82.70	17.34	26.0	14	0.565	
SnCu	76.64	23.24	15.8	3.4	1.000	8.91
•					i	(nach Riche)
	72.89	26.85	4.7	1	1.000	, ` ′
SnCu	68.58	31.26	1.2		1.000	8.938
SnCu	62.31	37.35	0.5	1	1.000	8.970
SnCu	51.62	48.09	1.8	1	1.000	8.560
SnCu	34.22	65.80	2.4	1.87	0.625	8.013
Sn _s Cu _s	23.35	76.29	4.9	4.5	0.378	7.835
Sn _a Cu	15.08	84.62	4.7	24.83	0.222	7.657
Sn _a Cu	8.57	91.39	4.6	131.75	0.250	7.487
Sn ₄₈ Cu	0.74	99.02	2.6	387.5	0.333	7.305
Sn	0	100	2.5	556.75	0.273	7.293

Nach Heycock und Neville (Phil. Trans. 1903. 202. 1) findet sich von den 6 Gefügebildnern (s. S. 100) die Verb. Cu₃Sn (38 % Sn) in den legg. mit mehr als 33 % Sn und zeigt einen Höchstwert der Ausdehnung, der D., der Härte, der Wärmeleitfähigkeit, der el. Leitfähigkeit und der EMK, sowie ein Minimum der Bildungswärme und einen Potentialsprung. Guillet stellte folgende Zahlen fest:

Cu	Sn	Behandlung	PropGrenze kg/mm*	Festigkeit kg/mm ⁸	Dehnung %	Brinell- Harte
95	5	roh		19.2	20	65
80	Ð	bei 450° abgeschreckt	11.1	24.6	27	-
91	9	roh	10.3	25.4	16.5	76
91	O	bei 700° abgeschreckt	10.5	25	23.5	
89	11	roh	12.7	26.3	16	88
87	13	roh	13.7	24.1	3	95
		bei 750° abgeschreckt		30.5	19	
84	16	roh	4.7	25	1.4	117
		bei 700° abgeschreckt		34.4	2.9	map 14
79	21	roh	5.5	20.0	0	140
		bei 750° abgeschreckt	23.2	35.2	1.5	-

Das Gefüge der reinen Sn-Bronzen bei langsamer Abkühlung besteht bis zu 13.9 % Sn aus α -Mischkristallen, bei 13.9 bis gegen 23 Sn auch aus β -Mischkristallen. Diese sind aber nur bei 800—500° beständig und zerfallen dann in ein Gemisch von $\alpha + \delta$ -Mischkristallen. Durch Abschrecken von oberhalb 500° in kaltem W. kann man diesen Zerfall verhindern und die β -Mischkristalle in gewöhnliche Temp.-Gebiete herabbringen, also die Eigenschaften der Bronzen stark beeinflussen. Die Abkühlungsgeschwindigkeit ist bei allen Mischkristalle bildenden Legg. von großem Einfluß auf

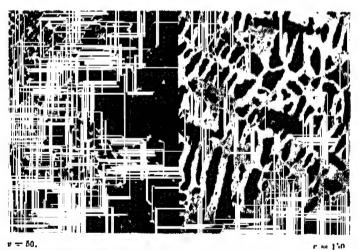


Fig. 267. Bronze mit 18% Sn mit inhomogenen Mischkristallen (gentzt mit amkal i menita), the

das Gefüge und die Festigkeit. Bei schneller Abkühlung (z. B. durch Kokillen- oder grünen Sandguß, besonders bei geringen Wandstärken der Gußstücke) entsteht zwar ein verhältnismäßig feines Korngefüge, aber die Mischkristalle sind in sich nicht homogen, sondern der zuerst gebildete Kern ist immer reicher an der Komponente, die den höheren Schmp. besitzt. Nach dem Ätzen tritt dann der für gegossene Bronzen (und Rotguß) kennzeichnende tannen baumartige Aufbau der inhomogenen Mischkristalle hervor, wie ihn Fig. 267 an einer Bronze mit 12%

Sn wiedergibt. Durch Ausglühen (mehrere st bei einer Temp. dicht unter der Soliduslinie) gelingt es, diese inhomogenen Mischkristalle vollkommen zu homogenisieren, wie Fig. 268 erkennen läßt, die dieselbe Bronze nach 6stünd. Glühen bei

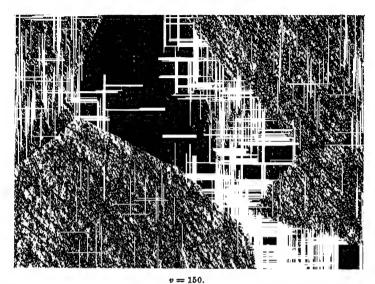


Fig. 268. Bronze wie in Fig. 267, aber ausgeglüht, mit homogenisierten Mischkristallen (geätzt mit amkal. $Cu(NH_4)_1Cl_4$).

750° zeigt. Das Gefüge einer sehr harten, zinnreichen Bronze, ähnlich der Glockenbronze (mit etwa 78.4 Cu, 17.6 Sn, 2.6 Ni, 1.0 Pb, 0.2 Fe) ist in Fig. 269 wiedergegeben. Dieses nach Ätzen mit amkal. Cu(NH₄)₂Cl₄-Lsg. erhaltene Gefügebild läßt

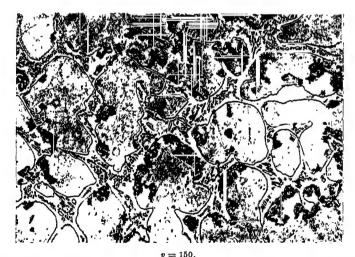


Fig. 269. Gefüge einer zinnreichen Glockenbronze (geätzt mit amkal. (NH4)2CuCl4).

erkennen, daß diese Bronze sehr schlecht desoxd. und teilweise verbrannt war (dunkle Einschlüsse).

Wie groß der Einfluß der Abkühlungsgeschwindigkeit auf die Ausbildung des Gefüges einer Maschinenbronze ist, zeigt Fig. 270a und b. Bei Sandguß

(Fig. 270 a) findet verhältnismäßig langsame Abkühlung statt, und das Gefüge wird grobkörnig. Wird von derselben Probe bei Einhaltung derselben Gießtemp. ein Stück

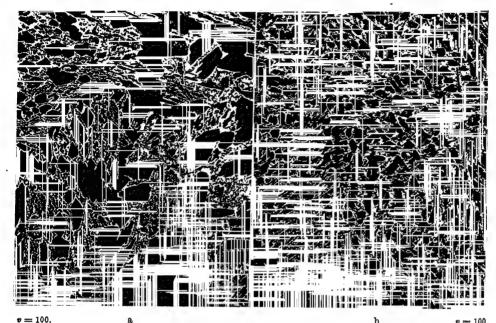


Fig. 270. Gefüge einer normalen Maschinenbronze bei verschiedener Abkühlungsgeschwindigkeit. a grobes Gefüge bei Sandguß; b viel feinkörnigeres bei Kokillenguß (beide mit amkal. $Cu(NH_4)_2Cl_4$ geätzt).

gleicher Abmessung in eiserner Kokille (Schale) gegossen, so entsteht (Fig. 270 b) durch die hier wesentlich schnellere Abkühlung ein viel feinkörnigeres Gefüge, das erheblich bessere Festigkeit ergibt.

Auch die Gießtemperatur oder die Wärmebehandlung kann von großem Einfluß auf das Gefüge und die Festigkeitseigenschaften sein, wie F. W. Rowe (Met. Techn. 1925. 50. 97;

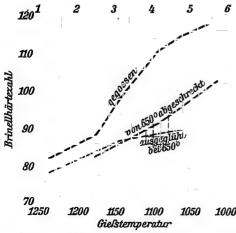


Fig. 271. Einfluß der Gießtemperatur auf die Härte von Bronze.

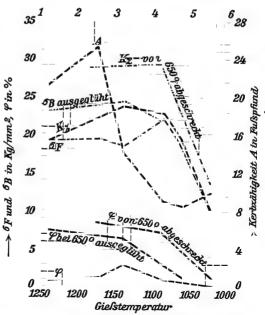


Fig. 272. Einfluß der Gießtemperatur auf die Festigkeit von Bronze.

vgl. Met. I. 1924. 251) an einer Bronze mit 84 Cu, 15.95 Sn, 0.05 P gezeigt hat. Nach Fig. 271 treten die Unterschiede in der Brinellhärte noch nicht sehr hervor. Doch ist nach Fig. 272 der Einfluß auf die anderen Festigkeitseigenschaften schon sehr erheblich. Besonders das Arbeitsvermögen (A) bei der Kerbschlagprobe zeigt bei 1175° Gießtemp. einen ausgesprochenen Höchstwert. Die Grenze für die beste Zerreißfestigkeit (K_z) und die Fließgrenze (σ_f) sind etwa $1150-1100^{\circ}$. Zieht man

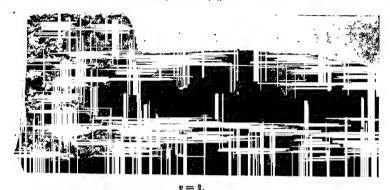


Fig. 278. Bruchfiäche einer Rotgußlagerschale mit "Ziegelsteinbruch".

die Bruchdehnung (φ) noch mit heran, so wird die günstigste Gießtemp. für diese Abmessungen auf etwa 1125—1130° eingeschränkt.

Bei Bronze und Maschinenrotguß finden wir öfter, besonders bei zu heiß gegossenen und zu langsam erstarrten Stücken, Hohlräum e zwischen den Kristalldendriten, die zu undichten Stellen führen können. Es tritt Lunkerbildung

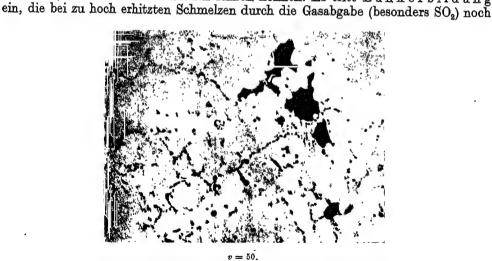


Fig. 274. Querschliff (nur poliert) von Fig. 273 mit Mikrolunkern.

verstärkt wird und zum sog. "Ziegelsteinbruch" führt, bei dem die Bruchfläche hauptsächlich in der Mitte, wo die stärkste Mikrolunkerbildung auftritt, ziegelrot bis rotbraun erscheint. Die restlichen Anteile der Schmelze ziehen sich hier bei der Erstarrung zurück und legen die Kristalldendriten bloß. In die Hohlräume eindringende Luft erzeugt jene Oxydationsfarben schon bei der Erstarrung, wie Fig. 273 auf der Bruchfläche einer Rotgußlagerschale veranschaulicht. Mikroskopisch zeigt sich bereits auf polierten Schliffflächen (Fig. 274 Querschliff von Fig. 273) die Mikro-

lunkerbildung als Ursache des Ziegelsteinbruchs. In Fig. 275 erscheinen Hohlräumzwischen den Dendriten und kleine Schlackeneinschlüsse bei einer Maschinenbronzmit etwa 85 Cu, 8 Sn, 5.5 Zn und 1.5 P. Nach diesem Aussehen kann man schor sagen, daß die vorliegende Maschinenbronze minderwertig ist; und tatsächlich stamm die Probe von einem im Betriebe ungeeigneten Gußstück. Durch richtiges Umschm. gute Desoxd. und Entgasung, besonders Entschwefelung, kann solcher Rotguß wieder zugute gemacht werden.

Vgl. M. v. Schwarz, Reinigung von Rotguß mit dem Walterschen Raffinationsmitte (Met. Techn. 1927. 52. 361).

Verwendung und Bearbeitung. In der Technik benutzt man nur Cu-reiche Bronzen die sich gut schmieden, walzen, stanzen, ziehen, drücken lassen. Bei etwa 6 % Sr schwindet die Geschmeidigkeit. Zinnreichere Bronzen sind nur in glühendem Zustanc zu bearbeiten. Bronzen mit 15—22 % Sn besitzen nur in einem eng begrenzter Hitzebereich, bei dunkler Braunrotglut, hinreichende Geschmeidigkeit und zer-



Fig. 275. Maschinenbronze, nur polierter Schliff, mit dendritischen Hohlräumen und kleinen Schlackeneinschlüssen.

fallen bei jeder anderen Temp. unter dem Hammer. Die zinnärmeren Bronzen nehmen durch Bearbeiten bei gewöhnlicher Temp. bedeutende Elastizität und Härte an, wodurch ihre Gebrauchsfähigkeit in gewisser Weise der des Stahls angenähert wird. Das Schwindmaß für 10%ige Bronze beträgt etwa 0.75, für 20%ige etwa 1.5%. Naturharte oder durch Bearbeitung in der Kälte gehärtete Bronzen, besonders die Sn-reicheren, verlieren durch Erhitzen auf Dunkelrotglut und Ablöschen in W. (Anlassen) einen Teil ihrer Härte und Sprödigkeit.

Für die Verwendbarkeit der Bronzen kommt neben dem Nichtrosten vielfach auch ihre Polierfähigkeit, geringe Reibung und Klangfülle in Betracht.

An der Luft bedeckt sich Bronze, wie reines Cu, mit einem dichten blau-

bis braungrünen etwas glänzenden Überzug (Patina, Edelrost, Aerugo nobilis, Verde antico), der aus basischem Kupfercarbonat besteht. Patina ist besonders schön auf antiken Bronzen, bildet sich aber auch auf modernen Bronzen in reiner Luft, während in großen industriereichen Städten die Bronze infolge der B. von CuS durch H₂S- und SO₂-Gehalt der Luft schwarz wird. Patina kann auf Bronzen von verschiedener Zus. entstehen; auf manchen Legg. bildet sie sich aber schneller und sicherer als auf andern. Hoher Zn-Gehalt ist, wenn nicht ganz besonders günstige Verhältnisse vorliegen, sehr schädlich und veranlaßt einen rauhen schwarzen Überzug. Noch ungünstiger als Zn wirkt As. Zur Beförderung der B. schöner Patina erzeugt man eine reine glatte Oberfläche, wäscht in großen Städten von Zeit zu Zeit mit Seifenwasser und übergießt die Gegenstände nach dem Waschen mit Öl.

 $Vgl.\ Vanino\ und\ Seitter,\ Die\ Patina,\ ihre\ natürliche\ und\ künstliche\ Bildung\ (Wien\ 1901).$

b) Einzelne Bronzen.

Geschütz- und Spiegelbronze haben heute fast nur noch geschichtliches Interesse. Von der ersteren fordert man vor allem Härte, Festigkeit, Elastizität, Zähigkeit und

Widerstandsfähigkeit gegen die Pulvergase. Man stellt sie aus reinem Cu und Sn her und setzt höchstens geringe Mengen Zn oder Phosphorkupfer (Desoxd.!) zur Erhöhung der Gießbarkeit, Festigkeit und Zähigkeit zu. Spiegelbronzen müssen hart und gut polierbar sein. Man benutzt Legg. aus etwa 2/3 Cu und 1/3 Sn, die sich durch helle Farben auszeichnen. Die Spiegelfläche darf nicht anlaufen. Deshalb sind andere Zusätze (Ni etwa ausgenommen) nicht anwendbar; besonders schädlich sind Sb und As. Möglichst feinkörniger, porenfreier und homogener Guß ist für Metallspiegel und Strichplatten für Beugungsgitter anzustreben.

Bei Kunstbronzen kommt es weniger auf Festigkeit als auf Farbe, Wetterbeständigkeit und Patinabildung an. Reine Cu-Sn-Bronzen sind für Kunstguß zu strengfl., seigern leicht und sind nur schwierig mit dem Meißel und Schaber zu bearbeiten. Man setzt ihnen deshalb Zn zu, wodurch alle diese Nachteile behoben werden, besonders wenn außerdem noch Pb (1-3 %) beigegeben wird, das die Bearbeitung, insbesondere das Ziselieren, sehr erleichtert. Kunstbronzen sollen einen warmen rotgoldenen Farbton aufweisen und durch die Atmosphärilien eine schöne Patina erhalten. A. Krupp (a. a. O., S. 209) gibt folgende Übersicht über Statuenbronzen verschiedener Farbe:

	Gehalt in Pro	z.	Farbe	Ge	halt in Pro		Farbe
Cu	Zn	Sn		Cu	Zn	Sn	_
84.42 84.0 83.05 83.0 81.05 81.0	11.28 11.0 13.03 12.0 15.32 15.0	4.3 5.0 3.92 5.0 3.63 4.0	rotgelb orangerot " orangegelb	78.09 73.58 73.0 70.36 70.0 65.95	18.47 23.27 23.0 26.88 27.0 31.56	3.44 3.15 4.0 2.76 3.0 2.49	orangegelb hellorange hellgelb ""

S. a. bei P. R e i n g l a ß die zahlreichen Analysen von alten und neuen Bronzen für Statuen und Münzen.

Fig. 276 zeigt das Gefüge einer normalen Kunstbronze nach dem Ätzen mit amkal. (NH₄)₂CuCl₄-Lsg. — Gewisse chinesische und japanische Legg. mit 10—16 Pb

und 0.5-6 Zn sind sehr zerbrechlich, nehmen aber beim Erhitzen eine schöne matte schwarze Patina an.

15.0

81.0

Glockenbronze (Glockengut, Glockenspeise) besteht nur aus Cu und Sn. Die Klangfülle wächst mit der Härte. Doch ist auch Zähigkeit erforderlich, damit die Glocke den Schlägen des Klöppels widersteht. Die Auftreffstelle des Klöppels ist besonders gefährdet. Man richtet deshalb jetzt das Gehänge so ein, daß man die Glocke (jeweils nach einigen Jahren) um ein kleines Stück drehen kann, so daß der Klöppel nun an einer anderen Stelle des Randes auftrifft. Die Tamtams und

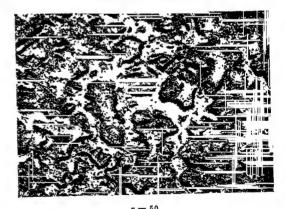


Fig. 276. Gefüge einer "Kunstgußbronze" (mit amkal. $Cu(NH_4)_2Cl_4$ geätzt).

Gongs bestehen aus Glockenbronze und erlangen ihren weithin vernehmbaren Ton durch Schmieden unter Braunrotglut (vgl. Riche, A. Ch. Ph. 1873. [4] 30. 351).

Münzenbronzen erhalten ihre Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung schon durch wenige Proz. Sn. Um die Gießbarkeit in dünne Platten zu erleichtern, setzt man etwas Zn zu. Denkmünzen und Preismedaillen stellt man aus reiner Bronze her, weil die erhöhten Schmelz- und Prägekosten bei der beschränkten Anzahl der Stücke wenig in Betracht kommen. Bei zinnreicheren Bronzen verbessert man die Prägbarkeit

durch (manchmal öfter zu wiederholendes) Anlassen.

Maschinenbronze erfordert Festigkeit schon im gegossenen Zustand, Widerstandsfähigkeit gegen mech. Abnutzung und gegen chem. Einflüsse. Auch komplizierte Maschinenteile lassen sich aus Bronze leicht gießen. Sie behalten selbst nach der Auswechslung einen Teil ihres Wertes als Altmetall. Für alle Verww., bei denen Reibung in Betracht kommt (Lager, Dichtungsringe), benutzt man Bronzen, die durch ihre größere Weichheit die schwerer und mit größeren Kosten auswechselbaren Teile vor Abnutzung schützen, freilich ohne den Unterschied in der Härte so groß zu machen, daß schneller Verschleiß erfolgt. Widerstandsfähigkeit gegen chem. Einflüsse und die phys. Eigenschaften machen die Bronze verwendbar zu Drahtgeweben, Sieben an Pochwerken, zu Hochöfendüsen, Zeugdruckwalzen, Grubenseilen, Schiffsbeschlägen, maschinellen Einrichtungen für Pulverfabriken (zur Vermeidung von Zündungsgefahr durch Funkenbildung) usw.

Für bestimmte Zwecke, namentlich des Maschinenbaus, hat man die Bronzen durch gewisse Zusätze geeigneter zu machen gesucht. So entstanden die zahlreichen Spezial- oder Sonder bronzen der neueren Zeit, von denen einige große

Bedeutung erlangt haben.

c) Sonder- oder Spezialbronzen.

Die Bezeichnungen dieser Legg, sind sehr mannigfache, meist nach den Zusätzen oder dem Verwendungszweck. Aus den nachstehenden Übersichten der von nur zwei Werken hergestellten Sonderbronzen ersieht man, wie nötig eine Normung ist.

Die Deutsche Phosphorbronze-Industrie E. v. Münstermann G.m. b. H., Gleiwitz, verzeichnet:

```
Nr.
                  Qualitätsbezeichnung und Zweckeignung
-----
        Phosphorbronze
          für: gewöhnliche Lager, Büchsen, Stangen, Armaturteile usw.,
 1
              mittelbeanspruchte Maschinenlager und Büchsen,
              mittelbeanspruchte Walzenlager,
              Eisenbahn-Lokomotiv- und Waggonlager.
 4
        Spezial-Phosphorbronze
          für: Pumpengehäuse, Plunger, Saug- und Druckventile, Ventilgehause, Ventilsitze, Ventilkegel, Rohrfassonstücke,
 5
 6
              Hochofenwindformen, Schlackenformen, Kühlkästen,
 7
               Zylinderfutter, Walzenmäntel,
 8
              Lederwalzen, Lederwalzenüberzüge.
        Dr. Künzels Original-Phosphorbronze
          für: hochbeanspruchte Maschinenlager und Büchsen,
 9
               hochbeanspruchte Walzenlager,
10
11
               Zahnräder, Zahnstangen, Schneckenräder, Zentrifugalpumpen, Leit- und Lauf-
                   räder usw.,
12
               Steuerkörper, Druckmuttern usw.,
13
               Lokomotiv- und Maschinenschieber, Schieberplatten, Gleitplatten, Kolben-
```

Seewasserbeständige Phosphorbronze

ringe usw.

14

für: Schiffsmaschinenteile, wie Lager, Pumpenkörper, Kondensatordeckel, Wellenrohre, Propellerwellenüberzüge usw.

Nr.	Qualitätsbezeichnung und Zweckeignung
15 16 17 18	Dr. Künzels Original-Phosphorbronze, säurebeständig für: Beizkörbe, Beizkorbspindeln, Holländer- und Grundwerksmesser, zink- und eisenfreie Holländer- und Grundwerksmesser, Walzenschaber.
19 20 21 22	Hochsäurewiderstandsfähige Spezialphosphorbronze für: Teile gegen konzentrierte Salz- und Salpetersäure, Teile gegen Chlor und Chlorid, sowie gegen Hypochlorit, Teile gegen sonstige Säuren, Schmiede- und Preßteile.
23	Nickel-Phosphorbronze für besonders hoch beanspruchte Teile.
24 25	Spezial-Heißdampf-Nickellegierung für: Teile für überhitzten Dampf bis zu 200°, Teile für überhitzten Dampf bis zu 500°.
	Hochschmiedbare Edelbronzen (geschmiedet):
26	Diamantbronze (70—90 kg Festigkeit) 10—5% Dehnung, für hochbeanspruchte säurebeständige Schmiedeteile.
27	Reichsbronze A (60—70 kg Festigkeit) 10—5 % Dehnung, Fignung wie vor, besonders für Bandfedern (Elastizitätsansprüche).
28	Reichsbronze B (50—60 kg Festigkeit) 15—10 % Dehnung, für mittelmäßig beanspruchte, jedoch säurebeständige Schmiedeteile.
29	Stablbronze (50—60 kg Festigkeit) 20—15 % Dehnung.
30	Manganbronze (40—50 kg Festigkeit) 30—20 % Dehnung, für entsprechend beanspruchte Schmiede- und Preßteile.

Es folgen die Tabellen auf S. 168 bis 170.

Phosphorbronze ist mit P desoxydierte Cu-Sn-Bronze. Man führt P als Phosphorzinn oder Phosphorkupfer ein. Ersteres wird durch Lösen von etwa 10 % P in geschm. Sn, letzteres durch redd. Zusammenschm. von 4 Tln. saurem Calciumphosphat mit 1 Tl. Kohle, etwas SiO₂ und 2 Tln. gekörntem Cu dargestellt, wobei das Cu leicht bis 15 % P aufnimmt. Der Rückhalt an P in der Bronze, also der Übsch. des zur Desoxd. erforderlichen, darf nach Guillet nur 0.001 % betragen, wenn die besten Eigenschaften der Bronzen erzielt werden sollen. Bei größerem P-Gehalt steigen zwar zunächst noch Festigkeit und Schmelzbarkeit, aber die Zähigkeit nimmt schnell ab. Nach anderer Ansicht ist ein größerer P-Gehalt kaum schädlich, für Lagerbronzen sogar manchmal erwünscht und vorteilhaft.

Den Einfluß des P auf die mech. Eigenschaften der Zinnbronze zeigen Verss.

der Geschützgießerei in Wien:

Cu	Sn	P	Zn	$\begin{array}{c} \textbf{PropGrenze} \\ \textbf{kg/mm}_2 \end{array}$	Festigkeit kg/mm²	Dehnung %
90.93 90.85 89.18	9.03 8.92 9.60	Spur 0.47	0.23 0.75	$9.3 \\ 11.3 \\ 9.3$	24.6 26.5 21.4	23 30 6

Bei hart gezogenen Drähten sind Festigkeiten bis zu 112 kg/mm² beobachtet worden.

Derselbe Draht zeigte nach dem Ausglühen 41 kg.

Phosphorbronzen mit 4-6 % Sn dienen zu Drähten, besonders für die feinen Siebe in Papier- und Zellstoffabriken. Der P-Gehalt verstärkt die chem. (Forts. S. 171)

Die Fürstlich Hohenzollernsche Hüttenverwaltung Laucherthal verzeichnet folgende Edelbronzen:

I. Schmiedebronzen.

O1:48			<u> </u>		Nich	elbronze		E	xtral	oronze
Anama	tsbezeichn	ung	j		MICE	eroronze		har	t	zāh
Marke				N. B	.I N	. в. п	N. B. I	п Е.В.	h.	E. B. z.
Verwend	dungszwec	k		pumpen Bruchfe	für Säure ; Maschi stigkeit u ußergewö	nenteile, und Säur	auf Tem	er- für höci p., büchsei ig- und fi Armatu	hatbe nente n, l Schra	anspruchte pile, Lager- Schnecken- ubenräder, Verscha- utzkappen
b) Schn c) Druc d) Zerr e) Stree f) Bruc g) Kug h) Wech i) Elek k) Spez l) Wärn m) Wärn	nseldauerse trische Le zifische W	t	Schläge	8.5 1120 280 85—1 60—8 15—8 250—2 39 23 5.16 0.099 0.015 0.174 1.62	0 110 1100 68 35 33 3 24 280 190 22 26 9 0 8 0.	8.1 1050 0120 570 340 520 0210 8 848 4.58 9.097 0146	8.1 950 60—70 45—50 16—20 60—40 120—13 27 326 5.0 0.100 0.0146 —	75—1 50—6 12—6 220—1 108 4 4.62 0.10	0 60 5 5 240 92 25 8 8	7.6 1050 130 175 90 40 55 20 12 200 220 101 483 4.625 0.108 0.016 0.152 1.8
Qual Bez.	Ventil- bronze	Silicium- bronze	Dy	namobro		-	R	äderbronzo	_ 1 ~-	
		1			zäh	ha	1	mittel	1	weich
Marke Verw Zweck	V. B. Federn, Ventile and Armaturen, Gleitsteine, Lager- büchsen	Si. B. Matrizen und Stempel in höchst erreich- barer Härte	für ho Achsen, benstan Lagerbüc stücke, Schraub geschmie	ngenma O [bothbeans Schraul gen, Ar hsen, Ge Schneck enräder, edete W		mate benri krānz für se	artes St rial für i kier höel 20 und Z Innellaufe 2, Gewi	S. M. B. m. angenmate Schnecken- ister Umla- isterl, inde Wellen idebüchsen tern, Zugri	rial, und ufzal Lage , Ges	Spezial- Schrau- il, Zahn- rbitchsen enkproß-
d) e) f)	7.47 1035 120—130 85—95 60—70 5—3 240—260 47 756 4.6 0.104 0.016 0.090 1.65	7.2 1010 140—150 80—90 70—80 0.5—0.2 330—350 641 232 4.6 0.104 0.016 — 1.74	7.56 1070 135 70—86 32—4 20—12 190—21 75 169 4.9295 0.107 0.0162 0.079 1.55	0 1	7.6 1080 135 6575 2840 3020 50160 49 580 4.762 0.107 0.0162 0.079 1.55	7.1 98 135 - 60 22 - 25 - 150 - 32 3 4.86 0.10 0.01 0.20 1.6	0 -145 -70 -35 -15 -170 -65 -92 -96 -49	7.6 980 120 125 55 -65 20 - 30 30 25 130 150 27 550 4.892 0.0149 0.208 1.66	1:	7.6 980 25 35 50 60 18 25 45 30 20 140 25 570 4.9227 0.106 0.0149 0.208 1.96

=	_						_	
ıalität	sbezeichnung		Kupi Nickelb		Säureb	ronze	Heißdampf Armaturen Bronze	- Neusilber
rke			. м. о	. в. 10	% A. B.	N. S. B.	C. N. M.	N. S.
rwend	ungszweck .		Stangenn Fasson-, prefistion chem. Fa Heißdam Moto beson säurebes	Gesenk- cke für briken, apf und sren, ders	maturen chinenteile äuren ur haltigem	en für riken, Ar- und Ma- e, die mit nd säure Gruben- Serührung		Büchsen undRinge, Gesenk- preß-
Schr Druc Zerre Stree Bruc Kug Weel Elek Spez Wärn Wär	ifisches Gewinelzpunkt kfestigkeit kfestigkeit ckgrenze hdehnung eldruckhärte nseldauerschla trische Leitfä ifische Wärm meausdehnung meleitfähigkei windmaß	kg/mm kg/mm kg/mm kg/mm nach Brinell gprobe,Schlä higkeit e e t e t t t t t t t	12 30— 12 60— 12 35— 160—	30 -40 1 -70 -45 -25 -170 1 - 0 - - - - - - - - - - - - -	7.5 1020 25—135 55—65 16—23 20—12 60—180 24 060 8.1801 0.113 0.0167 0.267 1.64	8.85 1050 45—55 50—60 30—36 20—15 150—160 16 386 13.964 0.091 0.0146 0.357 1.57	8.88 1060 20—30 30—35 18—21 35—25 70—75 2848 6.3101 0.087 0.0165 0.199 1.54	8.3 865 125—135 55—65 23—28 35—25 170—180 52 648 3.8027 0.101 0.019 0.034 1.93
ιal ez.	Hartk	apfer	Maschinen- bronze	Stah hart	lbronze weic	n	rbinen- nessing	Schrauben- messing
rke	H. K. I	н. к. п	м. в.	St. B. h.	St. B.	w.	T. M.	S. M.
rw 'eck	Spezialn für Schleifri Dm., nahtlos und auf höc bare Härte	nge bis 2 m geschmiedet hst erreich-	Stangenmat sten Profiler nahtlos im Lagerbüchse Wellen bis 3	n, roh und b Gesenk en, Ringe,	olankgezo; geschmie Preßstü	gen, Sta dete Pro cke, un	ngen und	Stangen und Profile, roh und blank- gezogen, Gesenk- preßstücke
a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) n)	8.86 1080 —26—32 20—25 35—10 70—90 —15.835 0.094 0.0167 —1.66	8.8 1100 — 40—50 25—35 20—15 130—145 — 13.5 — —	8.2 860 100 60—70 28—35 25—15 175—200 59 727 5.3037 0.101 0.019 0.108 2.60	8.2 860 95—100 50—60 20—35 25—15 120—140 10 273 5.6937 0.100 0.0187 0.076 1.83	45— 18— 30—	0 -95 -55 -25 -20 -130 80 937 00 187	8.15 860 50—70 25—40 45—30 90—150 — — —	8.4 870 90 35—42 12—18 30—10 80—90 5130 12.86 0.089 0.0192 0.114 1.82

II. Gußbronzen.

(
Qualitätsbezeichnung	Hoch- druck- bronze	Phospho hart	orbronze zähhart	Heißdampf- armaturen- bronze	Spezialg	ıßbronze
	БГОПZО	паго	Zammaro			
Marke	н. в.	Ph. B. h.	Ph. B. z.	C. N. M.	М. В.	St. B.
Verwendungszweck	Hydraulik und Kom- pressoren für höch- sten Innen- druck	Besonders hochbean- spruchte Lager- schalen, Lagerbüch- sen, Gleit- backen	Lager- büchsen, Lager- schalen, Schnecken- räder, Armaturen	Gut schmied- bar, frei yon Zn und Al. Spezial- material für Heiß- dampf- armaturen	stücke mit l anspruchun ren, Kraftw tilatoren fü Turbogenen	nöchster Be- g für Moto- zagen, Ven- er Dynamos, catoren, Ge- nd Minen-
Spezifisches Gewicht	8.7	8.4	8.6	8.70	8.2	8.15
_					860	
•	930	940	950	1060		870
Druckfestigkeit kg/mm²	95103	110—110	110—120	20—30	8090	70-80
Zerreißfestigkeit kg/mm²	1720	20-30	20-30	25—35	50—70	4560
Streckgrenze kg/mm ²	10—14	15—20	1418	10—15	30-40	15—20
Bruchdehnung %	12—8	152	20—10	3530	20-10	3015
Kugeldruckhärte nach Brinell .	7080	150—170	100-120	70-80	140-160	110—130
Elektrische Leitfähigkeit	_	5.8566	5.8566	6.3101	5.3037	5.6937
Spezifische Wärme		0.084	0.084	0.087	0.101	0.100
Wärmeausdehnung, 1 m bei 1 º,mm		0.018	0.018	0.0165	0.019	0.0187
Wärmeleitfähigkeit	_		7 54	0.199	0.076	0.076
Schwindmaß % etwa	1.68	1.54	1.54	1.54	2.0	1.83
Qualitätsbezeichnung		Säure	bronze		Rotguß	Messing
					1000	, incomme
Marke	S. B.	1		G. B.	R.	M.
Marke		10% A.B. Gut schmiedbar; zinkfrei; bes. beständig gegen H ₂ SO ₄ ; hochbean spruchte	N. S. B. Gut schmied- bar; frei von Zn und Al; beson- ders für Heißdampi	Mit viel Ni; l besonders alkali- beständig	-	1
Verwendungszweck	Frei von Zn; höchste Säure- beständig- keit; Arma- turen, Pum- penteile	10 % A.B. Gut schmiedbar; zinkfrei; bes. beständig gegen H ₂ SO ₄ ; hochbeanspruchte Schneckenräder, Pumpenteile	Gut schmied- bar; frei von Zn und Al; beson- ders für Heißdampi u. Motoren	Mit viel Ni; l besonders alkali- beständig	Lager- schalen, Lager- büchsen, Armaturen	M. Armaturen und Massen- artikel
Verwendungszweck	Freivon Zn; höchste Säure- beständig- keit; Arma- turen, Pum- penteile	10 % A.B. Gut schmiedbar; zinkfrei; bes. be- ständig ge- gen H-SO4; hochbean- spruchte Schnecken- räder, Pum- penteile 7.5	Gut schmied- bar; frei von Zn und Al; beson- ders für Heißdampi u. Motoren	Mit viel Ni; besonders alkali- beständig	Lager-schalen, Lager-büchsen, Armaturen	M. Armaturen und Massen- artikel
Verwendungszweck	Frei von Zn; höchste Säure- beständig- keit; Arma- turen, Pum- penteile 8.8 970	10 % A.B. Gut schmiedbar; zinkfrei; bes. beständig gegen H ₂ SO ₄ ; hochbeanspruchte Schneckenräder, Pumpenteile 7.5 1020	Gut schmied- bar; frei von Zn und Al; beson- ders für Heißdampi u. Motoren	Mit viel Ni; besonders alkali- beständig 8.3 880	Lager-schalen, Lager-büchsen, Armaturen	M. Armaturen und Massen- artikel 8.4 870
Verwendungszweck	Frei von Zu; höchste Säure- beständig- keit; Arma- turen, Pum- penteile 8.8 970 115—120	10 % A.B. Gut schmiedbar; zinkfrei; bes. beständig gegen HySO4; hochbeanspruchte Schneckenräder, Pumpenteile 7.5 1020 125—135	N. S. B. Gut schmied- bar; frei von Zn und A1; beson- ders für Heißdampi u. Motoren 8.85 1050	Mit viel Ni; besonders alkali- beständig 8.3 880 900—100	Lager-schalen, Lager-büchsen, Armaturen 8.5 960 110—110	M. Armaturen und Massen- artikel 8.4 870 50—60
Verwendungszweck	Frei von Zn; höchste Säure- beständig- keit; Arma- turen, Pum- penteile 8.8 970 115—120 25—35	10 % A.B. Gut schmiedbar; zinkfrei; bes. be- ständig ge- gen H ₂ SO ₄ ; hochbean- spruchte Schnecken- räder, Pum- penteile 7.5 1020 125—135 40—50	Gut schmied- bar; frei von Zn und Al; beson- ders für Heißdampi u. Motoren 8.85 1050 — 25—35	Mit viel Ni; besonders alkali- beständig 8.3 880 900—100 20—25	Lager-schalen, Lager-büchsen, Armaturen 8.5 960 110—110 15—20	M. Armaturen und Massen- artikel 8.4 870 50-60 16-20
Verwendungszweck	Frei von Zn; höchste Säure- beständig- keit; Arma- turen, Pum- penteile 8.8 970 115—120 25—35 16—20	10 % A.B. Gut schmiedbar; zinkfrei; bes. beständig gegen H ₂ SO ₄ ; hochbeanspruchte Schneckenräder, Pumpenteile 7.5 1020 125—135 40—50 20—25	Gut schmied- bar; frei von Zn und Al; beson- ders für Heißdampi u. Motoren 8.85 1050 25-35 20-25	Mit viel Ni; besonders alkali- beständig 8.3 880 900—100 20—25 12—15	Lager-schalen, Lager-büchsen, Armaturen 8.5 960 110—110 15—20 12—16	M. Armaturen und Massen- artikel 8.4 870 50-60 16-20 10-12
Verwendungszweck	Frei von Zn; höchste Säure- beständig- keit; Arma- turen, Pum- penteile 8.8 970 115—120 25—35 16—20 20—15	10 % A.B. Gut schmiedbar; zinkfrei; bes keständig gegen HySO4; hochbeanspruchte Schneckenräder, Pumpenteile 7.5 1020 125—135 40—50 20—25 25—12	Gut schmied- bar; frei von Zn und Al; beson- ders für Heißdampi u. Motoren 8.85 1050 25-35 20-25 10-3	Mit viel Ni; besonders alkali- beständig 8.3 880 900—100 20—25 12—15 20—12	Lager-schalen, Lager-büchsen, Armaturen 8.5 960 110—110 15—20 12—16 10—5	M. Armaturen und Massen- artikel 8.4 870 50-60 16-20 10-12 20-18
Verwendungszweck	Frei von Zn; höchste Säure- beständig- keit; Arma- turen, Pum- penteile 8.8 970 115—120 25—35 16—20	10 % A.B. Gut schmiedbar; zinkfrei; bes. beständig gegen HySO4; hochbeanspruchte Schneckenräder, Pumpenteile 7.5 1020 125—135 40—50 20—25 25—12 150—170	N. S. B. Gut schmied- bar; frei von Zn und Al; beson- Heißdampd u. Motoren 8.85 1050 — 25—35 20—25 10—3 110—120	Mit viel Ni; besonders alkali- beständig 8.3 880 900—100 20—25 12—15 20—12	Lager-schalen, Lager-büchsen, Armaturen 8.5 960 110—110 15—20 12—16	M. Armaturen und Massen- artikel 8.4 870 50-60 16-20 10-12 20-18 90-100
Verwendungszweck	Frei von Zn; höchste Säure- beständig- keit; Arma- turen, Pum- penteile 8.8 970 115—120 25—35 16—20 20—15	10 % A.B. Gut schmiedbar; zinkfrei; bes. beständig gegen HySO4; hochbeanspruchte Schneckenräder, Pumpenteile 7.5 1020 125—135 40—50 20—25 25—12 150—170 8.18	Gut schmied- bar; frei von Zn und Al; beson- ders für Heißdampi u. Motoren 8.85 1050 — 25—35 20—25 10—3 110—120 13.964	Mit viel Ni; besonders alkali- beständig 8.3 880 900—100 20—25 12—15 20—12	Lager-schalen, Lager-büchsen, Armaturen 8.5 960 110—110 15—20 12—16 10—5 60—80	M. Armaturen und Massen- artikel 8.4 870 50-60 16-20 10-12 20-18 90-100 12.86
Spezifisches Gewicht Sohmelzpunkt Druckfestigkeit Zerreißfestigkeit Streckgrenze Bruchdehnung Kugeldruckhärte nach Elektrische Leitfähigkeit Spezifische Wärme	Frei von Zn; höchste Säure- beständig- keit; Arma- turen, Pum- penteile 8.8 970 115—120 25—35 16—20 20—15	10 % A.B. Gut schmiedbar; zink- frei; bes. keständig ge- gen H ₂ SO ₄ ; hochbean- spruchte Schnecken- räder, Pum- penteile 7.5 1020 125—135 40—50 20—25 25—12 150—170 8.18 0.113	Gut schmied- bar; frei von Zn und Al; beson- ders für Heißdampi u. Motoren 8.85 1050 — 25—35 20—25 10—3 110—120 13.964 0.093	Mit viel Ni; besonders alkali- beständig 8.3 880 900—100 20—25 12—15 20—12	Lager-schalen, Lager-büchsen, Armaturen 8.5 960 110—110 15—20 12—16 10—5 60—80 — 0.089	M. Armaturen und Massen-artikel 8.4 870 50-60 16-20 10-12 20-18 90-100 12.86 0.89
Spezifisches Gewicht Sohmelzpunkt Sohmelzpunkt Druckfestigkeit Zerreißfestigkeit Streckgrenze Kg/mm² Streckgrenze Kg/mm² Bruchdehnung Stugeldruckhärte nach Brinell Elektrische Leitfähigkeit Spezifische Wärme Wärmeausdehnung, 1 m bei 1°,mm	Frei von Zn; höchste Säure- beständig- keit; Arma- turen, Pum- penteile 8.8 970 115—120 25—35 16—20 20—15 80—85 —	10 % A.B. Gut schmiedbar; zink- frei; bes. keständig ge- gen H ₂ SO ₄ ; hochbean- spruchte Schnecken- räder, Pum- penteile 7.5 1020 125—135 40—50 20—25 25—12 150—170 8.18 0.113 0.0167	Gut schmied- bar; frei von Zn und Al; beson- ders für Heißdampi u. Motoren 8.85 1050 25-35 20-25 10-3 110-120 13.964 0.093 0.0161	Mit viel Ni; besonders alkali- beständig 8.3 880 900—100 20—25 12—15 20—12 130—140 —	Lager-schalen, Lager-büchsen, Armaturen 8.5 960 110—110 15—20 12—16 10—5 60—80 — 0.089 0.017	M. Armaturen und Massen- artikel 8.4 870 50-60 16-20 10-12 20-18 90-100 12.86 0.89 0.192
Spezifisches Gewicht Sohmelzpunkt Druckfestigkeit Zerreißfestigkeit Streckgrenze Bruchdehnung Kugeldruckhärte nach Elektrische Leitfähigkeit Spezifische Wärme	Frei von Zn; höchste Säure- beständig- keit; Arma- turen, Pum- penteile 8.8 970 115—120 25—35 16—20 20—15	10 % A.B. Gut schmiedbar; zink- frei; bes. keständig ge- gen H ₂ SO ₄ ; hochbean- spruchte Schnecken- räder, Pum- penteile 7.5 1020 125—135 40—50 20—25 25—12 150—170 8.18 0.113	Gut schmied- bar; frei von Zn und Al; beson- ders für Heißdampi u. Motoren 8.85 1050 — 25—35 20—25 10—3 110—120 13.964 0.093	Mit viel Ni; besonders alkali- beständig 8.3 880 900—100 20—25 12—15 20—12	Lager-schalen, Lager-büchsen, Armaturen 8.5 960 110—110 15—20 12—16 10—5 60—80 — 0.089	M. Armaturen und Massen-artikel 8.4 870 50-60 16-20 10-12 20-18 90-100 12.86 0.89

Widerstandsfähigkeit, namentlich gegen Seewasser. Schiffsbeschlag aus Phosphorbronze verlor in Seewasser 1.16 %, englisches Kupferblech 3.04 %. Leitungsdrähte haben bis 90 und 100 kg/mm² Bruchfestigkeit und werden deshalb trotz ihrer viermal geringeren Leitfähigkeit gegenüber Cu-Drähten häufig angewandt. Bronzen mit etwa 7 % Sn werden für Dampfventile, ähnliche Maschinenteile und Armaturen, solche mit 10—11 % für Zahnräder benutzt. Außerdem verwendet man Phosphorbronze zu Federn für el. Schalter, Patronenhülsen, Sprengkapseln und Zündhütchen, Gewehrverschlüssen und Gewehrläufen, zu Hochofenformen, Pumpen, hydraulischen Pressen und Dampfkolbenliderung, zu Dampfschiffschrauben, Geräten für Pulverfabriken, Grubenförderseilen, Kabeln für Blitzableiter, zu Wassermessern usw.

Neuerdings vertreibt die Firma Spezialbronze G.m.b.H., Berlin W 8, Rohre aus Antifriktionsphosphorbronze, Marke Caro MBC 75, nahtlos, kalt gezogen, besonders für allerhöchst beanspruchte Lager und Buchsen für den Automobil-.

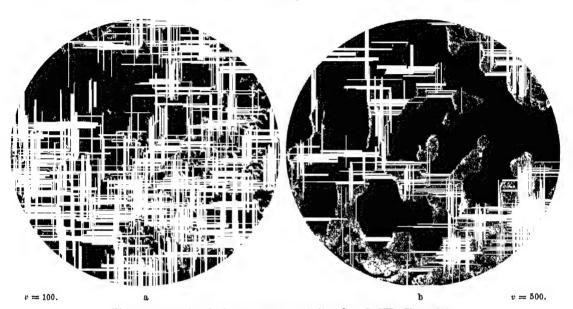


Fig. 277a u. b. Phosphorbronze, gegossen (mit amkal. Cu(NH4)2Cl4 geätzt).

Elektromotoren- und Maschinenbau. K_z 60—90 kg/mm², Brinellsche Kugeldruckhärte 150—225, φ 25—3 %, ψ 35—15 %. Die Bronze enthält etwa 90—91 Cu, 9—8 Sn und ½, P, ist vollkommen frei von Zn, Fe, Pb, Al und anderen die Gleitfähigkeit beeinträchtigenden Beimengungen.

Fig. 277 a und b zeigt solche Bronze im Gußzustand, bei dem das Gefüge noch recht grobkörnig ist, Fig. 278 ein aus derselben Bronze kalt gezogenes nahtloses Rohr

im Längsschliff.

Allgemeiner wird die Walzbronze nach DIN 1705 Bl. 1 WBz 6 mit 6—10 Sn durch Walzen oder Ziehen zu Halbzeugen verarbeitet. Die Desoxydation erfolgt im Schmelzfluß mit 0.02—0.05 % P-Cu. Früher wurde meist Sandguß, heute wird aus wirtschaftlichen Gründen fast nur Kokillenguß angewendet. Für Sonderzwecke werden runde Platten zur Herst. von Draht, Ringe, Büchsen oder Rohre auch nach dem Schleudergußverf. gewonnen, wodurch die Gußstücke sehr dicht werden. Beim Kokillenguß sind Lunker, Seigerungen und besonders die Zinnsäurekrankheit der Gußstücke schwierig vollständig zu vermeiden. Durch schnelle Entfernung aus der Gußform und schnelles Abkühlen an der Luft erhalten die Gußstücke die für die

Weiterverarbeitung wichtige höhere Festigkeit und Dehnung. Vor der Kaltbearbeitung wird zweckmäßig die Bronze nach langsamem Erhitzen bei 550—600° ausgeglüht.



Fig. 278. Längsschnitt durch ein kalt gezogenes Rohr derselben Bronze wie Fig. 277a u. b (mit amkal. Cu(NH₄)₄Cl₄ geätzt).

H. Borbeck (Werkstoffhdb. F 5) gibt für die mech. Eigenschaften der Walzbronze, die stark vom Sn-Gehalt beeinflußt werden, folgende Mittelwerte an:

aya anginigan san kalika kalika prilipi sa san			Stangen	Drähte	Bleche und Bänder
weich	Zugfestigkeit Dehnung Brinellhärte (4/100/30)	 . kg/mm² % . kg/mm²	_	40—50 50—70 —	40—50 60—70 rd. 77
hart	Zugfestigkeit	 . kg/mm² % . kg/mm²	50—52 15—20 rd. 190	70—90 1.5—3.0 —	75—80 1—5 rd. 170

Fig. 279 zeigt das Gefügebild einer halbharten Walzbronzestange von 20 mm Dm. am Querschnitt nach Ätzen mit amkal. (NH₄)₂CuCl₄-Lsg. Es besteht nur aus einheit-

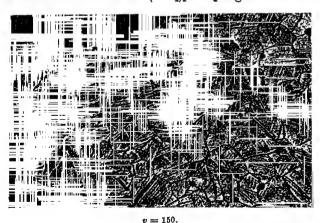


Fig. 279. Gefüge des Querschliffs einer Walzbronzestange (mit amkal. Cu(NH4)2Cl4 geätzt).

lichen α-Mischkristallen, die vielfache Gleitlinien und Zwillingslamellen aufweisen. Fig. 280 veranschaulicht die Walzbronzeseele eines Compoundtelephondrahts mit Kupfermantel in einem wie vor geätzten Querschliff. Der Mantel erscheint dunkel, die Seele hell.

Silicium wird als Desoxydationsmittel dem Metallbade in Form von Al- oder Cu-Silicid zugesetzt. Es erhöht schon in kleinen Mengen Festigkeit und Härte bedeutend, wobei zugleich die Sprödigkeit sehr schnell zunimmt. Die Siliciumbronzen des Handels enthalten meist 99.50—99.98 % Cu und 0.5—0.02, selten bis 3.5 Si. Sie



Fig. 280. Compounddraht mit Walzbronzeseele und Kupfermantel im Querschliff (mit amkal. Cu(NH4)2Cl4 geätzt).

werden besonders zu Telegraphen- und Telephondrähten, Kabelschuhen und sonstigen elektrotechn. Teilen benutzt.

Arsenbronzen hat Bülles (D.R.P. 46214) vorgeschlagen. Die meisten Bronzen weisen einen geringen As-Gehalt auf. E. Heyn und O. Bauer (Mitt. Matprfg. 1911. 92) haben den Einfluß steigenden As-Gehalts auf die Eigenschaften einer Bronze mit 85 Cu und 15 Sn untersucht und konnten beim Schm. keinen schädigenden Einfluß des As (bis 1.52%) erkennen. Die Kokillengüsse (K) zeigten allgemein wesentlich größere Festigkeit und Härte als die Sandgüsse (S):

•	_					
Proz. As	Guß	Härte kg/mm²	σ _p kg/mm²	$^{\sigma_{\mathrm{f}}}$ kg/mm ²	$ m K_z$ kg/mm 2	φ %
0.18 {	S K	74 131	3.1 11.7	11.3 18.5	12.2 31.3	0
0.21	S K	54 137	$\frac{2.6}{11.7}$	11.4 19.6 12.4	12.5 29.9 13.8	$0.1 \\ 2 \\ 1$
0.30	S K	73 125	$egin{array}{c} 4.2 \ 11.7 \ 4.8 \end{array}$	19.2 13.9	31.3 14.7	3
0.65	S K S	93 143 99	12.2 5.2	20.9 14.4	30.4 14.0	2 2
0.88	K S	145 95	12.6 4.8	21.8 13.3	28.3 13.7	$\frac{\overline{2}}{0}$
1.52	$\tilde{\mathbf{K}}$	160	12.2	23.9	28.9	2

Über den zulässigen Antimon-Gehalt im Rotguß berichtete J. Czochralski (Z. Met. 1921. 13. 276). Bei einer durchschnittlichen Zus. von 76 Cu, 9 Sn, 5 Zn mit bis zu 4 Sb und bis zu 5 Pb zeigte sich im Gefüge mit steigendem Sb-Gehalt nur eine kleine Vermehrung des α - γ -Eutektikums. Das Sb wirkt also ähnlich wie ein erhöhter Sn-Zusatz. Bei Sb-Gehalten unter 0.3 % läßt sich kein nachteiliger Einfluß auf die mech. Eigenschaften erkennen. Beim Gießen von Armaturen ist mehr als 0.4 Sb schädlich, weil dadurch leicht undichte Stellen entstehen können. Auch die Mikrolunkerbildung scheint durch höheren Sb-Gehalt begünstigt zu werden.

Zinkbronzen mit nicht mehr als 2 Zn besitzen etwas größere Proportionalitätsgrenze und Bruchfestigkeit als die gewöhnlichen Bronzen; nach Guillet:

	Zusar	nmensetz	ung	PropGrenze	Festigkeit	Dehnung	
=	Cu	Sn	Zn	kg/mm²	kg/mm ²	%	
	90.34	9.62	0.04	11.6	27.4	24.5	
	90.45	8.93	0.62	12.5	28.4	23.5	
	90.24	6.90	2.86	10.0	22.7	27.5	
	91.36	4.52	4.12	6.5	16.4	16.5	

Bei Bleibronzen unterliegt das Pb, das sich zwischen den Gefügebestandteilen ausscheidet, leicht erheblichen Seigerungen. Diesen beugt man nach Hendrich sen und Admerdurch Zusatz von wenig Ni vor. Erhöht man den Pb-Gehalt, wie es nach dem Vorgange von Amerika jetzt auch in Deutschland geschieht, so muß der Ni-Zusatz ebenfalls steigen. So erhält man Material für hoch beanspruchte Lagerschalen in überlegener Feinheit der Güsse, die allerdings viel Erfahrung voraussetzen. Nach Fig. 281 zeigt eine deutsche Bleibronze mit 65 Cu, 25 Pb, 6 Ni, 2 Sn schon im




v = 75. Fig. 281. Deutsche Bleibronze im polierten Schliff.

polierten Schliff das Pb (dunkel) fein und gleichmäßig verteilt als Umhüllung der Mischkristalle. Ähnlich (Fig. 282) ist das Gefüge der Bleibronze Thermit, die 15 % Pb und als Rest die bei Maschinenbronze übliche Zus. hat.

Nach J. Czochralski (Z. Met. 1921. 13. 171) wird ein Pb-Gehalt bis 5 % im Rotguß im Gefüge nicht bemerkbar; 6—8 % Pb werden in fester Lsg. aufgenommen, wenn die Schmelze gut gerührt wird. Ein Zusatz bis zu 6 % Pb verbessert die Bearbeitbarkeit des Rotgusses durch schneidende Werkzeuge, ohne die Gießbarkeit ungünstig zu beeinflussen. Im Gegenteil wird durch das Blei die Schmelztemp. erniedrigt und die Gießbarkeit verbessert.

Mangan kann als Desoxydationsmittel benutzt werden. Es erhöht bis zu einem Gehalt von 2 % die Festigkeit und Dehnung, hat aber sonst nicht die Wirkung des P.

Vorteilhaft ist die gemeinsame Anw. von Mn und P. Man setzt das Mn der geschm. Leg. in Form von Mangankupfer (Cupromangan) mit 20—30 % Mn zu, das durch gemeinsame Red. der Öxyde erhalten wird. Ferromangan (80 %ig) ist geeignet, wenn auch Fe in die Bronze gebracht werden soll. Die englischen und amerikanischen "Manganbronzen" zu Schiffsschrauben usw. sind mit Mn desoxydierte Zinnbronzen. Für solche Legg. wird eine Zugfestigkeit von 63 kg/mm² mit 10 % Dehnung und eine Elastizitätsgrenze von 47—53 kg/mm² angegeben (vgl. die amerikanischen Anforderungen, Ch. Z. 1928. 52. 18). Die neueren "Manganbronzen", oft als schmiedbare Bronzen angekündigt, wie das Olpeametall, Parsons Manganbronzen bronze u. a., nähern sich in ihrer Zus. dem Muntzmetall. Reine Manganbronzen bronzen sind sehr widerstandsfähig gegen hohe Temp. und werden (gewöhnlich

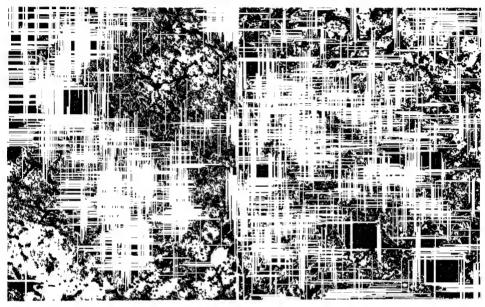

v = 150. b Fig. 282 a u. b. Gefüge von Bleibronze "Thermit". a nur poliert; b mit amkal. Cu(NH₄)₂Cl₄ geätzt.

mit 5—6 % Mn) zu Stehbolzen für Lokomotivfeuerbüchsen benutzt. Eine Mn-Cu-Leg. mit 10 % Mn besitzt eine abs. Festigkeit von 18.7 kg/mm² und eine Elastizitätsgrenze von 10.8 kg/mm² bei 8.3 % Dehnung.

Sonderbronzen mit hohem Gehalt an *Eisen* zeigen im Gefüge direkte Einschlüsse von Fe. Die Menge dieser hellen Einschlüsse in Fig. 283 a und b läßt (E. Maurer, Krupp. Monh. 1922. 3. 249) den verschiedenen Fe-Gehalt der sog. Rübelbronze erkennen.


Über praktisch erprobte Legg. für Lagerschalen, Lagerbüchsen, Gleitbahnen und Spurpfannenlager berichtete Rieger (Uhland 1919. 217; Werkstattstechn. 1919. 327) ausführlich.

d) Aluminiumbronze.

Al-Zusatz zu eigentlichen Bronzen ist schädlich. Aluminiumbronze erhält man durch Einbringen von trockenen Al-Barren in geschm. Cu, von dem Al unter starker Wärmeentw. aufgenommen wird. Letztere rührt zum Teil her von der Zers. von Cu₂O durch Al. Diese Desoxd. begünstigt wesentlich die Beschaffenheit der Leg. Nach gutem Umrühren mit einem eisernen Löffel, der gewechselt werden muß, sobald er rotwarm geworden ist, gießt man bei Orangerotglut in Sandformen. Stellt man

Al-Bronze nicht aus reinen Metallen, sondern aus hochproz. Al- und Si-Cu-Legg. her, so gewinnt man schneller homogene Bronzen. Beim Gießen ist das bedeutende Schwindmaß (1.8—2 %) zu berücksichtigen und sorgsam das Gußstück von Oxydhäutchen rein zu halten. Gasabsorption tritt nur bei starker Überhitzung ein. Seigerung ist nicht festgestellt worden. Die Leg. erstarrt plötzlich. Durch Zusatz von Si, P, B kann ihre Festigkeit gesteigert werden; besonders wirksam ist die Zugabe von 2—3 % Cd. Die Bruchfestigkeit 32—35 kg/mm² einer Bronze mit 5 % Al wurde durch 0.5 % V auf 68.5 erhöht. Mn-Al-Bronze, deren Gehalt an Al die Hälfte des Mn-Gehalts (10 % und weniger) beträgt, besitzt gute Gießfähigkeit und mech. Eigenschaften. Die Bemühungen, auch Cr, W und sonstige Metalle zur Verbesserung der Al-Bronze zu benutzen, haben bisher nur bei Fe Erfolg gehabt.

Die Al-Bronzen gleichen in ihren Eigenschaften den Zinnbronzen. Neben niedriger Proportionalitätsgrenze besitzen solche mit 0—7.35 % Al geringe, die mit 7.35 bis

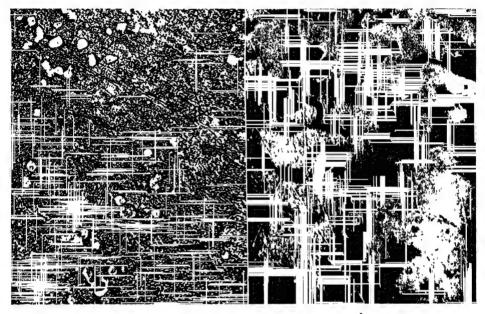

v = 800. a b Fig. 283 a u. b. Gefügebilder von Rübelbronzen mit verschiedenem Eisengehalt (geützt mit HNO₃).

11 % Al hohe Bruchfestigkeit. Von 10 % Al abwärts wächst die Zähigkeit schnell. Die Bruchdehnung erreicht bei 5 % Al an gegossenem Material 64 % bei 40 kg/mm² Zugfestigkeit. Durch Gießen in eiserne Formen sollen die Al-Bronzen fast ebenso hart und zäh wie durch Kaltwalzen werden.

Man verarbeitet nur Bronzen bis 11 % Al, weil bei höherem Gehalt die Sprödigkeit schneller zunimmt. Dies ist durch das G e f ü g e bedingt, das bis etwa 9 % Al nur aus rotgelben α -Mischkristallen besteht, die Fig. 284 an einer Bronze mit 7.95 % Al nach Ätzen mit HNO3 zeigt, während von etwa 10—15 Al daneben noch stengelige, harte, gelbe β -Mischkristalle auftreten, die in Fig. 285 neben den α -Mischkristallen an einer Bronze mit 10.84 % Al zu sehen sind. Die β -Mischkristalle zerfallen bei langsamer Abkühlung, unter Veränderung der Farbe, in α -und γ -Mischkristalle. Höherproz. Al-Bronzen werden nur zu Legierungszwecken hergestellt. Bei einem Gehalt von mehr als 20 % Al ist die Farbe bläulich weiß, von 20—15 weiß, dann wird sie mehr und mehr gelb und bei 5 Al rein goldgelb, bei 3 Al rotgoldig. Bei 140° entsteht eine tief goldgelbe, sehr beständige Anlauffarbe.

Bei der Wärmebehandlung können schon Tempp. von 400° den Legg. außerordentlich schädlich werden. Abschrecken macht die Bronze weicher und geschmeidiger. Guillet fand folgende Zahlen:

Abschreck-	1. 9 gew	1.95 Cu, 8.0 alzt und geg	3 Al lüht	2. 93.13 Cu, 6.76 Al gegossen			
temperatur	Festigkeit kg/mm²	Dehnung %	Härte (B.)	Festigkeit kg/mm²	$\begin{array}{c} \textbf{Dehnung} \\ \% \end{array}$	Härte (B.)	
nicht abgeschreckt 300° 400° 500° 600° 700°	46.2 51.15 44.8 47.8 47.8 49.5	43.5 42.5 34.5 38 43 45.5	95 91 88 83 75 61	24.7 24.1 20.7 28.2 27.2 27.8	49 52 70 62 63 66	61 61 58 61 61	

Das el. Leitvermögen beträgt bei 1, 5 und 10 % Al 18, 13 und 6 % von dem des Cu. Die Al-Bronzen lassen sich gut walzen, schmieden und pressen. Die Schmiedetemp. liegt zwischen dunkler und heller Kirschrotglut; Si-freie Bronze ist auch noch bei gewöhnlicher Temp. schmiedbar. Bronze mit 10 % Al (mit oder ohne Si) füllt bei Kirschrotglut durch Schmieden und Pressen die feinsten Formen in den Gesenken

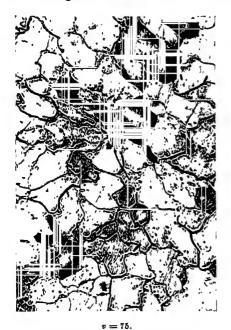


Fig. 284. Aluminiumbronze (mit HNO_s geätzt) mit nur α-Mischkristallen.

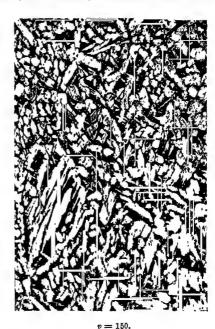


Fig. 285. Aluminiumbronze (mit HNOs geätzt) mit α- und β-Mischkristallen.

aus. Solche mit 5 % Al läßt sich bei häufigem Ausglühen kalt walzen, höherproz. nur in rotwarmem Zustand. Durch Bearbeiten bei möglichst niedriger Temp. wächst, ohne daß die Dehnbarkeit sich stark vermindert, die Härte und Festigkeit der Bronze, die dabei auch einen hohen Grad von Elastizität annimmt. Die neuen deutschen Reichsscheidemünzen und die neuen französischen 1-Fr.-Stücke bestehen aus 8.5%ig. Aluminiumbronze, die auch in der Tschechoslowakei für Scheidemünzen Verw. findet.

Reine Al-Bronze ist sehr widerstandsfähig gegen chem. Agentien, besonders gegen O₂ der Luft, Meerwasser, Sulfitlaugen, Cl. Gegen org. Säuren ist sie nicht ganz beständig; sie eignet sich nicht zur Aufnahme saurer Speisen; bei Berührung mit schweißigen Fingern wird sie fleckig und unansehnlich. Aber sie erleidet im Vergleich mit andern Bronzen den kleinsten Substanzverlust, den geringsten Verschleiß durch mech. und chem. Angriffe. Größerer Gehalt an Si, Gehalt an P, Fe, Zn macht sie leichter angreifbar.

3. Messing (und Kupferzinklegierungen).

In den Gewerben ist Messing die wichtigste Leg. Es ist nach der Bronze wohl die am längsten bekannte. Der Name dürfte aus dem lateinischen "massa" herstammen, womit ein aus dem Schmelzverf. hervorgegangener Regulus oder König bezeichnet wird. Nach anderer Auffassung soll die Bezeichnung von den Messinöken, einem Volksstamme am Schwarzen Meere, hergeleitet sein. Im Mittelalter findet sich manchmal auch die Schreibweise "Mössing" statt Messing.

Obwohl im Altertume Zn als Metall noch nicht hergestellt werden konnte, war den Römern doch das Messing schon bekannt. Es wurde nach damaliger Ansicht Cu durch Verschm. mit Galmei "gefärbt", ein Verf., das bis in die Mitte des 19. Jahrh. in Anwendung geblieben ist, obwohl schon 1742 van Swab entdeckte, daß Messing durch Verschm. von Cu mit Zn zu gewinnen sei. Angeblich soll die Erzeugung des Messings durch Eras mus Ebener im Jahre 1550 in Nürnberg bekannt geworden sein. Die alte Herstellungsweise wurde vielfach für besser gehalten, wenn sich auch schon Jacob Emmers en bemühte, das Verschm. von Zn mit Cu einzuführen. Das nach dem alten Verf. in Tiegeln hergestellte Messing wurde nicht unmittelbar vergossen, sondern kam als Arko oder Rohmessing in den Handel.

Auch heute noch bedient man sich bei der Messingerzeugung mit Vorteil der Tiegelschmelzung, denn beim Schm. im Flammofen würde sich zuviel Zn verflüchtigen. In einen gut vorgewärmten Tiegel werden neben Altmessing Cu und Zn in wechselnden Schichten eingetragen und mit Kohlenstaub überdeckt. Je nach der Größe der Tiegel und des angewendeten Ofens ist die Schmelze nach 2—4 st beendet. Zur Herst. von Tafelmessing wird zwischen eisernen oder steinernen Platten gegossen, während die Gußformen für sonstige Gußwaren aus fettem Sande hergestellt und gut getrocknet werden. Bei der Berechnung des Tiegeleinsatzes ist darauf zu achten, daß etwas mehr Zn zugesetzt werden muß, da dessen Abbrand meist 5—8 % beträgt. Der Gesamtabbrand pflegt beim Tiegelschmelzen 2—3 % zu sein. Neuerdings wird Messing in großen Werken in el. Hochfrequenzöfen erschm., die bei dauerndem Betriebe sehr wirtschaftlich sind, auch als Naß- oder Grünsandguß vorteilhaft vergossen.

Als Gelbgußoder Messing werden alle Cu-Zn-Legg. bezeichnet, die deutlich gelbe Farbe besitzen. Die Zus. kann nach der Farbe, besonders auf frischen Bruchflächen, beurteilt werden. Ist der Zinkgehalt 0—20 %, so ist die Farbe rot bis rotgelb; diese Legg. sind der Tombak oder Rotguß. Bei 20—50 % Zn liegen die Zuss. der verschiedenen Messing - Sorten, die alle gelbe Farbe besitzen. Das beste Messing für Draht, Blech (besonders für Tiefziehzwecke geeignetes) enthält 27—33 % Zn und besitzt grüngelbe Farbe auf der Bruchfläche. Gutes Messing für Halbzeuge und Gußenthält 33—45 % Zn und hat goldgelbe Farbe. Es wird auch Preßmessing genannt, da es zum Unterschiede von ersterem in der Wärme geschmiedet oder gepreßt werden kann. Minderwertiger Messingguß dagegen enthält 45—55 % Zn, und seine Bruchfläche geht von Gelb mit steigendem Zinkgehalte mehr zu Graugelb über. Außer den unvermeidlichen kleinen Mengen von Verunreinigungen, wie sie in techn. Legg. immer vorkommen, sollen neben Cu und Zn keine anderen Metalle vorhanden sein. Bei Messing für Schrauben oder für Teile, die mit schneidenden Werkzeugen weiter verarbeitet werden sollen, ist ein Zusatz bis zu 2 % Pb zweckmäßig, da sich dann die Späne besser ablösen.

Das Normenblatt (DIN 1709, Bl. 1, vom April 1925) für Messing ist folgendes¹):

¹⁾ Siehe Fußnote 2, S. 149.

Rohstoff.

Messing.

DIN 1709 Bl. 1

Bezeichnung von Gußmessing mit 67% Cu: GMs 67 DIN 1709.

(Die Bezeichnung ist einzugießen oder aufzuschlagen.)

-	Benennung	Kurz-		hre Zus. in (Rest Zn)	Behandlung	Verwendungsbeispiele
			Cu	Zusätze		-
				I. (Gußmessing.	
,	Gußmessing 63	(iMs 68	68	< 8 Pb	Bearbeiten mit spanab- hebenden Werkzeugen	Gehäuse, Armaturen usw.
	Gußmessing 67	GMs 67	67	< 8 Pb	Wie vor, Hartlöten	1
	Sondermessing gegussen	So-GMs	5560	Mn + Al + Fe + Sn bis su 7.5 % *)	Bearbeiten mit spanab- hebenden Werkzeugen	Schiffsschrauben, kleine Lager, Überwurfmuttern, Grundringe, Beschlagteile, Schiffsfenster, Gußstücke von hoher Festig- keit.
1				II. Walz- u	nd Schmiedemessing.	
	Hartmessing (Schrauben- messing)	Mu fit	5H	2 Pb		Et an gen für Schrauben, Drehteile, Profile für Elektrotechnik, Instrumente, Schaufenster und sonstige Bauteile, Warm pre Batücke (Armaturen, Beschläge, Ersatz für Guß), Bleche für Uhren, Harmonikas, Taschenmesser, Schloßteile
	Schmiedomessing (Munts-Metali)	Ms 60	60		Wie vor, mäßiges Blegen und Prägen	Stangen, Drähte, Bleche u. Rohre für mannigfaltige Zwecke, be- sonders für den Schiffbau zu Kondensatorrohrplatten, Be- schläge, Vorwärmer u. Kühler- rohre
	Druckmessing	Ms 63	63		Ziehen, Drücken, Prägen, Hartlöten mit leichtfi, Schlaglot oder Silberlot	Bleche, Bänder, Drähte, Stangen, Profile für Metallwaren u. App., Rohre im Schiffbau
1 1	Halbtombak (Lötmessing)	Ms 67	67		Ziehen, Drücken (Kalt- bearbeiten), Hartlöten bei hohen Anforde- rungen	Bleche (u. a. für Musikinstru- mente), Rohre, Stangen, Pro- file, Drähte, Holzachrauben, Federn, Patronenhülsen
1	Gelbtombak (Schaufel- messing)	Ms 72	72		Ziehen, Drücken, Prägen (Kaltbearbeiten) bei heichsten Anforderun- gen an Dehn- und Haltbarkeit	Drähte, Bleche, Profile für Tur- binenschaufeln
	Relirottombak	Ms 80	80		Kaltbearbeiten (Kunst- gewerbe)	Bleche, Metalltücher, Metall- waren
	Mittelrottombak (Goldtombak)	Ms 85	ช 5			
	Rottombak	Ms 90	90			
	Sondermessing gewalzt	So-Ms	55 60	Mn + Al + Fe + Sn bis zu 7.5 %*)	Warmpressen, Schmieden	Kolbenstangen, Verschraubun- gen, Stangen zu Ventilspindeln, Profile, Dampfturbinenschau- feln für ND-Stufen, Bleche, Rohre, Warmpreßteile von hoher Festigkeit

^{*)} baw. Ni; s. DIN 1709, Bl.2.

Wie aus den letzten Angaben auf dem Normenblatt hervorgeht, sucht man die messingähnlichen Legg., wie Aich-, Sterro- und Deltametall, in die Klasse der Sondermessingsorten einzureihen, um leichter einen Überblick zu gewinnen, denn ihren Eigenschaften und der Zus. nach gehören sie dahin. Bemerkenswert ist dabei, daß die kleinen Zusätze von Fe, Mn, Sn und Ni einen günstigen Einfluß auf die Eigenschaften ausüben.

Kupferzinklegg. mit bis zu 10~% Cu sind bei den Zinklegg. behandelt. — Über Sondermessinges. das vorstehende Normenblatt. Über Messinghalbzeugeunterrichten die Leistungsblätter der deutschen Industrienormen DIN 1751, 1755—1765, 1772 und 1775.

Das Gefüge der Cu-Zn-Legg. besteht bei langsamer Abkühlung nach dem Guß (vgl. das Zustandsschaubild Fig. 194, S. 101):

Proz. Zn	Gefügebestandteile
0—36 36—48 48—60 60—69 69—81 81—87 87—97.5 97.5—100	α -Mischkristalle α + Eutektoid (α + γ) oder β -Mischkristalle γ + Eutektoid (α + γ) oder β -Mischkristalle γ -Mischkristalle γ - + ε -Mischkristalle ε - Mischkristalle ε - + γ -Mischkristalle γ -Mischkristalle

Die Härte steigt mit dem Zn-Gehalt bis zu 36 % Zn langsam, dann schneller an. Die Dehnung wächst bis zu 30 % Zn und fällt dann ab. Die Festigkeit steigt bis zu 45 % Zn (vgl. Fig. 74, S. 50). Dies steht in Zusammenhang mit dem Gefüge, das auch die Formgebungsmöglichkeiten bedingt. Das α-Messing (bis 36 % Zn) ist zweckmäßig nur kalt zu bearbeiten, während Messing mit über 36 bis 48 % Zn vorzugsweise in Rotglut verformt wird (Heißpreßmessing). Bei 36—42 % Zn kann auch Kaltbearbeitung stattfinden; bei höherem Zn-Gehalt ist dies nur in sehr geringem Maße möglich.

Das $\alpha + \gamma$ -Eutektoid finden wir im Gefüge des Messings mit 36—48 % Zn nur selten, denn der Zerfall der über 470° beständigen β -Mischkristalle erfolgt nur sehr langsam, so daß wir hier im Gefüge im allgemeinen neben den α - auch β -Mischkristalle antreffen. Die Ggw. gewisser Zusätze kann den Zerfall der β -Mischkristalle sehr beschleunigen. Sonst erreicht man ihn meist nur durch wochenlanges Glühen bei Tempp. dicht unterhalb der Umwandlungshorizontalen (bei α 470°). Durch die Umwandlung der β -Mischkristalle wird große Sprödigkeit hervorgerufen, die jede Kaltformgebung ausschließt. Nach J. Czochralski (Moderne Metallkunde, 29) (vgl. O. Bauerund M. Hansen, Der Aufbauder Cu-Zn-Legg., Berlin 1927) liegt die Sättigungsgrenze der α -Mischkristalle bei 37.5 % Zn und das Gebiet der α + β -Mischkristalle (oder Eutektoid α + γ) zwischen 37.5 und 46 % Zn, wonach also eine kleine Veränderung des bisherigen Zustandsschaubildes vorzunehmen war.

Für die Warm verarbeit ung des Messings ist die gute Bildsamkeit der β -Mischkristalle bei höherer Temp. wichtig, die das Heißpressen von Rohren, Stangen und Profilen, auch von Formstücken ermöglicht. Sowie bei der Bearbeitungstemp. größere Mengen α -Mischkristalle vorhanden sind, bilden sich, weil diese bei höherer Temp. nur wenig Bildsamkeit besitzen, leicht Risse und Bruch.

Durch gewisse Zusätze wird auch die Grenze der α -Mischkristalle verschoben. Ni und Mn bewirken eine erhöhte Löslichkeit des Zn; Al und Sn drücken diese herab, so daß im Gefüge mehr β -Mischkristalle auftreten. Fe und Pb scheinen das Verhältnis von α - zu β -Mischkristallen nicht zu beeinflussen. Es wurden sog. "G l e i c h-

Messing. 181

gewichtskoeffizienten" aufgestellt, die angeben, wieviel Teile Zn durch die Zugabe des Fremdmetalls ersetzt werden. Die Angaben verschiedener Forscher stimmen nicht völlig überein. Nach W. Guertler (Z. Met. 1921. 13. 492) soll


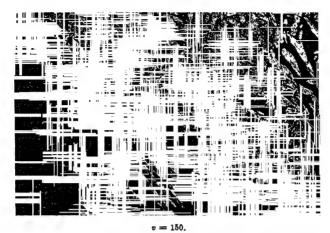


Fig. 286. Gefüge von Preßmessing (a-β-Messing) mit rd. 58 % Cu (mit amkal. (NH₄)₂CuCl₄ geätzt).

1 Tl. Al die 4fache, 1 Tl. Sn die 3fache Menge Zn ersetzen. Nach L. Guillet (Rev. Mét. 1905. 2. 97; 1906. 3. 243) beträgt dieser Gleichgewichtskoeffizient für Si = 10, Al = 6, Sn = 2, Mg = 2, Pb = 1, Fe = 0.9, Mn = 0.5, Ni = -1.1 bis -1.7.

Die folgenden Figuren zeigen die Abhängigkeit des Gefüges vom Zinkgehalt. Das kennzeichnende Gefüge eines heiß gepreßten α-β-Messings mit

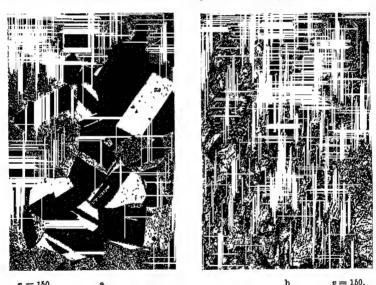

= 150. a b v = 10 Fig. 287. Patronenmessing mit 68 % Cu (mit amkal. Cu-Lsg. geätzt). a ausgeglüht; b stark kalt gereckt.

rund 58 Cu, 42 Zn ist in Fig. 286 dargestellt. Ausgeglühtes Patronenmessing mit 68 Cu, \sim 32 Zn, \sim 0.1 Pb zeigt (Fig. 287 a) einheitliche α -Mischkristalle. Das Gefüge desselben Messings nach starker Kaltreckung geht aus Fig. 287 b hervor. Auch bei 67er Messing (d. h. Messing mit 67 % Cu) finden wir im Gefüge nur α -Misch-

kristalle, die nach starker Kaltbearbeitung stark gereckt und mit Fließlinien durchsetzt erscheinen können, wie dies Fig. 288 erkennen läßt. Bei 37 % Zn treten schon

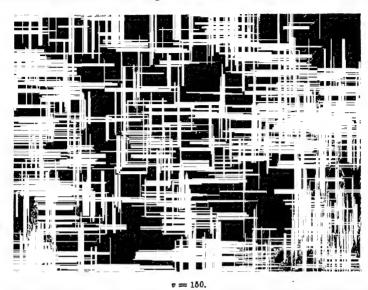


Fig. 288. Längsschnitt durch eine stark kalt gewalzte Stange aus 67er-Messing (geätzt wie vor).

 β -Mischkristalle im Gefüge auf, wie dies aus den wenigen dunklen Gefügeteilen in Fig. 289 a zu sehen ist. Ihre Menge nimmt mit steigendem Zn-Gehalt schnell zu, wie Fig. 289 b im Querschnitt durch eine heiß gepreßte Messingstange mit rd. 60 % Cu zeigt.

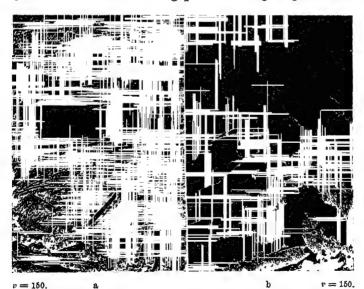


Fig. 289. Gefügebilder von Heißpreßmessing (geätzt wie vor). a 68er-Messing, ausgeglüht, mit wenigen; b 60er-Messing mit vielen dunklen β -Mischkristallen.

Das Heißpressen des Messings zu Halbzeugen (wie Stangen, Rohren und Profilstangen) wird jetzt in größtem Umfang ausgeübt. Aus Stangenabschnitten werden ebenso wirtschaftlich große Mengen von Armaturen und kleineren Gegen-

Messing. 183

änden heiß gepreßt. Gerade die Wirtschaftlichkeit dieses Verf. hat die Entw. des essing-Spritzgusses (s. S. 187) sehr behindert. Die Formgebung oder Formgestaltung

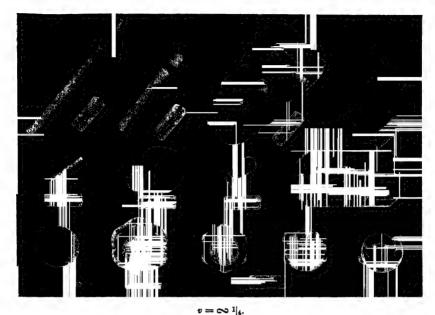


Fig. 290a. Verschiedene Heißpreßmessingteile in ihrem Entwicklungsgang.

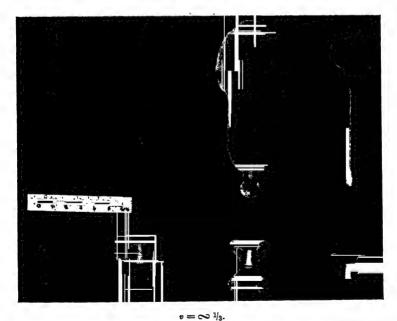


Fig. 290b. Entwicklungsgang eines Gashebels aus Heißpreßmessing und einer Flügelschraube.

der Heißpreßgesenke spielt eine große Rolle bei der Erzeugung gesunder Teile. Vielfach wird in zwei oder mehr Stufen hintereinander heiß gepreßt, wenn auf einmal nicht genügende Formänderung erzielt werden kann. Die Figg. 290 a und b zeigen

einige solche Heißpreßteile aus Messing und ihren Entwicklungsgang bei der Herst. Die auf der Stangenpresse gewonnenen Stangen, Rohre usw. werden dann noch kalt weiterherunter gezogen und genau kalibriert. Messingbleche werden heute meist warm



Fig. 291 a. Heißpreßmessingband, das beim Pressen von selbst eingerissen ist, da die Preßtemp.
zu niedrig war.

vor- und kalt fertiggewalzt; ebenso Bänder. Der Kaltbearbeitungsgrad darf aber nicht zu groß gewählt werden; sonst besteht die Gefahr des Aufreißens beim Lagern. Beim Heißpreßmessing kommen leicht Fehler der Bearbeitungstemp. und der Zus. vor. Fig. 291 a zeigt ein solches fehlerhaftes Band, Fig. 291 b und c ebensolche

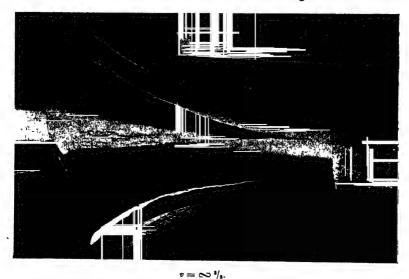


Fig. 291 b. Beim Heißpressen aufgeplatzte Messingstange infolge zu niedriger Preßtemp. und fehlerhafter Zusammensetzung.

Stangen, die außerdem nur 53.6 statt 58—60 % Cu besitzen. Die fehlerhaften Stücke sind sehr reich an β -Mischkristallen, die Kaltsprödigkeit bewirken. Die Preßtemp. war zu niedrig gewählt worden, so daß die Stangen sofort nach dem Verlassen der Preßmatritze von selbst aufplatzten (in Fig. 291 c stärker als in 291 b). Die Brinell-

Messing. 185

härtezahl bei solchen an β -Mischkristallen reichen Messingsorten ist sehr hoch, etwa 130—170, und zeigt fast ebenso sicher ein fehlerhaftes Messing an wie die mkr. Gefügeunters. Wenn die Schliffe nach dem Ätzen mit amkal. $(NH_4)_2$ CuCl₄-Lsg.

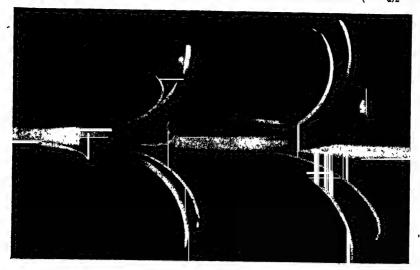


Fig. 291 c. Beim Heißpressen aufgeplatzte Messingstange infolge zu niedriger Preßtemp. und fehlerhatter Zusammensetzung.

schwefel- oder grüngelb erscheinen, sind sehr viele, ja fast ausschließlich, β-Mischkristalle im Gefüge vorhanden. Sie zeigen schlechtes Messing an.

Messing mit zu wenig Cu, in dem also die bei gewöhnlicher Temp. spröden

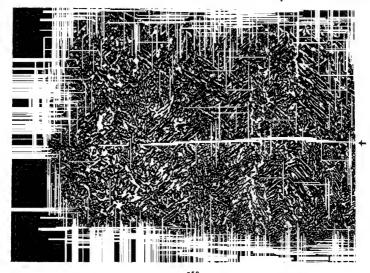


Fig. 292. Gefüge von Heißpreßmessing (mit amkal. $(NH_4)_2$ CuCl₄) geatzt) mit zu geringem Cu-Gehalt (zu viel β -Mischkristallen). Der dunkle Strich beim Pfeil zeigt einen Riß.

β-Mischkristalle vorherrschen, neigt sehr zur B. von Rissen, namentlich wenn es bei zu niedriger Temp. heiß gepreßt oder gar kalt gereckt wurde. Fig. 292 zeigt einen solchen Heißpreßteil aus Messing mit 57.30 Cu, 41.68 Zn, 0.72 Pb, 0.35 Fe, 0.22 Sn+Sb, in dem ein dunkel erscheinender Riß entstanden ist.

Ein solcher dunkler Anriß zeigt sich auch (Fig. 293), wenn eine zu stark ausgesprochene Zeilenstruktur des α - β -Messings vorhanden ist. Werden die Rohlinge zum Pressen zu hoch erhitzt, und wird das Pressen bei zu hoher Temp. vorgenommen,

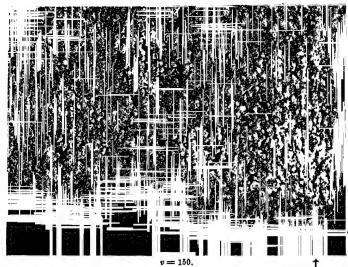


Fig. 298. Zu starkes Zeilengefüge von Heißpreßmessing (wie vor geätzt) zeigt beim Pfeil einen Anriß.

so entsteht ein zu grobes Gefüge, wie es in Fig. 294 erscheint. Dabei können durch den entweichenden Zn-Dampf die Preßstangen sogar aufplatzen.

Gegen Korrosion durch Grubenwässer mit Säuregehalt und auch gegen alkal. W. ist das α - β -Preßmessing nur wenig widerstandsfähig, denn es findet, von

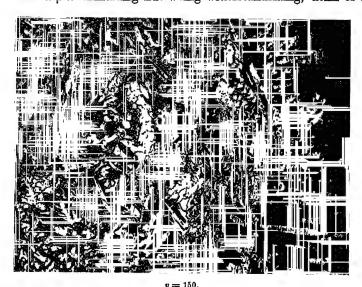


Fig. 294. Gefüge eines durch Überhitzung verdorbenen Presmessings (wie vor geätzt).

den β-Mischkristallen ausgehend, leicht eine örtliche Entzinkung statt, wobei das ursprünglich in Lsg. gegangene Cu an derselben Stelle schwammförmig und rot ausgeschieden wird. Dies sieht man schon auf den ungeätzten, nur polierten Schliffen

(Fig. 295). Hierher gehören wohl auch die "pfropfenförmigen Entzinkungen" (S. 148).

Der Messing-Spritzguß ist schon fast 30 Jahre lang bekannt. Doch werden erst

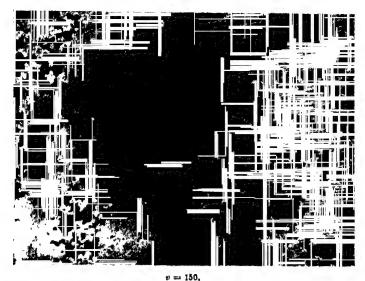


Fig. 395. Polierter Querschliff von Heißpreßmessing mit örtlicher Entzinkung der β-Mischkristalle durch Korrosion.

neuerdings mit ihm Waren in großen Mengen wirtschaftlich auch in Deutschland hergestellt. S. Junghans (Metallwirtsch. 1927. 6. 1050) berichtet über Festig-

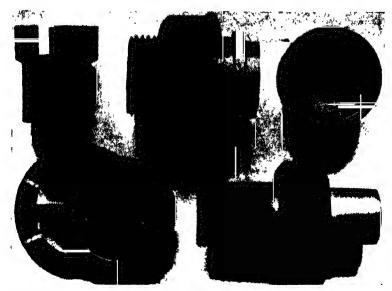


Fig. 196a. Bautscher Messingspritzguß vom Jahre 1928; sehr genau und von vorzüglicher Oberfischenbeschaffenheit. 13 nat. Gr.

keitsunterss. von ³/₄zölligen Gasrohrverschraubungen, wie solche in Fig. 296 a neben anderen Messingspritzgußteilen (nach einer Aufnahme des Verfassers) dargestellt sind. Das sehr feinkörnige Gefüge dieses deutschen Messingspritzgusses zeigt

Fig. 296 b. Es ist ein kennzeichnendes α - β -Messing und nach M. v. Schwarz (Z. Met. 1929. 21. 31) dem des amerikanischen Spritzgusses von 1918 (Fig. 296 c) sehr ähnlich (Fig. 296 d mit kleinen Lunkern). Ein gewisser Mangel des Messingspritzgusses ist seine ziemlich rauhe Oberfläche, so daß Nachbehandlung mit dem Sand-

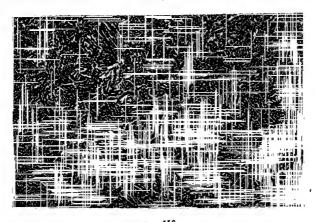


Fig. 296b. Sehr gleichmäßiges Kleingefüge von deutschem Messingspritzguß aus dem Jahre 1928.

strahlgebläse zweckmäßig ist. Die Oberflächenschicht soll, wie bei jedem Spritzguß, nicht durch eine nachträgliche Bearbeitung entfernt werden, denn unter der dichten Haut können leicht kleine Hohlräume auftreten, die die Gegenstände unansehnlich machen. Heute werden Stücke von 3 bis etwa 600 g mit Wandstärken von 1—6 mm hergestellt, wobei \pm 0,1 mm bei 25 mm Länge oder Dm. eingehalten werden können. Der Messingspritzguß wird erst bei sehr hohen Stückzahlen (5000—100000) wirt-

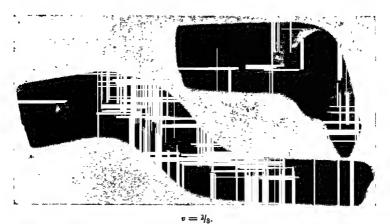


Fig. 296 c. Amerikanischer Messingspritzguß vom Jahre 1918 zeigte im Innern, unter einer verdickten Stelle, einen großen Lunker. Die Oberfläche ist wenig sauber und schlierig.

schaftlich, ausgenommen bei Teilen, die sonst eine sehr teure Nacharbeit erfordern. In der Anw. kann er für bestimmte Zwecke geeigneter als das Heißpressen werden, verdient deshalb in Verbraucherkreisen mehr Beachtung als bisher.

Ganz neuerdings wird nach dem Vorgang von J. Pollak Messing-Preβguβ hergestellt, bei dem hoch erhitztes teigiges Messing durch sehr hohen Druck |(bis zu 1000 Atm.) in Stahlformen gedrückt wird. Es ist anzunehmen, daß das teigige Messing dabei verflüssigt wird. Dieses Verf. soll ganz lunkerfreie Gußstücke liefern.

Messing. 189

Schlaglot (Hartlot) ist Messing mit höherem Zn-Gehalt. Zum Hartlöten von Fe und Cu wird manchmal Messing selbst verwendet. Beim Löten von Messingteilen geht man meist so vor, daß man den Abfall von der Herst. mit einer gewissen Menge Zn verschm., die Schmelze körnt und zum Löten jener Messingteile verwendet. Man er-

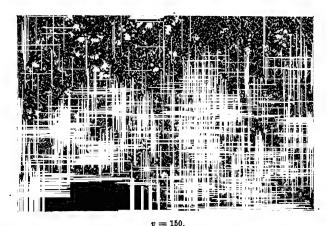


Fig. 296 d. Kleine Lunker in amerikanischem Messingspritzguß nach der Ätzung mit Ammoniak + Wasserstoffperoxyd.

reicht dadurch sicher einen genügend niedrigen Schmp. Für strengfl. Hartlot kommen Zusätze von 28.5—30 % Zn, für leichter fl. 35 % und leicht fl. 40—50 % zum Messing. Diese Hart- oder Schlaglote, die auch im Großen in eigenen Werken hergestellt werden, sind folgenderweise genormt¹) worden (April 1925):

Schlaglot (Hartlot).

Werkst offe.

Bezeichnung von Schlaglot mit 42 % Cu: MsL 42 DIN 1711. **DIN 1711**

Benennung	Kurzzeichen	Proz. Cu (Rest Zn)	Schmp.	Verwendung
Schlaglot 42	MsL 42	42	820	Lötung von Messing mit mehr als 60% Cu
Schlaglot 45	MsL 45	45	835	2. und 3. Lötung von Messing mit 67 % Cu aufwärts
Schlaglot 51	MsL 51	51	850	Lötung von Cu-Legg. mit 68 % und mehr
Schlaglot 54	MsL 54	54	875	Wie MsL 51 und für Kupfer, Rotguß, Bronze, Eisen, Bandsägen.

Beim Kurzzeichen MsL weist Ms = Messing auf die Zugehörigkeit zu diesem, L auf Lot hin. Für den Cu- und den Zn-Gehalt ist eine Abweichung von \pm 1 % zulässig. — Lieferart: in Körnern.

Silberlot. Um den Schmp. des Hartlots noch etwas herabzudrücken, so daß man leichter saubere Lötarbeiten, besonders von Messingteilen, herstellen kann, wird ihm noch Ag zugefügt. Ein größerer Zusatz an Zn oder Cd würde die Sprödigkeit und

¹⁾ Siehe die Fußnote 2 auf S. 149.

Flüchtigkeit zu sehr vermehren, Ag ist in dieser Hinsicht zwar teurer, wirkt aber wesentlich besser.

Normung¹) (April 1925):

Werkstoffe.

Silberlot.

DIN 1710.

Bezeichnung von Silberlot mit 4% Silber in Körnern: AgL 4 DIN 1710 Körner.

(Die Bezeichnung ist bei Streifenlot aufzuschlagen.)

Benennung	Kurz- zeichen	Zusar Cu	$rac{ ext{mmenset}}{ ext{Zn}}$	zung Ag	Schmp.	Lieferart	Verwendung
Silberlot 4 Silberlot 9 Silberlot 12	AgL 4 AgL 9 AgL 12	50 43 36	46 48 52	4 9 12	855 820 785	Körner	Lötung von Messing mit 58% und mehr Cu; für feinere Arbeiten, wenn eine saubere Lötstelle
Silberlot 8 Silberlot 25 Silberlot 45	AgL 8 AgL 25 AgL 45	50 40 30	42 35 25	8 25 45	830 765 720	Streifen (Stecklot)	ohne viel Nacharbeit er- reicht werden soll, sowie für Lötung von Kupfer- und Bronzestücken.

Für den Cu- und den Zn-Gehalt ist eine Abweichung von \pm 1 % zulässig; der Ag- Gehalt darf dadurch keine Verringerung erfahren.

Nach R. Schwirkus (Die Hartlote für Messing) ergaben Verss. der Phys. Techn. Reichsanstalt (D. 1894. 293. 64, 89):

Zusami	mensetzung in Pi	roz.	37 T 24
Cu	Zn	Ag	Verw. zum Löten
53	43	4	strengfi. Leg.
48	48	4	etwas weniger strengfl. Leg.
42	52	6	für Messingbleich und Draht, sehr allgemein verwendbar
43	48	9	für zweite Lötungen
38	50	12	für dritte Lötungen und als Ersatz für zinnhaltige Lote

B. Nickel und Kobalt sowie ihre Legierungen.

Nickel- und Kobalterze waren den alten Bergleuten wenig erfreuliche Erscheinungen, wie dies in deren Namen zum Ausdruck kommt³). Die beiden Metalle wurden früher wenig beachtet. Ni diente fast nur zur Herst. von Neusilber; dann erst kam seine Verw. für Nickelstahl und zur Vernicklung auf, wofür jetzt sehr große Mengen verbraucht werden. Verkobaltung ersetzt manchmal die Vernicklung. Außer in der Stahlindustrie wird jetzt viel Ni zu anderen Legg. verarbeitet. Neuerdings versprechen die hitze- und rostbeständigen Co-Legg. weite Anw. Auch für Magnetstahl-Legg. und als Ersatz von Ni kommt Co in immer höherem Maße in Frage.

Siehe die Fußnote 2 auf S. 149.
 Nickel = böser Berggeist; Kobalt = der irreführende Kobold. Vgl. a. W. v. Selve (Ni, sein Vorkommen, seine Herst. und Verw., Altena i. W. 1922) sowie Z. Met. 1921. 13. 40.

1. Das Nickel.

Rohnickel ist wie folgt genormt (DIN 1701, Juli 1925)1):

		В	ezeichnuz	ng vo	n Pl	atter	mick	el: P	lan	i D	INI	701.	
Ī —				Zusa	amme	nset	zung	in P	roz.			- '	
В	enennung	Kurz- wort	Reinge- halt min- destens]	Höch	tzul	ässige	Bei	meng	ung		Spez. Gew.	Verwendung für
			Ni (+Co)	Cu	Fe	Si	As	S	C	P	$rac{Mn}{+Sn}$		
ckel	Würfel- nickel Rondellen- nickel	Wüni			1		ı		ļ			8.4	Schmiedestücke, Bleche, Drähte, Stangen, Rohre, Ventilsitzringe, Guß- und Walz- anoden und für sämtliche Legier- zwecke.
Hüttennickel	Platten- nickel	Plani	98.5	0.15	0.50	0.20	0.03	0.03	0.3	Sp	Sp	8.6	dieselbenZwecke wie Wüni und Roni, ausgenom- men das Ver- schmelzen u. Le- gieren im Tiegel.
	Granalien- nickel	Grani					1			1		8.4	die gleichen
ni	Kathoden- ickel (Elek- olytnickel)	Kani	99.5	0.10	0.30	Sp	Sp	Sp	Sp	Sp	-	8.9	Zwecke wie Wüni und Roni.
ze	mgeschmol- enes Nickel (in Gra- talienform)	Uni	96.75	0.18	5 1.20	0.50	0.03	o.10	0.80	Sp	_	8.6	alle Legier- zwecke, falls be- sonderer Rein- gehalt nicht verlangt ist.

Die verschiedenen Benennungen und Verww. der vier Hüttennickelarten beruhen auf verschiedenen phys. Eigenheiten, die durch die Gewinnungsarten der Hütten bedingt sind.

Rohnickel des Handels ist ohne weitere Behandlung nur als Legierungszusatz zu verwenden. Zur sonstigen Verarbeitung muß es erst durch Umschm. raffiniert werden, wobei zur Desoxd. ein kleiner Zusatz von Mg (0.1 %) oder Mn (0.2 %) erfolgt. Ein kleiner Übsch. an letzterem ist nicht schädlich. Über das Gefüge von Elektrolyt-Ni siehe G. Wazau (Z. Met. 1924. 16. 482).

Der Guß erfolgt bei 1500—1550° und die Warmverformung bei etwa 1100° in möglichst neutraler, S-armer Atmosphäre. Rein-Ni wird viel zu Blech, Draht und Drahtnetzen verarbeitet und findet auch zu Kochgeschirren und chem. Geräten (wie Schalen, Tiegeln, Zangen usw.) Anw. Die Festigkeitseigenschaften sind sehr gut:

Durchschnittlich enthält Reinnickel etwas Co, 0.25-0.45 Fe, 0.2-0.3 Mn, 0.1 bis 0.2 Cu und 0.1-0.2 Si + C + S. Durch 3 Mn steigt (Bur. Stand. 1924. Circular 100)

¹⁾ Es gelten die Bemerkungen auf S. 149, Fußnote 2.

 K_z auf etwa 62 und sinkt φ von etwa 63 (bei Rein-Ni) auf 47. Rein-Ni kann el. oder autogen geschweißt, hart und weich gelötet werden. Es wird meist bei 60—80° mit

20 % H₂SO₄ gebeizt.

Vor dem Weltkriege wurden die Scheidemünzen in Österreich-Ungarn, die 25-Pf.-Stücke in Deutschland und Münzen in der Schweiz aus Rein-Ni angefertigt. Die Verarbeitung war ziemlich schwierig und bot guten Schutz gegen Münzfälschungen. Der Verbrauch an Ni steigt ständig, besonders durch die Verw. zu Nichrom als Heizdraht für alle el. Koch- und Wärmezwecke sowie Öfen bis zu $\approx 950^{\circ}$. Ni ist heute eines unserer wertvollsten Legierungsmetalle. Co steht ihm nicht nach.

2. Nickellegierungen.

Kupfernickel-Legierungen werden heute allgemein aus Elektrolyt-Cu und Würfelnickel in Graphittiegeln erschm. unter Zusatz der aus dem eigenen Werk stammenden Abfälle. Der Guß erfolgt nach Desoxd. mit etwa 0.05 % Mg bei 100° über dem Schmp. in eisernen Kokillen. Nach C. Schaarwächter (Werkstoff-Handbuch, Nichteisenmetalle, Berlin 1927, M 9) werden die Gußstücke von der narbigen Oberfläche befreit und zur Warmverformung in möglichst neutraler Atmosphäre auf 700—800° erhitzt, dann ausgewalzt. Die für Kaltverformung nötigen Zwischen-

glühungen werden unter Luftabschluß vorgenommen.

Die Legg. sind hart, dehnbar, beständig und umso weißer, je mehr Ni sie enthalten (bei 43 % silberweiß). Sie werden wegen ihrer phys. Eigenschaften heute viel verwendet. Mit 0—60 Ni sind sie bei gewöhnlicher Temp. unmagn. Die Thermokraft gegen Fe erreicht bei rd. 50 Ni einen Höchstwert. Verschiedene Legg. finden für el. Widerstände Verw., denn schon durch geringe Ni-Zusätze sinkt die el. Leitfähigkeit des Cu sehr stark; bei 50 Ni erreicht sie einen Niedrigstwert. Ein solches Widerstandsmaterial (W M 50) zeigt SG. 8.88, Schmp. 1270°, SW. rd. 0.098 cal/g. Grad, Wärmeausdehnung 0.000156, spez. el. Widerstand weich 0.48—0.50, hart 0.50—0.52. Der Temp.-Koeffizient bleibt in der Regel unter ± 0.00004, kann aber unter 0.000005 herabgedrückt werden.

C. Schaarwächter führt noch folgende Festigkeitswerte von weich

geglühten Drähten an:

Nr.	Legierung	Cu	$\mathbf{K}_{\mathbf{z}}$	φ
	Legici ung	%	rd.	rd.
I	1	90	28	40
\mathbf{n}		85	30	40
\mathbf{III}	Kupfer-Nickel	80	31	38
IV	1 "	75	33	36
\mathbf{v})	3033	42	34
VI	WM (Widerstandsmaterial)	42 - 45	48	38
VII	Apparateleg., weich	66.67	50	35-40
VIII	Apparateleg., hart gewalzt und angelassen	66.67	65	20

mit folgenden Durchschnittsanalysen (Rest Cu):

	_		$\mathbf{Gefunden}$				
Nr.	${f Legierung}$	Ni %	Mn %	Fe %			
II III IV V VI	85 Cu, 15 Ni 80 Cu, 20 Ni	14.5—15.5 19.5—20.5 24.5—25.5 rd. 29 42—46	rd. 0.20—0.25 rd. 0.10—0.30 rd. 0.20—0.30 rd. 2 rd. 0.40—0.80	0.10—0.15 0.20—0.25 0.20—0.25 0.20—0.30 0.20—0.30			

I dient für leonische Drähte; II und III für Geschoßmäntel, Münzen, Kondensatorrohre, Torpedoteile und Plattierzwecke; IV wird fast ebenso verwendet, besonders korrosionsfest; V und VI für el. Widerstände, zu Thermoelementen, im Apparatebau, ist noch korrosionsfester; VII für Beizgeräte, Pumpen, Apparateteile, Lebensmittelbehälter, Schiffsmaschinenteile usw.

Als Münzmetall benutzen Brasilien, die V. St. Amerika vor 1866 eine Leg. mit 12 % Ni, Deutschland jetzt und Belgien vor dem Kriege eine mit 25 % Ni. Diese Leg. dient auch zu Kochgeräten. Aus anderen Legg. fertigt man Geschoßmäntel.

Konstantan mit 40 % Ni zeigt große Beständigkeit des el. Leitungswider-

stands bei verschiedenen Tempp. und wird in der Elektrotechnik gebraucht.

M o n e l m e t a l l mit 50—70 % Ni, das nach Mitteilungen der Isolations-A.-G. in Mannheim-Neckarau seinen Namen von dem Entdecker Ambrose Monel hat, wird unmittelbar aus Rotnickelkies dargestellt und ist trotz des hohen Ni-Gehalts billiger als reines Cu. Man spricht deshalb, namentlich in Amerika, von einer "Nat urlegier ung", der man besondere Eigenschaften zuspricht. Da die Zus. der Erze schwankt, finden wir (Z. Ver. Ing. 1922. 66. 594; O. Bauer, Legierungen, 327) folgende Gehalte (in Proz.):

Monel-Metall	Ni (+ Co)	Cu	${\tt Fe+Mn}$	Si	C
$egin{smallmatrix} 1 \ 2 \end{smallmatrix}$	67 70	28 28.9	bis 5	Spuren	Spuren
3	74.5	25	0.5		
4	68	30.5	1.5		

Monelmetall ist ein sehr wertvoller Baustoff mit folgenden Festigkeitseigenschaften:

Behandlung der Stäbe	σ _f kg/mm²	K_x kg/mm ²	φ =
weich geglüht	25	55	35
	30	58	33
	40	60	25
	48	62	20
	72	73	10

Neuerdings können auch Gußstücke aus Monelmetall hergestellt werden, die bei $K_z = 58$, $\varphi = \infty 30$ aufweisen. Die sehr gute Festigkeit bleibt nach dem Ausglühen bei 800° ($K_z > 58$). Das Gefüge von verschieden behandeltem Monelmetall zeigen die Figg. 41—43, S. 27 u. 28. Wertvoll ist auch die gute Widerstandskraft gegen Korrosion.

Für Dampfturbinenschaufeln übertrifft Monelmetall alle anderen Legg. Auch auf Heißdampfarmaturen sowie chem. Gefäße und Geräte wird es mit Vorteil verarbeitet. Ihre gute Beständigkeit gegen Seewasser macht die Leg. für Marinezwecke geeignet, z. B. für Schiffskondensatorrohre, Ventile, Pumpen usw. (s. Z. Met. 1928. 20. 403).

Minargent aus 56.8 Ni, 39.8 Cu, 2.8 W und 0.6 Al ist sehr hart und dem Ag an Farbe und Glanz ähnlich. Aus alten Schlackenhalden gewann man in Suhl eine Cu-Ni-Leg. (Suhler Weißkupfer), die, wohl mit Zn oder Messing verschmolzen, zu Sporen und Beschlägen verarbeitet wurde. Es war die erste Ni-Leg., die in Europa techn. Verw. fand.

Kupfernickelzink-Legierungen bilden das Neusilber (Kunstsilber, Argentan, in Österreich Alpaka, in Frankreich Maillechort, in England German silver).

Ihre Zus. schwankt nach der Verw. und dem Preis der Leg. in weiten Grenzen: 5—34 % Ni, 13—36 Zn, 48—70 Cu. Daneben kommen im Neusilber noch vor: bis 4 Sn, bis 3 Pb, 0.1—5 Fe, bis 1 Mn, sowie Cd, Co, Mg, Al, P, Sb, W in kleinen

Mengen.

Nickelin ist eine neusilberähnliche Leg., etwa mit 54 Cu, 26 Ni und 20 Zn, die als Material für el. Widerstände benutzt wird. Da aber Neusilber seinen Widerstand im Lauf der Zeit ändert, bevorzugt man Zn-freie Ni-Legg., wie das Konstantan (S. 193) und das Manganin (Kapitel E.), die sich durch kleine Temp.-Koeffizienten des el. Widerstandes auszeichnen. Die Tabelle zeigt die spez. el. Widerstände einiger Legg. im Vergleich zu denen der reinen Metalle:

-	-								
Name				Cu	Zn	Ni	$\mathbf{F}_{\mathbf{e}}$	$\mathbf{M}\mathbf{n}$	Spez. el. Widerst.
			-			-			
Kupfer				100					1.6
Nickel					_	100	-		12.6
Nickelbronze				75		25	-		34.2
Neusilber .				60.1	25.4	14	0.3		30.00
Rheotan .				50.4	16.9	25.2	4.5		52.50
Spezialleg.		•		72		3	-	28.8	47.70

Zur Herstellung von Neusilber werden Ni und Cu oder hüttenmännisch gewonnene Cu-Ni-Leg. nebst Neusilberabfällen in geschlossenen Graphittiegeln eingeschm. und das Zn eingerührt. Dabei trägt man die kleinstückigen Metalle in abwechselnden Lagen — zu unterst und zu oberst Cu — in die Tiegel ein und bedeckt mit einer Schicht Holzkohlenpulver. Oder man schm. sämtliches Zn mit einem Teil des Cu und Ni und löst den Rest beider Metalle in dem Bade auf. Nach dem englischen Verf. schm. man das gesamte Zn mit einem Teil des Cu zusammen, zerschlägt das erhaltene Messing in kleine Stücke, schmilzt dann das Ni mit dem Rest des Cu ein und vereinigt diese Schmelze mit dem Messing, wobei man das Metall ebenfalls mit Holzkohlenpulver bedeckt. In neuerer Zeit stellt man meist zunächst eine binäre Cu-Ni-Leg. her und setzt dieser das Zn in Form von Messing zu. S-haltige Ofengase sind (sowohl beim Schm. als auch beim Glühen) möglichst fernzuhalten.

Zusammensetzung: Nur zur Herst. der besten Sorten geht man von den reinen Metallen aus. As macht schon in geringer Menge das Neusilber spröde, so daß man reines Ni, am besten auf nassem Wege gewonnenes, anwenden muß. Fe schadet weniger. Bei den zinkärmeren Legg. tritt die dem Ni und Cu eigene Neigung zur Gasentw. stärker hervor, die man durch Zusatz von P- oder Mn-Cu

bekämpft. Als vorzüglichstes Desoxydationsmittel wird Mg benutzt.

Höher Ni-Gehalt begünstigt Farbe, Härte, Beständigkeit, erschwert aber die Bearbeitung. Zn erniedrigt den Schmp. und erhöht die Gießbarkeit, beeinträchtigt aber bei großem Gehalt die Geschmeidigkeit und die chem. Beständigkeit. Zur Förderung der Gießbarkeit und der mech. Bearbeitbarkeit setzt man manchen Legg. 2—3 % Pb zu. Eine Leg. aus 52 Cu, 22 Ni und 26 Zn hatte gegossen 19.5 kg/mm² Bruchfestigkeit und 3.5 % Dehnung; bei Gehalt von 0.1 Mg erhöhten sich die Zahlen auf 20.5 kg bzw. 10.75 %. Nach Guillet hat ein höherer Gehalt als 20 % Ni nur noch Einfluß auf die Farbe, aber nicht auf die sonstigen Eigenschaften der Legg. Mit steigendem Ni-Gehalt nimmt die Härte des Neusilbers ab; mit wachsendem Cu-Gehalt wird es zuerst rötlich, dann bräunlich. Nach P. Reinglaß (Chem. Techn. d. Legg., Leipzig 1926) ist die Farbe

bläulichweiß	Ni-ähnlich	Ag-ähnlich	weiß	weißgrau mit gelbem Stich	weiß mit gelbem Schein
bei % Ni 33	27-22	18	13	10	7

Für Schreibmaschinenteile dienen Al-haltige Neusilberlegg. Auch Fe (Sterline, Argental), Sn (Arguzoid, Argental), W (Platinoid), ferner Cd, Sn, Ag, Mn sind in die Legg. eingeführt worden. Einige Prozente Ag, wie im Chinasilber (Perusilber) und im Schweizer Scheidemünzenmetall, sind praktisch ohne Wirkung. Sn macht die Leg. härter, politurfähiger und hebt die Klangfülle. V soll (Metalltechn. 1920. 46. 44) die Eigenschaften des Neusilbers wesentlich verbessern. Mehrfach hat man versucht, das Ni durch Mn zu ersetzen, und Mn-Zn-Cu-Legg. mit Hilfe von Cupromangan oder hochproz. Ferromangan hergestellt. Diesen Legg. geht aber wegen der leichten Oxydierbarkeit des Mn die Beständigkeit des Neusilbers ab.

Bearbeitung: Man gießt Neusilber bei hoher Temp., die je nach der Zuszwischen etwa 1100 und 1300° liegt. Zur Herst. von Halbzeugen wird meist in eiserne Kokillen gegossen. Dabei beträgt das L_{sch} 2 %, während bei Sandformguß mit rd. 1.8 % zu rechnen ist. Einzelne Neusilbersorten mit sehr hohem Zn-Gehalt (40—50 %, neben 5—15 Ni) sind auch gut warm verformbar. Sonst wird Neusilber meist kalt verformt, wobei die Zwischenglühungen in möglichst neutraler Atmosphäre bei 600—750° ausgeführt werden. Der Beginn der Rekrist. liegt bei rd. 400°. Nach A. Einenkel (Werkstoff-Handbuch, Nichteisenmetalle, Berlin 1927, M 10/11) wird Neusilber mit einer Mischung von verd. HNO3 und H₂SO₄ gebeizt.

Zum Auswalzen werden dünne Platten zwischen Eisenplatten gegossen, wobei man das Metall von unten aufsteigen läßt, oder man zersägt Blöcke in dünne Platten. Das Auswalzen geschieht bei gewöhnlicher Temp. unter öfterem Ausglühen, besonders im Anfange, solange sich noch der Einfluß einer gröberen kristsch. Struktur

geltend macht.

E i g e n s c h a f t e n. Neusilber ist gelblichweiß bis fast silberweiß, von dichtkörnigem oder feinzackigem Bruch, von D. 8.3—8.7, fester und härter, aber fast ebenso dehnbar wie Messing, sehr politurfähig. Die SW. ist nach A. E i n e n k e l zwischen 15 und 100° 0.095—0.106 cal/g. Grad, der lineare Ausdehnungskoeffizient zwischen 0 und 100° 18—21 \times 10—6, die Wärmeleitfähigkeit bei 18° rd. 0.1 bis 1.0 cal/cm. sek. Grad, der el. Widerstand 2—6.7 Ohm/m. mm²; K_z weich 35—45, hart 60—70 bei φ 20—40 bzw. 2—6; H_B weich 60—90, hart 150—200; H_B weich 12—22, hart 35—55. Neusilber schm. zwischen 950 und 1200°. Es behält an der Luft Farbe und Glanz, wird von verd. Säuren viel weniger als Cu und Messing angegriffen.

Verwendung findet Neusilber zu allerlei Gebrauchs- und kunstgewerblichen Gegenständen, zu Musikinstrumenten, Taschenmesserbeschlägen, optischen Geräten, Rohren, Reißzeugen, Uhrgehäusen, Ketten und Schmuckwaren, Schrauben, Nägeln, Federn, Armaturen, feinmech. und elektrotechn. App. usw. Für Eßbestecke wird meist Neusilber mit 16—24 Ni verarbeitet; häufig außerdem galvanisch versilbert (Alfenide, Argyroid, Argyrolith, Argyrophan, Christofle, Similargent, Cuivre blanc, White copper). Gut versilberte Ware

enthält 2 % Ag.

Chromnickel-Legierungen werden seit einiger Zeit benutzt. Reines Ni wird bei längerem Erhitzen an der Luft bei 900—1000° brüchig, weil die Oxd. an den Korngrenzen vordringt. Durch Zusatz von Cr wird hohe Hitzebeständigkeit erreicht, weil Cr-Ni-Oxyde einen fest haftenden Schutzüberzug bilden. (Vgl. M. v. Schwarz, Z. Met. 1921. 13. 125; 1924. 16. 407; s. a. H. Helberger, E. T. Z. 1924. I. Sonderheft 21.) Die hoch beanspruchten Legg. bestehen nur aus Ni (60—90) und Cr (35—10), sowie etwa 1 Mn; weniger beanspruchte enthalten noch bis 25 Fe und bis 7 Mo.

Das Schmelzen erfolgt in (meist mit geschm. MgO) ausgekleideten Tiegeln, zweckmäßig im Vakuum. C-Aufnahme muß vermieden werden. Nach der Desoxd. mit Mn oder Mg, die bei Vakuumschmelzen unnötig ist, wird bei 1550—1600° vergossen. Die Warmbearbeitung und das Ausglühen erfolgen bei 1000—1100°, wobei

auf S-freie Atmosphäre zu achten ist. Die Cr-Ni-Legg. werden el. nach dem Abschmelzverf. geschweißt. Autogenschweißung ist nur ohne Acetylen-Übsch. möglich, aber immer schwierig. Gelötet wird mit Feingold oder Silberlot, jeweils mit Boraxglas als Flußmittel.

Für el. Heizapp. sowie Glüh- und Schmelzöfen für Tempp. bis zu etwa 1200° hat man eine Ni-Cr-Leg. mit 5—35 % Cr verwendet: Nichrom hat einen Temp.-Koeffizienten von nur 0.000265 bei einem spez. Widerstand von 0.85 Ohm/m.mm². W. Rohn (Werkstoff-Handbuch, Nichteisenmetalle, Berlin 1927, M. 7) gibt für eine Reihe von Legg. folgende Eigenschaften an:

DT.		Pro	zent		Spez.		Wärme- aus-		
Nr.	Cr	Ni	${f Fe}$	Мо	Ohm/m.mm²	α × 0—200 °	Koeffizient (10-6 200-1000 °	D.	dehnung mm/m für 10
I II V VI VII VIII	11 15 20 15 20 25 33 15	89 85 80 63 70 65 50	22 10 10 17 15		0.85 0.95 1.10 1.11 1.08 1.10 1.05 1.20	400 300 100 300 200 300 500 100	200 61 58 117 91 76 227 56	8.32 8.40 8.36 8.16 8.91 8.24 8.04 8.75	0.0147 170 145 152 152 148 150 143

Die hohe Säurebeständigkeit der Cr-Ni-Legg. erschwert das Beizen, so daß man die Reinigung der Oberfläche von der Verzunderung meist durch das Sandstrahlgebläse vornimmt.

Die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und Verzunderung steigt mit zunehmendem Cr-Gehalt. Mit ihm wachsen aber auch die Schwierigkeiten der Knetbearbeitung, die durch Fe vermindert werden. Die mech. Eigenschaften dieser Legg. sind nicht nur bei Zimmertemp., sondern auch bei hohen Tempp. vorzüglich; selbst bei 500° ist die K_z nur 10 bis etwa 20% niedriger, während φ , ψ und A fast unbeeinflußt von der Temp. sind. Außer für el. Heizzwecke des Haushalts und für selbst große Industrieöfen werden diese Cr-Ni-Legg. für Glühtöpfe, Pyrometerschutzrohre, Brennerdüsen, Emzilliergestelle und insbesondere als sehr säurefeste Legg. in stets steigendem Maße verwendet.

Neuerdings werden sehr Cr-reiche Ni- und auch Eisenlegierungen zu hochhitzebeständigen Gußstücken für Glüh- und Einsatzkästen, Roststäbe usw. mit großem Erfolge hergestellt und kurzweg hitzebeständiger Guß genannt. Den höchsten Anforderungen entsprechen Ni-Legg. mit 50—80 Ni, 10—35 Cr, gegebenenfalls noch bis 20 Fe. Für geringere Sorten werden 10—25 Cr dem Fe zugesetzt und nötigenfalls noch bis 15 Ni einverleibt, so daß den nichtrosten den Stählen (s. Abschnitt F.) ähnliche Zuss. erreicht werden. Bei den Fe-haltigen Legg. sinkt über 500° die Festigkeit schnell, während reine Cr-Ni-Legg. bei 1000° noch beanspruchbar sind und Fe um etwa das 3—10fache übertreffen. Rostfreie Stähle mit \approx 15 Cr und 5—25 Ni werden (Ch. Trade J. 1926. 468; Korr. 1928. 4. 184) durch 0.4—1.5 Cu noch korrosionsfester.

Nähere Angaben: W. Rohn (Werkstoffhandbuch P 1/2; E.T.Z. 1927. 48. 227, 317; Korr. 1928. 4. 25); G. Klein (E.T.Z. 1924. 45. 300); Sonderheft: Säurefeste Legg. (Z. Met. 1926. 18. 365); A. Fry (Krupp. Monh. 1926. 7. 169) mit Angaben über Ferrotherm, Nichrotherm und Nialit, die teilweise nicht nur gegossen, sondern auch geschmiedet werden können.

Auch alitierter (d. h. oberflächlich durch Diffusion mit Al angereicherter) Flußstahl und 10%ige Aluminium bronze sind gut feuerbeständig und den für Glühtöpfe sowie Einsatzkästen mit Vorteil Verw., denn die Lebensdauer etwa 30—40mal größer als von gewöhnlichem Eisen. Obige hochhitzebeständige gg. haben aber noch wesentlich größere Beständigkeit gegen die Flammengase 1 sind meist wirtschaftlicher.

Ni-Fe-Legg. werden meist als *Nickelstähle* bezeichnet. Für die mit höherem -Gehalt gibt G. Hohorst (Werkstoff-Handbuch, Nichteisenmetalle, M 8) an:

Nr.	Pro	zent	K_z kg/mm ²	φ % rd.	Wärmeaus- dehnungskoeff, zwischen	D.
		${f Fe}$	rd.	rd.	$^{20-40^{0}}_{ imes10^{-6}}$	
I	25	75	60	35—40	12	8.1
Ī	30	70	60	35	5	8.1
$\overline{\Pi}$	33	66	60	32	20	8.1
IV	36	64	60	32	Ni	8.1
v	42—50	58—50	65	30—36	42 5 44 8 46 9 50 10	8.2
$\mathbf{v}\mathbf{I}$	78.5	21.5	_			_

I. für Torpedohüllen und el. App. — II. für Geschirrteile, Sporen, als Zusatz: niedriglegierte Ni- und Cr-Ni-Stähle. — III. mit 1 Cr besitzt hohen el. Widerand (0.90 Ohm/m.mm²) und geringe Wärmeleitfähigkeit (0.026 cal/cm.sek. Grad), ent für el. Widerstände und Griffe, die, wie z. B. bei Kochgeräten, nicht zu heiß rden sollen. — IV. ist Invarstahl mit geringster Wärmeausdehnung; für Waagen, ndel, Normalmaßtäbe und sonstige Meßwerkzeuge. Wärmeausdehnung ähnlich m Glas. — VI. Permalloyerhöht nach H. D. Arnold und G. W. Elmengl. E. Schwandt, Fortschr. Techn. 1928. Nr. 32), wenn es in Streifen von 5 mm Dicke um den Cu-Kern von Unterseekabeln gewickelt wird, durch induktive irkung die Telegraphiergeschwindigkeit auf etwa das Sechsfache. Die Anfangsmeabilität von Permalloy ist etwa 30mal so groß wie die von bestem Weicheisen. ese hohe Permeabilität (70 000—100 000) wird durch eine der mech. Bearbeitung gende Wärmebehandlung erzielt (vorher 6000—10 000).

3. Kobaltlegierungen.

Seitdem die Darst. des Kobalts weiter ausgebildet worden ist, hat man auch rsucht, es zu Legg. zu verarbeiten. Solche sind das Metallin und die Sonnentonze. Eine Leg. aus 75 Co und 25 Cr ist schweiß- und walzbar, hat eine Festigit von 57.5 kg/mm², schm. bei 1650° und ist sehr widerstandsfähig gegen Säuren.

Co findet neuerdings als Leg.-Zusatz zu Chrom und Eisen Verw. für hochfeuerste Rohre und Bleche. Die Co-Magnetstähle haben gegenüber den bisherigen ne mehrfache Leistung. Co wird seit 1912 in Schnellschnittstählen, r die Ni dagegen unbrauchbar ist, mit gutem Erfolge benutzt. Ein Neusilber, in m Ni durch Co ganz ersetzt ist, ist zu spröde. Aluminium-Co-Legg. wurden von orchers und Schirmeister (D.R.P. 242313) vorgeschlagen, fanden aber ine Verw. Chrom-Co-Legg. zeigen nach G. Tammann (D.R.P. 270750; Z. anorg. 1908. 59. 323) hohe Festigkeit mit gutem Widerstand gegen Säureangriff. Selbst i 720° sind noch folgende Festigkeiten gef. worden:

Leg. $\%$	$\sigma_{\rm e}$	$\mathbf{K}_{\mathbf{z}}$	φ	ψ
75 Co 25 Cr	28.1	44.9	21	26
70 Co 30 Cr	45.9	65.1	8.7	22

iteres berichtet Haynes (Metall. 1911. 8. 92; J. Ind. Eng. Ch. 1913. 5. 189; I. P. 1057473, 1057828). Co-Cr-W-Legg., mit und ohne Fe, dienen als Harttalle, so Stellit, Akrit, Caedit, Percit, Celsit. Co-Legg. behandeln noch die D.R.P. 794, 387398 mit Zus.-P. 389189 und 407017.

C. Aluminium und seine Legierungen.

1. Aluminium.

Nach Normenblatt¹) DIN 1712 (Juli 1925) sind die Eigenschaften von Reinminium:

Bezeichnung von Reinaluminium mit 99 % Aluminium: Al 99 DIN 1712. Das Kurzzeichen ist einzuschlagen oder einzugießen.

Benennung	Kurzzeichen	Zulässige Verunreinigungen
einaluminium 99.5	Al 99.5	Fe + Si + Cu + Zn ≤ 0.5 %, davon Cu + Zn < 0.05 %, sonstige Verunreinigungen nur in handelsüblichen Grenzen.
einaluminium 99	Al 99	Gesamtverunreinigung \leq 1 %, Cu + Zn $<$ 0.10 %, sonstige Verunreinigungen außer Fe und Si nur in handelsüblichen Grenzen.
einaluminium 98/99	Al 98/99	Gesamtverunreinigung ≤ 2 %, davon Fe < 1 % und Cu $+$ Zn ≤ 0.10 %, weitere Verunreinigungen außer Si nur in handels-üblichen Grenzen.

Reines Al wird nur selten zu Gußzwecken verarbeitet, da es sehr dickfl. ist, die ßform nur schlecht erfüllt und das hohe Schwindmaß $L_{\rm sch}=1.7-1.8$ % aufist. Dagegen wird es vielfach im chem. Gerätebau, wegen seiner vorzüglichen ständigkeit gegen viele Agentien, verwendet. Nach dem Normenblatt DIN 1753 d es bei 1-3 m Länge in Breiten von 0.35-0.50 m bei 0.2-0.4 mm Dicke, in eiten von 0.35-0.75 bei 0.45-0.9 mm Dicke und in Breiten von 0.35-1 m bei 5 mm Dicke geliefert.

Al ist wenig politurfähig. Die Zerreißfestigkeit (K_z) des bei der normalen Temp. 1730—760° gegossenen Al beträgt 7—8 kg/mm², bei φ etwa 3. Bei langsamer kühlung sinkt sie auf 4.5—5.6; bei Kokillenguß steigt sie auf 8.5—9. Die von Alangen ist 9—14, von Draht 8—18. Durch starke Kaltbearbeitung kann man zwar Festigkeit auf etwa 15—16 kg/mm² steigern. Zugleich sinkt aber die Dehnung 132 auf 1—5%, und nach einer Erhitzung auf 300° ist die Festigkeitssteigeng unwiederbringlich verloren. Bei höherer Temp. zeigt reines Al nur geringe Festigt, z. B.:

 ${f t^0}$ 20 100 200 300 ${f K_z}$ in kg/mm² . . 10 7.5 5.0 3.0

umso schneller sinkt, je reiner das Al ist, so daß Dampfdruckgefäße kaum raus herzustellen sind (vgl. M. v. Schwarz, Z. Bayer. Rev.-Ver. 1926. 30. 207; Met. 1927. 19. 170). — Bei der Erzeugung von Stählen, Messingen und Bronzen rd Al als Desoxydationsmittel benutzt.

Al ist durch Walzen und Heißpressen zu verarbeiten. Für Guß eignet es sich gen seiner Dickflüssigkeit im reinen Zustand nicht, nur als Leg. Es kann nach. C. Heraeus mit dem Hammer bei etwa 600° geschweißt werden, ebensotogen oder durch el. Widerstandserhitzung.

Die Tiefziehfähigkeit, für die H. Röhrig (Z. Met. 1928. 20. 416) neue, richtige sfungswerte für Rein-Al anführt, ist nicht besonders gut. Deshalb wurde in Amerika

¹⁾ Es gelten die Bemerkungen auf S. 149, Fußnote 2.

Aluminium und Legierungen.

on Hybinette (Brass World 1928. 24. 251; Z. Met. 1928. 24. 410; Am. P. 579 481) eine 97 % Al enthaltende Leg. "Hyb-Lum" ausgebildet, die sich zut Burngaltanzen und Ziehen eignen soll. Neuerdings wird vom Messingwerk Schwarz- uch eine Art "Hartaluminium" hergestellt, das sich sehr gut pressen, stanzen, ziehen und bohren läßt, während nicht nur Rein-Al, sondern auch alle anderen Al-Legg. schmieren".

2. Aluminiumlegierungen.

Al bildet mit Cu eigenartige Legg. und beeinflußt in diesen die Eigenschaften les Cu stärker als das Sn. In diesen Legg., zu denen die Al-Bronze (s. S. 176) gehört, ibersteigt der Zusatz von Al zum Grundmetall in der Regel nicht 10—15 %. In anderen Legg. dagegen ist Al das Grundmetall und erhält zur Verbesserung seiner Eigenschaften unter Ausnutzung seiner niedrigen D. Zusätze anderer Metalle in einer Menge von 10—25 % und mehr. Als Zusätze benutzt man hauptsächlich Cu und Zn, aber auch Mg, W, Ni, Mn, Si, Sb, Ti, Cr, Ag, mit oder ohne Cu und Zn. Zu den Cu-und Zn-Legg. gehört die große Mehrzahl der gebräuchlichen Leicht metalle.

Höherer Fe-Gehalt ist in Al-Legg. meist nicht erwünscht, weil durch ihn die Dehnung sinkt und die Sprödigkeit infolge B. von Al₃Fe-Kristallen zunimmt. Zur Verbesserung der mech. Eigenschaften von eisenhaltigem Al oder Al-Legg. bis zu 6% Fe will die Firma Th. Goldschmidt (D.R.P. 440763) Ce, Ti, Mo, B oder C in solchen Mengen zusetzen, daß das Fe daran unter Zers. der Verb. Al₃Fe gebunden wird.

Al und viele seiner Legg. können heiß gepreßt und geschmiedet sowie kalt bearbeitet werden und erfahren dadurch eine Verbesserung ihrer Festigkeit. Einer bestimmten Gruppe von Al-Legg., den sog. ver gütbaren Leichtlegg., kann nach der mech. Bearbeitung durch Wärmebehandlung (Abschrecken von bestimmten Tempp.) und nachfolgendes Lagern oder Anlassen sehr große Festigkeit neben hoher Bruchdehnung verliehen werden. Dadurch erlangten die Al-Legg. ungeheure Bedeutung für Leichtkonstruktionen von Luftschiffen, Flugzeugen und Motorfahrzeugen. So können Legg. gewonnen werden, welche die Festigkeitseigenschaften von gutem Flußeisen übertreffen und dabei nur etwa den dritten Teil des SG. aufweisen. Neuerdings werden auch Al-Gußlegierungen gewonnen, die dem Gußeisen in einzelnen Fällen fast ebenbürtig sind, aber nur etwa vier Zehntel soviel wiegen, wie z. B. Alneon, das durch einfache Lagerungeine Selbstveredlung erfährt¹).

a) Die einzelnen Legierungszusätze.

Ein geringer Zusatz von Kupfer gibt dem Al größere Härte, Festigkeit (besonders nach mech. Bearbeitung) und Polierfähigkeit, während die Hämmerbarkeit erst bei größeren Zusätzen leidet. Als Beispiele mögen folgende dienen:

% Cu im Al	0	1	2	3	4	5	6	8	Form
D	2.67		2.71	_	2.77	_	2.82	2.84	Blech 1 mm
Zerreißfestigkeit	8.7	_	30.7		31.1	_	38.6	39.5	∫ stark.
D		_		2.74			2.82	_	Draht
Zerreißfestigkeit	_			20.5			22.4 - 24.8		2 mm Dm.,
Dehnung				21.5		_	16.2 - 20	_	geglüht.
D				2.74			2.83		Draht
Zerreißfestigkeit				35.3-34.7			45.2 - 42.9		2 mm Dm.,
Dehnung				4			2.5		hart
Zerreißfestigkeit		10.3	10.9	12	12.9	13.2	13.6		regreen
Dehnung		5	4.5	5	6	3	2		gegossen

¹⁾ Vgl. M. v. Schwarz, Alneon und Neonalium (Werkstoffhdb., Nichteisenmet. I 5, Berlin 1927); Neue selbstveredelnde Aluminium-Gußlegg. mit hoher Elastizitätsgrenze (Werkstattstechnik 1928. 22. Heft 2; Z. f. Flugtechnik und Motorluftschiffahrt 1928. 19. Heft 16. 261).

Durch einen Zusatz von Mg können diese Legg. verbessert werden. Das Duralumin der Dürener Metallwerke mit 0.75 % Mg übertrifft alle andern Al-Legg. von gleicher D. an Bruchfestigkeit, Dehnung und Härte. — Augalit enthält neben 92 % Al und 5 Cu noch 2 Bi und 1 Si.

Silber wird bis zu 5 % dem Al beigegeben, um dichteres Korn zu erhalten. Die Leg. soll sich auch leichter prägen, gravieren, gießen lassen und wurde als Münz-

metall und zu Wagebalken für chem. Wagen empfohlen.

Nickel gibt kristsch. Legg. und verbessert Härte und Bearbeitbarkeit des Al, aber nicht die Festigkeit. Nach R i c h a r d s beträgt diese (in kg/mm) und die Dehnung (in %) bei kalt geschmiedeter und angelassener Leg. mit 4.5 % Ni 14.7 kg und 6 %, bei schwacher Rotglut 16.0 kg und 5.5 %, bei Kirschrotglut 16.3 kg und 11.5 %. Die chem. Widerstandsfähigkeit dieser Legg. soll gut sein. — Eine Leg. aus 90 Al, 5 Bi, 2.5 Fe und 2.5 Ni wird nach D.R.P. 133 910 dargestellt durch Schmelzen des Fe, in das man der Reihe nach Ni, Al, Bi einträgt. Die Leg. ist leicht, sehr beständig gegen oxdd. Einfüsse, schm. leicht und läßt sich sehr gut löten. — Eine Leg. aus 97.6 Al, 2 Ni und 0.4 Ti ist sehr zäh und fest und liefert dichten Guß. — Eine andere Ni-Al-Leg. mit einer Zugfestigkeit von 13.8 kg/mm², D. 2.8, großer Wetterbeständigkeit und reinem, weichem Ton wird als Glockenmetall empfohlen, da sie die Turmkonstruktionen sehr erheblich erleichtert. — Hierher gehört auch das R o s e i n.

Legg. mit Zinn kommen namentlich als Lote in Betracht. Solche mit 10 % Sn sollen sich nach Bourbouz e wegen ihres niedrigen Ausdehnungskoeffizienten besonders zu phys. Instrumenten eignen. Sie haben aber geringe Festigkeit und werden

chem. leicht angegriffen.

Legg. mit Zink haben sich gut eingeführt und werden namentlich auch in der Elektrotechnik benutzt. Stacey (Ir. Tr. J. 1908. 63. 128) gibt folgende Zuss. an:

Al				96.2	90.0	87.7	94.4
Cu				2.7	2.4	2.8	2.5
$Z_{\mathbf{n}}$				0.8	6.0	8.9	2.7

Hierher gehört das Zimalium (D.R.P. 141 190), das härter ist als Al und sich besser bearbeiten läßt, aber geringeres el. Leitvermögen besitzt und gegen chem. Einflüsse weniger widerstandsfähig ist. Ähnlich ist das Zinkalium mit wenig Mg und Zn, D. 2.65—2.75. Eine Leg. aus 90 Al und 10 Zn soll sich sehr gut verarbeiten lassen. — Als Ersatz des Messings dient der Makadamit mit 72 Al, 24 Zn und 4 Cu. Ähnlich sind Ziskon, Algunu.a.

Al-Legg. mit Cadmium (Engl. P. 16 453/1903), wie 93.5 Al, 2.5 Cd und 4 Cu oder 90.5 Al, 3.5 Cd und 6 Cu, eignen sich besonders für Guß und lassen sich gut

bearbeiten.

Wolfram und Antimon neben anderen Metallen haben Partinium, Wolfram ium und Romanium. Zur Darst. schm. man 78 Cumit 20 Sn und 2 Kaliumarsenat, pulvert, schm. die Leg. mit 1 W und 3 Sb, pulvert wieder und setzt sie in der Menge von 4—10 % dem geschm. Al zu. Stace y gibt folgende Zuss. an:

	Al	Cu	Sn	\mathbf{w}	Sb	Ni
_			_			=
Partinium	96.0	0.6	0.2	0.8	2.8	-
Wolframinium	98.0	0.4	0.1	0.04	1.4	_
Romanium	97.0	0.3	0.2	0.17	0.3	1.8

Partinium soll eine Bruchfestigkeit von 26.5 kg/mm² und eine Dehnung von 15.2 % haben (Gén. 74. 87) und für Automobilkonstruktionsteile benutzt werden.

Phosphor enthalten Albradium mit Cu, Ni, Zn und P; Meteorit mit 0.4—0.7 % P.

Die wichtigsten Leichtmetalle weisen Magnesium (s. a. den Abschnitt D.) auf. Zur Darst. von Magnalium (mit 3—25 % Mg) gießt man geschm. Mg in geschm. Al. Techn. verwendbar sind nur Legg. mit 90—92.5 Al; bei höherem Gehalt an Mg wird das Metall sehr hart und spröde. Das Elektron der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron, das besonders für Luftschiffahrt bestimmt ist, mit meist nur wenig (bis 10 %) Al, hat die D. 1.75—2, ist silberweiß, läßt sich gießen, pressen, walzen und ziehen. Die gegossene Leg. hat 18 kg/mm² Bruchfestigkeit bei 5 % Dehnung; durch Pressen, Walzen usw. soll sich die Zugfestigkeit ohne wesentliche Erhöhung der D. auf 35 kg/mm² und die Dehnung auf 18 % steigern lassen (s. S. 222).

Al-Legg. mit Caloium werden wegen der Verwandtschaft des Ca zum N und O als Entgasungsmittel benutzt. Man erhält sie durch Elektrolyse von geschm. CaCle über geschm. Al als Kathode. Bis 6 % Lithium härtet (Metallbank u. Metall-Ges. A.-G., D.R.P. 367597, 19. 2. 1919) das Al. An die Stelle des Li kann (Zus.-P. 451317, 24. 7. 1924) teilweise oder völlig Rubidium treten. Andere vergütbare Legg. derselben Firma (D.R.P. 452237, 30. 7. 1918) enthalten neben Zn (z. B. 8%) wenig (z. B. 0.5%) Beryllium.

b) Aluminium-Gußlegierungen.

a) Allgemeines.

Al-Gußlegg, werden in sehr verschiedener Zus. hergestellt (s. die alphabetische Übersicht). Hier sollen nur einige genannt werden, die als typische Vertreter anzusprechen sind.

Ein Zusatz bis zu 14 % Kupfer zum Al erhöht die Gießbarkeit und besonders die Härte in günstiger Weise. Für Leichtmetallkolben nimmt man meist 12—14 Cu.

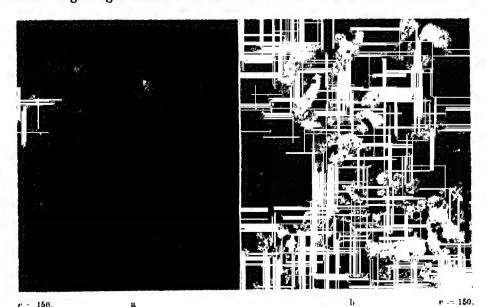


Fig. 207 a u.b. Gefüge von Al-Cu-Logg. (mit Pikrinsäurelsg. geätzt). a Kolbenleg. mit 88 Al u. 12 Cu. — b Al-Cu-Vorleg. mit 64 Al u. 36 Cu, mit großen Kristallen von Al₂Cu.

Viel höher darf man nicht gehen, weil sonst die großblätterigen Kristalle der intermetallischen Verb. Al₂Cu auftreten, welche die Leg. brüchig machen. Fig. 297 a zeigt das Gefüge einer Kolbenleg. mit 12 % Cu (88 Al), Fig. 297 b das einer Vorleg. mit 36 Cu (andere enthalten bis 50 Cu), das deutlich die großen Kristallblätterdurch-

schnitte der Verb. Al₂Cu erkennen läßt. Man vergleiche (entsprechend bei allen anderen binären Legg.) auch das Erstarrungsschaubild Fig. 118, S. 75.

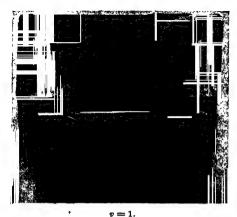


Fig. 298. Rißbildung durch Volumenvergrößerung bei fehlerhaft zusammengesetzter Al-Zn-Leg.

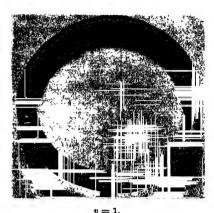


Fig. 299. Fassungsring aus fehlerhafter Al-Zn-Leg. mit Selbstzerfall.

Die sog. Amerikanische Legierung (A) enthält 92 Al und 8 Cu und dient für Gehäuseguß, ist aber ziemlich spröde. Die Zerreißfestigkeit beträgt 12 bis 13 kg/mm². Sie sinkt schnell mit unter 6 % fallendem Cu-Gehalt. Bei Verarbeitung zu Spritzguß (jetzt auch in Deutschland) kann durch die starke Abschreckwirkung der Eisenkokillen die Festigkeit auf bis 22 kg/mm² gebracht werden, bei φ bis 6 %,

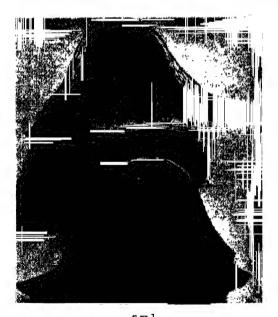


Fig. 800. Füße eines Elektrizitätszählers aus einer fehlerhaften Al-Zn-Leg. mit Selbstzerfall.

allerdings nur bei dünnen Querschnitten. Durch veredelnde Zusätze zur Amerikanischen Leg. konnte besonders die Elastizitätsgrenze etwa auf den doppelten Betrag erhöht werden. Diese Legierungsgruppe heißt "Neonalium" (s. S. 203).

Reine Al-Zink-Legg. finden nur beschränkte Anw., denn ein stärkerer Einfluß des Zn macht sich erst bei höheren Gehalten bemerkbar. Diese müssen jedoch vermieden werden, weil durch den Zerfall der nur bei höherer Temp. beständigen intermetallischen Verb. Al₂Zn₃ Veränderungen eintreten, die zum Unbrauchbarwerden der Gußstücke führen können. Dies ist nach O. Bauer auf die Modifikationsänderung des Zn bei ∞ 350° zurückzuführen, denn nur die oberhalb dieser Temp. beständige Modifikation vermag mit Ål die Verb. Al₂Zn₃ zu bilden. Sinkt die Temp. unter 256°, so hat die Verb. das Bestreben, in die Endmischkristalle (a und γ in Fig. 128, S. 79) zu zerfallen.

Durch Abschrecken von oberhalb dieser Temp. wird der Zerfall zeitweise unterdrückt und wesentlich größere Härte sowie bessere Festigkeit erreicht.

Bei den sehr zinkreichen Spritzguß-Legg. mit geringerem Al-Gehalt kann

ese Umwandlung zu starken Vol.- und Formänderungen führen. Alle Legg. mit 75 bis gegen 80 % Al weisen, wenn abgeschreckt, diese gefährlichen Erscheinungen if, die früher nicht bekannt oder zu wenig beachtet worden waren und der Vereitung des Spritzgusses sehr geschadet haben. Die Figg. 298—301 zeigen verhiedene, aus solchen fehlerhaft zusammengesetzten Al-Zn-Legg. hergestellte Gegenände, die durch Selbstzerfall (Vol.-Änderung in Fig. 298) zerstört wurden. Einen issungsring gibt Fig. 299 wieder. Bei den in den Figg. 300 und 301 dargestellten ißen einer Elektrizitätszählerplatte wurde (M. v. Schwarz, Met. Techn. 1926. 280) durch Analyse ermittelt: 47.19 Al, 43.10 Zn, 3.91 Cu, 1.85 Fe, 1.32 Pb und 57 unlöslicher Rückstand. In Dampf, namentlich heißem, sind auch die sonst beindigeren Zn-reicheren Legg. unbrauchbar, weil sie an den Korngrenzen oxd. und rfallen. Vgl. O. Bauer (Z. Met. 1920. 12. 129). M. v. Schwarz (Z. Met. 1920.

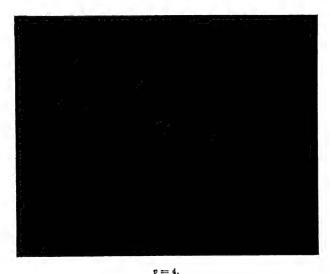


Fig. 301. Zerfall der fehlerhaft zusammengesetzten Fußplatte eines Elektrizitätszählers mit 47.19 Al und 48.10 Zn.

1. 262) fand bei einer Dampfturbinenlagerschale folgende unbrauchbare Zus.: 1.58 Zn, 4.60 Cu, 2.46 Al, 0.91 Pb, 0.34 Fe, Spuren Sn.

Al-Legg. mit weniger als 20 % Zn (die aus den einheitlichen γ -Mischkristallen stehen) zeigen diese gefährlichen Erscheinungen nicht. Bei den hauptsächlich im otorgehäusebau verwendeten 12—14 % Zn enthaltenden Deutschen oder Geäuse-Legg. finden wir meist noch andere verbessernde Legierungszusätze, haupt-chlich 2 Cu; aber auch Ni, Mg, Mn, Si, Fe usw.

Neuerdings wird durch Zusätze eine Selbstveredlung bei Al-Gußlegg. nach Art er Deutschen und der Amerikanischen Leg. erzielt¹), wie sie bei der ersteren zuerst urch die Gebr. Straßer beobachtet wurde. Durch eingehende Unterss. des erfassers mit M. O. Wurmbach, A. Koppenhöfer, F. Mayer, A. Evers ad K. Röth wurden zwei neue Gruppen solcher selbstveredelnder Al-Gußlegg. eschaffen: Alneon (früher Straßer-Leg. genannt) auf Basis der Deutschen Leg. und eonalium auf der Grundlage der Amerikanischen Leg.²). Die chem. Zus. ist:

2) Diese Legg. werden in Deutschland ausschließlich von der Aluminiumgießerei R. Rautenach in Solingen hergestellt, die Namensschutz und Patent angemeldet hat.

Vgl. M. O. Wurmbach (Autotechn. 1925. 14. Nr. 3); M. v. Schwarz (Z. Met.) 27. 19. 390); K. L. Meißner (Z. Flug. 1927. 264); M. v. Schwarz (Werkstattstechn. 1928.
 H. 2; Z. Flug. 1928; Werkstoffhdb., Nichteisenmet. J 5).

Leg Gruppe	Al	Cu	Zn	Sonstige Bestandteile einschl. veredelnder Zusätze.
Alneon	75—90	3—2	22—7	0.5—1
Neonalium .	8694	146		0.4—1

Der Vorteil der Selbstveredlung ist, daß nach einer Lagerung von 3—4 Wochen, während der die Bearbeitung schon vorgenommen werden kann, die Festigkeit ganz beträchtlich verbessert wird, so daß bei normalen Sandgußstäben nachfolgende Werte erzielt werden:

Leg Gruppe	D.	Elastizi- tätsgrenze (0.001%) kg/mm²	K_z kg/mm ²	φ %	Dauer- schlag- zahl ¹)	Wärme- aus- dehnungs- koeffizient ³)	el. Wider- stand Ohm/m.mm²	Brinell- härte 10/1000/30 kg/mm²
Alneon	2.8—3.1	7.5—12	20-34	3-0.1	100 000 bis130 000	0.000025	16.9	100—150
Neonalium .	2.8—3.1	6.5—9	16—24		bis 15 000		16.25	80120

Der Veredlungszusatz erfolgt in der Schmelze, so daß der Guß ganz normal vorgenommen werden kann. Die Schmelztempp. liegen bei rd. 580—650°; die SWW. und die Wärmeleitfähigkeit sind denen der Deutschen und Amerikanischen Leg. ähnlich. Das lineare Schwindmaß wurde zu rd. 1.0—1.5 % ermittelt. Der Elastizitäts-

modul beträgt rd. 6500—8800 kg/mm².

Im Laufe der letzten Jahre hat sich die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß besonders die Elastizitätsgrenze für die Beanspruchung eines Bauteiles maßgeblich ist. Sie ist gegenüber den älteren Al-Gußlegg. bei Alneon und Neonalium auf etwa den doppelten Betrag gehoben. Diese Legg. finden deshalb mit Erfolg an Stelle von Gußeisen dort Verw., wo es auf besondere Gewichtsersparnis ankommt, z. B. bei den Gehäusen von Verbrennungskraftmotoren für Flugzeuge oder Motorfahrzeuge, besonders Motorräder.

Hier wird besonders Alne on benutzt, denn dieses zeigt die höchste Elastizitätsgrenze. Es soll nicht viel über 100° erhitzt werden, wenn auch eine vorübergehende Erhitzung bis auf $\sim 450^{\circ}$ ohne Schaden bei den beiden Legg. ist, weil danach wieder selbsttätig die Veredlung eintritt. Ne on alium zeichnet sich durch sehr hohe Warmfestigkeit bis zu 250° aus, so daß daraus vorteilhaft die Zylinderköpfe hoch beanspruchter Verbrennungskraftmotoren mit Luftkühlung angefertigt werden. Kokillen- und Spritzgußstücke werden vorzugsweise auch aus dieser Leg. gegossen.

Mit schneidenden Werkzeugen lassen sich die beiden Leg.-Gruppen vorzüglich bearbeiten, etwa wie bei Schraubenmessing, so daß Automatenarbeit vorteilhaft wird. Der Span geht spritzig ab; die Schnittgeschwindigkeit kann bis auf 500 m/min gesteigert werden. Ebenso erfolgen Schleifen, Polieren und sonstige Oberflächenbehandlungen sehr gut. Zusammenfügungsarbeiten werden wie bei den anderen Al-Legg. vorgenommen. Autogenschweißung ist ohne weiteres möglich.

Nickel- und Mangan-Legg. des Al finden als solche keine Anw. Die Hoffnungen, die man ursprünglich auf die Zinn-Leg. gesetzt hatte, haben sich nicht erfüllt.

Neuerdings ist die binäre Al-Silicium-Leg. im veredelten Zustand, das Silumin (Alpax), eine der wichtigsten Al-Gußlegg. geworden, denn sie besitzt neben guter

 $^{^1)}$ Ermittelt mit dem Kruppschen Dauerschlagwerk (2 kg Bär, 10 mm Fallhöhe, Normal-Rundkerbe und $^1/_{25}$ Umdrehung nach jedem Schlag. $^2)$ Im Mittel zwischen 20 und 300 0 .

estigkeit auch beträchtliche Dehnung. Nur sind die Bearbeitbarkeit und die Erielung eines blasenfreien Gusses etwas schwierig. Die Veredlung erfolgt nach dem erf. von Pacz (D.R.P. angem., Metallbank u. Metall. Ges.) durch Behandlung der chmelze bei etwa 900° mit leicht schm. Fluoriden (z. B. NaF) oder Na. Der Vorgang st noch nicht völlig aufgeklärt (vgl. J. Czochralski, Z. Met. 1921. 13. 507). Das fefüge der unveredelten Leg. ist grobkörnig, das der veredelten dagegen sehr feinörnig, wodurch die mech. Eigenschaften erklärt werden können. Der Gehalt an Si eträgt 11—15%, heute sogar bis 22% für bestimmte Zwecke (Leichtkolben); auch u., Ni und andere Legierungsbestandteile werden jetzt dem Silumin¹) zur weiteren teigerung der Festigkeit zugesetzt. Die Gießtemp. soll (wie bei allen Legg., insesondere denen des Al) nicht zu hoch gewählt werden, denn die Abkühlungseschwindigkeit ist von Einfluß auf die Festigkeit. Etwa 760° wird empfehlenswert

ein. Das SG. des Silumins ist .5—2.65, also geringer als das .es Al und wird nur von dem er Mg- und Li-Legg. noch unerboten. Die anderen Leichtzg. haben meist die D. 2.8—3.1.

Das kupferhaltige silumin, das nach H. Steutel mit etwa 0.7 Cu die besten estigkeitswerte und wesentlich essere Dauerschlagszahlen lietert als gewöhnliches Silumin, wird deshalb auch Oszillium enannt. Bei H_B 70 ist K_z etwa 0 und φ etwa 3. Die Dauerchlagszahl ist der des gewöhnchen Silumins weit überlegen nd erreicht etwa den Wert er Deutschen Leg.

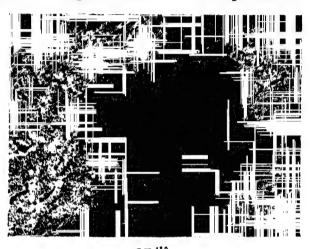


Fig. 802. Geffige der Deutschen oder Gehäuss-Legierung (88 Al, 12 Zn. 2 Cu; Pikrinsätreitzung).

Unter den Al-Magnesiumlegg. eignet sich das Magnalium mit 3—25 % Mg auch für Gußzwecke. Es st aber bisher nicht sehr verbreitet. Über 18—20 Mg tritt große Sprödigkeit uf; mit 3—5 % dagegen sind die Legg. noch gut formbar.

Im Automobilbau sind für Gehäuseguß hauptsächlich ternäre Legg. des Al im kebrauch, besonders solche mit Kupfer und Zink. Fig. 302 zeigt das Gefüge der urzweg Deutsche oder Gehäuse-Legierung benannten, sehr verbreiteten eg. mit rd. 86 Al. 12 Zn und 2 Cu.

Festigkeitswerte einiger der wichtigsten und gebrüuchlichsten Al-Guß-Legg. ach Verss. des Verfassers:

egierung	D.	Brinell- härte H _B kg/mm ²	o. (0.001 % Grenze) kg/mm²		K _s	φ 	K _b	A mkg/cm²	Dauer- schlag- zahl²) in Tausend
merik.	~ 2.9 $2.9 - 3.0$	60 55		~ 9 ~ 10	12 15—16		$2 \sim 25$	— 30 .33 —0.35	2 50
ilumin	2.5 - 2.65	60	3.5	6.2	1820			0.33 - 0.35	
lneon	2.8 - 3.1	100150	7.5 - 12	16-27	$\sim 20-34$	bis 3	30.4-49.2	0.24 - 0.37	100-150
[eonalium	2.8 - 3.1	80-120	6.59		16-24	bis 0.5	j		15

Weitere Angaben siehe in der Schrift der Metallbank und Metall. Ges. in Frankfurt a. M.
 Kruppsches Dauerschlagwerk, Normalstab mit Rundkerbe, 2 kg Bärgewicht, 10 mm Fallöhe, 1/25 Umdrehung nach jedem Schlag.

Zus. und Festigkeit gebräuchlicher Al-Guß-Legg. (teilweise nach H. Rieger, Gieß. Z. 1919. 129, 151):

_								
			Proz	zent			$\mathbf{K}_{\mathbf{z}}$	φ
Bezeichnung	Al	Cu	Sn	Zn	Ni	and. Met.	,kg/mm²	%
II	89.1 80 82 83.5 86.6 87 88 88 94 85 81.5 88.8 93 88.5 80 70 74.4	1.9 8 6 3.5 2.4 8 2 4 6 — 2.5 7.5 6.5 10 3 3 3.49		9.0 12 10 7.5 — — 8 — 15 16 1.5 0.5 — 17 22 19.87	 0.5 1.0 1.42 Mn	1.5 Fe 1.25 Fe 5 Sb 0.45 Fe	12.6 21 15.8 16 14.6 — 14 11.5 17 13—19 — — —	1.4 2.0 3.5 - 4 1.5 6 - -
Lautalguß K-S-Seewasser	9 4 96	4	_	_	2 Mn	$egin{array}{ccc} 2 & \mathrm{Si} \\ 2 & \mathrm{Mg} \end{array}$	$\substack{12-20\\16}$	bis 4 2—3

β) Leichtmetall-Kolbenlegierungen.

Bei den schnell laufenden Kolbenmaschinen, bei denen größere Wärmemengen an die gekühlte Zylinderwand abgeführt werden sollen, finden jetzt Leichtmetall-kolben in steigendem Maße Verw. Die größere Wärmeleitfähigkeit und die geringeren zu bewegenden Massen bei ihnen gestatten, die Umlaufzahl zu erhöhen und die Leistungen der Maschinen zu verbessern. Dies kommt besonders für hoch beanspruchte Verbrennungskraftmaschinen und für Kompressoren in Frage. Da die Leichtkolben am Boden wegen der Wärmeleitfähigkeit meist ziemlich stark ausgeführt werden, reicht die Festigkeit der Legg. immer aus, die auftretenden Kräfte zu übertragen. Wichtig ist eine gute Lauffähigkeit an der Zylinderwand, möglichst geringe Wärmeausdehnung und geringes Gewicht.

Als Normalleg. hat sich im Laufe der letzten Jahre eine etwa 10—18 % Kupfer enthaltende Al-Leg. herausgebildet, die besonders im Kokillenguß recht gute Eigenschaften aufweist und meist Verw. findet. Bei sehr komplizierter Innenform der Kolben muß Sandkern verwendet werden. Um die Wärmeausdehnung zu verringern, wurde manchmal nur der Kolbenboden aus einer Leichtleg., der Schaft dagegen aus Grauguß oder Invarstahl angefertigt. Neuerdings erhöht man zu demselben Zweck den Silicium-Gehalt bei den Al-Legg., wodurch allerdings die Bearbeitbarkeit durch schneidende Werkzeuge herabgesetzt wird. Auch heiß gepreßte Leichtkolben, besonders aus Elektron und Duralumin, finden jetzt vielfache Anw. Sie besitzen vor den gegossenen Kolben den Vorzug der Gleichmäßigkeit, denn beim Guß sind kleine Unregelmäßigkeiten nie zu vermeiden.

Die Zuss. und Eigenschaften der heute üblichen Leichtkolbenlegg. zeigt nachfolgende Übersicht (s. Tabelle S. 207), hauptsächlich nach eigenen Unterss., ergänzt nach H. Steudel (Werkstoffhandbuch, Nichteisenmetalle, Berlin 1927, J 6).

Die Legg. I—V zeigen alle vorzügliche Gußeigenschaften und lassen sich, mit Ausnahme der hoch Si-haltigen, mit hoher Schnittgeschwindigkeit bearbeiten. Kolben bis zu 500 mm Dm., auch für Dieselmotoren und Kompressoren, wurden daraus mit gutem Erfolg hergestellt. Besonders bei den Legg. I—III tritt bei der ersten Wieder-

Nr.	Bezeichnun	ι σ	in Proz.	Proz.				
		Cu	Si M	In Fe	Ni	Mg	Al	
I III IV V VI VII VIII	Übliche Kolbenle K-S-Kolbenleg. (K-S-Kolbenleg. N Alusil Supra Duralumin Elektron-Kolbenle Grauguß	rot) . 16 Nr. 245 . 4.5 bis 1 4—5 4.2	12 21—23 20 0.4 2—3	0.3 0.8 0.8 0.3—1 0.3—1 0.3—1 0.4 Spur ller Zusamm	bis 1 0.3 1.5	bis 0.4 0.3 0.7 	Rest	
Nr.	H _B D.	Wärme- leitfähigkeit	Wärme- ausdehnung koeffizient × 10 ^d	9-	Schmelzpunkt etwa		Anmerkung	
		cal/cm. sek. Grad	von 20-300	oberer oberer	unterer			
IIIIV VIIIVIII	100—120 3.0—3.2 110—130 3.1 115—135 2.8 85—95 2.5—2.6 85—95 2.7 110—125 2.8 65—70 1.8 180 7.3	0.330.36 0.340.35	23—25 23—24 21 17 18 23—25 25—27 13—14	600—650 610 570 800 750 650 620 1350	540 540 570 570 570 540 500 1150	Ų	enguß gepreßt uß als	

erhitzung auf etwa 350° nach dem Guß eine Alterungserscheinung auf, die mit Volund Längenänderungen verknüpft ist. Man altert diese Kolben deshalb vor dem letzten Feinschliff durch mehrstündiges Erhitzen auf 300 bis etwa 350°. Die Festigkeiten, Härten und Laufeigenschaften dieser Legg. sind so gut, daß die Kolbenbolzen unmittelbar in die Leg. eingelagert werden können, wenn sie groß genug bemessen werden. Die Gefüge dieser Legg. sind im Wesen denen der Lagermetalle ähnlich. Sie enthalten also härtere Kristalle in einer weicheren Grundmasse eingebettet und weisen deshalb gute Gleiteigenschaften auf.

Die Kolbenlegg. haben allgemein sehr gute Warmhärten. Man findet:

Leg. Nr.	1	H _B bei t ^o									
	ĺ,	20	50	100	150	200	250	300	400		
	- 1				i -		-				
I und II.		105	102	98	93	85	75	65	40		
III		125	123	120	115	105	90	75	4()		
IV und V		100	98	94	90	80	66	55	25		
VI	• 17	110	115	120	120	110	100	85	60		
VII	.	70	68	65	60	52	40	28	5		
VIII		180	180	180	178	175	170	165	160		

Aus dem mkr. G e f ü g e ersicht man, welche Art von Leichtkolbenleg. vorliegt. Die hauptsächlich Cu enthaltenden Legg. zeigen ein der Fig. 297a, S. 201, ähnliches Gefüge, oder bei rd. 13—14 Cu (geätzt mit alkoh. Pikrinsäurelsg.) eins wie Fig. 303. In Fig. 304 erkennt man den bei K-S-Kolbenleg. absichtlich höheren Fe-Gehalt an den nach dem Ätzen mit 10%iger 70° heißer H₂SO₄ dunkel erscheinenden Al₃Fe-Kristallen, die neben den grauen Al₂Cu-Kristallen auftreten. Der höhere Si-Gehalt

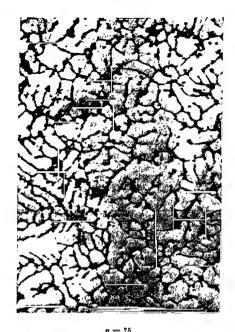


Fig. 308. Gefuge eines normalen Leichtkolbens mit 86 Al und 14 Cu (geätzt mit alkoh. Pikrinsäurelsg.).

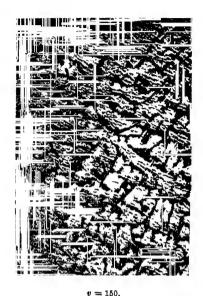


Fig. 804. Gefüge eines K-S-Leichtkolbens (geätzt mit 10% 19. HsSO4 bei 70%). Schwarze AlsFe-Kristalle, graue AlsCu-Kristalle und helle Al-reiche Mischkristalle.

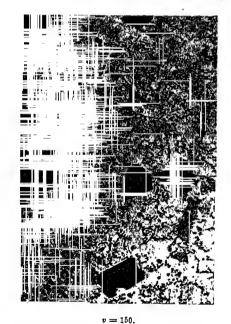


Fig. 305. Gefüge eines K-S-Leichtkolbens Nr. 245 (leicht mit alkol. Pikrinsäurelsg. geätzt).
Sehr große Si-Kristalle.

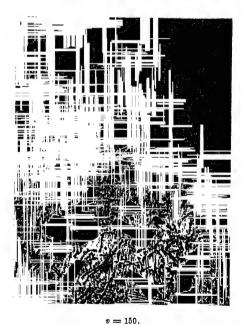


Fig. 306. Gefüge eines Alusilkolbens (nur polierter Schliff). Zahlreiche Si-Kristalle; übereutektische Leg.

der K-S-Kolbenleg. Nr. 245 zeigt sich im Gefügebild (Fig. 305, leicht mit alkoh. Pikrinsäure geätzt) durch eingelagerte große Si-Kristalle. Noch höheren Si-Gehalt weisen (nur poliert) Alusil (Fig. 306, übereutektisch) und Supra (Fig. 307) auf.

Bei letzterer Leg. finden wir noch etwas Al₂Cu-Kristalle, ähnlich wie in Fig. 305, vor. Die heiß gepreßten Elektron-Kolben (Fig. 308) haben eine Fluidalstruktur, die auf die Formveränderung während des Preßvorganges zurückzuführen ist. Der

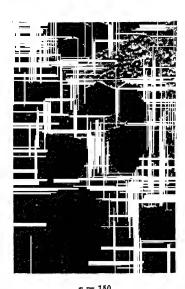


Fig. 807. Gefüge der Leichtkolbenleg. "Supra" (nur poliert). Sehr große Si-Kristalle.

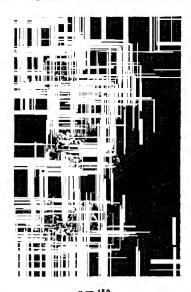


Fig. 308. (fefüge eines gepreßten Elektron-Leichtkolbens (nur poliert; das W. wirkt schon als Atzmittel). Große Mg.Si-Kristalle.

gesamte Si-Gehalt ist hier in Form von eingelagerten harten, dunkler erscheinenden Mg₂Si-Kristallen vorhanden und bewirkt, ähnlich wie bei K-S-245, Alusil und Supra, das lagermetallähnliche Gefüge mit sehr günstigen Gleiteigenschaften und hoher Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung.

Weitere Angaben bei: G. Becker (Vervollkommnung der Kraftfahrzeugsmotoren durch Leichtmetallkolben, München-Berlin 1921; Z. Met. 1921. 13. 44, 1922. 14. 124); W. v. Selve (Die Al-Kolben in der Motorenind., F. A. M. 2. 7, Berlin 1920); E. H. Schulz (Entw. und gegenw. Stand der Leichtmetallind., Nat. 1919. 7. 923, 1920. 8. 166; Al-Legg. in der Auto- und Flugzeugind., Motorwagen 1921. 24. 419); Lavir (Autotechn. Leichtmetallegg., Autotechnik 1921. 10. 5; Al-Legg., Fortschr. Techn. 1921. Nr. 26); E. H. Schulz (Die Nichteisenmetalle unter bes. Berücks. der Luftfahrzeuge, Z. D. I. 1924. 68. 545); M. O. Wurmbach och (Neue Al-Sandguß-Leg., Fortschr. Techn. 1925. Nr. 1); H. Steudel (Werkstoffhdb., Nichteisenmet. J6; Z. Met. 1927. 19. 365); P. Friedmann (Autotechn. 1926. 15. Heft 23; 1927. 16. Heft 5); E. Mahle (Kolben für Kraftfahrzeugmotoren: Grauguß, Aluminium, Elektron, Dresden, Verlag Deutsche Motor-Ztschr.); C. Steiner (Der Aluminiumkolben im Fahrzeugmotor, Motorwagen 1925. 28. Heft 36, 1926. 29. Heft 3); K. L. Meißner (Neuzeitliche Al-Guß-Sonderlegg., Gieß. Z. 1928. 25. 641).

γ) Kokillen- und Spritzgußlegierungen.

Die bei Kokillen- und Spritzguß verwendeten Dauerformen (meist aus Cr-Stahl) gestatten den erstarrenden Legg. praktisch keine Zusammenziehung und verlangen deshalb Legg. mit hoher Warmfestigkeit, im Gegensatz zu Sandguß, bei dem beim Erstarren ein Zusammendrücken des Formsandes in gewissen Grenzen möglich ist. Die Al-Zn-Legg. mit nur geringer Warmfestigkeit sind deshalb meist nicht verwendbar. In der Regel wird die etwa 8 Cu enthaltende Amerikanische Leg. benutzt, oder Silumin mit 6—8 Si (statt normal etwa 12). Auch ternäre Al-Legg. mit 6 Cu und 4 Sn oder 6—8 Cu und 1.5—3.75 Ni haben sich gut bewährt. Man erreicht (bei D. 2.9—2.95) H_B = 60—70 im Kokillenguß normaler Abmessungen.

Die Form der Gußteile und besonders die der Eingüsse sowie die Wandstärke usw. der Gußform selbst sind von großer Wichtigkeit. Die Herst. der Kokillen erfordert

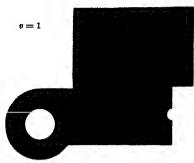


Fig. 809. Röntgenschattenbild eines fehlerhaften Al-Spritzgußteils mit zahlreichen kleinen, hell erscheinenden Poren im Innern.

viel Erfahrung. All dies gilt in noch viel höherem Maße für die Spritzgußformen, namentlich für Al-Legg. Trotz aller Sorgfalt läßt es sich bei ihnen nicht vermeiden, daß an den Stellen der Gußstücke mit größeren Materialanhäufungen im Inneren kleine Hohlräume auftreten. Diese sind aber für die Haltbarkeit der Spritzgußteile ohne Nachteil, wenn sie nicht etwa durch nachträgliche Bearbeitung bloß gelegt werden. Man muß deshalb alle Löcher in Spritzgußteile möglichst eingießen und trachten, die Teile vollständig fertig aus der Form zu erhalten. Dies ist bei der hohen Genauigkeit der Spritzgußteile leicht möglich.

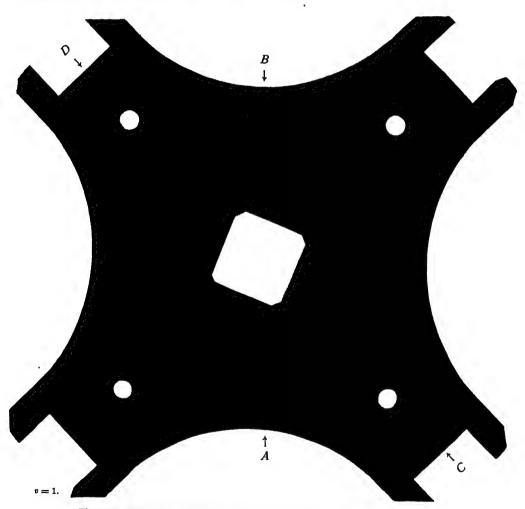


Fig. 310 a. Röntgenschattenbild eines fehlerhaften (porigen) Al-Spritzgußstückes.

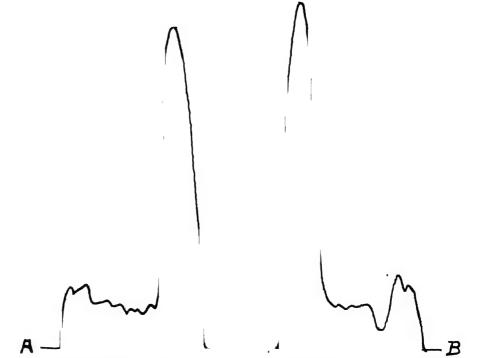


Fig. 310 b. Röntgendensogramm in der Schnittrichtung A-B aus Fig. 310 a; zeigt aus der jeweiligen Höhe der Kurve die Wandstärke an der betreffenden Stelle und die Schwächung durch Gußblasen.

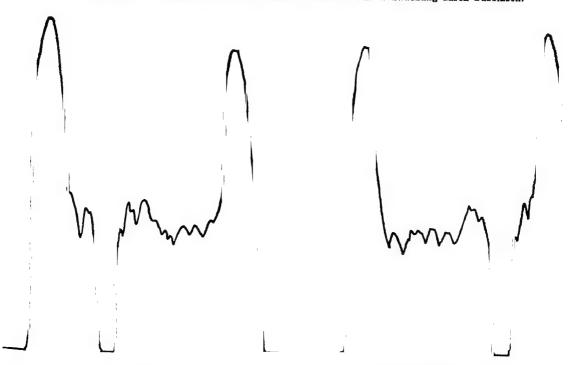


Fig. 310 c. Röntgendensogramm zu Fig. 310 a in der Schnittrichtung $C\!-\!D$.

Die Untersuchung der Spritzgußteile, besonders aus Al- und Mg-Legg., mit Röntgenstrahlen (vgl. a. S. 12) läßt die Fehlstellen im Innern sogleich bei der Betrachtung des Röntgenschatten bildes erkennen (auch am Fluoreszenzschirm) und bietet so ein sehr wertvolles Hilfsmittel, um die Wirkung von Veränderungen der Gußform und des Gießverf. genau studieren zu können (Fig. 309—312).

Fig. 309 zeigt z. B. ein fehlerhaftes Al-Spritzgußstück im Röntgenschattenbild, bei dem die zahlreichen kleinen Poren im Inneren hell erscheinen. Bleibt bei

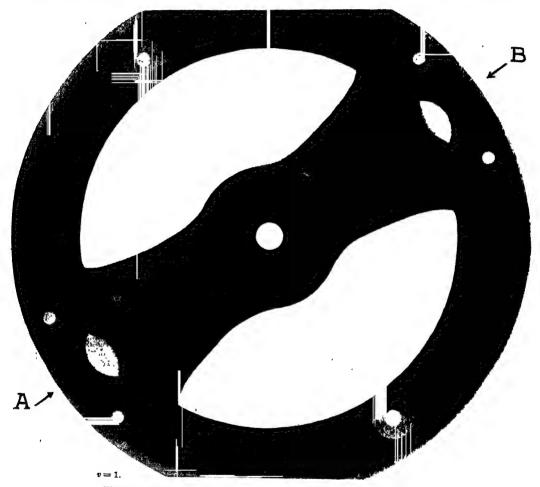


Fig. 311 a. Rontgenschattenbild eines fehlerhaften Al-Spritzgußdeckels.

der Bearbeitung die Gußhaut erhalten, so schaden diese Poren kaum und beeinträchtigen die Festigkeit praktisch nicht. Die Densographie der Röntgenschattenbilder nach P. Stumpf (Fortschr. auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 1927. 34. Heft 3) (vgl. M. v. Schwarz, Gieß. 1928. 15. 883, 921) läßt solche Fehlstellen messend verfolgen, wie Figg. 310 a sowie b und c zeigen, welch letztere solche Röntgendensogramme in den Schnittrichtungen $A \rightarrow B$ und $C \rightarrow D$ von Fig. 310 a darstellen. Man erkennt hier schon aus dem Densogramm die verschiedene Wandstärke des Al-Spritzgußstückes deutlich und sieht auch die Verminderung der Wandstärke durch die Poren.

Wie wichtig es ist, bei Spritzgußteilen die Haut zu erhalten und Bohrungen usw. sogleich mit zu gießen, zeigen die Figg. 311 a bis d. Besonders in der verstärkten Nabe bei dem aus früherer Zeit (in der man noch nicht genügende Erfahrungen besaß) stammenden Al-Spritzgußstück der Fig. 311 a finden sich in diesem Röntgen-

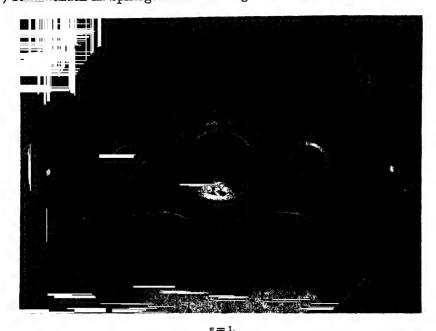


Fig. 311 b. Ansicht des Deckels nach Fig. 311 a; mit Fehlstellen in der ausgebohrten Nabe.

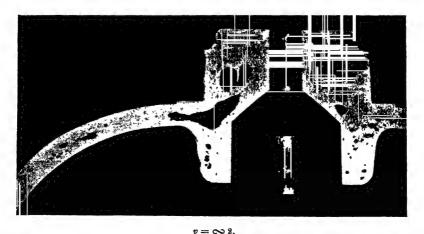


Fig. 311 c. Ein Teil des Schnittes $A \longleftrightarrow B$ nach Fig. 311 a; zeigt die zahlreichen Fehlstellen.

schattenbild große Hohlräume. Fig. 311 b zeigt die gewöhnliche Aufnahme dieses Deckels und Fig. 311 c einen Teil des Schnitts durch die Nabe in der Richtung $A \longleftrightarrow B$ nach Fig. 311 a. Fig. 311 d veranschaulicht im Röntgenschattenbild die Größe dieser Fehlstellen. Da die Röntgendurchleuchtung ohne Verletzung der Stücke Fehler und ihre Größe zu erkennen ermöglicht, wird sie bei wichtigen und wertvollen Bauteilen an den noch unbearbeiteten Gußstücken vorgenommen, um fehlerhafte

ausscheiden und damit die Bearbeitungskosten ersparen zu können. Auch für die Gestaltung der Spritzgußformen lieferte das Röntgenbild wertvolle Unterstützung.



Fig. 311 d. Röntgenschattenbild des Deckels nach Fig. 311 a in Richtung $A \longleftrightarrow B$ mit den Fehlstellen.

Ebenfalls werden fertige Schweißungen heute laufend so auf ihre Güte geprüft. Fig. 312 zeigt eine fehlerhaft ausgefallene Schweißung.

Zusammensetzung und Eigenschaften der hauptsächlichsten Al-Spritzgußlegg. sind nach "Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung" im Ver. D. Ing.



Fig. 312. Röntgenschattenbild eines Al-Gehäuses (nach Aufnahme von C. Kantner). Zeigt in der autogenen Schweißung zahlreiche Fehlstellen.

[A.W. F.] (Spritzguß 1927. 21); L. Frommer (Werkstoffhandbuch, Nichteisenmetalle, Berlin 1927, P 12/13; Spritzguß 1928); N. C. Barnard (Mech. Engng. 1924. 46. 661):

	Zus. in Proz.			K_{*}	φ	$\mathbf{H}_{\mathbf{B}}$	A	D.	Schmelzpunkt	
Al	Cu	Ni	Si	kg/mm²	%	kg/mm²	mkg/cm²	D.	oberer	unterer
92 92.5 88	8 6 8	1.5 3.75	0.25	22—23 24 25	2 2 1	66 73 82	0.30 0.26 0.14	2.9 2.9 3.1	630 630 630	540 540 540
87—94 92 10	bis 2 6 89.7	-	13—6 2 3 Mn	20—25 23 13—18	0.5-2 2 $2-4$	70—84 67 70	0.05—0.18 0.25	2.65 2.9 1.83	570 630 630	570 570 440

Zur Herst. von kleinen Gußteilen in großen Massen hat sich das Spritzgußverf. schon sehr gut eingeführt. Fig. 313 zeigt einige völlig fertig aus der Stahlform gekommene Spritzgußteile für kleine App. Die kleinen Rädchen links sind aus einer

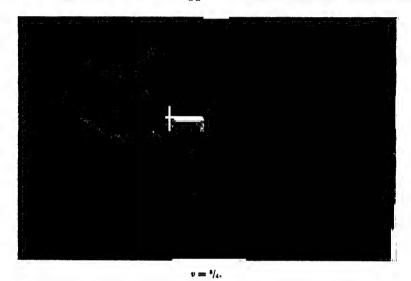


Fig. 313. Verschiedene Spritzgußteile aus Sn- bzw. Zn-reichen Al-Legg.

zinnreichen, die andern Teile aus einer sehr zinkreichen Leg. hergestellt. Auf die Gefahr des Al-Gehalts dieser Zinklegg. wurde schon (S. 202) hingewiesen.

Neuerdings wird nach dem amerikanischen Verf. auch in Deutschland sog. Al-Spritzguß aus einer hochhaltigen Al-Leg. hergestellt. Dieser zeichnet sich durch vorzügliche Festigkeit aus, so daß er die viel schwereren und teureren Messingteile an Maschinen und Geräten sehr gut zu ersetzen vermag. Die Abbildung eines nahezu 1 kg schweren Gehäuseteils in Fig. 314 läßt z. B. erkennen, welche komplizierten, dünnwandigen und großen Gußstücke nach dem Al-Spritzgußverf. hergestellt werden können.

δ) K-S-Seewasser-Legierung.

Die K-S-Seewasserleg. wird hauptsächlich als Gußleg. für Beschläge in Meeresnähe verwendet. Sie wird aus Rein-Al (99.5%ig) mit rd. 2.5% Mn, 2.25 Mg, 0.2 Sb hergestellt. Im Gefüge finden sich Al₃Mn-Kristalle als primäre Ausscheidung und hauptsächlich Mg-haltige Al-Mischkristalle. Treten infolge ungünstiger Erstarrungsverhältnisse im Gefüge Al₃Mg₂-Kristalle auf, so müssen diese durch Tempern zum Verschwinden gebracht werden, damit die Korrosionsfestigkeit nicht leidet. Nach R. Sterner-Rainer (Werkstoffhandbuch, J4) besitzt die Leg. folgende Eigenschaften: D. \approx 2.8, L_{sch} 1—1.5, Schmelzintervall 620—640°, sowie:

-	Sandguß	Kokillenguß	Spritzguß
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10 16 2.8 68 7.5 0.65	12 19 3.8 70 12 1.16	23 1.6 81 —

Die Korrosionsfestigkeit ist etwa die von Rein-Al (besonders gegen Mineralsäuren), gegen SO₂, Seifenlsgg., A., Nahrungsmittel und org. Säuren sogar noch besser.

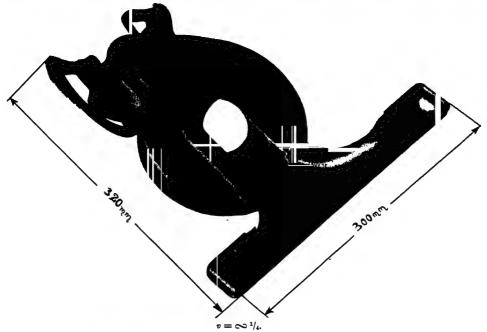


Fig. 314. Gehäuseteil aus Al-Spritzguß (nahezu 1 kg schwer).

1 m² verliert in 3 Monaten in Seewasser nur 3 g, in Verb. mit Bronze 40, mit Fluß-

stahl 19 g.

Durch höheren Zusatz von Sb (1.5—2.5 %) bei niedrigem Mg-Gehalt (0.3—0.7%) erreicht man eine größere Plastizität. Schmieden und Heißpressen werden bei etwa 450° vorgenommen. Autogene Schweißung ist ohne weiteres möglich. Hart- und Weichlötungen vermindern die Korrosionsfestigkeit, wie bei allen Al-Legg.

Nähere Angaben bei: R. Sterner-Rainer (Z. Ver. Ing. 1926. 69. 1324; Z. Met. 1927. 19. 282).

c) Walz- und ziehbare Aluminiumlegierungen.

Die Fortschritte und Verbesserungen sind, namentlich durch die Veredelung, besonders bei den walz- und ziehbaren Al-Legg. bedeutend. Gegenüber den Gußlegg. zeichnen sie sich durch wesentlich größere Zerreißfestigkeit und im veredelten Zustand außerdem noch durch sehr hohe Dehnungswerte aus.

Über das Wesen und die Praxis der Vergütung von Al-Legg. berichtet

V. Fuß (Werkstoffhdb., Nichteisenmet. H 2). Eine wesentliche Verbesserung der Festigkeit tritt nur dann ein, wenn die Legg. vor dem Erhitzen zur Vergütung eine mech. Knetbearbeitung erfahren haben. Diese kann zuweilen (wie beim Duralumin) fehlen, wenn höhere Erhitzungstempp. angewendet werden. Zur Vergütung müssen alle diese Legg. über 450° erhitzt und dann genügend schnell abgekühlt werden. Bei Duralumin und Skleron setzt nun selbsttätig durch Lagern an der Luft die Veredlung ein, während bei anderen (meist Mg-freien Al-Legg.) die Vergütung erst durch längeres Erhitzen auf 60—160° erreicht wird, wie z. B. bei Aldrey, Aludur, Lautal, Aeron, Constructal u. ä. Meist wird ½—2 st in Salzbadöfen erhitzt. Das Abschrecken erfolgt in gewöhnlichem W. Bei der künstlichen Alterung werden Erhitzungszeiten von 10 st bis zu mehreren Tagen erforderlich.

Die erste derartige Leg., das $Duralumin^1$) wurde von A. Wilm erfunden (D.R.P. 244 554, 1909 angemeldet). Es ist Al mit 0.5 Mg, 3.5—4.5 Cu, 0.25—1 Mn. Um gute Festigkeit zu erhalten, muß die Leg. nach vorausgegangener Formänderung im kalten oder warmen Zustand auf $\sim 480^{\circ}$ erhitzt werden und dann mindestens

5 Tage lagern. Ohne Kaltbearbeitung tritt keine Veredlung ein.

Die Festigkeit von veredeltem, nicht weiter kalt bearbeitetem Duralumin im Vergleich zu normalem Flußeisen beträgt:

Bezeichnung	$\sigma_{ m f}$ kg/mm 2	K_z kg/mm ²	φ %	ψ %	H _B kg/mm²	A mkg/cm²	E kg/mm²	D.
681 B ${}^{1}/_{3}$ 681 B Z Flußeisen	24—27	38—41	18—21	18—30	115	1.4—1.58	6500—7200	2.8
	26—28	38—42	18—20	15—30	118	1.3—1.5	7100—7400	2.8
	27—29	41—44	17—19	14—28	120	1.0—1.15	7100—7400	2.8
	24—28	38—44	25—30	65—70	110—130	8—19	20 000	7.85

Durch Kaltbearbeitung nach der Veredlung kann die Festigkeit des Duralumins allerdings auf Kosten der Dehnung) noch wesentlich erhöht werden, wie nachstehende Werte zeigen:

Bezeichnung	Behandlung	σ _f kg/mm²	K _z kg/mm²	l = 10 d %	H _B kg/mm²
681 B	nur veredelt	26-28	38-42	18-20	118
**	schwach kalt gereckt, Härte $^{1}/_{2}$ stark kalt gereckt,	32—34	43-46	12—15	125
>>	hart	≈ 50	∞ 57	~ 3	\sim 160

Bis zu 150 % wird die Festigkeit wenig beeinflußt; schon durch vorübergehendes Ernitzen auf 300 % geht sie stark zurück, so daß die Wirkung der Veredlung vollkommen zufgehoben wird. Ein Vorteil des Durahmins, auch gegenüber gewöhnlichem Flußisen, der für Flugzeuge Bedeutung hat, ist die gute Festigkeit bei niedrigen Tempp.:

tº	+ 20	± 0	20	40	80	— 190	+ 20
$egin{array}{c} \sigma_{\mathbf{f}} \ \mathbf{K}_{\mathbf{z}} \ \mathbf{\phi} \end{array}$	24.0	23.6	24.0	24.6	25.5	32.3	23.0
	42.5	43.0	43.7	44.0	44.4	53.7	42.3
	21.9	21.8	23.1	22.1	22.7	28.7	23.3

¹⁾ Vgl. R. Beck (Z. Met. 1924. 16. Heft 4, 1927. 19. Heft 1; Werkstoffhdb., Nichteisenmet. I 3 — H 5); A. Wilm (Met. 1911. 225); K. L. Meißner (Z. Flug. 1926. Heft 6); N. M. Nelson Z. Aviation 1927. 13. 1288).

Die Warmverarbeitung des Duralumins durch Schmieden oder Pressen erfolgt

bei ~ 470°. Nach jeder Warmbearbeitung muß neu "veredelt" werden.

Im Laufe der letzten Jahre ist noch eine Reihe anderer veredelbarer Al-Legg angegeben und ist erkannt worden, daß die Alterung durch mehrstündiges Erhitzen der abgeschreckten Leg. verbessert werden kann. Dadurch ist es möglich geworden wenig Legierungszusätze enthaltende Al-Legg. zu veredeln und so eine gut die Wärme und Elektrizität leitende Legierung von hoher Festigkeit zu gewinnen, z. B. das so lange rätselhafte Hartaluminium oder Aludur Nr. 533. Dieses ist Hütten-Amit rd. 0.8 (0.7—2.0) Si (wohl zur Veredelung nötig) und 0.3—0.5 Fe, dem 0.54 (0.4—1.0) Mg zugesetzt ist. Das für Bauzwecke bestimmte Aludur 570 mit noch 2.5—5.5 Cu ähnelt dem Duralumin, ist aber künstlich gealtert.

K. Hallmann (Werkstoffhdb., Nichteisenmet. H 6; Z. Met. 1924. 16. 433 Maschinenbau 1923/24. 11. 1084) hat Aludur eingehend erforscht und erstmals die Bedingungen für die künstliche Alterung erkannt und festgelegt. Je nach den Leg. Zusätzen, der Vergütung und der nachfolgenden Kaltbearbeitung lassen sich folgende Grenzwerte erreichen: Bei Aludur 570 höchste Festigkeit auf Kosten der Dehnung K_z bis 60 bei φ 2—3 und höchste Dehnung von 25 % auf Kosten der Festigkeit die dann bei 36—40 liegt. Im Mittel betragen die Festigkeitseigenschaften etwa

Aludur	Behandlung	σ _f kg/mm³	K, kg/mm³	φ %	H _R kg/mm ²
533 { 570 570	geglüht veredelt veredelt veredelt	22 -2 6	10—11 27—30 35 38—45	21—25 9—15 == 15 14—20	25—38 75—90 90—120 90—100

Bemerkenswert ist (vgl. Z. Met. 1924. 16. 433) die gute el. Leitfähigkeit des Aludurs 535 (veredelt), die der des reinen Al (35—36) nur wenig nachsteht. Sie beträgt für Antennendrähte (K_z 36—40) 27—28 Ohm/m.mm³, Hochspannungsleitungen (K, 27 bis 34) 30—32.

Aludur 570 wird wie Duralumin oder Lautal verwendet.

Weitere Angaben: E.H. Schulz (Z. Ver. Ing. 1924. 67. 549); Mylius (Z. Met. 1927. 19.233) R. Wicar (Beitrag zur Frage der el. Freileitung. Budapest 1923); Wessely (Bautschnil 1923. Heft 29); Wagner (D. Motorztschr. 1924. Heft 21, 22); Alumin.-Zeitschr. 1929. Heft 1, 2

Neben Aludur sind mehrere ihm ähnliche Legg. im Handel, die alle künstlich ge altert werden. Besonders für den el. Freileitungsbau dienen Aldrey und Almelec Aldrey (A. Fuchs, Werkstoffhdb., Nichteisenmet. H 9; Z. Met. 1927. 19. 361 Al.-Ind. A.-G., Schweiz. Bauz. 1926. 87. 324) ist Al mit 0.4 0.7 % Si, 0.3-0.5 Mg 0.2-0.3 Fe. Nach guter Knetbearbeitung und Abschreckung von 350 550 (je nach der Zus.) werden durch künstliche Alterung bei 120 -200° erreicht: D. 2.70, K, 31.8 bis 35.0, φ (200 mm Meßlänge) 5-7.5, σ_F (0.2 %) 27.0-29.0, σ_E (0.003 %) 25.0 27.0 E 6400-6500, Wärmeausdehnung 23 × 10 %, el. Leitfähigkeit bei 20° 30 32, ihr Temp.-Koeffizient 0.0036. Die Formgebung muß im Wesentlichen vor dem Abschrecken oder vor dem künstlichen Altern beendet sein.

Almelec ist eine vergütbare Al-Leichtleg., aus der besonders Drähte für el. Leitungen hergestellt werden. Dazu werden (Franz. P. von 1922; Al. 1927. Heft 12. 9; die Kokillenblöcke warm gewalzt und dann der Draht kalt gezogen. Zur Veredelung glüht man $^{1}/_{4}$ st bei 560°, schreckt in kaltem W. ab, läßt im Ölbad 4 st bei 175° an zieht den Draht nochmals auf den gewünschten Dm. herab und erhitzt noch 6 st auf 165°. Man erreicht so D. 2.7, K_z 35, φ 6—8, el. Leitfähigkeit 31—32, Wärmeausdehnungskoeffizient 23 \times 10—6. Ein Telephon- oder Telegraphendraht von 1 km Länge und 1 mm Dm. wiegt aus Cu 63 kg, aus Almelec nur 19 kg.

Bei den Skleron- (Scleron-) Legg. dürfte die Wirkung des Mg bei der Veredlung durch Li ersetzt worden sein. Die normale Zus. ist nach E. Sche uer (Werkstoffhdb. Nichteisenmet. H8; vgl. auch Z. Met. 1927. 19. 16; P. Aßmann, Z. Met. 1926. 18. 51 O. Reuleaux, Z. Met. 1924. 16. 436) 12 Zn, 3 Cu, 0.6 Mn, 0.5 Si, 0.4 Fe, 0.1 Li Rest Al. Vergütet wird durch Abschrecken von $475 \pm 5^{\circ}$, wonach durch Lagern bei gewöhnlicher Temp. die Alterung eintritt. Skleron wird jetzt sowohl normal geglüht "weich", als auch "hart" normal vergütet hergestellt. Es darf im Betriebe nicht über 150° erhitzt werden, weil sonst die Wirkung der Vergütung aufgehober wird.

Festigkeit (Werte für Lautal zum Vergleich):

$\begin{array}{c} \textbf{Legierung} \\ (\textbf{veredelt}) \end{array}$	σ, kg/mm²	σ _f _kg/mm²	K, kg/mm²	φ	H _B kg/mm²	Tiefungswert (1 mm Blech- dicke) mm	
Skleron I	2.95—3.0 2.8	20 10	30	40 36	10 20	100—120 90—100	5 7
Lautal	2.7—2.8		30—33	38-43	18—23	92	anne-de

S c h e u e r führt folgende Werte für Skleron "hart" an: D. 2.9—3.0, E \sim 7200, Wärmeleitfähigkeit 0.24—0.26, Wärmeausdehnung 26 \times 10—6, SW. 19, el. Leitfähigkeit 16.7. Das Gefüge weist neben Al-Zn-Mischkristallen Al₃Mn- und etwas Al₂Cu-Kristalle auf. K_z 40—50, $\sigma_F \sim$ 30, σ_E (0.001 %) 18—20, H_B 120, ϕ 10—15, ψ 20—30; Skleron weich dagegen H_B 70, K_z \sim 30, ϕ 15—20.

Die Leichtleg. Lautal (benannt nach dem Lautawerk), enthält mindestens 93 Al und (neben den üblichen Verunreinigungen des Al) 4 Cu und 2 Si. Durch Kaltbearbeitung können die in obiger Tabelle angegebenen Festigkeitswerte bis auf 60 kg/mm², allerdings unter Verminderung der Dehnung auf 4 %, gebracht werden. Das Lautal ist gut korrosionsbeständig; es soll auch von Seewasser nur wenig an-

gegriffen werden.

Für die Vergütung ist (V. Fuß, Werkstoffhdb., Nichteisenmet. H7) sehr gründliche Durchknetung nötig, damit die hohen Qualitätszahlen erreicht werden. Bei dicken und schweren Stücken werden deshalb nie so hohe Festigkeitswerte zu erreichen sein wie bei dünnen Blechen und Drähten. Zur Vergütung wird auf 490—510° erhitzt, dann abgeschreckt. Jene Tempp. müssen genau eingehalten werden. Durch Erhitzen über 510° wird der Werkstoff verdorben und kann nur noch durch Umschm. zugute gemacht werden. Nach dem Vergüten muß noch 16—48 st bei 120—145° künstlich gealtert werden. Allgemein gilt bei Lautal (wie bei den meisten vergüteten Al-Legg.), daß durch Erhitzen auf über 160° die Festigkeitssteigerung der Vergütung verloren geht und nur durch eine neuerliche Vergütung wiederhergestellt werden kann.

Lautal wird in vier Walzqualitäten und außerdem als Gußmaterial (L IV) hergestellt. Lautalguß zeigt $L_{\rm sch}$ rd. 1.5 und:

				1	Sand	guß	Kokillenguß				
		_		1	unvergütet	vergütet	unvergütet	vergütet			
$\mathbf{K}_{\mathbf{z}}$				kg/mm^2	12—20	1625	1725	20-30			
$\mathbf{H}_\mathtt{B}$:	:	•	$\frac{\%}{kg/mm^2}$	bis 4 5560	bis 4 65—70	bis 10 66—80	bis 10 90—110			

Die hauptsächlichsten Werte der vier verschiedenen Walzqualitäten von Lautal zeigt folgende Tabelle:

Nr.	Bezeichnung Qualität	$ m H_B m kg/mm^2$	σ _f kg/mm²	K _z kg/mm²	φ %	el. Wider- stand	Bemerkungen
r	weich	50—55	10—13	23	18—28	2728	erhitzt auf 350 bis 400° für Tiefzieh- arbeiten
II	ungehärtet	7080	16—18	3035	18—25	22—23	bei 490—510° ge- glüht, dann in W. abgeschreckt
Па	vergütet, normal a	90120	21.6—28	38—42	18—25	22—23	bei kleinen Quer- schnitten
III A	vergütet, normal A	90120	21.6—28	38—42	1018	22—23	bei großen Quer- schnitten, Kz hoch
шв	vergütet, normal B	90120	18—25	33—38	18—25	22—23	bei großen Quer- schnitten, o hoch
IV	kalt nach- verdichtet	100—135	40—59	45—60	15—3	_	für Blech über 3 und Draht über 5 Dm. gelten die niederen Festigkeitswerte

Weiter werden für Lautal normaler Qualität noch angegeben: ψ 30—35, E 7500, K_D 120—125, Quetschgrenze 23—26, Scherfestigkeit 30—40, Torsionsfestigkeit 32 bis 35, Torsionsmodul rd. 3000, Wechselfestigkeit 15—16, Temp.-Koeffizient des el. Widerstands 0.00197, Wärmeleitfähigkeit bei 20° 0.34, Wärmeausdehnungskoeffizient bei 20° 22.9 \times 10—6, D. 2.75, Schmp. rd. 650°. Die Warmfestigkeit ist nach V. F u ß:

Lautal dient (wie die anderen Leichtlegg.) für alle Leichtbauten und dürfte auch im Schiffbau der Zukunft ausgedehnte Verw. finden.

Weitere Angaben: Z. Met. 1923—1927; Korr. 1925; Deutsche Motorztg. 1925. Über die Verwendungsgebiete der vergütbaren (knetbaren) Al-Legg. vgl. E. R o t h (Werkstoffhdb., Nichteisenmet. H 10).

Zus. (und Eigenschaften) verschiedener walz- und ziehbarer Al-Legg. nach E. H. Schulz (Met. Erz 1917. 14. 125 u. 1919. 16. 91); Bericht des Alloys Research Committee (Brit. Inst. Mech. Eng.; Z. Met. 1922. 14. 371) und O. Bauer (Legg., 396):

Bezeichnung			Che	em. Z	Zus. i	n Pro	z.				$\sigma_{\rm f}$	$\mathbf{K}_{\mathbf{z}}$	φ
	Al C	ı Sn	Zn	Fe	Si	Pb	Ni	Mn	Sb	Mg	kg/mm³	kg/mm²	%_
	88.9 4.3											*****	-
$2 \dots \dots$													
	93.11 4.6									_			
$4 \cdot \cdot \cdot$												_	
	88.06 11.3												
6	96.37 2.3	33 —	_	0.54	0.48			0.10		0.18			
7	94.16 3.6	34 —		0.45	0.55			0.53		0.67			
8 Y	92.5 4.0) —	_	_			2.0		_	1.5		27 bis	17 bis
9 A	77 3.0) —	20	_		_					27 bis 42.5	44 42 bis 52	25 24 bis 11
10 E	76 2.5	<u> </u>	20	>0.2	>0.2			0.5		0.25	21.6	-	9 bis 22
11 Amerika-										bis 0.5		61.5	
	88 12	2 —	_	_ ,	_	- ,	_	_		_	_	21.0	7.2

Sehr bemerkenswert ist die gute Warmfestigkeit der Y-Leg. Sie zeigt im Vergleich zu Duralumin:

Bezeichnung		Zerreißfestig	gkeit in kg	mm² bei	t o
	20	200	250	300	350
Duralumin Y-Leg	48 38	30	20 35	7 34	9.84
		Bruchd	ehnung in	Proz.	
Duralumin Y-Leg	$\begin{array}{c} 12 \\ 24 \end{array}$	16 21.6	20.0 23.9	31 24	

d) Aluminiumlote.

Die Al-Lote müssen verhältnismäßig leichter schmelzbar sein als das reine Al. Das Löten des Al ist eine der schwierigsten Aufgaben, die auch heute noch nicht vollkommen gelöst ist. Es gibt kein Verf., das korrosionsbeständige Lötstellen liefert.

Man kann hauptsächlich zwei Gruppen von Al-Loten unterscheiden: Weichlote, die mit dem Lötkolben aufgebracht werden, und Hartlote. Letztere geben beständigere und festere Lötungen, denn es kann hier eine Diffusion im festen Zustand zwischen Lot und Al eintreten. Dies ist besonders der Fall, wenn die Lote Legierungsmetalle haben, die mit dem Al Mischkristalle zu bilden vermögen. Die Weichlote enthalten hauptsächlich Sn, daneben Zn (15—30) und etwas Al (5—12), die Hartlote

hauptsächlich Zn und Al.

Nach L. Rostosky (Werkstoffhdb., Nichteisenmet. H 8) besteht der hauptsächlichste Unterschied zwischen dem Weich- und dem Hartlöten in der Art der Beseitigung des Oxyds, das jedes Al als dünnes, aber sehr fest haftendes Häutchen bedeckt. Dieses muß vor dem Löten entfernt und seine Neubildung beim Erhitzen während des Lötens vermieden werden. Beim Hartlöten wird dies, ähnlich wie bei der Autogenschweißung, durch geschm. Flußmittel erreicht. Bei den Weichlötungen dagegen wird lie Oxydschicht nicht nur durch Putzen, sondern auch noch mech. während des Lötens durch Verreiben des fließenden Lotes beseitigt. Das Hartlöten kommt dem Schweißen schon nahe und ist dem Weichlöten weit überlegen.

Sehr wichtig ist bei den Al-Lötungen die Anw. eines geeigneten Flußmittels Z. Met. 1923. 15. 321). Für niedrige Tempp. ist noch kein wirksames bekannt. Mit sinem der A.-G. für Anilinfabrikation, Wolfener Farbenfabrik, aus CaCl₂, LiCl, NaF und ZnCl₂ können alle brauchbaren Al-Lote verarbeitet werden. Ein Lot von W. Ackermann aus 75 Zn und 25 Cd wird mit einem Flußmittel aus ZnCl2 und

NaCl verwendet.

Die Zahl der empfohlenen und zum Patent angemeldeten Al-Lote ist außerordentlich groß. Man findet etwa folgende Zuss. (vgl. auch die alphabetische Übericht):

Nr.	Al	Zn	Sn	Cd	Teile Sb	Ag	Cu	Pb	Messing	Anmerkung
1 2 3 4 5	5—12	75 8—15	55—75 60 90—50 — — rerschiede	25 — nen Zu Metal	2 — — — sätzen Ele	1.65 10 — — — dieser	4 - - - Leg	12	1.35	Weichlote, mit dem Lötkolben zu verarbeiten Hartlot bei etwa 540-630° Arbeitstemp.

Alle Al-Lötungen zeigen nur geringen Korrosionswiderstand an der Lötnaht. Bei guten Al-Hartloten ist dagegen der Potentialunterschied gegen Rein-Al meist nur zwischen 0.02—0.07 Volt.

Nach der Korrosionsbeständigkeit ist die Hammer-Schweißung des Rein-Al wesentlich günstiger als die Lötung, ebenso die el. Stumpf- und die Punkt- und Nahtschweißung. Auch die autogene Schweißung kann bei Al und seinen Legg. mit gutem Erfolg ausgeführt werden.

D. Magnesium, Lithium, Beryllium und ihre Legierungen.

Im Laufe der letzten Jahre haben auch Legg., die in überwiegender Menge Mg

enthalten, große Bedeutung als Leichtmetalle erlangt.

Reines Magnesium findet eigentlich nur in der org. Chemie und als Blitzlichtpulver oder Band u. dgl. Anw. Für Ni und dessen Legg. ist es ein wertvolles Desoxydationsmittel. Seine Anw. beim Magnalium und bei den vergütbaren Al-Legg. haben wir schon (S. 201, 217) kennen gelernt. Es soll Pb stark härten. Doch sind diese Legg., wie das reine Metall selbst, an feuchter Luft wenig beständig.

Mg ist mattweiß, hat D. 1.74, Schmp. 650°, Sdp. rd. 1200°, SW. 0.250, Wärmeausdehnungskoeffizient $24-27 \times 10^{-6}$, Wärmeleitfähigkeit 0.376 cal/cm.sek.Grad. Das deutsche Mg weist meist eine Reinheit von 99.7 % auf, kann aber für besondere Zwecke auch mit sehr hohem Reinheitsgrad gewonnen werden. (Näheres bei J. Ruhr-

mann, Werkstoffhdb., Nichteisenmet. K 1/2; Z. Met. 1924. 16. 239.)

Die leichte Angreifbarkeit des Mg hindert seine unmittelbare Verw. als Baustoff, zu dem es, seinen Festigkeitseigenschaften nach, sogar besser geeignet wäre als reines Al, denn bei Kokillenguß ist seine $K_z=\infty$ 12, bei $\phi=4-5$; bei Sandguß 10—11, bei ϕ 5; heiß gepreßt ∞ 17. Es ist warm und kalt verarbeitbar. Der Guß jedoch erfordert besondere Maßnahmen, die allerdings bei der Leg. Elektron erfolgreich überwunden wurden. Es wird z. B. der Gußsand mit S-Blumen versetzt, die Form damit eingestäubt und auch das fl. Metall damit bestreut, um die Entzündung zu verhindern oder zu ersticken.

Das geringe SG. des Mg würde es für Leichtlegg. sehr geeignet machen. Doch ist es bis jetzt noch nicht gelungen, die chem. Widerstandsfähigkeit (auch nur gegen W.) durch das Legieren wesentlich zu erhöhen. Neuerdings erreicht man durch Oberflächenbehandlungen, z. B. Beizen mit Na₂Cr₂O₇ + HNO₃, eine gute Beständigkeit des Elektrons gegen Atmosphärilien, z. B. bei Kraftfahrzeugmotorgehäusen. Wenn Angriff durch W. und Säuren ausgeschaltet ist, eignen sich die Mg-Leichtlegierung er ung en vorzüglich. In manchen Punkten sind sie den Al-Legg. sogar überlegen. Zu beachten ist der nicht geringe Elastizitätsmodul von rd. 4000 kg/mm².

Die bekanntesten dieser Legg. sind die verschieden zusammengesetzten Elektronmetalle, die meist einige Proz. Zn oder Al, auch noch Mn, enthalten. Elektronmetall widersteht Alkalien besser als Al-Legg. — Festigkeit von Elektron:

Bezeich- nung	Zustand	σ_{e}	σ _f kg/mm²	Kz kg/mm³	φ %	Kd kg/mm²	HB kg/mm²	A mkg/cm²	Scher- fest. kg/mm²	D.	Verw. für
СМ	gepreßt	3	813	1822	15—20	30	38.5	1.0	11.5	1.73	el. Leitungen
Kolbenleg.	"	4/5	18-20	26-27	78	36	45	0.75	14	1.76	Verbrennungs- kraftmotoren
Z 1 A Z M V 1 V 1	" gepr. u. vergütet	6/7 16 22 17	15—18 18—20 28—30 26—28	26—28 29—31 34—36 34—36	15—18 12—14 5—6 10—12	35 37 41 39	46—50 67 75 69	0.9—1 0.85 — 0.6—0.7	15 14.9 16 16	1.81 1.83 1.82 1.82	Stangen, Bleche, Draht, Rohre, Dreh- u. Hobel- arbeiten usw.
AZ Neue Guß-	gegossen.	3/5	69	12—15	2-4	2728	4446	0.45 - 0.55	9—10	1.83	Gußteile
leg		_	-	22	16.5			_	-	_ ,	Gumene
V1	gepr.u. gehärtet	_	_	42—44	35	_	90			_	

Die Bearbeitbarkeit der Elektronmetalle ist sehr gut; außerordentlich große Schnittgeschwindigkeiten, bis zu 1000 m/min, können angewendet werden. Aber die abfallenden Drehspäne sind leicht entzündlich, so daß hier Vorsicht geboten ist¹).

Mg- und Elektronlegg. sind nicht lötbar. Letztere können autogen geschweißt werden, wobei das Schweißpulver Autogal verwendet wird. Die Leg. 87 Mg,

13 Cu hat sich für Leichtkolben bewährt.

Elektronguβlegierungen haben in letzter Zeit große Bedeutung erlangt, denn sie besitzen von allen techn. Legg. die geringste D., nämlich 1.8—1.83, Schmp. rd. 625°, L_{sch} 1.2—1.6, E 4000—4600, el. Widerstand 12—18 Ohm/m.mm², Wärmeleitfähigkeit rd. 0.32 cal/cm.sek. Grad, Wärmeausdehnungskoeffizient 23—27 × 10—6, SW. 0.24 cal/g. Grad. Das Schmelzen muß in eisernen Tiegeln erfolgen, weil Graphittiegel zerstört werden und aus tonhaltigem Tiegelmaterial Si red. wird. Gegen Oxd. und zur Reinigung wird das Elektron mit Elrasal (einem Gemisch von Erdalkalichloriden und -fluoriden mit MgO) bedeckt. Die Gießtemp. für Sandguß liegt zwischen 650 bis 800°, meist zwischen 720 bis 770°. Der bei 450° zu trocknende Formsand ist der wie bei Al-Guß unter Zusatz von 3—10 % S und 0.35—0.75 Borsäure, wodurch sogar Abgüsse in grünem Sand erfolgen können. Nach H. Menking (Werkstoffhdb., Nichteisenmet. K 3) werden Kerne aus Quarzsand mit Leinöl oder Reisstärke hergestellt.

Chem. Zus. der heute gebräuchlichsten Elektron-Legg.:

Bezeichnung	Al	l	Zn	Prozente Mn	Mg	1	Si
AZF	4		3	0.2 - 0.5	Rest		
AZG	6		3	0.2 - 0.5	77		
V 1	10		_	0.2 - 0.5	٠,		-
AS 62	6		_		**		2

Für Leichtkolben, die in Kokillen gegossen werden, fügt man zu V1 noch 2-3 Si. - Festigkeit:

Bezeich- nung	Gußart	σ _E (0.08 %) rd. kg/mm³	σ _f kg/mm²	Kz kg/mm²	φ %	ψ %	KD kg/mm²	HB kg/mm³	A mkg/cm ²	Scher- festigk. kg/mm²	Dauerbiege- festigkeit kg/mm²
AZF AZF AZG V1	Sandguß Kokillenguß Sandguß Spritzguß	5 5 5.5 6	$^{9-10}_{210}_{10-11}_{10-12}$	17—20 20—23 17—20 13—18	4—6 6—10 3—5 2—4	$^{29}_{10-15}$	232 35—38 27 bis 30	43—47 50—55 53—57 ~ 70	0.75 0.75 0.50 0.75	$\substack{ 218 \\ 213 \\ 214 \\ 213 }$	6.5—7 26.5

Elektronspritzguß hat neuerdings Eingang gefunden, weil bei dem aufgewendeten Gießdruck von bis 100 Atm. große dünnwandige Stücke hergestellt wer-

den können, die eine große Zukunft besitzen.

Sehr vorteilhaft ist nach J. Ruhrmann (Werkstoffhdb., Nichteisenmet. K4) das *Pressen* von Elektron, das bei 320—400° vorgenommen wird und sehr gleichmäßige Erzeugnisse mit vorzüglichen Festigkeitseigenschaften liefert. Die Zus. der hauptsächlichsten Preßlegg. ist (Rest für 100: Mg):

¹⁾ Vgl. Hanszel (Veredelungsverss., Z. Met. 1921. 13. 325, 1922. 14. 403, 1923. 15. 18); F. Thomas (Vergießen, St. E. 1920. 40. 299); Das Elektronmetall (Der Weltmarkt 1920. 14. 289). Weitere Angaben über Elektron: G. Schreiber und J. Ruhrmann, Schnittbearbeitung (Werkstoffhdb., Nichteisenmet., K6); W. Schmidt, Hochproz. Mg-Legg. (Z. Met. 1927. 19. 452); M. Kurrein, Spanabhebende Bearbeitung der Leichtmetalle (Z. Met. 1927. 19. 479).

Bezeichnung	Al	Mn	Zn	Si	Anmerkungen
V 1 A Z M A Z 31 Z 1 b S Z	% 10 6—6.5 % 3 —	0.2—0.5 0.2—0.5 0.2—0.5 —	1 1 4.5 1.7	 1.4	alle für Preßteile wie Stangen Rohr, Profile usw.

Es werden folgende Festigkeitswerte angegeben:

Bezeich- nung	Zu- stand	σ <u>ε</u> (0.03%) kg mm ⁸	σ _f	Kz kg mm²	φ %	ψ %	KD kg mm²	HB kg/mm²	A mkg/cm²	Scher- fest. kg/mm²	Dauer- biege- fest. kg/mm²	Verwendung
V 1	gepreßt	20—22	20-28	34—37	7—9	9—12	37-40	70	0.50	16	12	für hoch bean- spruchte Teile,
71w{	gepreßt, vergütet	20—22	24—26	34—37	1012	13—18	35—3 8	60	0.75—10.	16	12	Stangen, Rohre Profile u. sonst
VIh {	gepreßt, gehärtet	23—25	26-30	38—42	2—5	3—6	40—45	85—90		18	13	Preßteile
•	gepreßt	18-20							1.20-1.40			normale Qualită für Bauzwecke
A Z 31	gepreßt	15—17	18-20	25 - 28	14-17	3035	3436	4850	1.2 - 1.4	1315		durch Beizen
	gepreßt	10-14							1.30	13—15	9	zu färben
S Z	gepreßt	13	15—16	23—24	10—15	25—26	37—39	44	0.90	13	 I	ebenso und be sonders für Ge senkschmiede- und Preßteile

Für *Elektronbleche* und -profile dienen nach E. de Ridder und H. Alt wicker (Werkstoffhdb., Nichteisenmet. K 5) Legg. mit folgender Zus. (Rest fü 100: Mg):

Bezeichnung	Al	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	Mn	Cd
A M 503 A Z M A Z D Z 3	0.2-0.5 $6-6.5$ 5	0.1—0.3 1 3 3	0.5—1.0 0.2—0.5 0.2—0.5 —	<u>-</u> 3

Die Festigkeiten sind:

Bezeichnung	Zustand		σ _f kg/mm²	Kz kg/mm²	φ %	ψ %	KD kg/mm²	HB kg/mm²	A mkg/em³	Scher- festigk, kg/mm ²	Dauerbiege festigkeit kg/mm²
A M 503 {	weich hart		14—17			30 <u>—</u> 35 —	34 <u>—</u> 36 —	40 55	≈1.3 —	12-14	7—8
z s {	weich hart	8 <u>—</u> 10	13—15 —	23-24 $28-32$	15—18 2—3	=	33—35 —	42 60	1.3	_	8.5
A Z M {	weich hart	18—20	20-23		12—16 1—3	24—28 —	35 <u>—</u> 37	55 65	1.2-1.4	14—16	11
AZD {	weich hart		21—24	3034 3642	10—12 13—	23—28 —	37—42 —	60 70	?3 1.0	15—16	212

Für Zusammenfügungsarbeiten eignet sich am besten Elektron AM 503, dar autogen sehr gut zu schweißen ist. Für Nieten wird die Leg. Mg 5 verwendet, dere Scherfestigkeit 20 kg/mm² erreicht. Als Lochleibungsdruck können bis zu 40 kg/mn zugelassen werden. Über die Schnittbearbeitung des Elektrons vgl. G. Schreibe und J. Ruhrmann (Werkstoffhdb., Nichteisenmet. K 6); sowie Kurrein (a. a. O.

Lithium, dessen SG. etwa halb so groß wie das von W., also dem von weichem Holz etwa gleich ist, findet wegen seiner lebhaften Rk.-Fähigkeit bisher nur als niedrigprozentiger Zusatz zu Skleron und B-Lagermetall Verw. — S. a. S. 250.

Über Legg. des Berylliums mit Cu, Ni, Co und Fe berichteten G. Masing (Z. Met. 1928. 20. 19), K. Illig (Z. anorg. Ch. 1916. 17. 1) und Kroll (Met. Erz 1926. 23. 13). — S. a. S. 250.

E. Mangan und seine Legierungen.

Aluminothermisch gewonnenes Mn hat (K. Goldschmidt, Aluminothermie, Leipzig 1925) etwa 95—97 % Mn und etwa 1.5 Fe, 1—1.5 Si, 0.5—1 Al, Spuren von S, P, O. D. 7.1. Schmp. etwa 1200°. Da es hart und spröde ist, wird es für sich nicht als Werkstoff benutzt.

Mn legiert sich mit den meisten andern Metallen, in jedem Verhältnis mit Cu, Ni, Zn, Sn, Al, Cr, Ti, B. AlMn₃ ist hart. Die Fe-Mn-Legg. spielen in der Eisenund Stahlindustrie eine bedeutende Rolle (s. Eisen und Mangan; Spezialstähle). Bei Herst. von Metallegg. mittels Ferromangan führt man in die Legg. auch Fe, C und andere fremde Stoffe ein. Die Mn-Legg. konnten daher erst Bedeutung gewinnen, als man reines Mn in größeren Mengen darzustellen vermochte. Meist benutzt man Mn als Desoxydationsmittel, das z. B. bei Bronze und Messing Festigkeit, Dichte und Elastizität erhöht. Man setzt es aber gewöhnlich nicht als solches, sondern in der Form von Vorlegg. zu, die mit dem reinen, aluminothermisch gewonnenen Mn hergestellt werden.

Ältere Manganvorlegg. enthalten z. B. 20—30 % Mn und 60—70 % Cu, 70 % Mn und 30 % Cr, 70—65 % Mn und 30—35 % Ti, 80 % Mn und 20 % B. Mn-Cu-Legg. zeichnen sich durch größere Festigkeit bei höheren Tempp. aus.

Vgl. Mitt. Techn. Vers. 1893. 292, 1895. 29; Sitzb. Gew. 1903. 277; R. Baumann (Die Festigkeitseigenschaften der Metalle in Wärme und Kälte, Stuttgart 1907); C. Bach (Mitt. Forsch. Heft 4, Berlin 1902).

Jetzt werden von binären Mangan-Kupfer-Legg. nach F. Heusler (Werkstoffhandb., Nichteisenmet., F 9/10) hauptsächlich zwei Arten mit 5—6 und ≈ 15 Mn (Resistinbronze) hergestellt. Sie bestehen aus Mischkristallen, denn bis zu 30 Mn werden vom Cu in fester Lsg. aufgenommen. Sie sind rotwarm gut schmied- und walzbar. Wenn durch Kaltbearbeitung die Härte und Festigkeit gesteigert wurde, wird bei 500—700 ausgeglüht und dadurch Rekristallisation bewirkt. Die Eigenschaften sind:

Mn %	D.	Schmp.	Wärmeausdehnungskoeff. 20—100° × 10—4	Spez. el. W	Town	Thermo- kraft gegen Cu	H kg/mm²	K _z kg/mm²	φ %
5 15	8.6 8.3		23	0.5	0.00002bis 0.00003	 sehr klein	87 88—160*	32—36 45—47 52—56*	35—39 25—27 12—18*

* Für hart gezogene Teile; die anderen Werte beziehen sich auf weich geglühte Stücke.

Bemerkenswert sind die guten Warmfestigkeiten der Cu-Mn-Legg.:

mit 5 Mn bei to		200	300	400	
K_z in kg/mm ² .		35.7	33.5	25.9	-
φ in $\%$	•	36.5	37.1	23.7	
mit 15 Mn bei to		2 50	300	350	400
K_z in kg/mm ² .		48.2	45.0	37.7	30.5
ø in %		32.2	37.5	49.2	67.7

v. Schwarz, Metall- und Legierungskunde.

Die Legg. mit 5—6 Mn werden zu Stehbolzen für Lokomotivfeuerbüchsen oder gesenkgeschmiedete Maschinenteile, mit 15 Mn für Schmiedestücke und Stangen, besonders zu Ventilen und Dampfarmaturen im Schiffbau und in der Kaliindustrie verarbeitet. Als Legiermetalle dienen 25—30 % Mn-haltige Cu-Legg. mit 0.2—0.5 Fe.

Vgl. ferner C. Heusler (Verh. Bef. Gew. 1881. Heft 3, 1903. 277; Z. angew. Ch. 1904. 17. 260); M. Rudeloff (Mitt. Matprig. 1895. 29); O. Heusler (Z. anorg. Ch. 1926. 159. 38); Patterson (Phys. Rev. 1924. 2. 23, 552).

Die ternären Mn-Legg. enthalten meist neben Cu noch Nickel. Das Manganin mit rd. 84 Cu, 12 Mn, 4 Ni gehört zu den bekanntesten. Es besitzt eine geringe Thermokraft gegen Cu, hohen el. Widerstand und sehr kleinen Temp.-Koeffizienten, so daß daraus vorteilhaft el. Widerstände hergestellt werden. Durch ein Altern bei 140° können spätere Veränderungen des Widerstands ausgeschlossen werden. D. 8.4, Schmp. 960°, spez. el. Widerstand 0.45, Temp.-Koeffizient 0.00001 (+ über, — unter einem bei rd. 33° liegenden Wendepunkt). — Den Cu-Ni-Legg. für Münzen gibt man in der Regel zur Desoxd. einen Zusatz von 2 % Mn.

Mit 8—10 % Aluminium und durch geeignete Wärmebehandlung erhält man nach Fr. Heusler Cu-Mn-Legg., die härtbar sind und neben hoher Elastizitätsgrenze sehr gute Dehnbarkeit aufweisen. Hierher gehören auch die sog. Heuslerschen Legierungen, die, obwohl eisenfrei, ferromagn. sind. Sie werden meist als Zusätze für Sondermessinge und Sonderbronzen verwendet. Heusler führt fol-

gende Werte an:

Nr.	Cu m Mn	it % Al	Zustand gewalzt	σ_p kg/mm ²	K_z kg/mm ²	φ <u>%</u>	H kg/mm²	D.	Verwendung für
I	5	9	weich gehärtet	29 49	7 4 75	15 16	170 202	7.5 —	hoch beanspruchte Zahnräder und Maschinenteile
п	13	9	weich gehärtet	_	67 96	19 1	330 570	7.2 —	Obstmesser, gut korrosions- beständig

Fig. 315 zeigt das Gefüge einer Heuslerschen Leg. nach Ätzen mit verd. HNO₃. — S. a. unter Aluminiumbronze (S. 175). — Mn-Legg. von hoher Magnetisierbarkeit

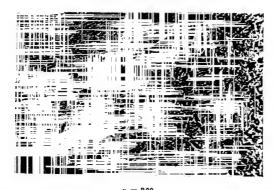


Fig. 315. Gefüge einer Heuslerschen Leg. (mit verd. HNO₃ geätzt).

entstehen nach dem D.R.P. 144584, wenn man in Cupromangan Al, Sn, As, Sb, Bi, B so einführt, daß die Legg. mindestens 3~% der genannten Elemente und in der Regel nicht weniger als 9~% Mn enthalten.

In der Phosphorbronze wird zuweilen ein Teil des P durch Mn ersetzt.

Silicium enthaltende Cu-Mn-Legg. werden einerseits als härtende Zusatzlegg. für Sonderbronzen und -messinge, anderseits für hoch beanspruchte Lager und Maschinenteile verwendet. Sie sind nicht nur gut gieß- und schmiedbar, sondern durch geeignete Wärmebehandlung auch zu veredeln, wodurch neben hoher Festigkeit gleichzeitig gute Dehnungen erzielt werden können.

Durch Zusatz von Zink erhält man Sn-freien Rotguß (Isima-Bronze, Isima-Rotguß, D.R.P.). Fr. Heusler führt folgende Werte für gewalzte Isima-

Bronze an:

				_		
Cu m	it %	D.	Zustand	$\mathbf{K}_{\mathbf{z}}$	φ	H
Mn	_ Si	ъ.	bei allen gewalzt	kg/mm²	<u>%</u>	kg/mm²
0.5	3	8.5	gewalzt gehärtet	54.9 49.7	36.6 49.0	94 64
5	2	8.4	weich gehärtet	50 54	38 24	122 162
15	2	8.1	weich gehärtet	53 75	22 11	$\begin{array}{c} 127 \\ 228 \end{array}$

Verw. der weichen Isima-Bronze für Draht und Drahtgewebe, der harten für Maschinenteile, Zahnräder, Dampfturbinenschaufeln u. ä.

Isima-Formguß besitzt:

Cu mit %		Zustand	kg/m	H kg/mm² bei				
Mn	Si	Formguß	Sandguß	Kokillenguß				
12	3	Formguß gehärtet	138 287					
8	2	Formguß gehärtet	120 160					
6	1.5	Formguß gehärtet	_	125 172				
5	1.2	Formguß gehärtet	88 110	114 142				

Als Anwendungsgebiete kommen besonders hoch beanspruchte Lagerschalen für Walzgerüste und sonstige Maschinenteile in Frage.

Weitere Angaben: Feußner und Lindeck (Wiss. Abh. Reich. 2. 503); Fr. Heusler (Verh. Bef. Gew. 1904. 83. 277; Z. angew. Ch. 1904. 17. 260; Z. Phys. 1922. 10. 403); Fr. Heusler und E. Take (Phys. Z. 1912. 13. 897; Trans. Far. 1912. 8. Teil 1); O. Heusler (Z. anorg. Ch. 1926. 159. 27); A. Kußmann und B. Scharnow (Z. Phys. 1928. 47. 770).

Zur Darst. von Delalots Legierung aus 80 Cu, 2 Mn, 18 Zn und 1 Calciumphosphat wird das Cu geschmolzen, das Mn nach und nach beigemischt und nach dem Lösen das Phosphat zugefügt. Dann werden die Schlacken entfernt und etwa 10 min vor dem Guß das Zn eingebracht. Zur Beförderung der Operation fügt man 0.5 CaF₂, 0.5 Borax und 1 Holzkohle zu.

F. Chrom, Wolfram, Molybdän und ihre Legierungen.

Früher wurde *Chrom* aus Chromeisenstein im Tiegelofen als stark mit C verunreinigtes Ferrochrom gewonnen, das infolge des hohen C-Gehalts für Leg.-Zwecke wenig geeignet war. Jetzt hat man große Fortschritte durch den Elektroofen gemacht. Für hochwertige C-arme Legg. kommt hauptsächlich aluminothermisch gewonnenes Cr in Frage (K. Goldschmidt, Aluminothermie, Leipzig 1925; Z. Elektroch.

1901. 7. 656), das etwa aufweist: 98-99 Cr, 0.45 Fe, 0.1-0.5 Al, 0.35 Si, 0.03-0.1 S.

0.03—0.05 C, Spuren P. D. 6.8; Schmp. $\sim 1540^{\circ}$. Legierungen des Cr, W und Mo werden meist mit überwiegender Menge Fe für die Schnelldrehstähle hergestellt (s. Spezialstähle). Die hitzebeständigen Cr-Ni-Legg. wurden schon (S. 195) besprochen, ebenso die Co-Legg. mit Cr (S. 197); 12- oder 18 %ig. Chromstahl besonders für Auspuffventile von Verbrennungskraftmotoren.

Die nichtrostenden Stähle sind Chromstähle und werden von W., Atmosphärilien sowie den meisten Säuren praktisch nicht angegriffen. Die weichen und mittelharten enthalten neben 12—14 Cr 0.1 bzw. 0.2—0.5 C und sind härtbar. Die austenitischen haben 7—12 Ni neben 18—20 Cr und 0.1—0.4 C. Sie können durch Wärmebehandlung nicht gehärtet werden. (Weiteres B. Strauß und E. Maurer, Krupp. Monh. 1920. 2. 129). Durch Kaltbearbeitung der unmagn. austenitischen Leg. werden die Stähle wesentlich härter und magn.; dies ist durch teilweisen Übergang des unmagn. γ-Eisens in das magn. α-Eisen bedingt. Siehe H a t f i e l d, Eng., Met. Suppl., 30. 10. 1925; Glocker, Materialprüf. mit Röntgenstrahlen, Berlin 1927; Schiebold, Z. Met. 1924. 16. 417, 1926. 18. 31; Polanyi, Z.D. I. 1927. 71. 565.

Übersicht der rostfreien Stähle¹).

		Zusammensetzung in % (Rest Fe)					
Name	Hersteller	Cr	Ni	Sonstiges	C		
V-2-A V-1-M V-3-M V-5-M Anka Anticorro AK 1, 2 und 3 Antinit	Friedr. Krupp A.G. Brown, Bayley's Steel Works Poldihütte	$ \begin{pmatrix} 20 \\ 14 \\ 12 \\ 13 \\ 15 - 20 \end{pmatrix} $	7 2 0.6 0.6 7—10	, =	0.25 0.15 0.40 0.15		
Ferroplatin Ascoley	Röchling-Buderus Allegheny Steel Co.	14.0		_			
Chrome Iron Duraloy Cimet	Cutler Steel Co. und Driver Harris Co.	${20-30}$	_				
Carpenter Stainless Corrosion Resistant Steel S-less Stainless Iron Steel	Carpenter Steel Co.	14.0	_	_	$0.30 \\ 0.45$		
	Firth Sterling Steel Co.	13.0		-	0.15 0.30		
Stäinless Steel	Vanadium Alloys Steel Co.	14.0			0.33		
Delhi Tough Iron ,, Hard	Ludlum Steel Co.	17.0		1.25 Si 1.50 Si	$\begin{array}{c} 0.07 \\ 1.20 \end{array}$		
Stainless Steel Low C , , Med C , High C	The Midvale Co.	$ \left\{ \begin{array}{c} 15.0 \\ 18.0 \\ 23.0 \end{array}\right. $	=}	0.35 Si u. 0.50 Mn	0.35 0.80 1.00		
Carpenter Rustless Chromel D	Carpenter Steel Co.	20.0	– ′	1.0 Cu	0.30		
Chromel Alloy Nr. 502	Hoskins Manufac- turing Co.	$\begin{cases} 8.0 \\ 20.0 \end{cases}$	$\begin{array}{c} 26.0 \\ 25.0 \end{array}$		_		
Nr. 193	Driver Harris Co.	2.0	30.0	-	_		
Elalco Comet Calite A	Electrical Alloy Co.	5.0 (15.0	30.3 35.0	_	0.80		
Calite B	The Colorizing Co.	18.0	6.0	_	1.50		
Nr. 2600 Metal x Resistal Nr. 7fy , Nr. 7g2 , Nr. 8 ha a	Crucible Steel Co.	$\left\{\begin{array}{c} 5.5 - \\ 27.5 \end{array}\right.$	2236	1.25—3.25 Si	0.15- 0.70		
Nr. 17 Metal Misco Metal Chromel C	Cyclops Steel Co. Michigan Steel Casting Co. Electrical Alloy Co.	7.5 15.0 11.0	$20.0 \\ 25.0 \\ 6.40$	1 Si, 0.75 Mn 1.5 Si, 0.5 Mn	0.45 0.50		

¹⁾ Teilweise nach Grotewold, Z. Met. 1926. 399 und Monypenny-Schäfer, Rostfreie Stähle, Berlin 1928. 242.

Neuerdings spielen die als Schneidmetalle für Drehmesser hoher Schnittgeschwindigkeit verwendeten Legg. obiger Metalle eine große Rolle. Sie sind zwar meist nicht schmiedbar, sondern können nur durch Gießen geformt werden, behalten aber bis Rotglut ihre Härte und Schneidfähigkeit. Es sind dies (E. H. Schulz, C. W. Drescher, Z. Met. 1924. 16. 337, 382) Stellit und stellitähnliche Legg., Akrit, Celsit usw. Fig. 316 zeigt das kennzeichnende Gefüge von Stellit, der zwar verhältnismäßig niedrige Härte (\sim 570 H_B) besitzt, sonst aber Vorzügliches leistet.

Neben diesen Schneidmetallen haben in letzter Zeit die außerordentlich harten Wolframcarbid enthaltenden Legg. als Diamant-ersatz große Bedeutung erlangt. Diese Hartmetalle bieten bei der metallographischen Unters. große Schwierigkeiten, da sie nicht mit den gewöhnlichen Mitteln bearbeitet werden können. Nach eigener Erfahrung, die mit den Angaben von K. Schröter (Z. Met. 1928. 20. 31) übereinstimmt, gelingt das Anschleifen von Flächen mit Karborundscheiben weicher Bindung. Da die Oberflächenschicht der meist

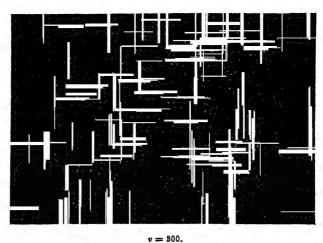


Fig. 316. Gefüge von Stellit (mit HCl geätzt).

in C-Tiegeln erschmolzenen Körper meist C-reicher als der Kern ist, schleift man zweckmäßig durchgebrochene Stücke an, um auch das Gefüge des Kernwerkstoffes studieren zu können. Der Feinschliff erfolgt auf Cu- oder Fe-Scheiben mit Diamantbort, der mit Olivenöl aufgetragen wird. Zuletzt wird damit auf Tuchscheiben poliert. Meist erkennt man schon auf den nur polierten Schliffen das Gefüge. Oder man ätzt mit heißem 3%ig. H₂O₂, alkal. K₃Fe(CN)_e-Lsg. oder konz. HF. Meist zeigen sich bei diesen Guß- oder Sinterkörpern zahlreiche kleine Löcher und Unregelmäßigkeiten, die, wenn klein, kaum schaden. K. Schröter gibt folgende Übersicht über einige handelsübliche Hart-

metallegg.:

Name	D.R.P.	Chem. Zus. %	Art der Herstellung
$\mathbf{Tizit} \bigg\{$	307 764 310 041 320 996 401 600	40—84 W, 3—40 Fe, 4—15 Ti, 2—4 C, 1—5 Ce, 4 Cr	Gußkörper
$\mathbf{Volumit} \; \left\{ \right.$	286 184 289 066 292 583 295 656 295 726	W-Carbid mit einigen Proz. Mo-Carbid	Sinterkörper
Lohmanit {	$309851 \\ 417392$		Gußkörper
Miramant Arboga	angem.	_	Gußkörper Gußkörper
$egin{array}{ll} ext{Widia} & \left\{ ext{} & ext{} \end{array} ight.$	420 689 434 527 —	W-Carbid mit Fe, Co oder Ni bis zu 20 % W-Carbid mit einigen Proz. Mo-Carbid	Sinterkörper Gußkörper

Carboloy ist (Ch. I. 1929. 52. 213) der Handelsname für ein zum Glasschneiden vertriebenes Erzeugnis aus WC₂ und Co.

Neuerdings wird Walters Hartmetall in Stäbchen mit dem Autogenbrenner aufgeschm. Verletzte Stellen bei Werkzeugen (z. B. Fräsern) können so ausgebessert werden. Die hohe Schnittgeschwindigkeit der Hartmetalle ist ein großer Vorteil.

Sonst wird *Wolfram* unlegiert verwendet, hauptsächlich zur Herst. der Drähte für el. Glühlampen und Elektronenröhren, weiter als gesinterte und mech. bei Glühhitze weiter verdichtete Kontaktplättchen für el. App., sowie als Antikathode für Röntgenröhren. Geschm. W (im el. Lichtbogen in H₂-Atmosphäre) ist spröde und findet noch keine techn. Anw. E. Lax und M. Pirani (Werkstoffhb., Nichteisenmet., 0 3) geben an: D. 19.32 \pm 0.2, bei Sinterstücken 17–18.5. – Schmp. 3400 \pm 50. SW. 0.0337. Wärmeleitfähigkeit bei 1000° rd. 0.220. Wärmeausdehnungskoeffizient bei 20 ° 4.5, bei 1000 ° 5.2 × 10-6. — Thermokraft (0-100 °) gegen Pt 0.9 Millivolt. — Spez. el. Widerstand 0° 0.049, 1000° 0.251, 2000° 0.591, 3000° 0.962; sein Temp.-Koeffizient zwischen 0 bis 100 $^{\circ}$ (4.8 \pm 0.05) \times 10⁻⁸. — E bei gezogenen Drähten 35 000-38 000, bei Einkristalldrähten 40 000. Torsionsmodul bei gezogenen Drähten 15 000—17 000, bei Einkristalldrähten 17 100. — σ_E bei Einkristallen 70. H_B bei durch Hämmern schwach bearbeitetem W etwa 350. K, bei spannungsfreien Einkristalldrähten rd. 108 bei φ 20, bei verfestigten Einkristalldrähten bis 1\$0, bei unbearbeiteten Sinterstücken etwa 13, bei gezogenen polykristallinen Drähten bis 415 bei φ bis 1. Bei 2000° ist K, etwa 1/1000 des Wertes bei Zimmertemp.

Weitere Angaben: H. Alterthum (W, Braunschweig 1925); C. J. Smithells (Tungsten, London 1926); H. Mennicke (Die Metallurgie des W, Berlin 1911); H. Leiser (W, Halle a. S. 1910).

Molybdän wird ähnlich wie W hergestellt und verarbeitet. Wichtig ist auch bei ihm die Rekrist. beim Sintern, wobei geringe Mengen von Oxyden oder Silikaten von Einfluß sind. Drähte aus Mo sind etwas billiger als solche aus W und finden bei el. Glühlampen als Halter und Einführer Verw. Größere Mengen Mo werden hauptsächlich in der Stahlindustrie als Zusatz zu Schnelldrehstählen und manchmal auch für Baustähle verwendet. Für Mo wird (Werkstoffhb., Nichteisenmet. O 5/6) angegeben: D. 10.3 ± 0.2 . — Schmp. 2630 ± 50 . SW. 0.062. Wärmeleitfähigkeit bei 1000° 0.236. Wärmeausdehnungskoeffizient $5.1 \times 10.^{-6}$. — Thermokraft gegen Pt $(0-100^{\circ})$ 1.31 Millivolt. — Spez. el. Widerstand 0.0578 bei 20° , etwa 0.314 bei 1000° , etwa 0.62 bei 2000° . — H_3 147. — K_z für gezogenen Draht von 1.25 mm Dm. 140-182, 0.04 mm Dm. bis 200, für dickere Drähte bei 400° 70, bei 800° 60.

Weitere Angaben: E. Pokorny (Mo, Halle a. S. 1927); H. Mennicke (Die quant. Untersuchungsmethh. des Mo, V und W, Berlin 1913).

Für Legierungen kommen (W. Guertler, Z. Met. 1923. 15. 251) Zusätze von Mozu Fe, Co, Ni, W, Ta, Pb, Pd, in kleinen Mengen zu Au, Ag, Alkali- oder Erdalkalimetallen in Betracht, nicht für Mg und Messinge. Legg. mit Ni oder Co sind gegen Säuren und starke Alkalien sehr beständig, gegen Säuren auch Cu-Mo-Ni-Legg. (Vgl. D.R.P. 367 208 mit Zus.-P. 368 600 der Norske Molybden Prod. A.-G.)

Ferromolybdän dient als Zusatz-Leg. bei der Stahlerzeugung. Nach Venator (St. E. 1908. 27. 257) enthält raffiniertes außer Fe im Durchschnitt etwa (Proz.):

-	-		 Мо	С	Si	s	P	Cr
I_			52	0.34	0.09	0.01	0.009	
II			75.8	< 2		-		
\mathbf{III}			80	0.3	0.12	0.05	0.01	0.73,

aluminothermisch gewonnenes etwa 80 Mo, Spuren Si und Al.

G. Titan, Vanadium, Tantal und ihre Legierungen.

Titan wird hauptsächlich in Form von Ferrotitan in der Stahlerzeugung verwendet. Mit höherem Ti-Gehalt (ab 14 %) nimmt die Magnetisierbarkeit des Fe ab; bei 21.5 Ti ist sie nur noch schwach. Ti und Fe-Ti-Legg. binden bei hoher Temp. N. Davon macht man zum Entgasen von Stahl Gebrauch.

Ferrotitan wird aus Ti-haltigen Eisenerzen im Hochofen, jetzt meist aber im el. Ofen erschmolzen. Die Kohle als Reduktionsmittel kann durch Al ersetzt werden. Ferrotitan mit 20—25 Ti wird auch aluminothermisch gewonnen. Nach Venator

(St. E. 1908. 28. 259) enthalten französische Sorten (in %):

		Ti	C	Al	Mg	Si	S	P
-					-			
I.		52.0	3.20	0.31	0.29	1.21	0.03	0.02
II .		56.17	0.47	0.25	0.19	0.87	0.02	0.03
\mathbf{m} .		53.0	3.28	0.30		1.21	0.08	0.02

Nähere Angaben über die Verw. von Ferrotitan bringt Stoughton (Ferr. 1913. 11. 15).

Vanadium wird als solches techn. nicht benutzt, als Ferrovanadin hauptsächlich in der Stahlerzeugung, besonders für Edelstähle. Zur Darst. reduzierte man früher ein Gemenge von Fe₂O₃ mit V₂O₃ durch Kohle im Tiegel; jetzt arbeitet man meist im el. Ofen oder aluminothermisch (mit etwa 20 bzw. 35 % V). Ferrovanadin wird in der Hauptmenge von der amerikanischen Vanadium Co. erzeugt, in kleineren Mengen in Deutschland, England und Frankreich.

Beim Eintragen in das Stahlbad spart man zweckmäßig an dem teuren Ferrovanadin durch Zusatz von Al. Man geht bei hochwertigen Werkzeugstählen selten über 0.5 V; über 0.6 ist keine wesentliche Besserung zu bemerken. Bei Baustählen zeigt sich schon bei 0.05 % V ein vorzüglicher Einfluß; über 0.5 % geht man auch hier nicht hinaus. Nach T. O. Arnold (J. Ir. St. Inst. 1915) ist die Wirkung von V etwa 10—20mal so groß wie die von Woder Mo. V macht (Krupp. Monh. 1922. 121) den Cr-Stahl für Beanspruchungen bei hohen Tempp. sehr geeignet. Ein Stahl mit 2 Cr und 0.5 V verliert selbst bei 500° nur wenig seiner Zugfestigkeit.

Nach Venator enthält handelsübliches Ferrovanadin (in %):

				∇	\mathbf{c}	Si	Mn	Cu	S	P
										-
I.				49.5			0.07	0.10	0.009	
					1.04			_	0.025	0.020
111 .	•	•	•	34.1	1.42	0.12			0.030	0.009

Weitere Angaben über die Verw. von V bringt M. v. Schwarz (Bayer. Ind. G. 1928. 114. 32).

Tantal, das in Deutschland die Siemens & Halske A.-G. darstellt, wird hauptsächlich als unlegiertes Metall verarbeitet. D. 16.6; Schmp. $\sim 2770^{\circ}$; SW. 0.0365; Wärmeausdehnungskoeffizient 7.9×10^{-6} ; spez. el. Widerstand 0.146; K, ~ 90 . Gegen chem. Einwirkungen ist Ta sehr widerstandsfest. An der Luft verhält es sich fast wie ein Edelmetall; es läuft wenig oberhalb 100° an und wird gelb, bei 400° blau und bei 600° grauschwarz; darüber bildet sich eine Schicht von weißem Ta₂O₅; endlich verbrennt das Metall. HF greift bei gew. Temp. an. In schm. Alkalien zerfällt Ta in einzelne Kristallkörner.

Früher wurden aus Ta Leuchtfäden für el. Glühlampen hergestellt. Diese sollten nach D.R.P. 181 059 der Siemens & Halske A.-G. eine Seele aus einem gezogenen

Ta-Draht erhalten. Jetzt verarbeitet man Ta auf zahnärztliche Instrumente, vereinzelt auf Schreibfedern, Uhrenfedern und chem. Geräte (Pinzetten, Tiegel, Abdampfschalen).

Nähere Angaben in der Schrift der Siemens & Halske A.-G. "Das Tantalmetall und seine Verwertung in Industrie und Wissenschaft" (Berlin).

Ta-Legg. haben bisher keinen Eingang gefunden. Auch als Zusatz zu Stahl ist Ta zu teuer. D.R.P. 277242 von Siemens & Halske A.-G. schützt Ni-Ta-Legg., in denen 5—10 Ta vorzügliche Säurebeständigkeit und Duktilität bedingen; bei 30 Ta ist Königswasser ohne Einwirkung. Nach D.R.P. 282575 wird Ta vorteilhaft dem Fe oder Stahl in Form einer Ni-Ta-Leg. zugesetzt. Nach D.R.P. 360006 wird eine harte, dem Ausglühen widerstehende Leg. mit 5—6 Ta gewonnen, die dem Pt mit anderen hochschm. Metallen der 5. oder 6. Gruppe des periodischen Systems zugefügt wird. Statt Ta kommt auch W oder Mo besonders in Frage. Nach Franz. P. 477270 (1914) soll 1 Ta in Pt-Ta-Legg. etwa die Wirkung von 5 Ir haben.

H. Quecksilberlegierungen.

(Amalgame.)

Amalgame finden (wegen der Giftigkeit des Hg) nur vereinzelt und zu ganz bestimmten Zwecken Verw. Manche zeichnen sich durch so niedrigen Erstarrungs-

punkt (besser -Intervall) aus, daß sie bei Zimmertemp, noch fl. sind.

Goldamalgam bildet sich bei Berührung von Hg mit Au schnell, wenn im Graphittiegel auf Rotglut erhitzte Goldschnitzel mit der 8—9fachen Menge vorgewärmtem Hg übergossen werden. Das für Feuervergoldung bestimmte soll frisch bereitet sein, denn bei längerem Stehen scheiden sich goldreiche Kristalle ab. Die dabei (auch beim Abrauchen des Amalgams auf den zu vergoldenden Gegenständen) auftretenden Hg-Dämpfe müssen aus dem Werkraum sehr sorgfältig abgesaugt

werden, denn sie sind äußerst gesundheitsschädlich.

Zahnplomben-Amalgame sollen kein Cu (das die Zähne schwärzt) und Pb enthalten, dagegen Cd (22—26 % neben 78—74 Hg), Sn oder Edelmetalle. Ein Amalgam mit 61 Sn + 39 Ag gibt sehr feste Plomben. Schweizer und Fehrenbach (D.R.P. 401 133) amalgamieren eine Leg. aus 49 Ag, 49 Sn und 2 Bi oder Pb. Neben Ag wird diesen Amalgamen auch Au zugesetzt. Nach neuen Unterss., besonders von L. Sterner-Rainer (Diskussions-Beitrag auf der Hauptvers. 1927 d. D. Ges. f. Metallkunde), wird die Zus. der Amalgame in unkontrollierbarer Weise geändert, wenn bei der Bereitung eine unbestimmte Menge Hg zugesetzt und der scheinbare Übsch. dann zwischen Leder oder den Fingerspitzen ausgepreßt wird. Jetzt sind Bestrebungen einer Normung und für richtige Dosierung im Gange. Eine wichtige Bedingung ist, daß sich die Amalgame beim Erhärten etwas ausdehnen, damit sie in der Zahnhöhlung gut haften. Eine zu starke Ausdehnung würde den Zahn sprengen, eine Zusammenziehung die Plombe lockern und auch sonst schädlich sein. Vgl. A. Fenchel (Neue Amalgamunterss. u. ihre Bedeutung für die zahnärztliche Praxis, Berlin 1908); C. Köller (Unterss. über Volumänd. von Zinnamalgamen, Z. Met. 1921. 13. 1).

Kupferamalgam dient besonders zur Vereinigung von Glas mit Metallen (Metallkitt), wobei nicht erhitzt zu werden braucht, und zur Vereinigung zweier Metallstücke (Kaltlot), weil es (wie die meisten Amalgame) mit der Zeit erhärtet.

Zum Belegen der Spiegel ist und war besonders früher das Spiegel- oder Zinnamalgam mit etwa 23 % Sn gebräuchlich. Durchsichtige Gegenstände will die Chem. Fabr. von Heyden A.-G. (D.R.P. 178520, 186830, 186831) mit kolloiden Pasten fein verteilter Amalgame verspiegeln. Für gekrimmte Spiegel ist ein Amalgam aus je 1 Tl. Bi, Pb und Sn mit 9 Tln. Hg geeignet. Bei Elektrisier-

maschinen werden die ledernen Reibkissen mit einem Amalgam aus etwa 50 Hg, 25 Sn, 25 Zn belegt.

Das Injektionsamalgam (s. in der alphabetischen Übersicht) dient zum Ausspritzen anatomischer Präparate, um z. B. den Blutkreislauf gut sichtbar machen zu können, wenn die org. Reste weggelöst werden.

Oberflächlich amalgamiertes Zink liefert sehr gut haltbare Elektroden gal-

vanischer Elemente.

Alkaliamalgam e dienen als Red.-Mittel bei der Darst. org. Präparate und zur Gewinnung anderer Amalgame. Eisen, das vergoldet werden soll, wird zweckmäßig vorher mit Na-Amalgam eingerieben. Alkaliamalgame entstehen auch (s. Bd. I, S. 697) als Zwischenprodd. bei der Elektrolyse von Alkalichloridlsgg. mit Hg-Kathoden zur Darst. von Alkalihydroxyden.

Aus Blei gewinnen Höveler und Dieckhaus (D.R.P. 306 118) ein Weichlot durch Zusatz von Hg. Metallschreibstifte bestehen aus

53.5 Bi, 41.7 Pb und 4.8 Hg.

Manchen Weißmetall-Lagermetallen wurde etwas Hgzugesetzt. Doch ist die verbessernde Wirkung so gering, daß der höhere Preis und die gesundheitsschädlichen Dämpfe, die beim Einschm. auftreten, diesen Zusatz nicht zweckmäßig erscheinen lassen.

J. Zünd- oder pyrophore Legierungen.

Die Funkenbildung beim Anschlagen von harten und spröden Metallen ist schon lange bekannt. Der Feuerstein mit dem Stahl war das Feuerzeug unserer Großeltern. Bei der Darst. von Sprengstoffen und Pulver werden deshalb meist keine eisernen Geräte verwendet. Die Schleiffunken probenach M. Bermann (Z. Ver. Ing. 1909. 53. 171) [vgl. E. Preuß (Die praktische Nutzanw. der Prüfung des Eisens durch Ätzverf. und mit Hilfe des Mikroskops, bearbeitet von G. Berndt und M. v. Schwarz, Berlin 1927, S. 176)] liefert ein einfaches und wertvolles Mittel, um z. B. mit Mn, Crund besonders legierte Stahlsorten aus der Farbe der beim Schleifen auf Schmirgelscheiben entstehenden Funken zu erkennen.

Hillebrand und Norton erkannten 1875, daß unreines Cer beim Ritzen oder Feilen lebhaft Funken liefert, die leicht zünden. W. Muthmann und L. Weiß stellten zuerst größere Mengen geschm. Ce-Mischmetalle dar und erkannten die Zündkraft dieser sehr stark funkengebenden Legg. Auerv. Welsbach und Gamber verwerteten die bei der Glühstrumpferzeugung in großen Mengen anfallenden Ceriterden zu Zündzwecken in Legierung mit 30 % Fe als sog. Auermetall für Taschenfeuerzeuge, Gasanzünder und zu Zündern für Sicherheits-

grubenlampen (D.R.P. 154 807).

Heute wird hauptsächlich Cer- oder kurzweg Mischmetall in vielen Betrieben durch Schmelzelektrolyse gewonnen, bei etwa 1100° mit Fe unter Salzschutzdecke zu Zündmetall verschmolzen und in eisernen Kokillen auf Stäbchen der gewünschten Abmessungen vergossen. Der Abbrand beim Umschm. und Gießen beträgt nach F. Schmid (Werkstoffhb., Nichteisenmet. O6) etwa 30%, so daß man aus etwa 1 kg Mischmetall und 0.4 kg Fe nur rd. 1 kg Zündlegierungsstangen erhält. Neben Ce sind im Mischmetall hauptsächlich noch La und Di enthalten. Während Mischmetall sich an der Luft sehr leicht oxd. und deshalb unter Petroleum aufbewahrt werden muß, ist die fertige Zündleg. an trockener Luft gut haltbar. Größere Mengen werden in Glasflaschen, Blech- oder Pappschachteln oder Paraffinpapier aufbewahrt und versandt. Die D. dieser Zündlegg. ist ∞ 7, der Schmp. rd. 900°. Der Entzündungspunkt soll bei etwa 150° liegen. Weitere Angaben: Kellermann (Die Ceritmetalle und ihre pyrophoren Legg., Halle a. S. 1912) sowie in einem späteren Kapitel dieses Bandes.

K. Arsen- und Phosphorlegierungen.

Arsenlegierungen finden nur ziemlich wenig Anw., besonders wegen der Flüchtigkeit des As und der Giftigkeit seiner Dämpfe. Im Bleischrot wird (s. S. 243) durch etwa 0.2 % As die Härte wesentlich gesteigert. Cu für Feuerbüchsen soll, um

widerstandsfähiger zu sein, zweckmäßig 0.3—0.6 % As enthalten. In Messingkondensatorrohren soll durch As die so gefährliche örtliche Korrosion vermieden oder herabgesetzt werden.

Phosphorzinn mit 1.25 % P zeigt ein Gefüge wie Fig. 317 a, mit 5 % P wie Fig. 317 b. Der gewöhnliche handelsübliche Gehalt von 5 % P kann bis 8 % gesteigert werden. Die Leg. wird durch Lösen von P in geschm. Sn gewonnen (in

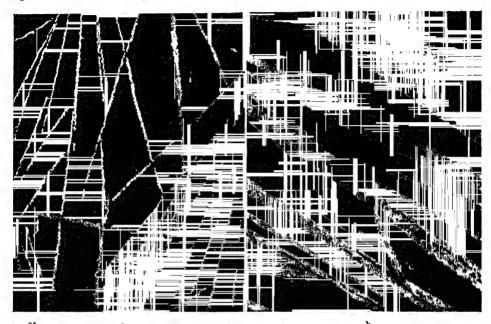


Fig. 817 a u. b. Gefüge von Phosphorzinn (mit verd. HNO₃ geätzt). a mit 1.25 P; b mit 5.0 P (mehr Kristallnadeln).

Spezialhütten). Beim Umschm. von gebrauchtem Lagermetall gibt man nach Angabe der Firma Bäumert & Co., Leipzig-Plagwitz, zweckmäßig 5 % 5%iges Phosphorzinn zu. — *Phosphorkupter* (15%ig) wird meist noch durch Verschm. von 2 Tln. Cu (gekörnt) mit 4 Tln. Calciumphosphat und 1 Tl. Kohle sowie etwas Quarzsand in Weißglut dargestellt. Daneben sind andere Verff. in Anw. — *Phosphoreisen* stellt (Ch. I. 1928. 51. 23) die Warner Iron Co., Nashville (Tenn.), mit 22—25 % P dar unter Erblasen einer Zwischenleg. mit 10—17 P.

L. Weißmetalle. (Zinn, Blei, Zink, Cadmium und deren Legierungen.)

Die Legg., die mit dem Sammelnamen Weißmetall oder Weißguß bezeichnet werden, sind sehr verbreitet und außerordentlich verschieden zusammengesetzt. Die systematische Einteilung ist daher sehr schwierig. Hier scheint es zweckmäßig, einerseits die Legierungsstoffe, anderseits den Verwendungszweck der Betrachtung zugrunde zu legen. Die Legg. mit Sn sind die wertvollsten, aber auch teuersten.

1. Das Zinn.

Mit Ausnahme der nach Marken gehandelten ausländischen Sorten ist Sn folgendermaßen genormt¹) (DIN 1704, April 1925):

¹⁾ S. dazu die Fußnote 2 auf S. 149.

Bezeichnung von Zinn mit 99 % Reingehalt: Sn 99 D I N 1704. Die Bezeichnung (Kurzzeichen) ist einzugießen oder aufzuschlagen.

Benennung	Kurz-		Sn %		$egin{array}{ll} \mathbf{Zul\ddot{a}ssige} & \mathbf{Beimengungen} \\ & \mathbf{in} & \% \end{array}$				
	zeichen	Zulässige Abweichung		Fe	Zn	Al	andere		
Zinn 99.50	Sn 99.75 Sn 99.50 Sn 99 Sn 98	99.75 99.50 99.00 98.00	0.05 0.1 0.1 0.2	$0.015 \\ 0.015 \\ 0.025 \\ 0.025$	0 0 0	0 0 0	Für die anderen Bei- mengungen, wie Pb, Cu, Sb u. a., wird keine Vorschrift auf- genommen.		

SG. 7.28—7.33 kg/dm³.

Lieferart: in Blöcken, Barren oder Platten nach Gewicht.

Banka-Zinn ist das reinste Handelszinn und enthält mehr als 99.9 % Sn. Diesem braktisch gleichwertig ist Straitszinn. Nach der englischen Einteilung unterscheidet man (F. Ludloff, Werkstoffhb., Nichteisenmet., L1) bei Markenzinn:

Klasse A 1 mit meist 99.9 Sn (z. B. 99.961 Sn, 0.019 Fe, 0.014 Pb und 0.006 Cu); Klasse A 2 mit mindestens 99.75 Sn (z. B. 99.76 Sn, Spur Fe, 0.24 Cu);

Klasse B gewöhnliches Zinn (z. B. 98.64 Sn, Spur Fe, 0.20 Pb und 1.16 Cu). Der Umwandlungs-Punkt des Sn ($\beta \rightarrow \alpha$) liegt bei 18—20°. Das weiße netallische β -Sn besitzt D.20° 7.28, während das graue, spröde, nichtmetallische α-Sn

D. 5.7 aufweist. Diese Umwandlung (früher Zinnpest genannt) geht mit starker Vergrößerung des Vol. vor sich, wenn Zinn lange bei niedrigen Tempp. (mindestens unter 180) agert. Sie erfolgt aber meist so langsam, daß las Sn zur Einleitung der Umwandlung erst eimpft werden muß. Bei Orgelpfeifen, Tellern, Aünzen, Särgen usw., die im Winter der Kälte usgesetzt sind, findet oft diese Umwandlung tatt und zerstört die Gegenstände. Der beste Schutz für wertvolle Sammlungsgegenstände st die Aufbewahrung bei mehr als 18-20°. rig. 318 zeigt z. B. an einem Sn-Dichtungsring us einem Lagerkeller einer Brauerei den Berinn der Umwandlung in die α-Modifikation les Sn an den dunklen Stellen unter starker Zunahme des Vol. Da das graue α -Sn sehr pröde ist, zerfallen diese Teile zu einem unscheinparen grauen Pulver. Vgl. auch Fig. 84, S. 61.

Beim Biegen von Zinnstäbehen hört man las Zinngeschrei, das wahrscheinlich

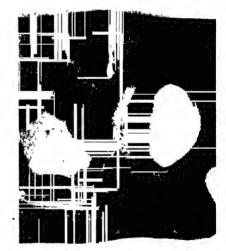


Fig. 318. Teil einer Dichtung mit Zinnpest. (An den dunklen Stellen begunt die Umwandlung in α-Zinn.)

uf der dabei eintretenden Zwillingsbildung beruht. Die Rekrist.-Temp. liegt bei einem Sn unterhalb Zimmertemp. Fl. Sn zeigt D. 6.99 bei 232° (= Schmp.). ζ_z gegossen 3.5—4, bei 50° geglüht 2.75 mit ϕ 40 und ψ 74. H_B 12. σ_E 3.4 (?). Ξ 5500. Sdp. 2270°. SW. bei 0° 0.0536, beim Erstarren (fl.) 0.0615. Wärmeleitähigkeit 0.1528. $L_{\rm sch}$ bei Sandguß 0.225%, bei Kokillenguß 0.7%. El. Leitähigkeit 8.82. Nach F. Ludloff ist der spez. el. Widerstand

bei t⁰ 0 18 100 300 500 1000 Wdst. 0.11 0.12 0.16 0.49 0.54 0.65,

ein Temp.-Koeffizient bei $15^{\circ} + 0.0045$.

Sn selbst ist, besonders wegen seiner guten Beständigkeit gegen chem. Angriffe, sehr wertvoll. Namentlich für Kochgefäße und Konservenbüchsen wird es als Schutzüberzug von Fe und Cu sehr geschätzt. Die Hauptmenge des Sn dient für die Herst.
von Weißblech und sehr wertvollen Legg. Neben den Bronzen (S. 156 ff.) sind es die
Weichlote, Klischier- und Lagerweißmetalle, die in großen Mengen verbraucht werden.
Die früher viel verwendete Zinnfolie (Stanniol) ist jetzt zur Verpackung von
Nahrungs- und Genußmitteln meist durch Aluminium-Folie ersetzt worden.
Für Spiegel fügt man dem Sn häufig 2 % Cu zu und amalgamiert diese etwas
festere Folie dann.

Weitere Angaben über Sn: C. R i c h t e r (Zink, Zinn und Blei, Wien 1909); W. B u r s t y n (Das Löten, Werkstattbuch, Heft 28); Richtlinien für das planmäßige Anlernen in der Metallind., Verein Berliner Metallindustrieller A. 19; F. L u d l o f f (Löten mit Weichloten, Werkstoffhandbuch S 7).

2. Das Blei.

Reines Pb wird in der Industrie in großen Mengen gewonnen und verbraucht. Das Hütten-W e i c h b l e i enthält mindestens 99.9 Pb, das aus Altmetall gewonnene

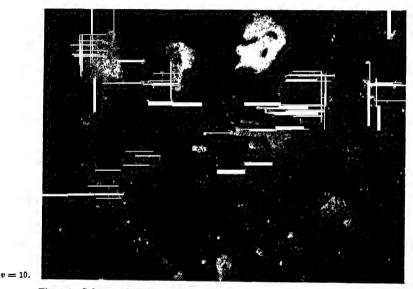


Fig. 319. Sehr grobkörniges Bleiblech mit Korngrenzenrissen (mit HNO; geätzt).

Raffinadeblei mindestens 99.7 Pb. Die Verunreinigungen bestehen aus Cu, As, Sb, Zn, Ag, Bi, Sn, Fe und Ni. D.20 11.41, beim Schmp. 10.69. Schmp. 327.40, Sdp. 15250. SW. bei 0—25000.0319, des fl. beim Schmp. 0.034. Wärmeleitfähigkeit bei 2000.0836. Lsch Sandguß 0.75%, Kokillenguß 0.94%. El. Leitfähigkeit bei 1804.83, ihr Temp.-Koeffizient 0.0041 bei 150. Kz \sim 2, bei ϕ 50; Hg (10/300) 6.9; Kp 5; E 1500—1700.

Pb ist gegen H₂SO₄ bis zu 200° sehr beständig, wird dagegen von Essigsäure, HNO₃, sogar von weichem W. leicht angegriffen. Bei Quellwasser bildet sich aber eine schützende Haut aus, so daß Wasserleitungsrohre daraus gefertigt werden können.

Sehr wichtig ist die unter Zimmertemp. liegende Rekristallisationstem p. des Pb. Es kann durch Kaltbearbeitung nicht dauernd verfestigt werden. Außerdem entsteht dann leicht ein sehr grobkörniges Gefüge. Dieses kann zur Zerstörung von Kabelmänteln, Bleiblechen usw. führen. Denn einerseits bilden sich bei schwachen Erschütterungen sehr leicht Risse, die meist den Korngrenzen oder Spalt-

237

ebenen folgen, oder es setzt sog. interkristalline Korrosion ein, so daß das Pb seine bekannte Zähigkeit vollständig verliert und spröde wird. Diese Korrosion wird besonders durch Essigsäure und Lsgg. von org. Pb-Salzen befördert.

Vgl. M. v. Schwarz (Korr. 1928. 4. 1); O. Haehnel (Z. Met. 1927. 19. 492); H. S. Rawdon (J. Ind. Eng. Ch. 1927. 19. 613, Korr. 1927. 3. 259).

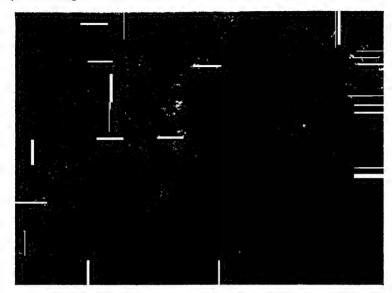


Fig. 320. Interkristalliner Riß bei grobkörnigem Bleiblech (mit HNO, geätzt).

v = 10.

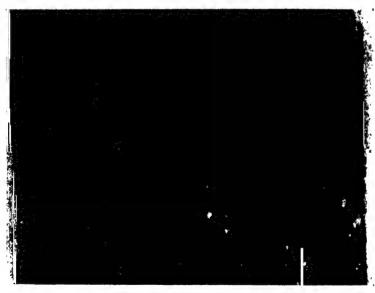


Fig. 321. Bleirohr mit Rissen durch interkristalline Korrosion.

Fig. 319 zeigt solch ein grobkörnig gewordenes Bleiblech mit einem den Korngrenzen folgenden Riß. Das Blech war etwa 1 mm stark, so daß an vielen Stellen die ganze Wandstärke nur von einem einzigen Pb-Kristallkorn eingenommen wurde. Ein noch gröberes Gefüge zeigt das Bleiblech in Fig. 320 mit ebenfalls einem den Korngrenzen folgenden interkristallinen Riß. Fig. 321 läßt eine eigenartige B. von

Pusteln auf einem aus dünnem Bleiblech zusammengerollten Rohr erkennen. Diese Pusteln sind durch die Korrosionsprodd. aufgetrieben worden, die an den Stellen mit interkristalliner Korrosion entstanden waren und schnell zur Zerstörung dieses Bleischutzmantels geführt haben.

Diese Proben waren sehr reines, doppelt raffiniertes Pb, das sehr stark zur Rekrist. neigt. Man fertigt deshalb heute die Kabelmäntel aus sog. Kabelblei an, bei dem durch Zulegieren von etwa 2 % Cd oder Sn, auch Sb, die Rekrist. sehr

stark verzögert ist.

Bleibleche und -rohre finden auch in der chem. Ind. und in vielen Gewerben ausgedehnte Anw. Verbindungen werden durch eine Art autogener Schweißung mit einer H2-Flamme hergestellt, wenn auf Reinheit der Lötnaht Wert gelegt wird. Sonst wird, wie gewöhnlich, mit Weichlot und der Lötlampe oder dem Lötkolben gelötet, wobei vielfach noch Kolophonium als Lötmittel dient.

Weitere Angaben bei C. Richter (a. a. O.); F. Ludloff (Werkstoffhb., Nichteisenmet-

L 3/4).

3. Weichlot (Lötzinn) und verwandte Legierungen.

Das Lötzinn wird nach dem Gehalte an Sn bezeichnet. Genormt werden nur Zinn-Blei-Legg., nicht dagegen Lote, die andere Stoffe (Sb, Hg, Bi u. dgl.) als Hauptbestandteile haben.

Die Normung¹) zeigt DIN 1707 (April 1925):

Bezeichnung von Lötzinn mit 50 % Zinn: SnL 50 DIN 1707. Die Bezeichnung (Kurzzeichen) ist einzugießen oder aufzuschlagen.

Benennung	Kurzzeichen		ensetzung %	Verwendung					
		Sn	Pb*)						
Lötzinn 25	SnL 25	25	75	für Flammenlötung (für Kolbenlötung nicht geeignet)					
Lötzinn 30	SnL 30	30	70	Bau- und grobe Klempnerarbeit					
Lötzinn 33	SnL 33	33	67	Zinkbleche und verzinkte Bleche					
Lötzinn 40	SnL 40	40	60	Messing- und Weißblechlötung					
Lötzinn 50	SnL 50	50	50	Messing- und Weißblechlötung für Elektrizi- tätszähler, Gasmesser und Konserven- industrie**)					
Lötzinn 60	SnL 60	60	40	Lot für leicht schm. Metallgegenstände; feine Lötungen, z. B. in der Elektro- industrie					
Lötzinn 90	SnL 90	90	10	Besondere, durch gesundheitliche Rück- sichten bedingte Anww.					

^{*)} Antimongehalt. Als Vorleg. zur Herst. von Lötzinn wird in der Regel Mischzinn verwendet, das aus 54.5% Sn, 3.6% Sb und 41.9% Pb besteht. Es darf daher im Lötzinn Sb höchstens im Verhältnis von 3.6: 54.5 zum Zinn enthalten sein. Ein geringerer Gehalt an Sb oder Sb-Freiheit müssen, wenn gewünscht, besonders ausbedungen werden.

**) Bei Konservendosen wird die Lötung gegenwärtig meist unter Anbringung eines

Falzes an der Außenseite vorgenommen.

Die Zus. von Außenloten unterliegt keinen gesetzlichen Bestimmungen.

Zulässige Abweichung im Sn-Gehalt: $\pm~0.5~\%$. Verunreinigungen: Das Lötzinn soll techn. frei sein von fremden schädlichen Bestandteilen, besonders von Zn, Fe, As.

Lieferart: In Blöcken, Platten oder Stangen nach Gewicht.

Für die Herst. der Weichlote des Handels wird aus Altmetallen oder Weißblechabfällen erzeugtes Sn verwendet. Das Lötzinn enthält deshalb meist noch viele Verunreinigungen durch Fe, Cu, Sb, Cd, Zn, Bi, Hg usw.

¹⁾ S. dazu die Fußnote 2 auf S. 149.

Erstarrungsbeginne für Lötzinn des Handels nach F. Ludloff (Werkstoffhb., L 6):

Auch das reine Zinn wird als Lot für Konservenbüchsen benutzt. Während des Weltkrieges fanden in Deutschland ausnahmsweise Pb-Sn-Legg. mit nur 40 Sn zu liesem Zwecke Verw. (vgl. Abschnitt "Gesetzliche Bestimmungen"). Sickerlotist lie eutektische Leg. zwischen Pb und Sn, besitzt also den niedrigsten Schmp. aller nöglichen Pb-Sn-Legg. Es enthält 64 % Sn und 36 % Pb und schm. bei 181 °. Das zewöhnliche Schnellot wird von den Klempnern durch Verschm. von 1 Tl. Pb mit 1 Tl. Sn hergestellt und schm. bei 200°. Für zweite Lötungen wird ein teureres, nehr Sn enthaltendes Lot benutzt, das meist 2.5 Sn auf 1 Pb enthält. Als billiges Lot kam die Leg. von 2 Tln. Pb mit 1 Tl. Sn zur Verw. In Kriegszeit wurden außerlem noch Sb oder Cd enthaltende Lote gebraucht (vgl. Antimonblei, Cadmiumlot, Lötantimon, leichtfl. Legg. usw. der alphabetischen Übersicht).

Pb-Sn-Legg. fanden früher zur Herst. von Geschirren, Kannen, Tellern, Leuchiern usw. ausgedehnte Anw. Die Blei- oder Zinnsoldaten und sonstige Spielwaren
wurden meist aus einer Leg. von 1 Pb und 1 Sn hergestellt. Für Theaterschmuck
wurden meist 29 Tle. Sn mit 19 Tln. Pb legiert. Diese Leg. ist auch unter der Bezeichnung Faluner Diamanten zu Schmuck verarbeitet worden. Für Orgelofeifen dient meist 12-lötiges Sn mit 12 Tln. Sn und 4 Tln. Pb; oder 14-lötiges Sn
tus 14 Tln. Sn und 2 Tln. Pb. 12-lötiges wird auch für Beschläge, Spielwaren, gering-

vertigere Folien usw. verwendet.

Da sich Sn und Pb in allen Gew.-Verhältnissen miteinander legieren lassen, sind eine Unmenge verschiedener Zuss. gebräuchlich. Die Zinngießer bedienen sich zur infachen Gehaltsermittlung dieser Legg. häufig der Bauerschen Zinn-probierwage (vgl. M. v. Schwarz, Metall 1917. 21), bei der das Gew. der Probe, die in eine kleine Eisenform gegossen wird, mit dem von Güssen mit betanntem Zinngehalt verglichen wird. V. Slotosch (D.R.P. 265 450) wiegt in Eisenformen gegossene Proben, um den Sn-Gehalt von Lagerweißmetallen und Weichloten oder den Sb-Gehalt von Hartblei zu ermitteln.

Durch Zusätze von Bi, Cd und Hg kann der Schmp. der Pb-Sn-Legg. noch veiter herabgesetzt werden; es entstehen dabei die sog. leicht/lüssigen Legg.

F. Ludloff gibt folgende Übersicht:

Bezeichnung	-	Unterer					
Dezeloniung		Pb	Sn	Bi	ca i	Hg	Schmp.
njektionsamalgam .		28.0		36.4	5.6	30	3957
,, .		32.0	-	41.6	6.4	20	56 - 59
99		36.0		46.8	7.2	10	6164
Voods Metall		25.0	12.5	50.0	12.5		~ 60.5
ipowitz-Metall		26.7	13.3	50.0	10.0		~ 70.0
		40.0		52.0	8.0		~ 91.5
ichtenbergs Metall		30.0	20.0	50.0			~ 91.6
Roses Metall		25. 0	25.0	50.0	'	-	~ 93.75
Newtons Metall		31.0	19.0	50.0	~ ~ ,		~ 94.5
		32.0	16.0	52.0			~ 96.0
			26.0	53.0	21.0	. ~~	~ 103.0
		44.0	-	56.0			~ 125.0
			42.0	58.0			~ 136.5
		32.0	50.0		18.0	-	~ 145.0
				62.0	38.0		~ 149.0
			68.0		32.0		~ 178.0
_		36.0	64.0				~ 181.0

4. Antimon- und Arsenlegierungen des Zinns und Bleis.

Der Einfluß von Pb und Sb auf die Kugeldruckhärte von Sn (sowie von Sb auf die des Pb) bei schnell abgekühlten Blöckehen ist in der Fig. 322 nach E. Heyn und O. Bauer (Verh. Bef. Gew. 1914, Februar-Beiheft) dargestellt. Die große Härtesteigerung beim Sn durch Zusatz von Sb ist auf die B. der (scheinbar würfelförmigen) Mischkristalle Sb-Sn zurückzuführen, die wir auch in den meisten Lagermetallen antreffen. Mit steigendem Sb-Gehalt nimmt die Menge dieser harten Kristalle zu, wie die Gefüge in Fig. 323 au. b erkennen lassen. Die Leg. mit etwa 70 Sn, 10 Sb, 16 Pb, 4 Cu in Fig. 323 a zeigt verhältnismäßig wenig Sb-Sn-Mischkristalle, die Leg. mit 50 Sn, 30 Sb, 20 Pb jedoch viele.

Wegen ihrer Härte finden die Zinnantimonlegg. für Gebrauchsgegenstände als Britanniametall ausgedehnte Anw. Als Typus dieser Leg. kann die von 90 Sn mit 10 Sb gelten, die seit etwa 1840 zu Tee- und Kaffeekannen, Löffeln und Dosen vielfach verarbeitet wird. Zuerst wurden diese Gegenstände besonders in England erzeugt

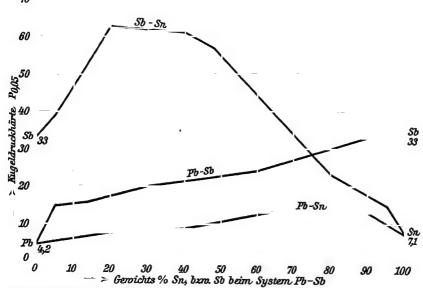


Fig. 322. Härtekurven von Pb-Sb, Pb-Sn und Sb-Sn-Legg. (nach E. Heyn und O. Bauer).

und von dort aus in den Handel gebracht, so daß die Namengebung verständlich wird. Britanniametall ist von schön bläulich-weißer Farbe und fast ebenso widerstandsfähig gegen chem. Einflüsse wie reines Zinn. Es ist jedoch härter und weniger der Abnutzung unterworfen. Meist wird es gegossen. Jedoch besitzt es noch genügende Geschmeidigkeit, um durch Ziehen, Hämmern und Drücken in Form von Blechen verarbeitet werden zu können. Britanniametall füllt beim Guß die Formen sehr gut aus, und bei Verw. von fein ziselierten Metallformen (meist aus Messing) können alle ihre Feinheiten wiedergegeben werden, so daß die Stücke meist keiner weiteren Appretur bedürfen. — In neuerer Zeit werden dem Britanniametall noch kleine Zusätze von Cu gegeben, die die Härte erhöhen, die Geschmeidigkeit aber nicht wesentlich beeinflussen, falls sie 3 % nicht übersteigen. Durch Zn und As sowie mehr als 10 % Sb wird die Leg. sehr spröde. Britanniametall kann galvanisch versilbert, vernickelt oder verkobaltet werden. — Die Herst. der Leg. geschieht nach den bekannten Regeln. Das Cu als das Legiermetall mit dem höchsten Schmp. wird zuerst mit dem Sb und wohl auch einem Teil des Sn verschmolzen und dann mit dem Reste des Sn vereinigt. Beispiele für die Zus. siehe in der alphabetischen Übersicht.

Bleiantimonlegg. (Hartblei) neigen stark zum Seigern, so daß beim Gusse für schnelle Abkühlung gesorgt werden muß. Die eutektische Leg. enthält 13 % Sb. Sie wurde in Kriegszeit als billiges Ersatzlot benutzt, haftet aber nicht fest genug an den zu verbindenden Stellen. — Die Pb-Sb-Legg. werden vielfach zu Armaturen für schwefelsaure Lsgg. verwendet, auch für Rohre, Syphone usw., manchmal zu Modellen für Gießereien, verschiedentlich für billige Lagermetalle und zur Herst. von Buchdrucklettern, welch letztere meist noch etwas Sn enthalten. Zur Herst. der Gitter von Akkumulatorenplatten erhält das Pb meist einen Zusatz von 5 % Sb. Diese Leg. wird auch für Geschosse und Schrapnellfüllkugeln verarbeitet. Zur schnellen Gehaltsermittlung kann für Kontrollzwecke die Bestimmung des SG. herangezogen werden (vgl. das Schaubild auf S. 124). — Beim Legieren von Sb mit Pb, das in gewöhnlicher Weise erfolgt, ist durch fleißiges Umrühren die Mischung zu befördern.

Letternmetall (Schriftmetall) findet ausgedehnte Anw. zur Herst. von Buchdrucklettern, Klischees und Druckplatten aller Art. Die billigsten Sorten be-

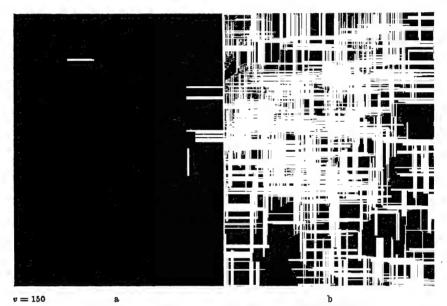


Fig. 328a u.b. Gefüge von Lagermetallen (mit HNO₃ geätzt). a mit 70 Sn, 16 Pb, 10 Sb, 4 Cu (wenig Sb-Sn-Mischkristalle). b mit 50 Sn, 80 Sb, 20 Pb (viele solche, scheinbar würfelförmige Mischkristalle).

stehen aus Hartblei mit 15—25 % Sb; sie dienen in neuerer Zeit nur zur Herst. der Aussparungen beim Satz. Bessere, aber teuere Sorten enthalten 2—30 % Sn. Gute Legg. für Lettern sind solche mit 60 Pb, 25 Sb, 15 Sn und mit 55 Pb, 23 Sb, 22 Sn. Beim Schriftmetall für Stereotypplatten wird der Sb-Gehalt meist etwas geringer gewählt, damit der Schmp. niedriger liegt, z. B. 82 Pb, 15 Sb, 3 Sn. Manche Sorten enthalten noch wenige Prozente Bi, Zn oder Cd. Siehe im übrigen die alphabetische Übersicht.

Nach der Zusammenstellung des Wirtschaftsamts des Deutschen Buchdruckervereins in Leipzig über *Buchdruckmetall* (Werkstoffhb., Nichteisenmet., L 11) sind folgende Gruppen zu unterscheiden:

1. Die fertigen Buchdrucktypen, die meist als sog. "Komplettguß" in der

Schriftgießerei hergestellt werden;

2. das Metall, das in der Druckerei selbst zu einem Schriftbildträger verarbeitet wird. Hierunter fällt das Metall, das auf der Setzmaschine zu fertigen Einzeltypen

v. Schwarz, Metall- und Legierungskunde.

oder Typenzeilen gegossen wird, sowie das Metall, aus dem in der Stereotypie Dra

platten gegossen werden.

Für Buchdruckerlettern wird als Normalleg. empfohlen die aus 67 28 Sb, 5 Sn, kurzweg Leg. 5/28 genannt. Sie entspricht der Norm des Normens schusses für das graphische Gewerbe in Leipzig. Die Gießtemp. soll 400° betrag Manchmal kommen noch kleine Zusätze von Cu oder As vor, die umstritten sind Als Füllstoff oder Ausschluß dienen minderwertigere Pb-Legg., z. B. solmit 16 Sb und 1 Sn oder mit 12 Sb und 2 Sn. Auch diese Legg, sollen bald genor werden.

Für Setzmaschinenmetalle weichen die Zuss. stark ab (vgl. a. Z. M 1924. 16. 67). Es können nur folgende Durchschnittswerte angegeben werden:

Pb	F	ür Setzmaschi	Stereotyp- metall	Hintergieß- metall		
mit %	Typograph	Linotype	Monotype	metali	motali	
Sn Sb	3 12	3 12	5 15	3 15	1 3	
			1		1	

Nach andern Angaben (Met. Techn. 1928. 53. 74) enthalten größere Lette 88 Pb und 12 Sb, gewöhnliche 80 Pb und 20 Sb, feine 75 Pb und 25 Sb, Stege u Ausschließungen 90 Pb und 10 Sb. Zur Erhöhung der Härte und Dauerhaftigke wird Sn und zuweilen auch etwas Cu zulegiert. Englische Lettern enthalten I. 69 P 20 Sb, 9 Sn, 2 Cu; II. 55 Pb, 23 Sb, 22 Sn; III. 61 Pb, 19 Sb, 20 Sn; französisc. 55 Pb, 30 Sb, 15 Sn; andere I. 69 Pb, 19.5 Sb, 9 Sn, 2.5 Cu; II. 61 Pb, 18.8 S

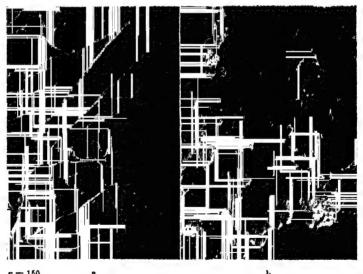


Fig. 324 a u. b. Gefüge von Letternmetall mit 55 Pb, 25 Sb, 25 Sb, 25 Cu u. c.) Fe emit HNO, gratge. a langsam erstarrt, sehr grobkörnig; b normal schnell erstarrt, feinkörnig

20.2 Sn. In Deutschland dient für Werkschriften vielfach die Leg. 75 Pb. 23 Sb. 2 Sn Zusatz von Bi erleichtert die Schmelzbarkeit, verteuert aber die Leg. so wesentlich daß er nur für sehr feine Schriftgattungen in Frage kommt; z.B. 77 Pb. 15 Sb. 8 Bi Diese Leg. dient auch als Klischeemetall. Zn-Lettermetall zeigt 89 93 Zn. 9 6 Sn 2-4 Pb, 2-4 Cu. Für Stereotypplatten nimmt man 82 Pb, 14.75 Sb, 3.25 Sn. Fü Klischees sollen dem Schriftmetall 5 % Ni zugesetzt werden. Auch Gehalt an Cd

ist vorteilhaft, z.B. 50 Pb, 30 Sn, 20 Cd.

Das Gefüge eines infolge langsamer Erstarrung sehr grobkörnigen Letternmetalls zeigt Fig. 324 a. Nach dem Umschm. und normal schneller Erstarrung wird das Gefüge wesentlich verfeinert, wie Fig. 324 b erkennen läßt. Die Zus. dieses Letternmetalls ist zwar nicht sehr gut: 65 Pb, 25 Sb, 9.6 Sn, 0.3 Cu und 0.1 Fe, entspricht aber einer billigen Sorte.

Bei der Herst. der Buchdrucklettern wurde zuerst der Spritzguß (vgl. a. Messing, S. 187, Al-Legg., S. 215, und die alphabetische Übersicht) benutzt. Anfänglich konnten nach diesem Verf. nur Legg. mit verhältnismäßig niedrigem Schmp. verarbeitet

werden. Heute werden aber auch bei 600-950° schm. verwendet.

Für Spritzgußlegierungen gibt L. Frommer (Werkstoffhb., Nichteisenmet., P 13) folgende Übersicht:

	usan tzung Pb		%_ Cu	Schi	oberer	D.	K≠ kg mm²	φ %	HB	A. mkg/mm²	Farbe	Verhalten an der Luft	Stück- gew.	Mindest- Wand- stärke mm
10 25 50 60 75	90 80 56 33 23	10 10 15 13 13	4 4 4 4	246 24 24 260	265	10.5 10.3 9.2 8.1 7.8 7.3	35.6 7.7 7.5 7.5 9.3	1.4 2.2 2.4 1.4	15.5 23.9 23.1 21.9 22.7 28.5	0.46 0.39 0.46 0.79	silber- weiß	laufen an { sehr gut haltbar	$ \begin{cases} 0.5 \text{ g bis} \\ 3.5 \text{ kg} \end{cases} $ $ \begin{cases} 0.5 \text{ g bis} \\ 2.5 \text{ kg} \end{cases} $) 0.75) 0.5

Die Spritzgußleg. muß sich zur galvanischen Vernickelung eignen. Aber auch ohne diese sollen sich die Gegenstände an der Luft gut halten, so daß, wenn der Preis keine zu große Rolle spielt, stark Sn-haltige Legg. von Vorteil sind. Bei großem Pb-Gehalt muß entsprechend viel Sb zugegeben werden, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Ein hoher Gehalt daran (15-30 %) veranlaßt auch ein Ausdehnen beim Erstarren, so daß alle Feinheiten der Form wiedergegeben werden. Ein Zusatz von Bi wäre wohl von Vorteil, da dieses Metall sich ebenfalls beim Erstarren ausdehnt und es außerdem den Schmp. erniedrigt. In der Regel ist es jedoch für techn. Verw. zu teuer.

Bleiarsenlegg. finden besonders als Schrotmetall Verw. Schon ein geringer Gehalt des Pb an As vermehrt die Härte wesentlich und macht das Metall so zu Flintenschrot geeignet. Der Zusatz von As (bei feinem Schrot 0.2-0.35, bei gröberem 0.3—0.8 %) soll auch die Kugelbildung befördern. Die Herst. der Leg. erfolgt meist durch Verschm. von As, As₂O₃ oder As₂S₃ mit Pb in gußeisernen Kesseln, wobei die Schmelze mit Holzkohle bedeckt wird. Für guten Luftabzug ist im Interesse der Gesundheit zu sorgen.

5. Das Zink.

Das meiste Zn wird durch Red. und Dest. gewonnen (Muffelzink) und ist, je nach der Reinheit der Ausgangsstoffe, mit 1-3 Pb und 0.03-0.05 Fe, neben Cd verunreinigt. Durch Umschm. erhält man das Raffinadezink, durch wiederholtes Dest. Feinzink mit 99.7—99.9 %. Neuerdings hat das aus wss. Lsgg. gewonnene Elektrolytzink (M. v. Schwarz, Z. Elektroch. 1923. 29. 198; Met. Erz 1924. 21. 499) wegen seiner hervorragenden Reinheit von über 99.9 % für viele Zwecke große Bedeutung erlangt, namentlich für die Herst. sehr hochwertiger Al-Zn-Legg. Das aus Altmaterial erschmolzene Zn wird Remelted Zink genannt und enthält meist 98.5 Zn neben Pb, Cd, Fe, As, Sn und Cu.

Haughton (Birmingham Met. Soc.; Z. Met. 1921. 13. 386) gibt folgende Zus. von Handelszinksorten an:

Bezeichnung		Zn	Z Pb	usammens Fe	etzung in C	% Sn	Cu
Vieille Montagne (belgisch) V. M. G. (belgisch) Lipine Elektro (schlesisch) Amerikanisch (hoch rein) . Brunner Mond, Elektro .	:	97.99 99.05 99.91 99.96 99.97	2.0 0.66 0.06 0.02	0.04 0.26 0.01 0.02 0.02	0.07 — Spur — Spur	0.03 0.02 —	 0.004

P. Th. Armemann (Metall. 1910. 7. 201) bringt folgende Zn-Analysen:

Daneishaum a			Verunreinigungen des Zn in %									
Bezeichnung			Pb	${f F}{f e}$	Cd	As	Sb	Sn _				
Campredon			1.370	0.029	0.053			0.024				
,,			3.610	0.064	0.077			Spur				
Schneider u. Peterson			1.448	0.028	0.025			and the same of th				
Vieille Montagne			0.540	0.049	Spur	_	_					
Stollberg Münsterbusch	ı .	-	1.055	0.016	0.004	0.004						
•	•		1.117	0.007	0.008	0.008	0.001	0.002 Bi				
**		·	2.632	0.028	0.078	0.078	0.001	0.001 Cu				
"	·	•	1.698	0.063			0.002	-				
"	-	•	1.079	0.012	0.004	0.004	0.001	0.002				
**	•	•	1.015	0.012	0.00	0.002	0.001	0.002				

Für die Normung des Zn liegt folgender Entwurf (Z. Met. 1922. 14. 228; O. Bauer, Legg., 377) vor:

Bezeichnung		Zn-Gehalt	Zulässige Abweichung	Höchst- zulässige				
besondere	abgekürzte	%	%	Beimengung				
Feinzink I Feinzink II	Zn 99.9 Zn 99.8	> = 99.9 > = 99.8	< = 0.05 < = 0.05	Rest Rest				
Rohzink		Angaben folgen später						
Umgeschmolzenes Zink .	Zn u	Aus Altzink ohne oder mit Zugabe von Rozink erschmolzen. Zusammensetzung od Reinheit nicht festgelegt.						

Sb und As sollen im Zn höchstens in Spuren vorhanden sein, denn über 0.02 % machen das Zn brüchig und spröde. Legg. mit hohem Zn-Gehalt dürfen nicht mehr als 0.75 % Al enthalten. Darauf ist besonders bei den Spritzgußlegg. (s. S. 249 und in der alphabetischen Übersicht) zu achten. Sonst können die fertigen Gußstücke nachträglich starke Formänderungen erfahren und zerstört werden.

Zn ist blauweiß. D. 7.1. $K_z \sim 19$ bei gewalztem Blech oder heiß gepreßtem Draht, gegossen sehr gering. Gegossenes Zn ist meist sehr grobkörnig, besonders wenn es langsam erstarrte. In Fig. 325 sieht man die großen, meist senkrecht auf der Abkühlungsfläche angewachsenen Zinkkristalle am Querschnitt (geätzt) durch eine Gußplatte von Remelted Zink mit 98.54 Zn, 0.71 Sn, 0.43 Fe, 0.36 Pb und 0.04 Cu. Den Eisengehalt erkennt man aus den eingelagerten hellen Kristallen (der intermetallischen Verb. FeZn₁₀) im mikroskopischen Schliff, den Fig. 326 von diesem Zink nach schwacher Ätzung zeigt. Die Zunahme des Gehalts an Fe beim Zink einer Verzinkungspfanne mit der Betriebszeit kann man aus den drei Teilbildern Fig. 327 deutlich feststellen und aus dem Gefügebild schätzen oder sogar planimetrisch ausmessen. Unmittelbar nach dem Einschm. (Fig. 327 a) zeigen sich fast keine FeZn₁₀-Kristalle;

Zink. 245

nach 5 st (Fig. 327 b) schon reichliche Mengen. Nach 10 st Betriebszeit (Fig. 327 c) liegt bereits Hartzink mit vielen und großen FeZn₁₀-Kristallen vor.

Verwendung findet viel Zn für Blech zur Dachdeckung, zu Klempnerarbeiten und zu Bildstöcken (Zinkätzungen). Das für den letzteren Zweck benutzte Zn soll


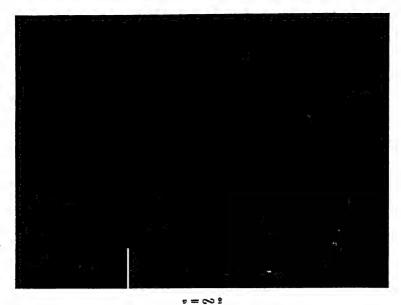


Fig. 325. Gußplatte von Remelted Zink, senkrecht geschnitten (mit HNO₃ geätzt);
98.54 Zn, 0.71 Sn, 0.48 Fe, 0.38 Pb u. 0.04 Cu.

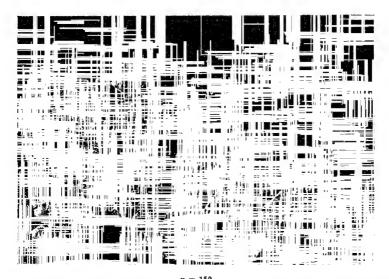

v=150 Fig. 326. Gefüge des Zinks nach Fig. 325 (mit HNO3 geätzt) mit hellen Kristallen der Verb. FeZn₁₀

rein und feinkörnig sein. Ferner wird Zn für galvanische Elemente und zur Verzinkung als Rostschutz benutzt. Die Hauptmenge dient für Legg.

Wenn Zn auch bei gewöhnlicher Temp. verform bar ist (seine Rekrist, liegt unter Zimmertemp.), so ist das Walzen doch nur bei 90—120 oder 140—170° zweck-

mäßig. Zwischen diesen Intervallen und darüber ist die Formbarkeit sehr gering; ja man kann Zn z.B. bei $\sim 220^{\circ}$ zu Pulver zerstoßen. Nach E. H. Schulz und R. Fiedler (Forsch. Met. 1919. 1. 27) und E. H. Schulz (Met. Erz 1916. 13. 279) ist die Verarbeitungs-Temp. von 90 bis 120° zweckmäßiger, weil die Festigkeit dabei günstiger wird und der Mehraufwand an Walzarbeit kaum in die Wagschale fällt. Es werden von ihnen folgende Festigkeits werte angeführt:

17		Δ
$\mathbf{\Lambda}_{\mathbf{z}}$	•	л,
kg/mm^2	%	mkg/cm^2
<u>u</u> ,		
18.4-20.6	32-44	gradien
18.0-18.2	28-27	0.73
18.6-18.8	30-34	0.76
17.7—17.8	22-24	0.61
	18.4—20.6 18.0—18.2 18.6—18.8	kg/mm ² % 18.4—20.6 32—44 18.0—18.2 28—27 18.6—18.8 30—34

In der Kriegs- und Nachkriegszeit wurde viel Zn, dem man auch kleine Leg.-Zusätze gab, namentlich als Messingersatz verwendet. Besonders Preß-

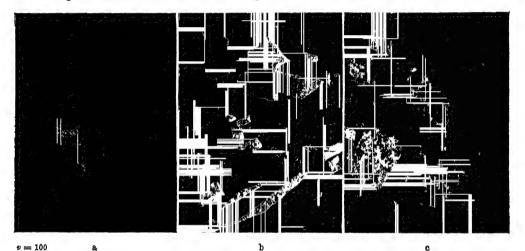


Fig. 337 a, b u. c. Zinkproben aus einer Verzinkungspfanne nach verschieden langen Betriebszeiten (Schliffe mit HNO3 geätzt): a nach kurzer Betriebszeit (wenige FeZn₁₀-Kristalle), b nach 5 st (mehr FeZn₁₀), c nach 10 st (Hartzink mit vielen und großen FeZn₁₀-Kristallen).

zink hat sehr gute Eigenschaften bei gewöhnlicher Temp., bei höherer jedoch nicht. Z.B. ist seine Zerreißfestigkeit nach Hanszel (Z. Met. 1921. 13. 209) bei 125° nur etwa noch halb so groß wie bei Zimmertemp. Außerdem rekrist. Zn sehr schnell und wird sehr spröde und brüchig. In der Kriegszeit wurden als Ersatz Installationsdrähte aus Zn hergestellt, die aber sehr bald durch Rekrist. unbrauchbar wurden, denn an den Biegestellen entstand meist ein so grobes Korn (praktisch ein Einkristall), daß bei geringster Beanspruchung Bruch erfolgte. Nach E. H. Schulz genügt schon ein geringer Zusatz von Cu, etwa 1 %, um die Festigkeitseigenschaften des Preß- und Walz-Zn wesentlich zu verbessern. Er führt z. B. folgende Werte an:

1	Rio	en:	schaft	Preßzink		Walzzink			
	<u></u> 8	,011	SOLIGIE	ohne Zusatz mit	1%Cu	ohne Zusatz mi	t 1%Cu		
Φ . H_B		:	kg/mm ² % kg/mm ² mkg/cm ²	16—18 20—60 40—50 0.55—0.85	23 43 72 0.73	14—15 20 —35 40 —52 0.60 — 0.70	20 31 62 0.60		

Die Veredelung des Zn durch Leg.-Zusätze führt zu den nachher zu besprechenden Zn-Legg.

Chemisch verhält sich Zn (vgl. W. Wiederholt, J. Leibu, Werkstoffhb., Nichteisenmet., L9, L8) günstig, besonders gegen Atmosphärilien und W., denn es bildet sich eine fest haftende Schutzschicht von ZnO aus, die vor weitergehendem Angriff schützt (Rostschutz). Verunreinigungen durch bis 0.51 Cd, bis 1.54 Pb, bis 0.34 Fe und etwas Cu ändern die Beständigkeit des Zn nicht. Ein Gehalt von 0.07 Sb ist dagegen schon ungünstig, während einer bis 0.09 As ohne Einfluß auf den Angriff des Zn durch Atmosphärilien bleibt. Von Säuren und Alkalien wird Zn unter H2-Bildung gelöst, und zwar umso schneller, je unreiner es ist. Als Anoden empfiehlt Sänger (D.R.P. 240 630) folgendermaßen zusammengesetztes Zn:

W-	Zusammensetzung in %											
Nr.	Zn	Pb	Fe		verschiedene	_						
I III IV	98.5—99.5 97.0—99.5 97.0—99.5 96.0—99.5	0.5—1.25 0.1—1.5 0.1—1.5 0.1—1.5	0.1—0.2 0.1—0.5 0.1—0.5 0.1—0.5	0.01—0.1 Cu 0.5 —2.0 Sn 0.1 —2.0 Sn 0.01—2.0 Sn	 0.12.5 C 0.10.5 C	 0.050.5 Al						

Diese Leg.-Anoden sollen wesentlich größere Haltbarkeit als gewöhnliche besitzen und, weil sie nicht zerfallen, bis zu Papierstärke verbraucht werden können. — Aus Salzlsgg. fällt Zn alle Metalle aus, deren Lösungspotential geringer ist.

Weitere Angaben: O. Bauer und E. Wetzel (Mitt. Matprfg. 1916. 34. 333); M. Centnerszwer (Z. phys. Ch. 1918. 92. 563); O. Bauer (Mitt. Matprfg. 1914. 32. 448).

Zur Unters. von Verzinkungen empfiehlt O. Bauer (Mitt. Matprfg. 1914. 32. 448) bei Eisengegenständen die Behandlung mit einer Lsg. von 2 % $\rm H_2SO_4$ und 2 g $\rm As_2O_3$ in 1 l. Erhält man in der Lsg. Fe und Pb, so war der Gegenstand feuerverzinkt worden, denn die elektrol. Zinküberzüge enthalten kein Fe und Pb.

6. Zinklegierungen und -Lagermetalle.

Kupfer härtet in kleinen Mengen (1—10 %) das Zn schon wesentlich. Gleichzeitiger Zusatz von Zinn ist für Zinkguß sehr wertvoll. Aluminium wirkt in kleinen Mengen auf die Zn-Cu-Legg. sehr günstig. Zur Herst. der Legg. wird zuerst das Cu mit einem Teil des Zn und dem Al verschmolzen und dann der Rest Zn zugefügt. Diese ternären Legg. ergeben durch Walzen und Pressen "veredeltes Zink", das im Weltkriege vielfach als Messingersatz verwendet wurde. Ein zu hoher Gehalt an Al führt (vgl. S. 249) beim Lagern zu einer starken Vergrößerung des Vol. und dadurch zur Zerstörung der (meist gegossenen) Teile. (Vgl. die Bemerkungen und Figg. bei Al-Zn-Legg., S. 202.) Man soll nicht über 3, höchstens 5 % hinausgehen. E. Maaß hat die sog. "Spandauer Leg." mit 5 Al, 3 Cu, Rest Zn für Zinkguß empfohlen. Nach E. H. Schulz und R. Fiedler (Gieß. Z. 1919. 17) erreicht man beim Gießen von Zn-Legg.:

mit Cu									0.5	2	3	4	6
" Al									1	3	6	9	10
Zerreißfe	sti	gke	it	in	kg	mr.	n^2		5	10	15	20	25

Nach O. Bauer (Die Legg., S. 381) enthalten Zn-Guß-Legg.:

Bezeich-	Zusammensetzung in %											
nung	Zn	Cu	Al	Pb	Sn	Fe						
ı	90	5	5									
π	87.5	6.25	6.25									
$\Pi_{\overline{1}}$)	90	5.5	3.0	0.8	0.5	0.2						
IV'	85	3	2		10							
V V	87.5	4	0.5		8							
•	0											

Weitere Angaben: E. H. Schulz und M. Waehlert (Met. Erz 1919. 16. 170, 195); E. H. Schulz (Z. Met. 1921. 13. 177).

Viel angewendet ist zur Herst. von kleinen Figuren und Nippsachen (die häufig galvanisch verkupfert werden) der Zinkstürzguβ, bei dem Hohlgegenstände dadurch hergestellt werden, daß Zn in eine Eisenform gegossen und, wenn sich eine Kruste an der Formwand gebildet hat, der Rest des innen noch fl. Metalls ausgegossen wird. Nach H. C. Morse und G. Ripp (St. E. 1916. 36. 638) beeinträchtigt Cd dieses Verf. am meisten, denn bei mehr als 0.05 Cd zerbrechen die Abgüsse in der Wärme. Pb verringert die Festigkeit; jedoch sind bis zu 0.2 % noch unschädlich. Fe und As erhöhen das ungünstige Haften des Metalls an den Formwänden. Bis zu 5.5 Al sind günstig, weil die Schmelze klar und dünnfl. wird und die Feinheiten der Form sehr gut abgebildet werden. Es wird empfohlen, Feinzink für den Zinkstürzguß zu verarbeiten, wodurch die Gußstücke gut witterungsbeständig werden.

Als Modellmetall empfiehlt Buchanan (nach Reinglaß, a.a.O., 480)

folgende Legg.:

	Prozente								
Bezeichnung	Zn	Sb	Cu	Al	Sn				
Modellmetall Leddelmetall	90 85	5	10	5	3				
Modellmetall	90	_	4	6	_				

Für Münz-Legg. hat die Berndorfer Metallwarenfabrik A. Krupp (Öst. P. 84124) Zn mit 0.5—1.5 Cu angegeben; für Zn-Spritz- und Kokillenguß Ringel (D.R.P. 374 323) Zusätze von Cu und Ni. Außer diesen will die Fertigguß-G.m.b.H. (D.R.P. 374 323, 391 563) dem Zn noch Sn oder Sb oder beide zusetzen. Nach D.R.P. 414 211 sollen Zn-Cu-Al-Legg. mit über 85 Zn und etwa 2 Ag keine nachträglichen Veränderungen mehr zeigen. Zur Entfernung von Al und Fe aus Zn wurden Bornemannund Schmidt die D.R.P. 342 366, 358 833 und 358 834 erteilt. W. Guertler (Met. Erz 1916. 13. 283) hat auf die Bedeutung der Entfernung des zu hohen Al-Gehalts in Zn-Legg. hingewiesen.

Bei Zink-Zinn-Legg. wird nach F. Wüst (Met. 1909. 6. 783) L_{sch} umso niedriger, je näher die Legg. der eutektischen Zus. von 13.3 Zn liegen. Er führt an:

Gießtemp.	Zn Z	usammense Sn	tzung in % Cu	6 Pb	$\mathbf{L}_{\mathrm{sch}}$
550	49.04	50.83			0.50
500	14.52	85.40			0.46
500	4.81	95.10			0.49
500	79.44	14.48	4.35	1.66	0.99
550	79.44	14.48	4.35	1.66	1.09
500	51.22	45.84	1.90	0.94	0.72
550	51.22	45.84	1.90	0.94	0.74

¹⁾ Nach E. H. Schulz.

Diese Legg. werden auch Weißmetall genannt und finden für Kunstguß, kleine Gebrauchsgegenstände, Knöpfe, Lagermetalle und für Buchdruckerlettern Verw. P. Reinglaß (a. a. O., 476) gibt folgende Übersicht:

		2	Zusammenset	zung in	%	
Bezeichnung und Verwendung	Zn	Sn	Cu	Pb	Sb	Cd
	1		· ·		1	
Letternmetall nach Ehrhardt .	8993	96	2-4	2-4		
Lagermetall	90	1.5	7		1.5	
,,	88	2	8		2	
Sulzer Antifriktionsmetall	83.6	9.9	4.0	1.2		
Pierrots Lagermetall	83.3	7.6	2.3	3.0	3. 8	
Engl. Lagermetall	80	14.5	5.5		and the same	-
Kattundruckwalzen	78.3	15.8	5.6	_		
Engl. Lagermetall	76.1	17.5	5.6			_
Glievormetall	73.5	6.9	4.3	4.9	8.9	1.4
Legg. für Pumpenhähne	72	21	7			
Engl. Babbittmetall	69	19	4	5	3	
Lagermetall von Dunlevic	52	46	1.6		0.4	-
Lager für Transportwagen .	50	25		25		-
Wagners Zapfenlagerleg	47	38	1	4	6	
Knieß' Lagermetall	40	15	3	42		_
Germania-Bronze	80.4	9.6	4.4	4.7	0.8 Fe	
Ehrhardt-Bronze	84.4	0.2	10.9	1.2	2.5 Al	
Saxonia-Bronze	84.8	5.3	6	3	0.2 Al	
Tandem-Bronze	66	21.5	7	4.8	0.4 Al	
Glykometall	85.5	5	2.4	4.7	2 Al	
Für Spritzguß:						
I	95	5	0			_
īr	90	10	0			_
f m	80	20	0			
$\overline{\mathbf{iv}}$	87.5	8.0	4.0		0.5 Al	_
$\overline{\mathbf{v}}$	Rest	0	46		6—4 Al	_

Für Zn-Spritzguβ-Legg. soll das Zn möglichst frei von Pb und Fe sein. Zum Desoxd. fügt man zweckmäßig bis 1 % Al zu, jedoch nicht mehr wegen der Gefahr der Selbstzers. der Gußstücke. L. Frommer (Werkstoffhb., Nichteisenmet., P 13) gibt folgende Übersicht:

Zusammensetzung in %		Schr	np.	D.	Kz	φ	нв	A	Farbe	Verhalten an der	Stück-	Mindest- Wand- stärke			
Zn	Sn	Al	Cu	Ni	unterer	oberer	۵.	kg mm [®]	%	kg mm²	mkg/cm²	2000	Luft	gew.	mm
71.5 76.5 77.3 86.7 85.7 87.5	25 20 18 10 10	0.5 0.5 0.2 0.3 -	3 4 3 4 4	0.5 0.3	} ≈175	2 390 bis 450	~7.2	10.4 13.1 14.9 12.1 17.3 9.1	3.8 1.3 2.1 0.5 0.9 0.4	36.6 49.0 51.4 46.7 64.3 66.5	1.46 1.30 0.37 0.79 0.80 0.41	silber- weiß	laufen langsam an werden nach und nach an- gegriffen	$\begin{cases} 0.5 \text{ g} \\ \text{bis} \\ 3.5 \text{ kg} \end{cases}$	je nach Stück- große
93.5 91.0 93.5 93.6	=	2.5 5 4 4	4 4 2.5 2	 0.4	380		6.8 bis 7.0	18.9 26.2 23.8 20.6	0.25	94.3	1.66 1.24 1.77 1.00	grau	werden stärker ange- griffen	$ \begin{cases} 0.5 \text{ g} \\ \text{bis} \\ 3.5 \text{ kg} \end{cases} $	1,2—8

Hartzink ist eine Eisen-Leg. des Zn mit wechselndem Gehalt an Fe, meist 2—10 %. Es entsteht als Abfall bei der Feuerverzinkung des Fe und wird zur Herst. von Sondermessingen und bei Al-Gehäuse- und Kolben-Legg. als Zusatz verwendet (vgl. Fig. 327). D.R.P. 295 786 der Allg. Deutschen Metallwerke schützt eine Zn-Leg. mit 2 % Metallen der Eisengruppe und 1—8 Al. Für billigen Kunstguß dienten u. a. die Sorelsschen Legg. I. 98 Zn, 1 Cu, 1 Fe; II. 80 Zn, 10 Cu, 10 Fe. — Mangan-Legg. des Zn sind durch D.R.P. 301 784 Th. Goldschmidt geschützt.

Sie enthalten bis 4 Mn, auch mit geringen Mengen Al, Si, Cr, Ni, sind um die Hälfte härter als Zn sowie schmied- und walzbar. — Pouchain (D.R.P. 343 740) gibt bis 85 Zn enthaltende Legg. mit Cu, Fe, Cd, Ni, Al und Zr an; z. B. 85—96 Zn, 0.3—0.7 Cd, 0.5—8 Ni, 0.5—1.9 Fe, 2.5—7.1 Al, 1.2—2.5 Zr, 0.3—0.9 Mn, 2.0—8.0 Cu.

Davon können Cd, Zr, Ni und Al fehlen, jedoch nicht alle gleichzeitig.

Mit reinem Blei legiert sich reines Zn fast nicht. Nach Arnemann (Met. Erz 1916. 13. 204) besteht zwischen 0.5—97 Pb eine Mischungslücke. Nach Falkenberg (D.R.P. 300 111 und Zus.-P. 309 695, 309 955, 311 839, 322 960) erhält man ein geeignetes Lagermetall aus 94.9 Zn, 3.5 Pb und 1.0—5 Fe, gegebenenfalls noch 2 Al und 1.5 Cu. Bayliß, Warwick und Clark (D.R.P. 260 484) geben Legg. mit 99.1—99.9 Zn, 0.001—0.9 Al und 0.01—0.9 Pb an, die besonders für Bleche und zu Preßzwecken geeignet sein sollen. Die Leg. von Zufall (D.R.P. 350 704) enthält 84.1 Zn, 1.8 Cu, 1.0 Al, 4.9 Sn und 8.2 Pb. Sie soll als Lagermetall und für Schmuckgegenstände benutzt werden. Für Kunstguß dient in Ostindien Biddery-Metall mit 84—93 Zn, 3.5—11.4 Cu, 3 Pb, 1.4 Sn. Es nimmt durch CuSO₄-Lsg. samtschwarze Farbe an und wird durch Einlagen von Au- und Ag-Draht schön verziert.

Antimon (14.5%) enthält Fentons Antifriktionsmetall, außerdem 80 Zn, 5.5 Cu. Das D.R.P. 375 244 der Metallbank u. Metallurg. Ges. schützt eine über 50° thermisch veredelbare Zn-Leg. mit Leichtmetallen (Li oder Be, oder Na, K, Sr, Ca, Ba und Mischungen davon).

Die Haßlerschen Lagermetalle (D.R.P. 300508, 300917) weisen als Leg.-Bestandteil Zn auf. Die vielen anderen Legg., die Zn enthalten, wurden jeweils bei den anderen Metallen angeführt. Vgl. a. die alphabet. Übersicht.

7. Cadmium und -Legierungen.

Cadmium ist weiß, gut dehnbar, hat D. 8.6, Schmp. ≈ 320°, Sdp. 773°. Das Metall des Handels enthält meist 99.5—99.8 Cd mit kleinen Verunreinigungen von Pb, Zn und Spuren Fe. Cd hält sich an der Luft gut und wird deshalb neuerdings als Rostschutz in Form eines galvanischen Überzugs empfohlen. Auch Al und Al-Legg. werden elektrol. mit Cd überzogen. Cd soll sich zur Herst. eines el. Akkumulators, hauptsächlich für Grubenlampen, eignen, der leichter als der Bleiakkumulator ist. Die Hauptmenge des Cd dient zur Herst. von Legg.

Weitere Angaben an anderer Stelle dieses Bandes und: R. G. M. Liebig (Zink und Cadmium, Leipzig 1913); N. F. Budgen (Cadmium, London); J. Leibu (Werkstoffhdb., Nichteisenmet. L 10).

Cadmiumlegg. sind in beschränktem Maße in Gebrauch, denn die zur Verfügung stehenden Mengen Cd sind nur gering, und der Preis ist ziemlich hoch. Wir finden Cd bei Loten, leichtfl. Legg., einzelnen Lagermetallen und neuerdings in Leg. mit Cu für die Fahrleitungsdrähte von el. Bahnen. Ein sehr festes Cd-Zn-Lot enthält nach Desley (Z. Met. 1925. 17. 407) 87.3 Cd und hat die Schubfestigkeit 13 kg/mm². Ein gut brauchbares Weichlot besteht aus 80 Pb, 10 Sn und 10 Cd. Zu Pb-Rohrlötungen dient 93 Pb + 7 Cd; mit 15—17 Cd wird das Lot sehr dünnfl. Lote mit Sn und Cd besitzen nach Hills (Met. I. London 1918. 16. 412) folgende Schmelzintervalle:

				Pb	\mathbf{Cd}	\mathbf{Sn}
$212-253^{\circ}$				84.4	7.6	8.0
237—267 0	-			90.6	7.9	1.5
235-368 0		-		87.5	7.5	5.0

D.R.P. 176886 von Siemens & Halske A.-G. schützt ein Lagermetall aus etwa gleichen Teilen Cd und Zn mit etwa 5—10 Sb. Für Lagermetalle gibt

Touceda (Am. P. 897 431) Cd-Pb-Legg. mit folgenden Proz. Pb (Rest Cd) an: I. für leichte Belastung 97.25 Pb; II. für normale Belastung 92 Pb; III. gut gegen Stoß 89 Pb; IV. für Getriebe von Armaturen 86 Pb; V. für sehr schwere Belastungen 82 Pb. Nach Am. P. 933 139 enthalten die Legg. außerdem noch geringe Mengen Mg. D.R.P. 296 781 von Humboldt schützt Cd-Pb-Legg. mit 8—10 Cd und ebensoviel Mn oder Ferromangan als Lagermetall. Cd-Amalgam dient zu Zahnplomben.

Bei Aluminium-Legg. finden sich manchmal kleine Cd-Zusätze. Nach Grube (Z. anorg. Ch. 1906. 49. 73) sind Legg. des Magnesiums mit Cd an feuchter Luft unbeständig. Bei Neusilber wurde auch ein kleiner Cd-Zusatz versucht. Meist wird die dadurch erzielte Erniedrigung des Schmp. für Lote ausgenutzt. Ähnliches gilt für die Edelmetall-Legg., von denen die mit Augrüngelbist. Nach v. Kulmer (Hdb. für Gold-u. Silberarbeiter) sind sehr brauchbare Silberlote von A. Richter-Pforzheim folgende: solche mit Ag: Messing: Cd = 50:40:10 für feinste Ware, die nachher emailliert werden kann; = 50:35:15 für hochfeine, aber nicht emaillierbare Ware. Ein Lot aus 25 Ag, 50 Cu, 25 Messing (also ohne Cd) ist gelblich und dient für Waren II. Güte. Für Goldlötungen benutzt man Au: Ag: Cu: Cd = 50:20:20:10 bei 500 Feingehalt; = 55:15:18:12 bei 550 Feingehalt; = 58.5:11.5:18.4:11.6 bei 585 Feingehalt; = 75:3:10:12 bei 750 Feingehalt. D.R.P 292 295 von Wachwitz in Nürnberg schützt ein Cd-haltiges Ag-Lot. — Obwohl sich Cd mit Sn und Zn gut legiert, haben diese Legg. bisher noch keine ausgedehntere Anw. gefunden.

8. Weißguß, besonders Lagerweißmetalle.

Weißguß für billige Gußwaren, Knöpfe usw. besteht hauptsächlich aus Zn mit geringen Mengen Cu, manchmal auch Sn. Vielfach geschieht die Herst. aus alten Messingabfällen durch Verschm. mit Hüttenzink in Tiegeln. Die Zus. dieser vielfach unreinen Legg. schwankt sehr stark; darin vorkommendes Fe und Pb sind als Ver-

unreinigungen anzusehen.

Weißgußlagermetalle. Weißmetalle finden, obwohl sie nur geringe Festigkeit im Vergleich zu Rotguß und Bronze besitzen, zum Ausgießen der Lagerschalen für Maschinen sehr ausgedehnte Verw., weil durch sie die Achsen nicht angegriffen werden, und weil die Lagerschalen leicht neu ausgegossen werden können. Nach den Verss. von Chabal (Rev. gén. Chemins de Fer 1904), G. Charpy (Bl. Soc. Enc. 1898. 670 und 972) sowie von E. Heyn und O. Bauer (Mitt. Materialprig. 1911. H. 1) weisen die meisten Lagerweißmetalle geringere Zapfenreibungen auf als andere Lagermetalle. Außerdem kann die Achse an Ort und Stelle eingegossen werden. Die gebräuchlichen Legg. sind sehr mannigfach zusammengesetzt. Doch lassen sich drei wesentliche Hauptgruppen bilden, bei denen eines der Legierungsmetalle vorherrscht und den Charakter der Leg. bestimmt.

Sehr verbreitet sind die billigen Hartbleilager, die hauptsächlich aus einer 10-20 % Sb enthaltenden Bleileg. bestehen und durch geringen Zusatz von

Sn und Cu wesentlich verbessert werden können.

Zinkhaltige oder hauptsächlich aus Zn bestehende Weißgußlagermetalle sind härter, aber schwerer zu verarbeiten, da ihr Schmp. höher liegt als der bei den

genannten Bleilegg.

Die besten, aber auch teuersten Lagermetalle bestehen hauptsächlich aus einer Zinn-Antimon-Kupfer-Leg., wie durch die Unterss. von R. Förg (Int. Z. Met. 1916. 8. 68) bestätigt wurde. Sie werden durch oftmaliges Umschm. wenig schädlich beeinflußt und seigern nicht, weil die Verb. Cu₃Sn schon bei höherer Temp. sich nadelförmig (vgl. Behrens u. Bauke, Baumaterialienkunde 1909. 96) beim Erstarren ausscheidet und als eine Art Maschenwerk die ganze Masse der Leg. durchsetzt. Diese Lagermetalle schmieren auch nicht, da die harten Sb-Sn-Mischkristalle

in der weichen eutektischen Grundmasse eingebettet liegen und so dem übermäßigen Drucke gut nachzugeben, der Reibungsabnutzung aber kräftigen Widerstand zu

leisten vermögen.

Die Herst. und Verarbeitung der Legg. ist einfach, die Neigung zur Lunkerbildung gering und die Gefahr des Verschleißens durch Reibung geringer als bei solchen, die noch andere Metalle enthalten. Sie sind weniger spröde als bei Ggw. von Hg, das keinen günstigen Einfluß ausübt, nur teuer und giftig ist. Ein Zusatz von Pb oder Zn kompliziert die Leg., ohne Vorteile zu bieten.

Zur Herst. der Lagermetalle wird der höher schm. Legierungsbestandteil, z. B. das Cu, zuerst mit einem Teil des Sn oder Sb legiert. Vorteilhaft wendet man Zwischenlegg. an, die in Graphit- oder Tontiegeln erschmolzen werden, während die fertige Leg. in Eisenlöffeln leicht zu schm. ist. Allgemein gilt, daß die auszugießenden Lagerschalen zuerst verzinnt werden, damit sich das Lagermetall gut bindet.

Die in Verw. stehenden Mischungsverhältnisse sind außerordentlich zahlreich, und eine Menge besonderer Benennungen für Lagermetalle wurde geprägt (vgl. die alpha-

betische Übersicht).

Weißmetall für Gleitlager und -flächen ist (April 1925) folgendermaßen genormt¹) worden (DIN 1703):

Bezeichnung von Weißmetall mit 70 % Zinn: WM 70 DIN 1703. Die Bezeichnung (Kurzzeichen) ist einzugießen oder aufzuschlagen.

Benennung	Kurz- zeichen	${\color{red}\mathbf{Zusammensetzung}}\\ \%$				Zulässige Abweichungen %				SG.
		\mathbf{Sn}	Sb	Cu	Pb	\mathbf{Sn}	Sb	Cu	Pb	
Weißmetall 80 F*). Weißmetall 80 . Weißmetall 70 . Weißmetall 50**). Weißmetall 42 . Weißmetall 20 . Weißmetall 10 . Weißmetall 5 .	WM 80 F WM 80 WM 70 WM 50 WM 42 WM 20 WM 10	80 80 70 50 42 20 10	10 12 13 14 14 14 15 15	10 6 5 3 3 2 1.5	2 12 33 41 64 73.5 78.5	$\begin{array}{c} \pm 1 \\ \pm 1 \\ \pm 1 \\ \pm 1 \\ \pm 1 \\ \pm 0.5 \\ \pm 0.5 \end{array}$	±11 ±11 ±11 ±11 ±11	$\begin{array}{c} \pm 1 \\ \pm 1 \\ \pm 0.5 \\ \pm 0.5 \\ \pm 0.5 \\ \pm 0.5 \\ \pm 0.5 \\ \pm 0.3 \end{array}$	+1 ±1 ±1 ±1 ±1	7.5 7.5 7.7 8.2 8.5 9.4 9.7

^{*)} WM 80 F soll nur verwendet werden, wenn Bleifreiheit unerläßlich ist; im übrigen ist es möglichst durch WM 80 zu ersetzen.


**) WM 50 ist möglichst durch WM 42 zu ersetzen.

Zulässige Verunreinigungen: Fe 0.05 %, Zn 0.05 %, Al 0.05 %. Lieferart: in Blöcken, Barren oder Platten nach Gew.

Gießtemp. und Abkühlungsgeschwindigkeit sind auf das Gefüge und damit die Eigenschaften der Lagermetalle von großem Einfluß. Zu langsame Erstarrung kann Ausseigerungen veranlassen, besonders bei den bleireichen Lagermetallen. Dabei scheidet sich unten in der Gußform eine sehr bleireiche, meist untereutektische Leg. ab, die der Hauptsache nach aus Bleikristallen und Eutektikum besteht. Fig. 328 zeigt das Gefüge langsam erstarrter Lagermetalle, Fig. 328 a das der unteren, ausgeseigerten Schicht eines Bleilagermetalls, Fig. 328 b das eines normalen Zinnlagermetalls, das zu grobkörnig ist, aber weniger zur Seigerung neigt.

Nach H. Goldschmidt bewirkt ein kleiner Zusatz von Ni bei den bleireichen Lagermetallen eine Herabminderung der Entmischung, denn durch die zuerst ausgeschiedenen Ni- und Cu-reichen Kristalle entsteht ein Netzwerk, das die Seigerung verhindert. Das Gefüge eines solchen "Universallagermetalls Thermit"

¹⁾ S. dazu die Fußnote 2 auf S. 149.

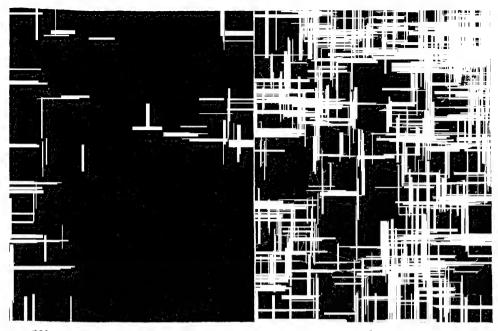

= 100. a v = 100 Fig. 828a u. b. Gefüge von langsam erstarrten Lagermetallen (mit HNO₃ geatzt): a unten ausgeseigerte bleireiche Schicht; b grobes Gefüge eines normalen Sn-Lagermetalls.

mit 72 Pb, 20 Sb, 4 Sn, 3 Ni und 1 Cu zeigt Fig. 329. Das ebenfalls Ni enthaltende Z e t o n i a - Lagermetall kommt trotz hohen Pb-Gehalts den hochwertigen Sn-Lagermetallen in den Gleiteigenschaften sehr nahe. Zetonia Marke C enthält z. B. 70.10 Pb, 15.15 Sb, 10.90 Sn, 2.04 Cu, etwa 1.8 Ni.

Wie grobkörnig ein sehr bleireiches Lagermetall erstarren kann, zeigen die

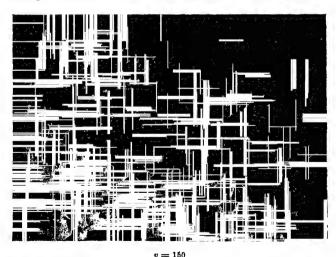


Fig. 329. Gefüge des Universallagermetalls Thermit (mit HNO₃ geätzt).

Figg. 330—332. Nach Fig. 330 werden durch die großblätterig ausgebildeten Cu-reichen Kristalle auf der Bruchfläche einheitliche Kristalle vorgetäuscht, die aber bei der Zus. 84.70 Pb, 10.92 Sb, 3.25 Sn und 0.94 Cu wohl unmöglich sind (vgl. M. v. Schwarz,

Z. Kryst. 1922. 57. 394). Die Betrachtung des metallographischen Schliffes (Fig. 331) gibt schon bei ganz schwacher Vergrößerung (ja selbst mit dem freien Auge) den

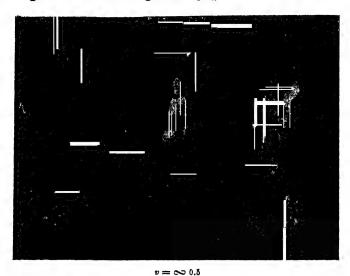


Fig. 380. Bruchgefüge von sehr grobkörnigem Lagermetall.

Aufschluß, daß nach den papierdünnen, blattförmig ausgebildeten Cu-reichen Kristallen Spaltung auftritt. An diese haarfeinen Linien (eigentlich Platten) sind die Sb-Sn-Misch-kristalle angelagert. Bei stärkerer Vergrößerung (v=150) ist dieses ungewöhnlich

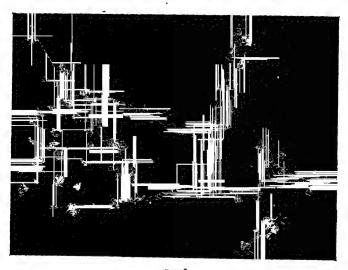



Fig. 881. Schnittfläche durch grobkörniges Lagermetall (nur poliert). Cu-reiche, papierdünne, große Kristallplatten als haarfeine Linien, um die sich die Sb-Sn-Mischkristalle anlagerten.

grobe Gefüge in Fig. 332 dargestellt. Durch ein einfaches Umschm. und schnelles Abkühlen konnte wieder ein normales feinkörniges Gefüge erhalten werden.

In Amerika wurden (Machinery 1923. 29. 460; Gieß. Z. 1923. 155) auch die bleireichen Lagermetalle, das sog. Babbittmetall, genormt:

		Bezeichnung							
	Chem. Zus. in %	Babbitt	Nr. 13	Babbitt	Nr. 14				
	-	für Gußstücke	für Blöcke	für Gußstücke	für Blöcke				
Pb	(Höchstwert)	86	85.50	76	75.25				
\mathbf{s}	• • • • • • • • •	9.25 - 10.75	9.75 - 10.25	14—16	14.75 - 15.25				
$\operatorname{\mathbf{Sn}}$	/1	4.50 - 5.50	4.75-5.20	9.25 - 10.75	9.75 - 10.25				
Çu	(höchstens)	0.5	0.5	0.5	0.5				
As	(höchstens)	0.2	0.2	0.2	0.2				
$Z_{\mathbf{n}}$	und Al	0	0	0	0				

Bisher sind die Zinnlagermetalle die besten, aber auch teuersten geblieben. Die Normalleg. der Internationalen Flugnormen enthält 4 Cu und 4 Sb als niedrigste, WM 80 F nach DIN 1703 10 Cu und 10 Sb als praktisch höchste Grenze. Sn ist als Grundstoff der Weißmetallager wegen seiner guten Gießbarkeit

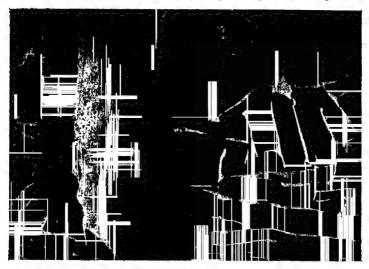

v = 150
Fig. 382. Das ungewöhnlich grobe Gefüge des Pb-Lagermetalls bei stärkerer Vergrößerung (nur polierter Schliff).

und hohen Wärmeleitfähigkeit sehr geschätzt. Die viel Sn enthaltenden Lagermetalle ergeben auch bei gewöhnlichem Guß schon ein gutes Haften an den Lagerschalen. In Amerika erreicht man dies besonders durch Anw. des Spritzgusses, der neuerdings auch für Lagerschalenausguß in Deutschland angewendet wird und besonders für die Gitterlagermetalle (Graphitierte Lagermetalle des Braunschweiger Hüttenwerks) zu empfehlen ist.

Im Laufe der letzten Jahre wurden sehr zahlreiche Lagermetalle untersucht und besonders auch praktische Gleitlagerversuche durchgeführt. Die Ergebnisse lassen aber noch keine allgemeinen Schlüsse auf die Bewertung der Lagermetalle selbst ziehen, weil sehr viel von den Bedingungen und der Formgebung abhängt. Die Lagermetall-Reibungsprüfmaschine, die von Mohr & Federhaff in Mannheim nach Angaben des Verf. auf Grund von Vorverss. mit E. Fleischmann auf einer Maschine von F. Brorofski gebaut wird, dürfte hier neue Aufklärungen bringen (vgl. M. v. Schwarz und E. Fleischmann, Z. V. I. 1928. 72. 1098).

Bisher betrachtete man das Gefüge eines Lagermetalls als allein bestimmend für gute Laufeigenschaften, die dann als erreicht galten, wenn harte Kristalle (meist Cu₃Sb, Cu₃Sn oder Sb-Sn-Mischkristalle) in einer weicheren, meist

eutektischen Grundmasse eingelagert sind. Dies scheint aber nach neuesten Unterss. nicht immer eine Bedingung für gute Gleitfähigkeit eines Lagermetalls zu sein.

Beim Schmelzen der Lagermetalle sind die kennzeichnenden Temperaturen zu beachten, damit eine Überhitzung vermieden wird. Wenn alle Bestandteile des Lagermetalls verflüssigt werden sollen, muß über den obersten Haltepunkt erhitzt werden. Der unterste Haltepunkt ist der eutektische, unterhalb dessen alles erstarrt ist. Diese Temp. zeigt die Erweichung oder Verflüssigung des Eutektikums an. Die Betriebstempp. müssen immer unter dieser bleiben, sonst läuft das Lagermetall aus, und das Lager ist verdorben.

F. Ludloff (Werkstoffhb., Nichteisenmet., P 3/4) führt für die genormten

Weißmetalle folgende Haltepunkte an:

					Krista	llart und	Haltepunkte bzw. Kristallisationsintervall to					
Bezeichnung		0. 01	Q. Q.	Sb-Sn-Mi	sohkristall	Eutektikum	Eutektikum					
			Cu ₈ Sb	Cu ₂ Sn	oberes	unteres	1	2				
Married a fine of the	~	~	~	-	Control of States Control	and the state of t	and processes where a	top my				
WM 80 F					54 0	400	260	230				
WM 80 .					500	400	270	230		180		
WM 70 .					490	410	260	200	***	180		
WM 50.					490	380	260		230	180		
WM 42.	, .				500	350	275		240	180		
WM 20.					480	370	270		240			
WM 10.					470	370	280		240	1		
WM 5.					445	360	260	-	240	i		

Die Eigenschaften der Weißmetalle ändern sich nicht nur mit der Zus., sondern auch mit der Temp. Schaefer & Scheel (Breslau) geben folgende Biegefestigkeiten und Warmhärten an:

-		Biegefe	stigkeit		Brinellhärterahl bei to							
Bezeich-	σ		σ	σв			Dimonistrogram net t.					
nung	kg/mm ^s	Durch- biegung mm	kg/mm*	Durch- biegung mm	20	50	75	100	125	180		
WM 80 F	11.0	0.41	19.2	2.7	30.0	20.5	14.0	10.0	7.0	5.8		
WM 80	11.ŏ	0.44	18.4	2.2	29.5	21.0	14.5	9.5	5.0	4.0		
WM 70	8.92	0.30	18.0	1.85	30.5	19.5	13.5	8.5	5.5	4.5		
WM 50	7.24	0.27	15.35	3.2	23.5	13.5	8.5	5.0	4.0			
WM 42	7.6	0.47	14.75	2.13	22.5	13.5	8.0	5.0	4.0			
WM 20	6.9	0.925	13.4	1.82	21.5	14.5	10.5	7.0	5.0	4.0		
WM 10	6.2	0.6	13.97	3.61	23.0	16.0	11.5	8.5	6.0	5.0		
WM 5	6.05	6.78	12.45	4.52	21.5	13.5	8.5	5.5	4.0			

F. Ludloff teilt noch folgende Vers.-Ergebnisse der Technischen Hochschule Breslau über die Druckfestigkeiten der Weißmetalle bei höhern Tempp. mit:

Bezeich- nung		o, kg bei	-	-	K _D kg/mm ² bei t°				St	Stauchfähigkeit % bei t°		
	20	50	75	100	20	50	75	100	20	50	75	100
WM 5 WM 10 WM 20 WM 42 WM 50 WM 70 WM 80 WM 80 F	10.3 11.1 10.9 9.9 9.9 12.7 13.1 13.8	7.8 8.6 8.1 7.8 7.6 9.3 9.9	6.5 7.3 7.1 7.0 7.1 7.6 8.2 7.2	5.8 6.6 6.0 6.0 6.0 6.8 7.6 6.2	11.8 12.5 11.1 10.1 10.2 15.3 16.8 18.0	8.6 9.2 8.2 7.8 7.9 12.0 12.6 13.6	7.4 8.0 7.2 7.0 7.1 10.2 10.8 11.0	6.0 6.6 6.0 6.1 8.6 9.2 9.8	25.5 22.5 19.5 18.0 21.5 39.0 35.5 35.5	30.0 30.0 37.5 29.0 39.0 49.0 42.0 40.0	33.0 34.0 46.5 35.0 48.0 54.0 46.0 44.0	30.0 26.5 41.5 37.0 52.0 56.0 48.0 45.0

In der Nachkriegszeit suchte man in Deutschland möglichst zinnarme oder gar zinnfreie Lagermetalle herzustellen, denn die Hauptmenge des Sn muß eingeführt werden. So ist das Thermitlagermetall (S. 252) entstanden, bei dem der geringe Ni-Zusatz günstigen Einfluß hat. Eine weitere ausgedehnte Verw. haben die Alkali- oder Erdalkalimetall enthaltenden Bleilagermetalle gefunden und sich dort bewährt, wo keine zu hohen Anforderungen an die Gleiteigenschaften, Lagerdrucke und Gleitgeschwindigkeiten gestellt werden. Die Legg. müssen trocken lagern. Beim Guß müssen die leicht oxydierbaren Bestandteile genügend geschützt werden, damit sie nicht herausbrennen. F. Ludloff (a. a. O., P4) gibt folgende Zahlenwerte für das alte gewöhnliche Regelmetall (Pb-Lagermetall) und das alkali- und erdalkalimetallhaltige Bahnmetall (teilweise nach Verss. des Reichsbahn-Ausbesserungswerks Göttingen) an:

Eigenschaften	Regelmetall	Bahnmetall
${ m H_B}$ (10/200/180) bei 20 $^{ m 0}$ kg/mm $^{ m 2}$ 100 $^{ m 0}$ kg/mm $^{ m 2}$ 150 $^{ m 0}$ kg/mm $^{ m 2}$	30 11 9	30 18 12
Schmelzbeginn t ⁰ Gießtemp t ⁰	232 (180) 470—600	320 470—600
Stauchfähigkeit $\%$ K_D kg/mm ²	$25 - 30 \\ 17 - 20$	$25-30 \\ 17-20$
K_B kg/mm ²	13.5	23.2
K_z kg/mm^2 D kg/dm^3	10	$10 \\ 10.56$

Weitere Angaben: J. Czochralski und G. Welter (Lagermetalle u. ihre technol. Bewertung, 2. Aufl., Berlin 1924); E. Heyn und O. Bauer (Mitt. Matprfg. 1911. 29. 29, 63).

M. Silber und seine Legierungen.

Das Silber kommt sehr rein (99.9—99.98%ig), meist als Elektrolytsilber, seltener als Hüttensilber in Form von Granalien (Kornsilber) oder in Barren von etwa 40 kg in den Handel. Die Hauptmenge des unlegierten Ag wird zur Versilberung von Eßbestecken verarbeitet, ein Teil auf photographische Emulsionen. Etwas dient wegen seiner hohen el. Leitfähigkeit in der elektrotechn. Industrie (Drähte, Nieten, Schrauben und Kontakte der Schwachstromtechnik und Kenndraht für Sicherungen; bei hohen Stromstärken mit der Hälfte Cu legiert als Draht für Sicherungsstöpsel oder -patronen).

Weitere Angaben: Laatsch (Edelmetalle, Berlin 1925); W. Fraenkel (Werkstoffhandbuch N 1 und N 3 von O. Proske und W. Fraenkel).

D. gegossen 10.42-10.52, gehämmert 10.5-10.6, fl. 9.51. Wärmeausdehnungskoeffizient 20×10^{-6} ; SW. bei 0° 0.0556; Schmelzwärme 21-24; Wärmeleitfähigkeit bei 18° 1.006. El. Leitfähigkeit bei 18° 61.4, deren Temp.-Koeffizient 0.004. — Ag gehört wegen seiner guten Luftbeständigkeit zu den Edelmetallen und dient im chem. Laboratorium und in der Industrie zu Gefäßen, Schalen, Schmelztiegeln, besonders für Alkalien. Von HNO3 und heißer H_2SO_4 wird Ag gelöst. Nach G. Tammann (Z. anorg. Ch. 1919. 107. 1) löst HNO3 aus Ag-Au-Legg. mit weniger als 52% Au das Ag vollkommen, aus solchen mit über 64 Au dagegen gar nicht. Dies hängt mit den von Tammann entdeckten (meist bei 1/8 Mol. liegenden) Resistenzgrenzen der Mischkristallreihen zusammen.

Ag wird fast nur in Form von Legierungen verarbeitet, da das reine Metall wegen seiner geringen Härte sehr schnellem Verschleiß unterliegt. Meist wird es

mit Kupfer legiert, um es härter, fester, zäher, klingender, widerstandsfähiger zu machen, ohne die Dehnbarkeit wesentlich zu beeinflussen. Ag und Cu lassen sich durch Zusammenschm. in allen Verhältnissen legieren. Die Schmelzen sind aber nicht völlig homogen; an verschiedenen Stellen eines Gußstücks zeigen sich Unterschiede von 2—15 im Feingehalt. Bei geringem Ag-Gehalt ist die Oberfläche an Ag reicher, bei größerem an Ag ärmer als das Innere. Beim Gießen entwickelt das Ag den beim Schmelzen aufgenommenen O₂ unter Spratzen, wodurch die Güsse blasig werden. Das Cu verhindert dies Verhalten nicht völlig, wohl aber ein geringer Zusatz von Zn (bis 1%). Nach Karmarsch vermindert sich die Abnutzung der Ag-Gegenstände, besonders Münzen, mit dem Cu-Gehalt; doch ist sie bei 312 Feingehalt am kleinsten, bei geringerem Feingehalt wieder etwas größer. Größerer Cu-Gehalt erzeugt rötliche Färbung; aber eine Leg. von 1 Ag mit 4 Cu ist noch nicht völlig kupferrot.

D. von Ag-Cu-Legg. nach F. Michelle der SGG. der gebräuchlichsten

Au-Ag-Cu-Legg., Ag-Cu-Legg. und Weißgoldlegg., 2. Aufl., Berlin 1927):

% Ag	D.	% Ag	D.	% Ag	D.
95	10.396	75	10 061	55	9.655
90	10.243*)	70	9.904	50	9.514
85	10.171	65	9.873	40	9.395
80	10.058	60	9.794	30	9.313

*) Geprägt 10.3155.

Die Schmp.-Kurve der Ag-Cu-Legg. (Fig. 99, S. 70) weist ein Eutektikum auf. Die gebräuchlichsten Legg. mit 75 % Ag bestehen aus Ag-Kristallen, die von Eutektikum umgeben sind. In Übereinstimmung mit der Schmp.-Kurve besitzt die Kurve der el. Leitfähigkeit der Legg. die tiefste Stelle bei einem Ag-Gehalt von 60—70 %.

Den Gehalt der Legg. an reinem Ag, den Feingehalt, drückte man früher durch Angabe der Lote von reinem Ag aus, die in 1 Mark (16 Lot) der Leg. enthalten sind. Zwölflötiges Silber enthält z. B. auf 12 Ag 4 Cu. Jetzt gibt man fast allgemein den Gehalt in Tausendsteln an, d. h. die Teile Ag in 1000 Tln. der Leg. Bei Silberarbeiten geht man nicht unter einen Feingehalt von 750, bleibt aber oft wesentlich darüber, bis 950. Silbermünzen haben meist einen Feingehalt von 900; selten ist er höher, häufig niedriger. Zu S c h e i d e m ü n z e n setzt man 60 % Cu zu, damit ihr Format nicht zu klein ausfällt. Nach dem alten deutschen Reichsmünzgesetz war der Feingehalt der 5-, 2-, 1-Markstücke, der 50- und 20-Pfennigstücke 900. Das 5-Markstück enthielt 25 g Ag und wog 27.77 g, das 1-Markstück enthielt 5 g Ag und wog 5.55 g. 180 Mark Silbermünzen wogen 1 kg. Früher wurden aus 1 Pfund Feinsilber 30 Taler geprägt. Die neuen deutschen Markstücke enthalten 50 Ag und 50 Cu. In den Ländern des lateinischen Münzvereins prägt man aus 1 kg Silber von 900 Feine 200 Franken (2222%) Franken aus 1 kg Feinsilber). Die 1- und 2-Franken stücke, auch die 50- und 20-Centimesstücken). In England prägt man aus 1 Troy-Pound (= 373,248 g) Silber von 925 Feine 66 Schilling, aus 1 Troy-Pound Feinsilber 7113/3, Schilling.

Standard- oder Sterlingsilber ist eine Leg. von 925 Ag und 75 eines anderen Metalls (meist Cu). Britanniasilber (Sheffield) enthält 959 Ag und 41 eines anderen Metalls (meist Cu). Ag mit mehr als 50 % Cu heißt Billon. Das japanische Silber (Schibuschi) enthält neben Cu bis 50 % Ag und wird durch eine Beize graugrün gefärbt (D. 1867. 183. 289). Teilweiser oder vollständiger Ersatz des Cu durch Zink ergibt schön weiße, leicht schmelzbare, sehr klingende und leicht zu bearbeitende Legg., die weniger leicht anlaufen als die Ag-Cu-Legg. Solche Legg. sind z. B.:

Ag			95 5	90	80	90	80	81.5
Zn			5	10	20	5	10	7.5
C_{11}		_				5	10	11.0

Die sog. Silberlote wurden bei den Cu-Legg. (S. 190) behandelt, die Cadmium-haltigen Ag-Lote bei den Cd-Legg. (S. 251). Meist stellen sich die Gold- und Silberschmiede ihre Lote selbst her; doch werden von den Scheideanstalten sehr brauchbare Lote in den Handel gebracht. (Weitere Angaben in der

alphabetischen Übersicht.)

Nickel und Aluminium werden benutzt, um Cu-reichen Ag-Legg. eine weiße Farbe zu geben. Diese Legg. sind bedeutend billiger als Ag-Cu. Die Schweizer Silberscheidemunzen bestehen aus Ag, Cu, Zn und Ni. Man hat auch reine Ag-Ni-Legg. zu Tafelgeschirr verarbeitet. Die Ruolzsche Legierung hat 20—40 Ag, 30-60 Cu und 20-35 Ni. Um sie weniger hart und leichter bearbeitbar zu machen, werden bis 16 % Zn zugegeben (D. 1863. 167. 288, 1864. 172. 433, 1868. 189. 267). Eine derartige Leg. für Gefäße, Bestecke usw. besteht aus 59 Cu, 27.53 Ag, 9.17 Zn, 3.42 Ni.

Weitere Angaben: Streicher (Goldschm. Z. 1927. Heft 27); L. Sterner-Rainer (Z. Met. 1927. 19. 149, 245); W. Ouertler (Z. Met. 1927. 19. 68).

Verwendung finden Ag-Legg. als Münzmetall, zu Schmucksachen, Tafelgeräten usw. Da Pb-Ag-Legg. mit geringem Ag-Gehalt leichter schmelzen als Pb, werden sie im Pattinson-Verf. benutzt, um das Ag aus einer Ag-reichen Bleileg. zu gewinnen. Ag-Amalgam, meist in Mischung mit Cd- oder Sn-, auch Au- und Pt-Amalgam, dient in ausgedehntem Maße für Zahnfüllungen. Die Normung dieser Amalgame ist dringend zu wünschen und dürfte bald durchgeführt werden. Ag-Legg. mit Pt und Pd finden vereinzelt auch für Zahnersatzarbeiten Verw.

N. Gold und seine Legierungen.

Gold wird nach G. Grube und L. Nowack (Werkstoffhdb., Nichteisenmet. N 4/5) gehandelt als:

a) chem. reines mit 99.99 % Au,
b) Feingold mit 99.9 % in Form von Barren, Stangen, Bändern und Granalien.

c) Minengold, meist 99.5%ig.

Au ist außer dem Cu das einzige lebhaft gefärbte Metall. D. 19.3. Schmp. 1063°. El. Leitfähigkeit 45.1. Wärmeleitfähigkeit 0.744. H_B gegossen 25, kalt gereckt 58. K_z gegossen 14.5, hart gezogen 20—33. In dünnsten Schichten ist Au blau oder grünlich durchsichtig. Bemerkenswert ist das Vermögen des Au, sich durch Zusammenhämmern kalt verschweißen zu lassen. Die Figg. 333 a und 333 b zeigen z.B. nach Präparaten von C. Falck durch Kaltschweißung hergestellte Zahnfüllungen aus Schaumgoldröllchen, handverdichtet (Fig. 333b rechts im Schnitt).

Au zeigt als Edelmetall hohe chem. Widerstandskraft. Es wird nur von Cla (Königswasser), Chlor- oder Bromwasser, sowie KCN bei Ggw. von O2 angegriffen oder gelöst. Reines Feingold wird fast nur für die oben genannten Zahnfüllungen (als

Samt- oder Röllchengold) sowie in der Porzellanmalerei verwendet.

Wegen seiner großen Weichheit, die einen schnellen Verschleiß bedingt, wird Au nur ganz selten in reinem Zustand verwendet. Meist benutzt man Legierungen mit Kupfer oder Silber, den beiden hauptsächlichen Metallen, die die Härte des Au steigern, ohne seine Geschmeidigkeit zu sehr zu beeinträchtigen. Andere Metalle werden nur zur Änderung des Farbtons zugesetzt. In Leg. wurde vor dem Kriege das meiste Au zu Münzen¹) verarbeitet; jetzt dient es hauptsächlich zu Schmuckgegenständen, Uhrengehäusen und Zahnersatz.

¹⁾ Über ihre Namengebung vgl. Der Weltmarkt 1920. 484; Münch. Neueste Nachr. 1917, 921.

Zur Herstellung der Legg. benutzt man Graphit-, auch hessische Tiegel in Windöfen oder Gastiegelöfen, schm. zunächst das Au, trägt die andern Metalle in kleinen Stücken ein und befördert die Mischung durch Rühren mit Graphitstäben.

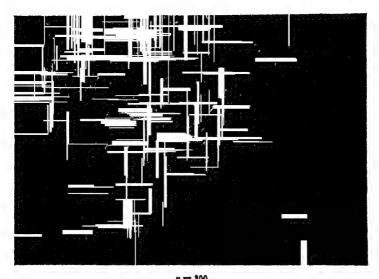


Fig. 888a. Kalt verschweißte Goldzahnfüllung (nach einem Präparat von C. Falck, mit Königswasser geätzt). Die aus Röllohen verschweißte Füllung im Nehnitt.



Fig. 388 b. Rechts nach Fig. 383 a auf einer andern Goldfüllung (links).

Die homogene Leg. gießt man in gußeiserne Eingüsse. Die Barren werden unter häufigem Ausglühen kalt gewalzt.

Zum Schm. von Au- und Ag-Legg. hat sich ein Tiegelofen bewährt, bei dem jeder Verlust von Au oder Ag vermieden wird. Der Schmelzofen ist von Eisenplatten eingeschlossen und mit eisernem Aschenfall versehen. Um die an den Roststäben haftenden Edelmetalle zu gewinnen, werden die Ansätze zeitweilig eingeschmolzen, wobei sich nach längerer Zeit Ag und Au zu Boden setzen.

Au, Cu und Ag müssen sehr rein sein; sehr geringe Mengen Pb, Sb, As mindern die Geschmeidigkeit. Alte Goldsachen sind vor der Verw. durch Raffinieren im Schmelztiegel oder durch Scheiden zu reinigen, weil Bi, Sn, Zn, die im Goldlot vorkommen, schädlich sind.

Die Legg. des Au mit Cu heißen rote, die mit Agweiße, die mit Cu und Ag gemischte Karatierung. Die Goldmünzen des Deutschen Reiches und der übrigen Kulturstaaten mit Ausnahme Englands bestanden aus 900 Au und 100 Cu.

Nach dem alten deutschen Reichsmünzgesetz wurden aus 1 kg feinen Goldes 139.5 20-Markstücke oder 279 10-Markstücke oder 558 5-Markstücke geprägt. Ein 10-Markstück wog 3.982 g und enthielt 3.585 g Au und 0.397 g Cu. Ein österreichisches 10-Kronenstück wog 3.34, ein 20-Kronenstück 6.77 g.

Zur Wertbest, der Legg, ging man früher von 1 Mark = 0.5 Pfund feinen Goldes als Einheit aus, teilte diese in 24 Karat und gab bei der Feingehalts-Best. einer Leg. die Zahl der Karate feinen (reinen) (foldes an, die in 1 Mark enthalten waren. 14 karätiges Au enthält also in 1 Mark 14 Tle. Au und 10 Tle. eines anderen Metalls. Gegenwärtig wird der Feingehalt der Legg. meist nach Tausendsteln bezeichnet, d. h. man gibt an, wieviel mg in 1 g der Leg. enthalten sind (vgl. S. 268). In den meisten Ländern wird zu besseren Arbeiten 14 karätiges (583 feines) Au, auch 18 karātiges (750 feines) sog. Kronengold verarbeitet. Dukatengold ist 23.5 bis 23.66 karātig (979—986 fein), Pistolengold 21.5—21.66 karātig (895—902 fein). Für leichtere Arbeiten benutzt man 6 karätiges Joujougold, selbst 2.5 karätiges, das meist vergoldet wird.

Die Kupfer-Legg. bilden in allen Verhältnissen feste Legg. Au wird durch reines Cu unter Ausdehnung härter, röter und leichter schmelzbar. Die nach den Atomverhältnissen AugCu, AugCu, AugCu bereiteten Legg. geben nach gutem Mischen der geschm. Metalle völlig homogenen Guß; die den Formeln AuCu und AuCus entsprechenden sind nur durch wiederholtes Umschm. und sorgfältiges Umrühren der geschm. Metalle homogen zu erhalten.

Durch die Unterss. von L. Sterner-Rainer (Z. Met. 1925. 17. 161) wurden diese eigenartigen Verhältnisse dahin aufgeklärt, daß sich bei langsamem Abkühlen bei bestimmten Konzz. die Mischkristalle unterhalb 430° zers. und die Verbb. AuCu. und AuCu bilden, die sehr spröde sind. Eine häufig hergestellte Au-Leg. mit 75 Au und 25 Cu (1:1 Mol) ist dafür besonders empfindlich, und langsam abgekühlte Barren daraus reißen meist schon beim ersten Walztisch auf. Durch Ausglühen mit Abschrecken in kaltem W. wird der B. der Verb. AuCu entgegengewirkt, und die Barren werden tadellos walzbar. — Die Härtekurve der Legierungen ist nach Kurnakoff und Zemžužny (Z. anorg. Ch. 1908. 60. 1) kontinuierlich und besitzt einen ausgesprochenen Höchstwert bei 45-50 % Au. Die Resisten zgrenzen liegen nach G. Tammann je nach dem chem. Angriff bis 50 % (= 25 At.-%) bzw. 75 % (= 50 At.-%) Au. Bei Ag-Au-Legg. ist die Einwirkungsgrenze meist bei 35.3 % (50 At.-%) Ag.

Mit Silber mischt sich Au in jedem Verhältnis. Die Schmp.-Kurve ist eine gerade Linie, welche die Schmpp. der beiden Metalle verbindet. Au wird durch reines Ag unter geringer Ausdehnung härter, klingender, leichter schmelzbar und verliert am wenigsten von seiner Geschmeidigkeit. Bei 2 Tln. Au und 1 Tl. Ag ist die Leg. am härtesten. Die Farbe geht durch Blaßgrüngelb bald in Weiß über. Ein geschm. Gemisch von 1 Tl. Au und 3-4 Tln. Ag spratzt bei schneller Abkühlung wie reines Ag. Beim Mischen von geschm. Ag mit wenigstens der gleichen Menge geschm. Au entweicht der von Ag absorbierte O2 unter starkem Aufbrausen. Legg. nach den Formeln Au, Ag, AuAg, AuAg, AuAg10 geben nach gutem Mischen der geschm. Metalle völlig homogenen Guß. Die Härtekurve der Legg. ist nach Kurnakoff und Zemžužny stetig mit einem ausgesprochenen Höchstpunkt bei 50 At.-% Au (Fig. 73, S. 49). Die Au-Ag-Legg. werden ihrer matten Farben halber weniger verwendet als die außerdem Cu enthaltenden.

Bei den meist verarbeiteten ternären Legg. mit Cu und Ag (gemischter Karatierung) tritt die Verb. Aucu mit steigendem Ag-Gehalt zurück. Nach

L. Sterner-Rainerist z. B. bei Grüngold mit 75 Au, 21.4 Ag und 3.6 Cu praktisch kein Einfluß der spröden Verb. mehr zu bemerken. Die von der Cu-Seite herrührende Mischungslücke der Mischkristallreihe erstreckt sich nur bis etwa 36.6 % (= 24 At.-%) Au, so daß die meisten der verwendeten Legg. in das Gebiet der ternären Mischkristallreihe fallen.

Häufigere Legg. sind nach G. Grube und L. Nowack: 62.5 Au, 37.5 Cu. 25 Au, 25 Ag, 50 Pt. 50 Au, 50 Cu, hochrot. 58.3 Au, 8.2 Ag, 33.5 Cu, rot. 58.3 Au, 25 Ag, 16.7 Cu, grün, für Schmucksachen. — 60—90 Au, 40—10 Pd, weiß. 80 Au, 20 Pd, für Uhrenteile, die unmagn. sein sollen. 37.5 Au, 23 Ag, 12.5 Pd, 27.0 Cu, für Zapfenlager. — 89 Au, 11 Pt, für chem. Geräte. — 75 Au, 15 Ni, 10 Zn, Weißgold.

D. von Weißgold-Legg. mit Ni als entfärbendem Zusatz nach F. Michel:

6 Au 84 82 80 75 73 59 41.7 38 D. 15.975 15.668 15.210 14.891 14.302 12.845 11.367 10.047

mit hauptsächlich Pd-Zusatz:


% Au 80 76 58.5 D. 17.443 (16.148 bei weniger Pd) 16.725 15.105

Kennt man (auch sonst bei Edelmetall-Legg.) die Karatierung (rot, gelbrot, gelb usw.), so kann man mit Hilfe der D. den Gehalt an Au ziemlich genau ermitteln. (Weitere Angaben bei F. Michel.)

Größere Mengen von Edelmetallen, besonders Au, dienen für Doublewaren. Diese haben meist auf einem Kern aus Bronze oder Tombak eine dünne Auflage von Au oder einer hochproz. Au-Leg. Manchmal ist der Kern Ag oder eine Ag-Leg.

oder eine Au-Leg. mit Pt-Auflage.

Doublé wird gewonnen, indem ein Block der Kernleg. mit einem gleich großen Edelmetallblech auf Rotglut erhitzt und dann unter einer hydraulischen Presse verschweißt wird. Rohre oder Drähte werden außen in ähnlicher Weise mit Edelmetall überzogen und dann auf die gewünschten Abmessungen ausgewalzt oder ausgezogen.

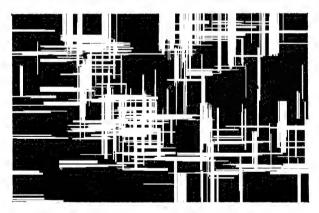

v=100 Fig. 884. 18 karätiger Goldguß mit vollkommen homogenen Mischkristallen nach dem Verfahren von R. Oettinger (mit Königswasser geätzt).

Früher war die Erzeugung der ebenso gewonnenen Leonischen Drähte eine große. Das Schrifttum über Au- und Edelmetallegg. für Zahnersatz ist im Laufe der letzten Jahre sehr angewachsen, denn besonders bei der Herst. von Goldguß hat man die Bedeutung der Homogenisierung der Mischkristalle erkannt (s. K. Falck, R. Oettinger, Zahnärztl. Rdsch. 1928. 37. Nr. 7—9). Durch das von R. Oet-

tinger erfundene Gußverf. gelingt es — ohne besondere nachträgliche Warmbehandlung —, bei geeigneter Karatierung homogene Goldgüsse herzustellen.

Vgl. weiter, namentlich auch über Härte und Festigkeit der Legg., L. Sterner-Rainer (Z. Met. 1925. 17. 161; 1926. 18. 144; 1927. 19. 149, 245; Z. Stematol. 1928. 26. H. 4);


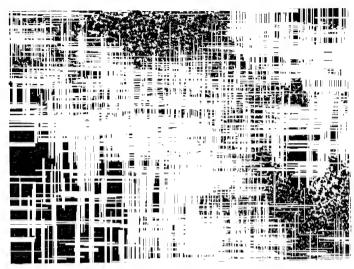


Fig. 385. Inhomogene Mischkristalle bei 18 karätigem Goldguß nach dem alten Verfahren des atmosphärischen Preßgusses (mit Königswasser geätzt).

R. Oettinger (Zahnärztl. Rdsch. 1927. 36. Nr. 52); Wannenmacher (Z. zahnärztl. Mat. 1925. 1. H. lu. 2; Zahnärztl. Rdsch. 1927. 36. Nr. 43, 44); K. Falck (Z. zahnärztl. Mat. 1926. 2. H. lu. 2).

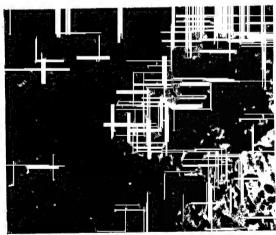

v=100 Fig. 836. Inhomogene Mischkristalle bei 18 karätigem Goldguß nach dem alten Schleudergußverfahren (mit Königswasser geätzt).

Fig. 334 zeigt z.B. eine 18 karätige Goldgußprobe nach dem Verf. von R. Oettinger, in der die Mischkristalle durch geeignete Abkühlungsbedingungen vollkommen homogenisiert sind. Bei Goldguß nach dem alten Verf. des atmosphärischen Preßgusses erkennt man in den einzelnen Mischkristallkörnern noch die auf Inhomogenität deutenden Dendritenbildungen, wie sie z. B. die Figg. 335 und 336 (bei

derselben Karatierung wie Fig. 334) zeigen. Die volle chem. Widerstandskraft erhalte die Mischkristalle nur, wenn sie homogen sind, wie u. a. besonders die Forschunge von G. Tammann gezeigt haben. Bei Au-Legg für Zahnersatz ist die Hom-

genität wegen möglicher Verfärbung im Munde wichtig.

Wichtig erscheint eine Normung der Au-Legg. nicht nur für Gußzwecke b Zahnersatz, sondern auch für Arbeiten, die aus Blech und Draht ausgeführt werder Die Zahl der von den verschiedenen Scheideanstalten in den Handel gebrachte Au-Legg. ist noch viel zu groß, und eine gewisse Einheitlichkeit wäre durchaus nötig Für Goldguß wären zweckmäßig nur 20karätige Au-Legg. mit reichem Ag-Gehalgegebenenfalls auch unter Zusatz von Pt zu verwenden.

Um einen Überblick zu geben, sind nachstehend einige Legg. einer einzigen Scheideanstal (Th. Wieland, Pforzheim) aufgeführt:

Nr.	Bezeichnung (die erste Zahl = Karat)	Metalle	Schmp.	Eigenschaften
1	22 Kronen-Au; gelb, röt-			
	lich, rot	_	1035, 960, 940	
2	22 Kronen-Au mit Pt .	ja	1045	Schön gelb, härter als 1.
3	22 Gußgold mit Pt	ja	1040	Dünnfl., hart, zeigt geringeres Lach
4 5	22 Gußeinlage-Au	ja	1010	Wie 3, weicher, gut polierbar
5	20 Kronen-Au; gelb, röt-			
	lich, rot		950, 910, 905	
6	20 Guß-Au	Berjahen	910	Hart wie 3, dünnfl., geringes Luch
7	20 Gußeinlage-Au		915	Etwa wie 6, weicher, gut anpolierbar
8	18 Zahn-Au mit Pt	ja	965	Schön gelb, gut prägbar, große HB u. E
9	18 Zahn- und Guß-Au .		880	Härter als 20 und 22, fest, gut prägbar
10	18 Stahlgold Nr. 8	ja	965	Auch ausgeglüht hart und federnd
11	20 Stahlgold Nr. 2	sehr viele		Abgeschreckt weich, langsam abgekühlt hart, blaßgelb, wie 14, gering. Endhärte
12	18 Janusgußzahn-Au	viele	970	Schön gelb, dünnfl., langsam abgekühlt gute Härte und Federkraft
13	18 Janusgußklammer-Au		910	Wie 12, aber matter, sehr hart u. federnd
14	18 Janus-Au II	sehr viele		Härtbar; abgeschreckt weich, langsam abgekühlt sehr hart
15	18 Janus-Au III		950	Wie 14, außerste Harte
16	20 Bandmetall	viele	1025	Schmiegsam, keine Nachdehnung, sehr große Festigkeit
17	20 Weißgold, edelfein	a a la monda V :	100	-
18	Nr. 20	senr Viele	1225 990	Reine Farbe, schmiegsam, gut polierbar Reine Farbe, gut schmelzbar, hart, kleines L _{sch}

Als Normallote werden angegeben:


```
gute Qualität . . . . 62.5 Au, 22.5 Ag, 15 Cu
mittlere Qualität . . . 50.0 , 30.0 , 20 ,
geringe Qualität . . . 42.5 , 32.5 , 25 , 25 , ...
```

Ferner findet man häufig Au-Lote mit Zusätzen von Cd oder Zn. Wesentlich ist, daß die Farbe des Lots mit derjenigen der zu lötenden Teile übereinstimmt, und daß sein Schmp. niedriger liegt als derjenige der letzteren. Wenn mehrere Lötungen nacheinander vorgenommen werden sollen, muß man der richtigen Stufenfolge der Schmpp. der Lote Rechnung tragen. Für besonders feine Lötarbeiten sind die Drahtlote nach R. Oettinger (z. B. hergestellt von der Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt in Pforzheim) allen anderen, namentlich selbst bereiteten Loten, vorzuziehen, insbesondere für zahnärztliche Arbeiten. (Über weitere Goldlote s. die alphabetische Übersicht.)

Goldlote.

Nr.	$\begin{array}{c} \text{Bezeichnung} \\ \text{(die erste Zahl} = \text{Karat)} \end{array}$	Schmp.	Eigenschaften und Verwendung
1 2 3 4 5 6	20 Goldlot	795 780 730 750 760 990	leichtfl., rötlich oder gelb sehr leichtfl., zum Ausschwemmen und Rep. Farbe ähnlich Janusgold, sehr leichtfl. nur für Lötungen 16 karät. Au-Legg. sehön weiß; feste und mundbeständige Lötung; nur für "edelfeines Weiß-Au" ebenso mundbeständig, für Weißgold Nr. 9010

Die metallkundliche Unters. von Lötstellen hat wesentliche Aufklärungen über die Güte der Lötung en gebracht. Wenn das Lot durch Diffusion in die zu verlötenden Metalle oder Legg. eindringt, wird die festeste Lötung erreicht. Manchmal findet die Diffusion an den Korngrenzen schneller statt, wie M. v. Sch warz (Intern. Z. Met. 1915. 7. 163) zuerst gezeigt hat. Beispiele von Hartlötungen des Gußgoldes geben die Figg. 337 a—c nach Präparaten von R. Oettinger. Fig. 337 a läßt

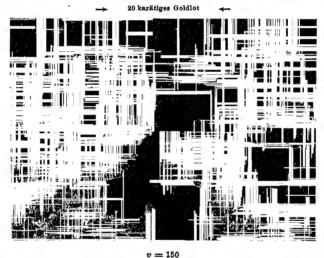

Figs. 337a-c, Hartlötungen von Gußgold (Präparate von R. Oettinger, mit Königswasser geätzt).
Fig. 337a. 20 karät. Gußgold mit 20 karät. Goldlot; Diffusion zwischen Lot und Metall.

eine dicke Lötnaht in 20-karätigem Gußgold mit beginnender Diffusion des 20-karätigen Goldlots erkennen. Eine hervorragend gute Lötung ist in Fig. 337 b im Schliff dargestellt; es ist fast keine Trennungsfuge zwischen dem Goldguß (links) und dem Goldlot (rechts) mehr zu erkennen. Ebenfalls eine vorzügliche Diffusion zeigt die Lötung von 18-karätigem Gußgold mit 18-karätigem Goldlot in Fig. 337 c.

Nürnberger Gold besteht aus 5.5 Au, 5.5 Ag und 89 Cu, in neuerer Zeit aus Al-Bronze mit bis 2.5 % Au. Das japanische Shakdo ist eine Au-Cu-Leg. mit 1—10 % Au und oft etwas Sb, mit dunkelblauschwarzer, künstlich hergestellter Oberflächenfarbe. Das Feder gold ist als Draht oder Blech so hart und elastisch, daß man daraus Federn machen kann, die den stählernen wenig nachgeben. Es besteht aus 66.5 Au, 11.2 Ag und 22.3 Cu. Sehr dehnbare, geschmeidige Legg., die sich gut zu Draht ausziehen lassen, enthalten Cadmium; z. B. 75 Au, 16.6 Ag, 8.4 Cd (grün); 75 Au, 12.5 Ag, 12.5 Cd (gelblich grün); 74.6 Au, 11.4 Ag, 9.7 Cu, 4.3 Cd. Diese Legg. kann man auch zum Plattieren benutzen.

Bei folgenden Au-Legg. kommt wesentlich ihre Farbe in Betracht: Grünes Gold besteht aus 2—6 Tln. Au, 1 Ag; oder 75 Tln. Au, 16.6 Ag; oder 75 Au, 12.5 Ag, 12.5 Cd; oder 74.6 Au, 11.4 Ag, 9.7 Cu, 4.3 Cd; blaßgelbes aus 1 Tl. Au, 2 Ag;

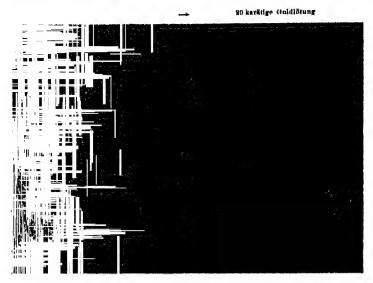


Fig. 887 b. Lötung wie in Fig. 887 a mit hervorragender Diffusion.

hochgelbes aus 4 Tln. Au, 3 Ag, 1 Cu; oder 14,7 Au, 0,7 Ag, 0,6 Cu; rotes aus 3 Au, 1 Ag, 1 Cu; oder 10 Au, 1 Ag, 4 Cu (blaßrot); 1 Au, 1 Cu oder 1 Au, 2 Cu

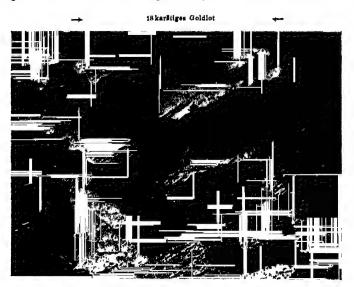


Fig. 337 c. 18 karät. Gußgold mit 18 karät. Lot; vorzügliche Diffusion.

(hochrot); graues aus 30 Au, 3 Ag, 2 Stahlfeilspänen; oder 4 Au, 1 Stahl; oder 29 Au, 11 Ag, bei höherem Zusatz von Fe blaue Farbentöne; blaues Gold aus 1—2 Au, 1 Ag und 1 Fe.

0. Platinmetalle und ihre Legierungen.

Platin wird wegen seiner Schwerschmelzbarkeit und seiner großen Widerstandsfähigkeit gegen chem. Einflüsse in den Laboratorien und in der Industrie benutzt. Es ist aber wenig härter als Au und dem Verschleiß stark unterworfen. Zur Steigerung seiner Härte ohne Beeinträchtigung der anderen wertvollen Eigenschaften eignen sich nur Metalle der Platingruppe, besonders Iridium, das auch die chem. Widerstandsfähigkeit steigert. Zur Anfertigung von Normalmaßstäben benutzte De ville eine Leg. aus 89.44 Pt, 10.37 Ir, 0.06 Rh, 0.006 Fe und 0.13 Cu. Bei Legg. mit Ir oder Rhodium wird die Grenze der Verarbeitbarkeit erst bei 40 % der Zusatzmetalle erreicht. Geringe Mengen Ir beeinflussen die Eigenschaften des Pt weit stärker als Rh, und 1 Tl. Os m i um ersetzt wieder 2.5 Ir. Nach Z im m e rmann und Baker (Am. P. 1055 119) sind die Legg. mit 10 % Os noch gut verarbeitbar. Pt mit 2 % Os eignet sich für Schmucksachen, solches mit 6-10 % an Stelle von Pt mit 15-25 % Ir für el. Kontakte. Der el. Widerstand der Os-Leg. ist erheblich größer als der einer Pt-Ir-Leg. von gleicher prozentischer Zus. Sie besitzt große Härte und Zugfestigkeit und kann zu feinsten Drähten gezogen werden, ist ferner sehr säurebeständig. Man benutzt Pt-Ir- und Pt-Rh-Legg. auch für Thermoelemente zur el. Messung hoher Tempp, mit dem Pyrometer von Le Chatelier.

Gold-Legg. (vgl. S 264) mit mehr als 30 % Pt sind härter als Au und sehr elastisch, mit mehr als 40 % Pt nicht mehr zu verarbeiten. In letzter Zeit finden Pt und Pt-Metalle als Zusätze zu zahnärztlichen Au-Legg. in steigendem Maße Anw. Besonders gerühmt wird die Härte und Federkraft dieser Legg. Au-Legg. mit 10 % Pt sind hellgelb, mit 30 % nur schwach gelblich. Silber wird durch mehr als 30 % Pt härter; mit 57 % Pt ist die Leg. nicht mehr walzbar. Pt-Ag- und Pt-Ag-Cu-Legg. werden zu Schmucksachen verarbeitet. Platinoristene goldfarbige unveränderliche Leg. aus 18 Pt, 10 Ag, 55 Cu, 9 Ni und 6 Zn. Eine Leg. für el. App. (Am. P. 937 284 und 937 285, 1909) besteht aus 67.5—70 Au, 25 Ag und 7.5—5 Pt. Zu Schreibfedern benutzt man eine Leg. aus 1 Tl. Cu, 4 Pt, 3 Ag. Die Federn erhalten eine Spitze aus sehr harter Os-Ir-Leg.

Platinbronzen aus Ni, Sn, Pt, unter Umständen auch Cu, Zn, Ag, dienen zu Bestecken, Schmuckgegenständen. Teleskoprohre fertigt man aus Bronze mit 14.3 Tln. Pt, 14.3 Sn und 71.4 Ni. Die Farbe des Cu wird durch 4 % Pt rosenrot, durch mehr Pt goldgelb. Diese Farbe ist viel dauerhafter als die des Tombaks. Zu Metallspiegeln für optische Instrumente benutzt man Legg. aus 31.3—69.7 Tln. Pt und 69.7—31.3 Cu, denen zur Erhöhung der Gießbarkeit etwa 1 % Zn zugesetzt wird. Sie sind politurfähiger und beständiger als Bronzespiegel. Für Uhrenteile braucht man Legg. mit der Härte und Elastizität des Stahls, großer Dehnbarkeit und geringem Ausdehnungskoeffizienten, die weder magn. noch oxydierbar sein dürfen. Zu Achsenlagern benutzt man eine Leg. aus 33.9 Au, 20.6 Ag, 11.6 Pd und 33.9 Cu, die geringere Reibung verursacht als Rubine.

Legg. von Ostermann und Prip (D.R.P. 44473) 1-4 und Paillard (D.R.P. 38445) 5-7:

!	Pt	Rh	Pd	Au	Ag	Cu	Ni	Cd	Со	Zn
1. 2. 3. 4. 5. 6.	62.75 62.75 62.75 54.32 0.50 0.50	1.0	72 72 72 70	1.5	6.5 7.0 4.0	18.00 16.20 16.20 16.00 18.50 18.50 25.00	18.00 18.00 16.50 24.70 2.00 1.00	1.25 1.25 1.25 1.25 1.25	1.50	1.80 1.80 1.77

P. Gesetzliche Bestimmungen.

Schon im 13. Jahrh. wurden zur Verhütung von Betrug, auch im fiskalischen Interesse (Gebührenerhebung bei der Stempelung) die Verarbeitung edler Metalle und deren Verkauf gesetzlich geregelt. In Deutschland fand solche Regelung durch die Reichspolizeiverordnung von 1577 und durch Reichsgesetz von 1667, später durch Landesgesetze statt. Nach dem deutschen Reichsgesetz vom 16. Juli 1884 (seit 1. Jan. 1888 in Kraft) dürfen Gold- und Silberwaren zu jedem Feingehalt angefertigt und feilgehalten werden, jedoch ist auf Geräten und Uhrgehäusen von Gold nur eine Angabe in 585 oder mehr, auf Silber in 800 oder mehr zulässig. Als Fehlergrenze (Remedium) sind zugelassen bei Gold 5, bei Silber 8 Tausendteile. Vorbehaltlich dieser Abweichung muß der Gegenstand im ganzen und mit der Lötung eingeschmolzen den angegebenen Feingehalt haben. Schmucksachen aus Gold oder Silber dürfen in jedem Feingehalt (aber nicht mit Anwendung des für Geräte bestimmten Stempelzeichens) gestempelt werden. Der Feingehalt ist in Tausendteilen anzugeben. Die Fehlergrenze darf 10 Tausendteile nicht überschreiten, wenn der Gegenstand im ganzen eingeschmolzen wird. Auf mit anderen metallischen Stoffen ausgefüllten Gold- und Silberwaren darf der Feingehalt nicht angegeben werden, ebenso nicht auf solchen, mit denen aus anderen Metallen bestehende Verstärkungsvorrichtungen metallisch verbunden sind. Bei Ermittlung des Feingehalts bleiben alle von dem zu verstempelnden Metall verschiedenen, äußerlich als solche erkennbaren Metalle außer Betracht, die zur Verzierung der Waren dienen, zur Herstellung mech. Vorrichtungen erforderlich sind oder als Verstärkungs-vorrichtungen ohne metallische Verbindung sich darstellen. Eingeführte Waren, deren Feingehalt durch eine diesem Gesetz nicht entsprechende Bezeichnung angegeben ist, dürfen nur dann feilgehalten werden, wenn sie außerdem mit einem Stempelzeichen nach Maßgabe des Gesetzes vergenaten werden, wenn sie auberdem mit einem Stempelzeichen nach Mangade des Gesetzes versehen sind. Zur Bezeichnung des Feingehalts auf goldenen oder silbernen Geräten muß das vom Fabrikanten anzubringende Stempelzeichen enthalten: die Reichskrone, das Sonnenzeichen O für Gold, und das Mondsichelzeichen I für Silber, die Angabe des Feingehalts in Tausendteilen, die Firma oder eingetragene Schutzmarke des Geschäfts, für das die Stempelung bewirkt ist. Die Krone muß bei Goldgeräten in dem Sonnenzeichen, bei Silbergeräten rechts neben dem Mondsichelzeichen stehen. Für die Richtigkeit des angegebenen Feinheitsgehalts haftet der Verkäufer der Ware. In Österreich-Ungarn müssen nach dem Gesetz vom 19. August 1865 die Waren den Stempel des Fabrikanten besitzen und an die Punzierungsämter zur Unters. des Feingehalts eingeliefert werden. Instrumente, mit Schmelz vollständig überzogene Waren, Fassungen von Steinen und Perlen, Geräte von sehr geringem Gewicht, eingeführte, mit dem Probezeichen einer öffentlichen Behörde versehene Barren unterliegen nicht der Kontrolle. Gesetzlich festgestellt ist für inländische Goldgeräte ein Feingehalt von 580, 750, 840 und 920, für inländische Silbergeräte ein Feingehalt von 750, 800, 900 und 950. Ausländische Gold- und Silbergeräte und die zur Ausfuhr bestimmten unpunzierten Geräte müssen mindestens den niedrigsten dieser Feingehaltsgrade besitzen. Für Silberdraht wird mindestens ein Feingehalt von 985, für Golddraht 997 verlangt.

Vgl. das Reichsgesetz über den Feingehalt, mit Erläuterungen (Schwäbisch-Gmünd 1888); Bödiker, Die gesetzliche Regelung des Feingehalts der Gold- und Silberwaren (Leipzig 1886); Bürner, Der Feingehalt der Gold- und Silberwaren (Weimar 1896); Horžetzky, Die Fein-

gehaltskontrolle der Staaten Europas (Wien 1903).

Das Reichsgesetz vom 25. Juni 1887, betr. den Verkehr mit zink-und bleihaltigen Gegenständen (in Kraft getreten 1. Okt. 1888) bestimmt: Eß-, Trink- und Kochgeschirre wie auch Flüssigkeitsmaße dürfen nicht ganz oder teilweise aus Blei oder einer in 100 Tln. mehr als 10 Tle. Pb enthaltenden Leg. hergestellt und dürfen nicht mit einer in 100 Tln. mehr als 1 Tl. Pb enthaltenden Leg. verzinnt und nicht mit einer in 100 Tln. mehr als 10 Tle. Pb enthaltenden Leg. gelötet werden. Auf Geschirre und Flüssigkeitsmaße aus Pb-freiem Britanniametall findet die Bestimmung betreffs des Lotes keine Anwendung. Zur Herst. von Druckvorrichtungen zum Ausschank von Bier, sowie von Siphons für CO₂-haltige Getränke und von Metallteilen für Kindersaugflaschen dürfen nur Metallegg. verwendet werden, die in 100 Tln. nicht mehr als 1 Tl. Pb enthalten. Geschirre und Gefäße zur Verfertigung von Getränken und Fruchtsäften müssen in denjenigen Teilen, die bei dem bestimmungsgemäßen oder vorauszusehenden Gebrauch mit dem Inhalt in unmittelbare Berührung kommen obigen Bestimmungen entsprechend begreetellt werden Inhalt in unmittelbare Berührung kommen, obigen Bestimmungen entsprechend hergestellt werden. Zur Aufbewahrung von Getränken dürfen Gefäße nicht verwendet werden, in denen sich Rückstände von bleihaltigem Schrot befinden. Zur Verpackung von Schnupf-, Kautabak und Käse dürfen Metallfolien nicht verwendet werden, die in 100 Tln. mehr als 1 Tl. Pb enthalten.

III. Alphabetische Übersicht über die wichtigsten Legierungen.

Wenn sich eine Leg. aus zwei oder mehr Metallen zusammensetzt und nach diesen benannt ist, wird sie bei dem im Alphabete früher kommenden Metall angegeben. Legg., die mehrere Bezeichnungen haben, werden beim gebräuchlichsten Namen näher beschrieben; beim weniger bekannten Namen wird auf den ersten verwiesen. — Die Zus. ist in Hundertteilen, meist auf ½10% genau angegeben. Darauf folgen Farbe, D., Schmp., die übrigen phys. Eigenschaften¹) und das chem. Verhalten. — Bei der Herst. der Legg. gilt das Verschmelzen der Metalle als Regel; nur dort, wo es auch noch andere Möglichkeiten gibt, kommt für erstere die Abkürzung V. d. M. zur Anw. — Der Reihe nach ist schlagwortartig der Verw. gedacht und meist zum Schlusse in Klammern die Literatur angegeben, aus der die Zus. entnommen wurde. Dabei bedeutet: G. B. = G. Buchner, Hilfsbuch für Metalltechniker (Berlin 1923); K. = E. W. Kaiser, Zus. der gebräuchlichen Metallegg., S. A. aus Met. 1911. 8. 257, 296; Kr. = A. Krupp, Die Legierungen (3. Aufl., Wien 1909); L.-B. = Ledebur, Die Legierungen in ihrer Anwendung für gewerbliche Zwecke (5. Aufl. von O. Bauer, Berlin 1924); R. = F. Regelsberger, Leichtmetalle (Leipzig 1925); Rss. = P. Reinglass, Chem. Technologie der Legg. (2. Aufl., Leipzig 1926).

Aalener Zinkleg, 51.4 Zn, 21.6 Pb, 20.5 Sn, 3.5 Cu, 3 Sb (Haßler).

A ciarel. Al, Fe (Ost. Wchschr. öffentl. Baudienst 1918. 103).

Acidur. Fe, Si, C; säurebeständig; für chem. App., soll Ton und Porzellan ersetzen. (E. Golz, Ch. App. 1917. 4. 145, 169; Z. angew. Ch. 1918. 31. 315.)

A cieral. 92—97 Al, Rest Ag, Co, Ni und W; weiß; D. 2.82; Schmp. ≈ 740; gieß-, walz- und hämmerbar (kalt und warm); gegen Säuren, außer HCl gut beständig; Leichtlegg. nach De Montbys, Franz. P. 473412 (R. 106).

Adams (Mc) Argental. 60 Al, 20 Zn, 16,5 Ag, 5 Cu. Am. P. 1076137; weiß; kalt gut zu bearbeiten für Schmuck und Gebrauchsgegenstände (R. 82).

— I. 82 Al, 12 Cu, 5 Cd, 1 Ag; II. 74.1 Al, 14.8 Ag, 7.4 Cu, 3.7 Zn (Am. P. 1121268) gut walzbar; III. 78.1 Al, 7.8 Cd, 4.7 Ag, 2.3 Ti (Engl. P. 4779/1914); IV. 81.3 Al, 13.8 Cu, 4.1 Zn, 0.8 Ag und V. 79.3 Al, 14.3 Cu, 4.0 Zn, 2.4 Sb (Am. P. 1121267); VI. 70 Al, 22 Zn, 3 Cu, 3 Sb (Am. P. 1095653); VII. 80.3 Al, 13.6 Cu, 4.1 Zn, 1.2 Sb, 0.8 Ag (Am. P. 1247977), (R. 82, 103, 126); weiß; zu Hähnen und Armaturen für Quell- und Seewasser (Am. P. von 1915).

Admiralitätsleg. s. Marinemessing.

Admiro. Patentierte silberweiße Spezial-Ni-Leg. der Allg. Deutsch. Metallw., Oberschöneweide aus Cu + Zn mit 16% (I) oder 20% (II) veredelnden Zusätzen (Al, Fe, Mn, Ni). — S. a. Admosbronze. — I. Admiro 1 D. 8.3; L_{sch} 1.8. Gegossen: K_z 45—55, φ 46—20, H_B 110—130, Biegewinkel 80—140°; Gepreßt: K_z 50—60, φ 40—25, H_B 150—170, Biegewinkel 160—180°.

Bei to	16	100	200	300	400	500
$\sigma_{\rm f}$	34.5	35.4	35.2	30.9	20.3	9.9
K_z	59.6	57.8	49.9	34.2	22.1	10.3
φ (1=10d	1) 23.3	20.6	12.4	3.1	4.2	6.7

II. Admiro 5. D. 8.3; L_{sch} 1.8. Gegossen: K_z 60—80, φ 18—5, H_B 150—170, Biegewinkel 30—60°; gepreßt: K_z 65—80, φ 20—8, H_B 170—200, Biegewinkel 150—180°; bei Biegungsschwingungen zulässige Spannung 10,5 kg/mm²; E 11170; Verdrehschwingungen zulässige Spannung 5.25 kg/mm².

¹) Abkürzungen: K_B = Biege-, K_D = Druck-, K_z oder σ_B = Zerreiß- oder Bruch-, $K_{verd.}$ = Verdrehungs- oder Torsionsfestigkeit; E = Elastizitätsmodul; G = Gleitmodul; σ_s oder σ_f = Streck- oder Fließgrenze; σ_E = Elastizitätsgrenze; H_B = Brinellhärtezahl; alle in kg/mm^2 ; A = Arbeitsvermögen bei der Kerbschlagprobe in mkg/cm^2 ; B_z = Biegezahl nach E. Heyn; φ = Bruchdehnung; ψ = Querzusammenziehung (Kontraktion) in $^0/_0$; H_S = Shores Härtegrade U.H. (Universalhammer); L_{sch} = Längenschwindmaß in $^0/_0$.

```
Bei to
                      20
                               100
                                          200
                                                    300
                                                             400
                                                                        500
                                                                                 550
                     46.6
                               40.6
egin{array}{c} oldsymbol{arphi}_{oldsymbol{z}} \end{array}
                                         41.3
                     67.0
                               54.8
                                                   40.6
                                                             23.8
                                         46.1
                                                                       14.7
                                                                                 10.5
\varphi (1=10 d) 26.9
                              11.3
                                          3.0
                                                                         3.0
                                                                                14.6
```

(Warmfestigkeit nach Verss. der Staatl. Materialprüfungsanstalt Chemnitz.)

Admosbronze. Cu, Sn und Zusätze von Rübelbronze; gelb; D. 8.0, Schmp. ~ 950 ; I. zu Röhren gewalzt: $K_z \sim 40$, $\sigma_t \sim 18$, $\phi \sim 35$; II. gepreßt bzw. zu Stangen gezogen: K_z 65, ϕ 18—20; gegen saures oder alkal. W. widerstandsfähiger als Zinnbronze; leicht zu bearbeiten; hauptsächlich für Kondensatorrohre und im Schiffbau. (Allg. Deutsch. Metallwerk, Oberschöneweide.) (s. a. Admiro, Admosmetall, Rübelbronze, Topal- und Turbospezialbronze.) — Marke DG. Cu mit 16% veredelnden Zusätzen von Ni, Sn und etwas Zn.

— Marke DG. Cu mit 16% veredelnden Zusätzen von Ni, Sn und etwas Zn. D 8.4; goldgelb; $L_{\rm sch.} = 1.0$. Gegossen: K_s 18—23, φ 25—15, H_B 70—80; Biegewinkel 25—25%;

bei to 16 100 200 300 400 500 16.315.917.713.2 $\sigma_{\mathbf{f}}$ K_{z} 24.824.8 27.517.13 12.310.5 $\varphi (l = 10 d)$ 8.67 5.89 10.354.451.671.45

Admosmetall. Ähnlich Admosbronze. D. 8.3, halbheller Bronzeton; L_{toh.} 1.4. Gegossen: K_z 40—50, φ 35—20, H_B 80—90, Biegewinkel 150—180°; gepreßt: K_z 50—60, φ 35—20, H_B 90—120, Biegewinkel 160—180°. (Allgem. Deutsch. Metallw. Oberschöneweide.)

Aerolit. Al-Kolbenleg. (D. Metw. I. 1926. 93.)

Aerometall. Al-Mg-Leichtlegg. (D. Metw. I. 1926. 93.)

Aeromin. Al-Mg-Leichtlegg. (D. Metw. I. 1926. 93.)

Aeron. Veredelbare Al-Leichtleg.; ähnlich Skleron und Duralumin. 94.5 Al, 4 Cu, 1 Si, 0.5 Fe.

Aeterna. Sondermessing. J. J. Schneider. F. A. 104. Marke WF 26 mit 5 Al, 5 Fe, 4 Mn, Rest Cu + Zn.

Aichmetall. 55-60 Cu, 38-42 Zn, 1.6-4.6 Fe; z. B. 60.2 Cu, 38.4 Zn, 1.8 Fe; gelb; D. \sim 8.2; Schmp. \sim 900; hart; zäh und elastisch, K. 25-70; gut an der Luft und gegen Seewasser haltbar; V. d. M., Fe zuerst mit Zn vorlegiert; zu hydraulischen Preßzylindern, Schiffsbeschlägen, Propellern und Achslagern. (Kr. nach Gén. ind., 1861. 126.)

Ajaxmetall. 81.3 Cu, 11 Sn, 7.3 Pb, 0.4 P; für Lager. (Rss.)

Ajaxplastikbronze. 77 Cu, 11.5 Sn, 11.5 Pb; für Lager. (Rss.)

Akrif. D. 9.0; Deutsches Schnellschnittmaterial wie Stellit u. a. (Z. Met. 1924. 16. 387)

Albionmetall. Bleiblech mit aufgewalzter Zinnschicht. (G. B. 30.)

Alboid. Versilbertes Britanniametall.

Alcine. 66.7 Al, 33.3 Zn.

Alcumite s. Alkumit.

Aldur s. Aludur.

A-Leg. 77 Al, 20 Zn, 3 Cu; D \approx 3; Schmp. 650; schmied- und walzbar; $\sigma_{\rm f} = 19.5 - 42.5$. $K_z = 35.0 - 52.0$. $\varphi = 28 - 11$. Für Leichtmetallkolben 72 Al, 25 Zn, 3 Cu (II. Ber. d. Alloys Research Committee, Brit. Inst. Mech. Eng.; Engg. 1922. 599; St. E. 1922. 42. 1883; Z. Met. 1922. 14. 371. S. a. N.P.L.-Leg. Alfenide s. Neusilber.

Alferine (Alferium). Franz. Nachahmung des Duralumins (D. Metw. I. 1926. 93; Z. Met. 1925. 17. 300).

Alferon. 21.03 Cr, 16.94 Ni, 0.63 C, Rest Fe; hoch hitzebeständiger Guß für Glühtöpfe, Einsatzkästen, Roststäbe u. ä. (von Meier & Weichelt, Leipzig).

Algerisches Metall. 94.5 Sn, 5 Cu, 0.5 Sb; weiß; D. ≈ 7.4; Schmp. ≈ 250; nimmt schöne Politur an; zu Gebrauchsgegenständen (Teekannen, Löffeln usw.). (Kr.)

Algun. Hauptsächlich Al; weiß; Leichtmetall.

Alkumit. Al-Bronze mit Fe, Mn und Ni; gelb; Schmp. \approx 840; gegossen K_z 54, φ 30, H_B 130; warm gewalzt K_z 78, φ 10, H_B 195; gut säurebeständig, schmied-, walz-, zieh- und schweißbar. (Am. Mach. 1926. 64. II. 61, 489; Korr. 1926. 111; C. Hütt. 1926. 249, 346.)

Allansbronze. 66 Cu, 25 Pb, 9 Sn; für Lager. (Rss.)

Allot. Al-Lot nach O. Kuhn, das mit der Benzinlötlampe oder dem Bunsenbrenner Al direkt mit Al, Cu, Messing, Eisen und Stahl zu verlöten gestattet. (Weltmarkt 1921. Nr. 9. 111.)

Alloy. Rostfreier Stahl der Driver Harris Co. mit 30.0 Ni, 2.0 Cr, Rest Fe. Almelec. Hartaluminium mit 0.75 Mg, 0.6 Si, 0.5 Fe für künstlich gealterte Drähte zu el. Leitungen. Die Kokillenblöcke werden warm verwalzt, dann gezogen: der Draht wird ½ st auf 560 erhitzt, in W. abgeschreckt, 4 st bei 175 in Öl angelassen, nochmals gezogen und endlich 6 st auf 165 erhitzt. K_z 35; φ 6—8; D. 2.7; el. Leitfähigkeit 31—32; Wärmeausdehnungskoeffizient 23 × 10⁻⁶. (Franz. P. von 1922; Al. 1927. H. 12. 9.)

Alneon (früher Strasserleg.). Selbstveredelnde Al-Gußleg. mit sehr hoher E-Grenze (s. S. 205). Eine Abart ist Alufont.

Alpaka s. Neusilber.

Alpax. Auslandsbezeichnung für Silumin.

Alsimin. 48—50 Al, 33—35 Si, 10—13 Fe, 2—3 Ti, 0.5—1 C; Ersatz für Rein-Al zum Desoxd. von Stahlschmelzen; ist 30—40 % billiger. (El. Werk Lonza A. G., Basel.)

Aludur. Vergütbare Al-Leichtleg. — Nr. 533 mit nur sehr geringen Legierungszusätzen, sozusagen nur ein veredeltes Al (früher auch Hartaluminium genannt); z. B. mit 0.7—0.8 Si, 0.4—0.6 Fe, 0.02—0.05 Cu, 0.01—0.04 Zn, 0.2—0.7 Mg; D \approx 2.7; Schmp. 650; K_z = 27—30 (vergütet); el. Leitfähigkeit 32—33; H_B = 38, vergütet = \approx 100; für Freileitungen. — Nr. 570 wie Nr. 533 mit noch 2.5—3.5 Cu; D \approx 2.8; Schmp. 660; für Konstruktionszwecke, gewalzt, heiß gepreßt oder gezogen und dann vergütet, durch Abschrecken von \approx 500° und nachheriges 8—12stündiges Tempern auf 160—180°; K_z \approx 35 (verg.); H_B = 52, verg. = \approx 120 (D.R.P. angem.; Z. Met. 1923. 15. 288.)

Alufont-Leichtgußleg (s. Alneon) durch Wärmebeh. veredelt. Al mit 12 Zn, 2 Cu, 1.5 Fe, 0.1 Mg; D. 3.0; H_B 95; K_z 25—30; φ 0.2, L_{sch} 1.25; Ersatz für Grauguß (v. Zeerleder, Schweiz. Bauz. 1928. 91. 27.) Nach Al-Ind. A.G., Neuhausen:

Hart 3.01.30 110 27—31 25—28 0.2—0.3 126 28—34 26—30 1.0—1.3 Weich 3.01.25 90 22—25 14 3—5 90 23—26 14 4—6

Geprüft an gegossenen Probestäben von 100 mm² Querschnitt.

Alumac. Al-Spritzgußleg. mit Si u. a. (D. Metw. I. 1926. 93.)

Aluman. Auch Deutsche oder Gehäuse-Leg. genannt. 88 Al, 10 Zn, 2 Cu; weiß; D. \approx 2.8, Schmp. \approx 650; kalt geschmiedet K, 30; gut an der Luft haltbar; zu Gußstücken für Hutformen, Motorgehäusen von Kraftwagen u. dgl.

Aluminit(e). Al-Cu-Zn-Lötleg. (Al. 1926. H. 12.5.)

Aluminium, technisches. Immer mit etwas Fe, Si. D. = 2.7; Schmp. $\sim 658^{\circ}$; Festigkeit unzuverlässig; $K_z = 8-16$; $\varphi = 4-1.5$; K_z gegossen oder getempert ~ 9.5 , kalt gewalzt oder geschmiedet 23-27, für gezogenen Draht 14.5-22.5. Zulässige Beanspruchungen in kg/mm² nach P. Stephan (Verh. Gew.) für Al gegossen oder getempert: $K_z = 1.00$, $K_d = 0.55$, $K_b = 2.10$, $K_{\text{verdr.}} = 0.35$; kalt gewalzt oder geschmiedet: $K_z = 2.20$, $K_d = 1.20$, $K_b = 3.50$, $K_{\text{verdr.}} = 0.80$; gezogener Draht: $K_z = 4.0-6.5$, $K_b = 4.0-6.5$, $K_{\text{verdr.}} = 2-3.2$. (M. v. Schwarz, Z. Met. 1926. 19. 170, Z. Bay. Rev. V. 1926. 30, 207.)

— veredeltes s. Aldrey, Aludur, Duralumin, Hartaluminium, Lautal usw. Aluminium antimonkupfermolybdänwolfram. 1.4 Sb, 0.4 Mo, 0.4 W,

0.4 Cu, 0.2 Fe, 0.1 Sn; zu Kraftwagenteilen. (R. 133.)

Aluminium antimonkupferzink. 70 Al, 22 Zn, 5 Sb, 3 Cu; Am.P. 1095653. (R. 131.)

Aluminiumantimonkupferzinn. I. 96.4 Al, 2.9 Cu, 0.7 Sn, 0.03 Sb; II. Al mit 3-3.7 Cu, 0.9 Sn, 0.5 Sb. (R. 127.)

Aluminiumantimonnickelzinn. I. 95 Al, 1 Ni, 1 Sb, 3 Sn; II. 90 Al, 5 Sn, 3 Sb, 2 Ni; III. 96 Al, 1 Ni, 1 Sb, 1 Sn. (Elektroch. Z. 1922. 28. 79; R. 132.)

Aluminiumblei. Al mit 10 oder weniger Pb. D. 3—3.5; Schmp. ≈ 650; bei 100° gegen H₂O beständig, gut gegen verd. Säuren und konz. HNO₃.

(Kr. nach Pecheux sehr fraglich.)

— mit Glas und Zinn. I. 82 Al, 11 Pb, 5 Glas, 2 Sn; II. 77.7 Al, 6.8 Pb, 7.3 Sn, 8.2 Glas; III. Al mit 8.2 Bi, 8.2 Glas, 7.3 Sn, 6.8 Pb (R. 133); weiß; Schmp. ≈ 650. Harte Al-Leg. (W. de l'Or, D.R.P. 268515, 277121, Zus. 265924.)

Aluminium bleikupfernickelzirkon. 85 Cu, 8 Pb, 4 Al, 2 Ni, 1 Zr.

(Elektroch. Z. 1922, 28, 71; R. 117.)

Aluminium bleimagnesium. Al mit 5—10 Pb, 1—2 Mg (Am. P. 1385223); soll gut säurebeständig sein. (R. 133.)

Aluminium bleizinkzinn. 94.1 Al, 1.9 Zn, 1.9 Sn, 1.4 Pb, 0.5 Mn + P; für Gebrauchsgegenstände u. angebliche Werkzeuge; chem. u. mech. wider-

standsfähig. (R. 130.)

Aluminium bronze (s. a. Aluminium kupfer). 98-80 Cu, 2-20 Al; mit 2 Al rot, 5 Al orange, darüber gelb, D. 8-9, Schmp. ≈ 950; mit 10 Al sehr hart; mit 5-10 Al am gebräuchlichsten und zweckmäßigsten, L_{sch} ≈ 1.65; bei 95 Cu, 5 Al, gewalzt E 12 000, K_z 43, φ = 50; bei 90 Cu, 10 Al, gegossen E 12 000, K_z 62, φ 0.5; gewalzt K_z 51, φ 0.4; von 650° bis nahe zum Schmp. schmiedbar; gut gegen Seewasser, SO₂ und Cl beständig; zu Stücken wie Bronze. I. 50-56 Cu, 18-30 Zn, 15-2 Sn, 4-2 Al, 1-2 Bi (Elektroch. Z. 1922. 28. 71.); II. 60 Cu, 18 Zn, 12 Ni, 2 Al, 2 Sn, 1 Mg walzbar (Am. P. 1180 996); III. 58 Cu, 30 Zn, 10-12 Ni, 1 Al, 1 Cs (Elektroch. Z. 1922. 28. 71); IV. 50 Cu, 45 Zn, 4 Al, 1 Cs (ebenda); V. 77-97 Cu, 1-12 Zn, 2-11 Al, 3-12 Sn (statt Zn); VI. 69.1 Cu, 8.6 Zn, 3.1 P-Sn, 3.7 Al, 0.6 Pb, Spur Fe (nach Coup und Allbaugh); VII. 86 Cu, 11 Sn, 3 Al (Elektroch. Z. 1922. 28. 71; R. 117); VIII. 84.7 Cu, 9.4 Al, 1.9 Zn, 1.9 Sn, 1.4 Pb, 0.5 Mn, 0.2 Fe (D.R.P. 45 021; R. 116; Kr. und L.-B.). Neue deutsche Scheidemünzen mit 92 Cu, 8 Al.

Aluminiumbronze für Einsatzhärtekästen. 90 Cu, 10 Al und Spuren Mn; D ~ 8; Schmp. ~ 1000; die gegossenen Kästen sind lange bei 900−950° haltbar; das Altmaterial kann wieder eingeschm. werden. Zweckmäßig wird Vorleg. aus 50 Cu und 50 Al hergestellt, dann können Wandstärken von 8−10 mm sicher gegossen werden. (L. Guillet, Gén. 1922. 273, 292, 315 und 337.)

- Aluminiumbronze für Einsatzhärtekästen nach Ackermann. 65.1 Cu, 24.9 Zn, 5 Sn, 1.6 As, 1.6 Al, 1.3 Ni. (R. 116.)
- amerikanische. 30-82 Cu, 60-13 Fe, 5-10 Al. (Am. P. 1452 232; R. 119.)
- nach Corse. 88 Cu, 10 Al, 1 P-Sn, 1 Fe. (R. 117.)
- -- nach Corse und Comstock. Cu mit 7-10 Al, bis 8 Fe. (R. 119.)
- nach Cowles. 72 Cu, 20 Al, 4 Fe, 2 Si, 1 Ni. (R. 119.) - nach Demmler. Cu mit 1-9 Al, 1-1.5 Ni. (R. 119.)
- nach Hofmann und Linke. Cu mit 10 Al, 2 Sn, 1.5 Pb, 2 Zn, 0.5 Mn, 0.25 P; für Formerwerkzeuge. (D.R.P. 45021; R. 101.)
- nach Kowalke. I. 87 Cu, 9.8 Al, 3.1 Fe; D. 7.71. II. 85.6 Cu, 10.8 Al, 3.6 Fe; D. 7.58; gut säurefest. (R. 119.)
- Marke H. 89.43 Cu, 6.97 Al, 3.41 Fe, 0.05 Sn, 0.04 Pb. (K.)
- Marke S. 85.15 Cu, 9.43 Al, 4.74 Fe, 0.86 P, 0,38 Pb, 0.2 Sn, etwas Si
- oder Zn. (K.)
- für Maschinenteile. I. Goldbronze A: 3-5 Al; D. 8.37 bis 8.15, gegossen $K_z \sim 40$, φ 60-70. II. Stahlbronze B: ~ 8.5 Al, bis 1 Si; D. 7.7; gegossen $K_z \sim 45$, $\varphi = 50-60$. III. — BB: 8.5 Al, 1.5—2 Si; gegossen $K_z = 65$, φ 5-15. IV. Säurebronze C: 10 Al; D. 7.65; gegossen $K_z \sim 50$, $\varphi = 22$; für Federn, Bleche und die neuen Scheidemünzen in der Tschechoslowakei usw. V. — Diamant D: 10 Al, 2 Si, D. = 7.3; sehr hart; gewalzt $K_z = 70-80$ und mehr, $\varphi = 10-0.3$; besonders für Federn. (G. B.) — VI. Für Dampfturbinenschaufeln. 88.4-90.6 Cu, 6.6-6.7 Al, bis 2 Fe und bis 1.3 Sn. (R. 119.)
- nach Pease. Cu mit 6.6 Al, bis 2 Mn, 1.6 Si, bis 1.3 Sb. (R. 118.) für Rakeln. 86—89 Cu, 12.5—7.5 Al, 1—2 Pb, 0.5—1.5 Mn; gelb; D. ~ 8; Schmp. ~ 900. (Kr. nach Vogt & Co., D.R.P. 146 985.)
- nach Read und Greaves. Cu mit bis 10 Al und 0-10 Sn oder 2.5-15 Ni; — Cu:Al:Ni = I.92.5:5:2.5; II.90:5:5; III.87.5:5:7.5; IV.80:10:10;V. 75:10:15. (R. 117, 119.)
- nach Rix und Whitaker. Cu mit 7.5—10 Al und 4 bis 1 Fe; z. B. 89 Cu, 7.5 Al, 3.5 Fe. (R. 118, 119.)
- seewasserbeständig, 45 Cu, 32.5 Al, 16 Sn, 5.5 Zn, 1 Bi. (R. 117.) - nach Webster. Cu-Al mit Sn, Zn, Bi und Ni. (D.R.P. 577; 28117; 29020; 40 313.)
- Aluminium cad mium kupfer. I. 93.5 Al, 2.5 Cd, 4 Cu. II. 90.5 Al, 3.5 Cd, 6 Cu; weiß; D. ≈ 2.8; Schmp. ≈ 700; Leichtmetall, besonders für Guß. (Engl. P. 16453, 1903.) — III. 96.6 Al, 3.4 Cd. (A. Wright, Proc. R. Soc. 55. 130; R. 129.) — IV. Al mit 4—6 Cu, 2—4 Cd. (Franz. P. 333437; R. 126.) — V. Al mit 5 Cu, 2 Cd, 2 Bi, 1 Si; soll sogar gegen H₂SO₄ gut beständig sein; für Ventile und Behälter. (D.R.P. 244550; R. 127.)
- Aluminium cadmium kupferwolfram. Al mit 10-3 Cu, 7-2 Cd und etwa 1 W. (R. 126.)
- Aluminium cadmium nickelzink. 95 Al, 3 Cd, je 1 Ni und Zn. (D.R.P. 66 137; R. 131.)
- Aluminiumcadmiumnickelzinn. I. 95 Al, 3 Cd, 1 Ni, 1 Sn; II. 96.5 Al, 2.5 Cd, 0.5 Ni, 0.5 Sn; für Maschinenteile. (R. 131.)
- Aluminium cad mium zin k. Al mit 0.01—20 Zn, 0.01—10 Cd. (D.R.P. 272492.)
- Aluminium cadmium zink zinn. 80 Al, 8 Cd, 8 Sn, 4 Zn; gegen HNO, gut widerstandsfest. (Am. P. 1104369; R. 131.)
- Aluminium cadmium zinn. 74 Al, 22.2 Cd, 3.8 Sn; gut walzbar. (Am.P.1121269; R. 131.)
- Aluminium calcium. Al und Ca in wechselnder Menge; weiß. Elektrolyse von CaCl, über geschm. Al als Kathode. Auch Schm. von Al mit CaC, Verbindet v. Schwarz, Metall- und Legierungskunde.

sich in der Hitze mit N₂, O₂ und S; deshalb im Laboratorium Entgasungsmittel, in der Metallurgie Zusatzmetall, Entschwefelungs- und Desoxydationsmittel für Stahlschmelzen. (D.R.P. 359781; Z. Met. 1923. 15. 54).

Aluminium calcium eisen silicium titan. I. 51 Fe, 26.2 Ti, 11.8 Si, 5.3 Ca, 3.7 C, 1.55 Al. — II. 50.7 Ti, 22.75 Al, 11.85 Fe, 8.3 Ca, 4.25 Si, 2.06 C.

(Am. P. 858327; R. 122.)

Aluminium calcium mangan silicium titan. 69.8 Si, 15.05 Ca, 11.15 Mn, 2.55 Al, 0.26 Mg, 0.2 P, Spur Zr; zur Desoxd. von Stahlschmelzen. (R. 122.) Aluminium calcium silicium. 50—55 Si, 18—22 Ca, 4—5 Al; zur Desoxd. von Stahlschmelzen. (R. 122.)

Aluminium cer. 96 Al, Rest Ceritmetalle; D. ∞ 2.8; Schmp. ∞ 650°; $K_z \infty$ 14; $\varphi \infty$ 2.5; soll gegen Essigsäure beständig sein. (Chem. Equipment Co., Z. Met.

1921. **13**. 291.)

Aluminium cereisen. 62.5 Fe, 25.3 Ce, 10.2 Al, 1.2 Sn. (R. 123, nach Rss.) Aluminium chrom. I. 90 Al, 10 Cr; für Tafelgeräte. (R. 133.) — II. 95 Al mit Cr, Cu, Mn, Mo, Mg, Sb, Sn; hart und säurefest. (D.R.P. 361982; R. 106.)

Aluminium chromeisen. Z. B. 10—16 Al, 5—20 Cr oder Mn, höchstens 1.0, besser unter 0.2 C, Rest Fe; D. ≈ 7, Schmp. ≈ 1450; für el. Widerstände vorgeschlagen. (E. C. R. Marks, Engl. P., Ch. Age, 6. 9. 1924, Met. 1925. 15. 59.)

Aluminium chromeisen silicium. 63 Cr, 29.1 Al, 4.6 Si, 3.3 Fe.

— für el. Widerstände. I. 68.8 Fe, 19 Cr, 12 Al, 0.2 C. (Franz. P. 568 541; R. 123.) — II. Fe mit bis 20 Cr, 8—10 Al, unter 0.2 C. (Engl. P. 215 231; Franz. P. 534 596). — III. z. B. 73.5 Fe, 18.4 Cr, 7.4 Al, 0.4 Ti oder Zr, V, Mo, U. — IV. Stahl mit 25—40 Ni, 7—15 Cr, 7—9 Al, 1 Ti oder Mn. (Engl. P. 216 389.)

- nach Escard. 64.5 Cr, 20.2 Fe, 12,6 Al, 1.2 C. (C. 1920. II. 179; R. 107,

122.)

Aluminium chromkupfer. 96.4 Al, 1.9 Cr, 1.7 Cu; für Leichtmetallguß und zu Walzwaren. (Engl. P. 201617.)

Aluminium chromkupfermagnesium. 84.8 Al, 7 Cr, 5 Mg, 4 Cu; hohe

Wärmebeständigkeit. (Am. P. 1365178; R. 133.)

Aluminium chrom nickel. I. 88 Ni, 8 Cr, 4 Al; II. 75 Ni, 17 Cr, 5 Cu, 2 Al, 1 Ag (D.R.P. 360005); für el. Widerstände und Heizdrähte. (R. 123.) Aluminium - Draht - Leg. 3. Al mit etwa 0.4 Mg für el. Leitungen; el. Leit-

fähigkeit = 31 bei $K_z = 33$. (Al. Ind. A.G., Neuhausen.)

Aluminium - Edelmetallegg. I. 80—90 Al, 5—10 Ag oder ein anderes Edelmetall und 5—15 Co oder Cr, Ni oder Mn (Esnault-Pelterie, D.R.P. 230095); Lagermetall, leicht, zäh und hart. — II. 96.15 Al, 1.75 Ag, 1.75 Ni, 0.13 Cu,

0.02 W (De Montby, Franz. P. 532092; R. 82); D. 2; vergütbar.

Aluminium eisen (s. a. Ferroaluminium, Aluminiumstahl). I. 75.5 Fe, 24.5 Al; weißgrau; II. 80 Stahl + 20 Al; III. 75.6 Fe, 23.2 Al, 0.5 Mn, 0.3 Si (K.); IV. 36.3 Fe, 39.5 Al, 23.5 Si (K.; R. 113); V. Al mit 1—6 Fe und anderen Härtungsmetallen. (Morris, Am. P. 1227174; R. 133.) Legiermetall der Stahlund Eisengießerei. (Kr. und K.)

— für Induktorbleche (E. Gumlich, Magn. Messungen, Braunschweig 1918). Aluminiumeisenbronze. "H" 89.5 Cu, 0.1 Sn-Pb, 7 Al, 3.4 Fe; "R" 85.2 Cu, 0.2 Sn-Pb, 6.6 Al, 7.5 Fe, 0.5 Mn; "S" 85.2 Cu, 0.2 Sn, 0.4 Pb, 9.4 Al,

4.7 Fe, 0.1 P; gelb wie Bronze. (K.)

Aluminiumeisenkupfer (s. a. Ampeobronze). I. 89 Cu, 7.5 Al, 3.5 Fe; II. 7—10 Al, 1—4 Fe, Rest Cu; III. Al mit 2—6 Cu, bis 4 Fe (Schweiz. P. 98357); IV. Al mit 3.5—6 Cu, 1.5—4 Fe (Franz. P. 554248); V. Al mit 7—8.5 Cu, bis 1 Fe und bis 0.5 Si; VI. Al mit 40 Cu, bis 10 Fe (Am. P. 1453254);

VII. Al mit 2 Cu, 1.1 Fe, 0.24 Ni, bis 0.8 Mn + Si (R. 128); — I. $\sigma_f = 23.2$; $K_z = 52.2$; $\varphi = 24$; $\varphi = 21.8$; besonders geeignet für Schalenguß, durch Wärmebehandlung noch zu verbessern (H. Rix und H. Whitaker, Eng. 1918. 326, St. E. 1918. 38. 1016); III. hohe K_z ; für Gußzwecke, auch walzbar; VI. Schmp. 1400; VII. für hoch beanspruchte Teile.

Aluminiumeisenkupfermangan. 52.15 Mn, 26.1 Cu, 17.4 Fe, 4.35 Al.

(Elektroch. Z. 1914. 21. 27; R. 122.)

A luminiumeisenkupfermanganzinkzinn. 80 Al, 15 Zn, 2 Cu, 2 Sn, 0.5 Mn + Fe; Gußleg. für Nähmaschinenrahmen. (R. 131.)

Aluminiumeisenkupfernickel. I. 56.3 Fe, 25.4 Cu, 16.9 Ni, 1.4 Al; II. 63.8 Fe, 22.5 Ni, 4.9 Al, 4.9 Cu, 3.9 W; gut schmiedbar, als Ersatz für Silbergeräte. (Ghersi 1911, Elsner 1882). III. Rübelbronze: 33 Cu, 30 Fe, 30 Ni, 7 Al.

Aluminiumeisenkupfertitanzink. Al mit 2.2 Cu, 1.1 Ti, 0.6 Fe, 0.6 Zn.

(R. 126.)

Aluminiumeisenkupferzink. 93 Al, 4 Cu, 2 Zn, 1 Fe. (R. 126.)

Aluminium eisen mangannickel. 32 Ni, 31 Fe, 30 Al, 7.5 Mn. (Am. P. 1076455; R. 123.)

A luminiumeisennickel (s. a. Calite). I. 60 Fe, 20 Al, 20 Ni. (R. 123.) — II. 85 Fe, 10 Al, 5 Ni. (D. R.P. 383 892; R. 115.)

Aluminiumeisennickelwismut. 90 Al, 5 Bi, 2.5 Ni, 2.5 Fe; säurefest; gut lötbar. (D.R.P. 133910; R. 133.)

Aluminium eisennickelzinn. 84 Al, 10 Sn, 4 Ni, 2 Fe; Gußleg. nach Minet-Abel (1902). (R. 132.)

Aluminium eisen silicium s. Aluminium ferrosilicium.

Aluminium eisen silicium zirkon. Fe mit 0.5—20 Zn, 1—12 Al, 1—10 Si, etwas C.

Aluminiumeisentitan. 50.6 Ti, 22.8 Al, 11.9 Fe, 8.3 Ca, 4.3 Si, 2.1 C;

weißgrau; Legiermetall. (K.)

Aluminiumeisenzink. Al mit bis 30 Zn, etwas Fe; z. B. I. 64.8 Al, 29.4 Zn, 5.8 Fe; II. 91.8 Al, 4.6 Zn, 3.6 Fe; III. 93.4 Al, 4.7 Zn, 1.9 Fe; IV. 85.5 Al, 12.5 Zn, 1.7 Fe; V. 64.8 Al, 29.4 Zn, 5.8 Fe (D.R. P. 112546; R. 131); weiß; gieß- und walzbar; beim V. d. M. am besten dem Al eine Fe-Al- oder Fe-Zn-Leg. zugesetzt. Zu hoher Zn-Gehalt bewirkt Zerfall. (Kr. nach Basse & Selve, D.R.P. 112546; R. 131.)

Aluminium eisenzirkon. 49.2 Fe, 33 Zr, 17.4 Al, 0.4 Ti; chem. sehr wider-

standsfest. (Am. P. 1151160; R. 122.)

Aluminium ferrosilicium. 39.8 Al, 36.5 Fe, 23.7 Si; weiß; Legiermetall und Desoxydationsmittel besonders in der Eisengießerei. (K.)

Aluminium goldkupfer. I. 90 Cu, 7.5 Al, 2.5 Au; goldgelb; D. ≈ 8; Schmp. ≈ 900; hält sich gut an der Luft; zu billigen Schmuckwaren. (Kr.) II. 50 Au, 45 Cu, 5 Al; für Schmuckwaren 12 karätig. (R. 116.)

Aluminium goldlot. I. 66.2 Al, 19.9 Au, 13.2 Ag, 0.7 Pt; II. 74.0 Al, 18.6 Au, 3.7 Ag, 3.7 Cu; besonders zum Löten von Zahngebißteilen. (Kr.)

A luminium gußleg. I. Nr. 12. 92 Al, 8 Cu; D. ≈ 2.8; Schmp. ≈ 700; aus Al-Blechabfällen im Stahltiegel oder besser aus Gußabfällen und Neumetallen im Graphittiegel des Ölfeuerungsofens erschmolzen. (H. C. Knerr, Met. I. London 1924. 25. 470—472). Kurz Amerikanische Leg. genannt. — II. 94 Al, 3.8 Cu, 1.2 Mg, 1 Mn. (Fond. mod. 1922; R. 125.) — III. Nr. 145. Al mit 11 Zn. 2.5 Cu, 1—1.75 Fe (nach Archer und Jeffries); veredelbar; K_z 18—24, φ 3—6; ähnlich der Deutschen Leg. (Z. Met. 1927. 19. 10.)

Aluminiumkobalt (F. H. Mason, Ch. Met. Eng. 1923. 29. 1135).

Aluminiumkobaltkupfernickel. 36 Cu, 32.8 Ni, 16 Co, 11.2 Al, 4 Zn; als Zusatzleg. für Al-Legg. (Franz. P. 552865; R. 114.)



Aluminiumkobaltmolybdän. 89.4 Al, 10 Co, 0.6 Mo; besonders für Guß; auch schmied- und walzbar. (R. 133.)

Aluminiumkobaltmolybdänwolfram. Almit 8-10 Co, 0.8-1.2 W, 1 Mo;

für Tafelgeräte. (Borchers & Schirmeister; R. 133.)

Aluminiumkobalt(nickel)silicium. Mit bis 16 Si und 3 Al; gut gießbar und sehr beständig gegen oxdd. Einflüsse. (Am. P. 1514064; R. 115.) Aluminiumkobaltnickelwolframzink. Ersatz für Sn-Bronze. (D.R.P.

295 786, Allgem. Deutsch. Metallwerk; R. 114.)

Aluminiumkobaltsilbersilicium. 38.1 Al, je 19.1 Si, Fe und Co, 14.3 Ag.

(De Montby; R. 122.) Aluminiumkobaltzirkon. 65.8 Zr, 26.4 Co, 7.7 Al, 0.12 Ti; oxd. nicht,

chem. widerstandsfest. (Am. P. 1151160; R. 122.)

Aluminiumkolbenleg. 88.7 Al, 9.5 Cu, 0.6 Ni, 0.6 Si, 0.7 Fe, Spuren Mg. (R. J. Anderson und M. E. Boyd, Met. I. London 1924. 25. 494.)

Aluminium kupfer (s. a. Aluminium bronze). I. 95.4 Al, 3.1 Cu, 0.9 Sn, 0.5 Sb, 0.1 Fe; weiß; D. ~ 2.9 ; Schmp. ~ 650 ; zu Gußteilen. — II. 98,4 Al, 1.6 Cu, Spuren Si, Fe, Mn (Gabriel 1910). — III. 95 Al, 4.4 Cu, Spuren Mg, Si, Fe, Mn (Comstock u. Wilson 1920). — IV. Al mit 5—10 Cu (Schleiffarth 1890). — V. 92 Al, 8 Cu; Gußleg. (Am. P. 1387900). — VI. 85 Al, 15 Cu; für Leicht-kolben. — VII. 63.0 Al, 37.0 Cu Vorleg. (D.R.P. 335888). — VIII. 94 Al, 3—5 Cu, 1 Ag, Spuren Zn, Sn, Ni (Franz. P. 395331). — IX. Al mit 6 Cu und bis 2 Mg + Ca, bis 2 Fe. (Franz. P. 536230.)

Aluminium kupfermagnesium (s. a. Y-Leg.). (K.) I. Al mit 11 Mg und 10 Cu (+ 0,05 P). (Engl. P. 22753/01; R. 124.) — II. 85.6 Al, 7 Mg, 6.9 Cu,

0.4 Sn, 0.1 Pb, Spuren P; hohe Kz. (Franz. P. 450 805; R. 124.)

Aluminiumkupfermagnesiumzink. 82.7 Al, 8.2 Mg, 6.4 Cu, 2.7 Zn. (Franz. P. 472 930; R. 124.)

Aluminiumkupfermangan. I. 89.1 Cu, 9.6 Al, 1.2 Mn, 0.1 Pb (K.); II. 96 Al, 3.2 Cu, 0.8 Mn (Belg. P. 258 270); III. 95.1 Al, 4 Cu, 0.76 Mn (+ C), 0.14 Si (Engl. P. 197288; R. 128); IV. 93.6 Al, 4.6 Cu, 1.2 Mn, 0.6 Fe, 0.5 Si (L.-B. 24; R. 128); V. Al mit 8—14 Cu, 1 Mn (Rev. Mét. 1927. 24. 44); VI. 51.65 Mn, 29.2 Cu, 9.7 Fe, 6.25 Al, 3.2 C (K.; R. 122); VII. 85 Al, 10 Mn, 5 Cu (R. 133); D. ~8; Schmp. ~900; I. zu Teilen wie Bronze; VI. als Vorleg.; VII. für Tafelgeräte.

Aluminiumkupfermangansilber. Al mit 1.5—4 Cu, 0.25—1.25 Ag, 0.25-1.25 Mn; schmied-, walz- und ziehbar. (D.R.P. 231060; R. 128.)

Aluminium kupfermangantitan vanadinzink. Al mit 12-29 Zn, 7.8 V, 3.9 Cu, 0.5—3 Ti, 2 Mn. (Engl. P. 133373; R. 131.)

Aluminiumkupfermanganzink. Al mit 4-4.5 Cu, 1.5-15 Zn, 2 Mn; Z. B. Al mit I. 1.5 Cu, 1—3 Mn, 0.5 Zn; II. 2.5 Cu, 1—5 Mn, 1 Zn; III. 4.5 Cu, 2-8 Mn, 1.5 Zn (R. 128). I.—III. nach De Susini. (R. 131.) IV. 90 Al, 5.4 Mn,

4.6 Zn; für porenfreien Guß. (R. 133.)

Aluminium kupfernickel. I. 95 Cu, 3 Ni, 2 Al; rotgelb. II. 60 Cu, 35 Ni, 5 Al. III. 55 Cu, 35 Ni, 10 Al (Elektroch. Z. 1922, 28, 71). IV. 69.1 Cu, 14.8 Ni, 8.6 Zn, 3.7 Al, 3.1 P-Sn, 0.58 Pb (D.R. P. 273 978). V. Cu mit 5-9 Ni, 1-3 Al, 0.5-2 Mn; für Turbinenschaufeln (Engl. P. 200961). VI. Cu mit 3-8 Ni, 5-7 Al, 1-3 Fe; für Turbinenschaufeln (Engl. P. 183809). VII. 53-56 Cu, 10-12 Ni, 2-4 Mn, 2.5-4 Fe, 2-3.5 Al, 2-3 Co; durch Wärmebehandlung vergütbar; ist eine Art Ni-Mn-Al-Sondermessing (Meeraner Metallwerke). VIII. 59.9 Cu, 40 Ni, 0.1 Al (Lechesne). IX. Cu mit 1 Ni und 0.2 Al (Lechesne). X. 70 Cu, 23 Ni, 7 Al. XI. 72.5 Cu, 21.25 Ni, 6.25 Al, tief goldbraun. XII. 76—79 Cu, 24 Ni, 7—10 Al, Farbe wie 10 karätiges Au. XIII. 55 Cu, 33 Ni, 12 Al, goldbraun. (R. 119.) XIV. 97.3 Al, 1.3 Ni, 1 Cu

(D.R.P. 154485; R. 133). XV. 92.75 Al, 5.25 Ni, 2 Cu (Read). XVI. Al mit 5—15 Ni, 7—10 Cu (Henemier). (R. 133.)

Aluminiumkupfernickelsilber. 75 Cu, 10 Ag, 9 Ni, 6 Al; für ärztliche

Instrumente. (D.R.P. 352 028; R. 119.)

Aluminiumkupfernickelsilicium. I. 85 Al, 3—6 Cu, 3—6 Ni, 1.5—4 Si; für Leichtguß; K_z 21.8; φ 8. (Am. P. 1449052.) II. 90 Al, 3 Cu, 3 Si, 3 Ni, 1 Pb. (D.R. P. 272996; R. 129.) III. 92.25 Al, 2.6 Cu, 2.25 Ni, 1.7 Mn, 1.2 Fe; für el. Leitungen. (Wilson 1912.) IV. 92.3 Al, 3.7 Cu, 2.8 Ni, 1.2 Mn; für Gummivulkanisierformen. (R. 107.) V. 85 Al, 12 Cu, 3 Ni; für Leichtkolben. (L. Guillet 1922.) VI. Al mit 7—10 Cu, 5—15 Ni. (Am. P. 1147398.)

Aluminiumkupfernickelstahl. I. 65 Ni, 27.5 Cu, 5 Stahl, 2.5 Al; II. 45 Ni, 40 Cu, 10 Stahl, 5 Al; III. 50 Ni, 35 Cu, 10 Stahl, 5 Al; IV. 40 Ni, 28.8 Cu, 25.2 Fe, 6 Al. (I—III nach Joyce, Engl. P. 8270/14; IV. nach Jakobsen;

R. 123.)

Aluminiumkupfernickelzink. Al mit 4.5—6 Cu, 0.8—1.2 Zn, 0.7—1 Sb, 0.5—0.8 Ni; gut wärmeleitend. (Hall, Engl. P. 124683; R. 127.)

Aluminiumkupfernickelzinkzinn. 83.5 Al, 7.5 Zn, 5 Sn, 3.5 Cu, 0.5 Ni,

K_z 16; für hoch beanspruchte Gehäuse. (L.-B.)

Aluminiumkupfersilber. I. Al mit 1—7 Cu, 1.5 Ag, 1—7 Zn, 0.5—5 Sn, 0.25—4 Sb. (Engl. P. 12287/96.) II. 82 Al, 12 Cu, 5 Cd, 1 Ag; für Armaturen. (Am. P. 1146185; R. 126.) III. 80.3 Al, 13.6 Cu, 4.1 Mg, 1.2 Sn, 0.8 Ag; läuft an der Luft nicht an. (R. 126.)

Aluminiumkupfersilberzink. I. 58.5 Al, 20 Zn, 16.5 Ag, 5 Cu. (Am. P. 1076137; R. 130.) II. 70 Al, 26 Zn, 3 Cu, 1 Ag; Gußleg. (Am. P. 1092500.)

III. 54.9 Al, 30.5 Cu, 8.5 Ag, 6.1 Zn. (D.R.P. 64857; R. 126.)

Aluminiumkupfersilicium (s. a. Aluminiumbronze). I. 82 Al, 15 Cu, 3 Si. (Engl. P. 181015.) II. Al mit 15—27.5 Cu, 2.5—15 Si. (Engl. P. 187089.) III. 88.1 Al, 11.3 Cu, 0.3 Si, 0.3 Fe. (L.-B. 24; R. 127.) IV. 94 Al, 4.5 Cu, 0.75 Si, 0.75 Fe; vergütbar. (Engl. P. 190721.) V. 93.1 Al, 4.6 Cu, 0.5 Si, 0.6 Fe, 1.2 Ni. (L.-B. 24; R. 129.)

Aluminiumkupfertitan. Al mit 10-12 Cu, 0.1 Ti. (Am. P. 1352322;

R. 127.)

Aluminiumkupfertitanzink. 77 Al, 20 Zn, 3 Cu, 0.6 Ti; zeigt starke Einw. einer Abschreckung. (Engl. P. 133373; Z. Met. 1924. 16. 127; R. 130.)

Aluminiumkupferwolfram. I. 92—82 Al, 10—3 Cu, 7—2 Zn, Rest W; D. ≈ 3; Schmp. ≈ 650; WO₈ bei Ggw. von Kryolith red., bis 10% Al zugefügt, darauf Aluminiummessing; zu militärischen Ausrüstungsgegenständen und anderen Gebrauchszwecken. (Kr. nach E. Berg, D.R.P. 123820.) — II. Al mit 8—10 Cu, 1—10 W; soll gut wärmebeständig sein. (De Buigné, Engl. P. 1346/12; R. 128.) — III. Al mit 0.6 Cu, 6—0 W; sehr fest, preß-, walz-, schmied- und ziehbar. (D.R.P. 82819; R. 133.) S. a. Aluminiumkupferzink XXII. und Aluminiumwolframmessing.

Aluminiumkupferwolframzink. I. Al mit 6 Cu + Fe, 2-7 Zn, 0-6 W, wobei Cu + W + Zn = 10 %. (D.R.P. 82819, 123820.) II. 82.2 Al, 12.3 Cu, 4.5 Zn, 1 W; für Motorengehäuse. (R. 126.) III. 97.5 Al, 1.5 Cu, 1 Zn, 0.5 W.

(L. Guillet 1902.)

Aluminiumkupferzink (s. a. Deutsche Leg.). I. Al mit 7 Cu, 3 Zn, Spuren Ti, Sb, Mn, Fe und Si. (R. 126.) — II. 92 Al, 6 Zn, 2 Cu; nach E. H. Schulz für Zünder. (Nat. 1920; R. 129.) — III. 88 Al, 8 Zn, 4 Cu; widersteht gut Stoßbeanspruchungen. — IV. 89.1 Al, 9 Zn, 1.9 Cu; K_z 12.6. (L.-B.) — V. 88 Al, 10 Zn, 2 Cu; Aluman oder Deutsche Leg., kurzweg Gehäuseleg; in Deutschland die gebräuchl. Al-Leg. — VI. 85 Al, 10 Zn, 5 Cu. (Gaskin, Mech. World.) — VII. 86.8 Al, 11 Zn, 2.2 Cu; K_z 15.7. (L.-B.) — VIII. 83.9 Al, 11.1 Zn,

5 Cu. (Gaskin.) — IX. 80 Al, 12 Zn, 8 Cu; K, 21. (L.-B.; R. 130.) — X. 82 Al, 14 Zn, 4 Cu (E. H. Schulz, Nat. 1920; R. 130.) — XI. 85 Al, 14.5 Zn, 0.5 Cu. (wie X.) — XII. 82 Al, 15 Zn, 3 Cu; D. 3,1. — XIII. 80.7 Al, 16.1 Zn, 3.2 Cu; walzbar. (Am. P. 1072617; R. 130.) — XIV. 80 Al, 17 Zn, 3 Cu. (L.-B.) — XV. 72 Al, 24 Zn, 4 Cu; Makadamit. — XVI. Al mit bis 18.2 Zn, 9.1 Cu. (Gaskin, Mech. World.) — XVII. 71 Al, 22 Zn, 7 Cu. (D.R.P. 363130; Z. Met. 1921. 13. 46; R. 130.) — XVIII. 66 Al, 23.7 Zn, 10.3 Cu; Gußleichtleg. (Am. P. 1212374.) — XIX. Al mit 8—30 Zn, 4—10 Cu. (Jvinson, Foundry 1913. 321.) — XX. Al mit 8—16 Zn, 0.5—1 Cu, 0.5—1 Si, 1—2 Fe, 0.5—10 Cr. (Öst. P. 56620.) — XXI. 74.4 Al, 19.9 Zn, 3.5 Cu, 0.3 Sn, 0.3 Mn, 0.5 Fe. (L.-B. 24; R. 131.) — XXII. 59.7 Cu, 34 Zn, 2.8 Al, 2 W, 0.7 Ni, 0.7 Fe, 0.1 Sn; goldgelb; D. \sim 8; Schmp. \sim 850. I. zu Gußteilen; II. ähnlich wie Messing. (K.)

Aluminiumkupferzinkzinn. I. 82 Al, 10 Zn, 6 Cu, 2 Sn; Kz 15. (L.-B.) II. Al mit 2—3 Cu, 2.5—3.5 Sn, 2.5 Zn. (Hanszel; Z. M. 1921. 13. 319; R. 126.) Aluminiumkupferzinkzirkon. I. Al mit 1—20 Zn, 1—6 Cu, etwas Mn und Zr. (Engl. P. 162467; R. 130.) — II. Al mit 5—20 Zn, 3—15 Cu, 1.5 Sb

oder Mn, bis 0.8 Zr. (R. 130.)

Aluminiumkupferzinn. I. 91-98.5 Cu, 1-5 Sn, 0.5-4 Al; Sonderbronze für el. Leitungen, Fahrdrähte usw.; sehr fest und chem. widerstandsfähig. (Am. P. 1630 999; Korr. 1927. 3. 287.) — II. Al mit 3.7 Cu, 0.9 Sn, Spuren Si und Fe. (K.; R. 127.) — III. 80 Al, 15 Sn, 5 Cu. — IV. 82 Al, 11 Sn, 7 Cu. — V. 83 Al, 11 Zn, 6 Cu. — VI. 84 Al, 8 Sn, 8 Cu; III.—VI. für Schlüssel, Gehäuse- und sonstige Gußstücke. (Elektroch. Z. 1922. 28. 71.) - VII. 90 Al, 7 Sn, 3 Cu. (E. H. Schulz, Nat. 1920.) — VIII. Al mit 6 Sn, 3.3 Cu, 0.3 Mn, Spuren Mg, Sb, Fe und Si. (Schweiz. P. 95068.) — IX. 88 Al, 8 Sn, 4 Cu; für kleine Glocken. (Franz. P. 498 728.) — X. Al mit 3.6—8.7 Sn, 1.8—4.3 Cu. (Engl. P. 14479/96.) — XI. Al mit 23-2 Sn, 2-10 Cu; für Gußzwecke, angeblich Lettern. (D.R. P. 101020.) — XII. 94.3 Al, 3.15 Sn, 0.25 Cu, 1.6 Mg, 0.7 Pb, etwas Fe und Si. (Westinghouse Co.; R. 132.) — XIII. 47.8 Al, 51.5 Sn, 0.24 Cu, 0.33 Fe, 0.15 Pb, etwas Si. (Kr. 1919; R. 132.) — XIV. 83.6 Al, 10 Sn, 6.2 Cu, 0.17 Sb, 0.05 Mg, etwas Fe und Si. (D.R.P. 152784.) — XV. Al mit 2-5 Sn, 1-3 Cu, 1-4 Sb, etwas Fe und Si. (Engl. P. 132411.) - XVI. 89 Al, 4.7 Sn, 4.4 Cu, 1 Fe, 0.7 Si, 0.2 Pb, 0.2 Zn; zieh- und walzbar. (L.-B. 24.) — XVII. Al mit 1—4 Sn, 1—3 Cu, 1—2 Sb, 1—2 Bi. — XVIII. Al mit 2—6 Sn, 1-3 Cu, 1-4 Sb, 1-3 Bi; wie XVII gegen Seewasser gut widerstandsfest. (Engl. P. 132411.) — XIX. Al mit 4.2 Sn, 2.6 Cu, 0.6 Fe, 0.55 Mg, 0.6 Si, 0.2 Sb, 0.1 Pb, 0.1 Mn. (L.-B.) — XX. 93 Al, 3 Sn, 3 Cu, 1 Ni; chem. u. mech. sehr fest. (Engl. P. 6166/13.) — XXI. 86.6 Al, 10 Sn, 2.4 Cu, 1 Ni; für Gußteile. (L.-B.; R. 132.) — XXII. 88 Al, 8 Cu, 4 Sn. (Kr.) — XXIII. 87 Al, 8 Cu, 5 Sn (Kr.; D.R.P. 218970; Am. P. 886597.) — XXIV—XXX (Elektroch. Z. 1922. 28. 71) mit Al: Cu: Sn = XXIV. 85:9:6; XXV. 86:10:4; XXVI. 84:10:6; XXVII. 86:11:3; XXVIII. 83:12:5; XXIX. 85:13:2; XXX. 82:15:3.

Aluminiumlagerguß. I. 55 Zn, 22.7 Sn, 20.2 Al, 1.3 Pb, 0.5 Cu, 0.2 Fe; nach Leddel: II. 87.4 Zn, 6.3 Cu, 6.3 Al; nach Fletcher: III. 95.5 Al, 3 Cu, 1 Sn, 0.5 Sb; IV. Al mit 5—50 Sn, 0—20 Pb, 5—30 Sb; (D.R.P. 257868.) weiß; zu Achslagern. (K.)

Aluminiumlagermetall. I. 91.5 Al, 8 Cu, 0.5 Mg; für wenig beanspruchte Lager. (R. 125.) — II. Al mit 5—50 Sn, 0—20 Pb, 5—30 Sb. (D.R.P. 257868; R. 132.) — III. 92.2 Al, 7.5 Cu, 0.25 Sb, 0.05 W. (R. 127.) — IV. Al mit 0—20 Pb, 10 Sn; für Lagerbüchsen von Lokomotiven. (R. 133.) — V. 92.2 Al, 7.5 Cu, 0.25 Sn, 0.05 Fe. (Emperer; R. 127.) — VI. 95.5 Al, 3 Cu, 1 Sn, 0.5 Sb,

- Spuren Pb, Si und Zn. (Fletcher, D.R.P. 203557; R. 127.) VII. Al mit 5.8 Cu, 1.65 Sn, 0.9 Fe, 0.4 Ti und etwas Si. (Schaefer 1913; R. 127.)
- Aluminiumleg. nach Axberg. I. 39.3—46.4 Al, 49.8—42.3 Zn, 1.6—8.2 Mg, 1—3.2 Cu; II. 82.7 Al, 2.7 Zn, 8.2 Mg, 6.4 Cu; III. 73.2—73.6 Al, 16.1—8.2 Mg, 10.7—18.2 Ni. (Franz. P. 472 930; R. 87.)
- nach Berg. 91-92 Al, 2-7 Zn + Cu + W. (D.R.P. 123820; R. 106.)
- nach Bourbonnes. 50.5 Sn, 48.8 Al, 0.3 Fe, 0.2 Cu, 0.2 Pb.
- nach De Buigné. 80-90 Al, 8-10 Cu, 1-10 W. (Engl. P. 1346/12; R. 106.)
- nach Coppée. Schm. von Al mit Ferrosilicium, Co und SiO₂ soll harte, hämmerbare Legg. ergeben. (Franz. P. 325 191; R. 115.)
- nach Cothias. Allgemein Al mit W, Cu, Zn und Sn; z. B. 1 oder 23 oder 40 Tle. Al mit 18 oder 8 oder 4 Cu, 15 oder 19 oder 20 Sn und 66 oder 50 oder 36 Zn. (Engl. P. 14 479/96.)
- für Drähte und hoch beanspruchte Teile. I. 96 Al, 2 Cu, 1 Fe, 0.4 Si, 0.35 Mg, 0.25 Ni; II. 97.7 Al, 1.3 Ni, 1,0 Cu; K_z bei Draht I. 27.3, II. 31.9; el. Leitfähigkeit etwa ½ von Cu; gegossen $\sigma_t = 8-10$, $K_z = 19-20$, $\varphi = 3.5$ bis 4, φ 4—5; Herst. mit Zwischenlegg.; für Schneckenräder und andere höher beanspruchte Stücke. (Gieß. Z. 15. 3. 1918; Z. Ver. Ing. 1918. 62. 226.)
- nach Durand. 66.7 Al, 33.3 Zn; weiß; zu Gebrauchsgegenständen. (K.)
- nach Esnault-Pelterie. Al mit Metallen der Eisengruppe und W oder Mo oder U. (Franz. P. 17907/405157: R. 106.)
- nach Fouquet und Tremolières. Schm. von 95 Tln. Al und 5 Tln. Ni (oder W), 0.8 Mn, 0.3 Cr, 1 Mg oder BaO₂; weiß; D. 2.6—2.85; Schmp. 650; K_z bis 50; σ_e 32—35; φ bis 5; auch bis 200° zu verwenden. (Franz. P. 492692; R. 113.)
- -- für Glocken und Musikinstrumente. Al mit 3.5-5.5 Cu, 0.5-0.8 Mg, 0.5-0.8 Mn und etwas Fe und Si; eigentlich Duralumin. (R. 125.)
- für Hufeisen von Rennpferden. 96 Al, 3 Cu, 0.5 Sn, 0.4 Zn, 0.1 Sb (Fe + Si als Verunreinigungen). (D.R.P. 203557; R. 126.)
- als Verunreinigungen). (D.R.P. 203557; R. 126.)

 für Juweliere. I. 76.5 Ni, 23.5 Al; II. 40 Ni, 30 Al, 20 Sn, 10 Ag; weiß; zu billigen Schmuckwaren. (Kr.)
- nach Jvinson. Al mit 2 Cu und 0.5 W; von Atmosphärilien angegriffen, mit 1.5 Mo statt W jedoch nicht. (R. 106.)
- nach Kuehnrich. Ferrochrom mit Al, Ni, Si, Cr, W, V und C; z. B. 62.5 Ni, 16.7 Cr, 7.4 Al, 7.1 Fe, 5.1 Si, 1.2 C; gut rostbeständig; Schnellschneidleg. (Engl. P. 14939/15; R. 107, 110, 115, 123.)
- nach De Lavandesgras. Al mit Mg, Cu und Cr; z. B. I. 94.8 Al, 7 Cr, 5 Mg, 4 Cu; II. 96 Al, 2.5 Cu, 0.5 Mg, 0.5 Mn, 0.5 Cr; sollen bis zu 480—560 Hitzebehandlungen aushalten. (Am. P. 1365178; R. 106.)
- nach Manhardt. 83.3 Al, 10 Sn, 6.3 Cu, 0.2 Sb, 0.2 P, 0.05 Mg, 0.05 NaHCO₃, 0.03 S; silberweiß; D. ≈ 3.5; Schmp. ≈ 650; Sn, Sb, P, Cu und Mg eingeschm., Al eingetragen, NaHCO₃ und S zugegeben; zu Gebrauchsgegenständen. (Kr. nach D.R.P. 152784.)
- nach Morris; mindestens 70 Al und 1—6 Fe mit anderen härtungsbildenden Elementen, auch Ni. (Am. P. 1227174; R. 113.)
- nach Partins. Al, Cu und Sn mit W und Sb. (Engl. P. 21575/95; R. 106.)
 nach Pruzkowski. 1 At. Al mit 2 At. eines Metalls der Fe-Gruppe; sollen sich bei Rotglut nicht verändern. (D.R.P. 132794; R. 114.)
- Aluminiumleg. nach Purvis. 88 Al, 7.5 Cu, 4 Sn, 0.5 Mn. (R. 127.)
- nach Roche. Al-Sb wird durch W zäh, hart und elastisch. (R. 106.)
- nach Roman. Al mit Ni oder Cu und W, Cu + W 5 bis 6 %. (Engl. P. 21186/95; D.R.P. 82819.) Soll gut säurebeständig sein und sich beliebig mech. bearbeiten lassen. (R. 106.)

- Aluminiumleg. nach Rübel. 32 Ni, 31 Fe, 30 Al, 7.5 Mn. (Am. P. 1076455; R. 114.)
- nach Smart. Al mit 10-20 Cu + Zn und 0.1 2 Mg. (R. 126.)
- nach Sorel. Al mit 3-5 Ni, 1 Cr oder Ti. (Franz. P. 456811/2.)
 nach Suchier. Al mit zusammen 0.5 bis 10 Cr und Ni; von großer Härte, höherem Schmp., großer Geschmeidigkeit und Biegsamkeit. (Franz. P. 466293;
- Öst. P. 74231; R. 106.)

 nach De Susini. I. 90 Al, 10 Mn. (R. 133.) II. 95 Al, 2.5 Cu, 1.5 Mn,
- nach De Susini. 1. 90 Al, 10 Mn. (R. 135.) 11. 93 Al, 2.5 Cu, 1.5 Mn, 1 Zn. (R. 126.) III. 87-98 Al, 1-5 Mn, 1.5-2.5 Cu, 0.5-1 Zn. IV. 92 Al, 2-8 Mn, 4.3 Cu, 1.5 Zn. (III. u. IV. Franz. P. 246 878; R. 108.)
- nach Vaugeans. Al mit Sn und Ni und Zusatz von Hg und W (beide im Verhältnis 9:1); soll doppelte mech. Festigkeit wie gewöhnliches Al haben. (Fr. P. 504693; R. 106.) Der Hg-Zusatz erscheint sehr bedenklich!

Aluminiumleichtleg. für Kolben. 88 Al, 12 Cu.

bei $\mathbf{t}^{\mathbf{o}}$	20	200	250	300	3 50
$\mathbf{K}_{\mathbf{z}}$	21.0	9.80	6.3	4.4	2.4
φ	7.2	5	6	6	19

(Z. Met. 1922, 14, 372). S. a. S. 206.

- Aluminiumlote (s. a. Schweißlot). Nach Moureys: I. 80 Zn, 8 Cu, 12 Al; II. 88 Zn, 6 Cu, 9 Al; III. 88 Zn, 5 Cu, 7 Al; IV. 90 Zn, 4 Cu, 6 Al; V. 94 Zn, 2 Cu, 4 Al; nach Bourbouzes: VI. 81.8 Sn, 18.2 Al; nach Frishmuth: VII. 47.4 Zn, 31.5 Sn, 10.5 Al, 5.3 Cu, 5.3 Ag; oder VIII. 99—92 Sn, 1—8 Bi; nach Neilds: IX. Al + Sb + Zn; weiß; X. 58,4 Al, 32.4 Cu, 9.1 Ag. (D.R.P. 64 857; R. 125.) D. ~ 7—7.5; Schmp. ~ 200—500; Cu wird zuerst mit dem Al verschm., dann dem Zn zugesetzt; zum Löten von Aluminiumwaren; VIII. kann mit dem Lötkolben aufgetragen werden; I. besonders zu Schmuckwaren; IV. am häufigsten verwendet; IX. nach D.R.P. 143 397. Beim Löten von Al allgemein HNO₃haltige Nitrate oder Alkalinitrite in Lsgg. (Kr.) Neuerdings Li-F-haltige Flußmittel.
- weich. I. Sn 1—K: 78.0 Sn, 9 Al, 8 Zn, 5 Cd; Schmp. 194—260; $K_z = 10$; $\varphi = 18$; $\varphi = 41$. II. Sn 3—K: 84.0 Sn, 9 Zn, 5 Al, 2 Phosphorzinn; Schmp. 93—238; $K_z = 7.8$; $\varphi = 8$; $\varphi = 41$. III. Zn 1—K: 75 Zn, 20 Cd, 5 Al; Schmp. 129—190; $K_z = 19.6$; $\varphi = 0$; $\varphi = 1.9$. II. vom Bur. Stand. als Lot mit niedrigem Schmp. empfohlen. (Foundry 52. 687; C. Hütt. 1925. 112; nach Ch. Vickers, The Foundry 1924. 100; Gieß. 1924. 11. 525.)
- Aluminium magnesium, aluminium reich (s. a. Magnalium). I. 95.5 Al, 4 Cu, 0.5 Mg; weiß; D. ≈ 2.7; Schmp. ≈ 700; zu Gebrauchsgegenständen, besonders Luxusfassungen in der Optik. (K.) II. 99 Al, 0.9—1 Mg, 0.1 bis 0.2 P-Sn. III. etwa 97.4 Al, 2—2.25 Mg, 0.35 P-Sn. IV. etwa 94.5 Al, 3.5—4.5 Mg, 1—1.4 P-Sn. (D.R.P. 266423; Am. P. 1175655.) V. 92 Al, 7.6 Mg, 0.4 Sn; soll sehr widerstandsfest, auch gegen chem. Einflüsse sein. (Naylor und Hutton.) VI. 87 Al, 10 Mg, 3 Mn; für Kunstguß. (Elektroch. Z. 1922. 28. 71.)
- magnesiumreich (s. a. Elektron). 94 Mg, 6 Al; D. ∞ 1.8; Schmp. ∞ 600; besonders für Kokillenguß, $K_z = 18$, $\varphi = 5$; bei Sandguß $K_z = 14-15$, $\varphi = 7-5$. (The Foundry 1924. 96, 27: Gieß. 1924. 11. 526.)

— für Zahnplomben. Al mit 1 Mg und 0.1 Na + Spuren P, Pb, Si und Sn. (Franz. P. 450805; R. 124.) Nicht mehr verwendet.

Aluminiummagnesiummangan. Weiß; Desoxydationsmittel. (K. Wagenmann und M. Welter, D.R.P. 288701.)

Aluminiummagnesiumnickel. I. 90 Al, 8 Mg, 2 Ni; K₂ 46.6; φ 0.7. — II. 97 Al, 1 Mg, 1 Sn, 1 Ni. (D.R.P. 266423; R. 124.) — III. 73.2—73.6 Al,

- 16.1—8.2 Mg, 10.7—18.2 Ni. (Franz. P. 472930.) IV. Ni mit Al und Mg. (Brooke und Mackintosh; Engl. P. 14192/1910; Öst. P. 54510; R. 86, 114.)
- Aluminium magnesium zink (s. a. Elektron). Nach Murmann. I. 92 Al, 4.4 Zn, 3.6 Mg; II. 72 Al, 14.5 Zn, 13.5 Mg; weiß; D. \sim 2.8; Schmp. \sim 650; als Leichtmetall. (K.)
- Aluminiummanganbronze. I. Cu mit 6—11 Al und 0.5—1.5 Mn; chem. sehr widerstandsfest. (Am. P. 1007548.) II. Cu mit bis 20 Mn und 6 Al; glühend schmiedbar, nach langsamer Abkühlung magnetisierbar. (R. 118.)
- Aluminiummangannickelbronze. Cu mit 6.2—11 Al, bis 6 Ni, bis 5 Fe, bis 3 Mn, 0.1—1 Ti; von hoher Festigkeit und chem. Widerstandsfähigkeit. (Engl. P. 135 963; R. 119.)
- Aluminiummangansilber. 85 Al, 10 Mn, 5 Ag; für Tafelgeräte. (R. 133.) Aluminiummangansilicium. I. 50 Mn, 30 Si, 20 Al, Spuren P und S. II. 58.9 Mn, 32.8 Si, 10 Al, 3.9 Fe, 1.4 C; weiß; Legiermetall. (K.) III. 50 Mn, 15 Si, 25 Al, 5 Fe, 5 Ca; Vorleg. (D.R.P. 217191; R. 122.)
- Aluminium mangan wolfram. 86.75 Mn, 7.5 W, 2 Al, 1 Cu, 0.75 Ni. (Pearson und Pratt; R. 122.)
- Aluminium manganzink. 90 Al, 5.4 Mn, 4.6 Zn; für porenfreien Guß. (R. 133.)
- Aluminiummessing. I. 63 Cu, 36.8—28.8 Zn, 8—0.2 Al; gelb; D. ≈ 8,2; Schmp. ≈ 850; härter als Messing, beim Erstarren starke Zusammenziehung; gut gieß- und schmiedbar, K_z 30—69, φ 61—6.5; mit 1% Al: K_z 40, φ 50; mit 3% Al: K_z 60, φ 7.5; mit 8% Al beständig gegen Säuren und Pulvergase, selbst bei geringerem Al-Gehalt gegen Oxd.; aus Al-Bronzen durch Verschm. mit Cu und Zn, oder durch Lösen von Al in Messing; als Ersatz für Phosphorbronze, zu Armaturen für Papierfabriken usw. (Kr.) II. 50 Cu, 45 Zn, 4 Al, 1 Cs; III. 56 Cu, 30 Zn, 6 Ni, 2 Sn, 2 Bi, 1 Cr; IV. 40—55 Cu, 40 und mehr Zn, 0.5—3 Al, 1—3 Mn, 1—2 Fe, 3—15 Ni (Minet-Abel, 1902); V. 71 Cu, 27.5 Zn, 1.5 Al; K_z bis 50; V. 67—67.5 Cu, 30 Zn, 3—2.5 Al; K_z 21—45; VII. 67.7 Cu, 26.8 Zn, 5.8 Al; K_z bis 65; VIII. 55.8 Cu, 43 Zn, 1.2 Al; K_z 50; IX. 55.8 Cu, 42 Zn, 2.2 Al.
- Alu miniumnickel. I. 76.4 Ni, 23.6 Al; II. 40 Ni, 30 Al, 20 Sn, 10 Ag; weiß; I. K_z ~ 40; zu Schmuck- und Gebrauchsgegenständen; III. 82 Ni, 18 Al; IV. 95—97 Ni, 3—5 Al. V. Al, Ni und Cu; K_z = 12—18, φ = 5—2; Gußmetall; zuverlässiger als Al für mäßig beanspruchte, leichte Maschinenteile. VI. 94.5 Al, 5.5 Ni (Davis 1910; R. 153); VII. 80 Al, 20 Ni (Read; R. 133). (III. nach Ch. Margot, Arch. Ph. nat. 1896. [3] 41. 34; V. nach Bersch, Lex. d. Metalltechnik.) (K.)
- Aluminiumnickelbronze. I. 88 Cu, 10 Ni, 2 Al; II. 90 Cu, 9.8 Ni, 0.2 Al; III. 40 Ni, 30 Al, 20 Sn, 10 Cu; weiß; hart, gut polierfähig; widerstandsfähig gegen chem. Einflüsse; zu chirurgischen Instrumenten und App. (Kr.) Aluminiumnickelsilicium. 47.2 Si, 30 Ni, 2.9 Al, 2.6 Cu, 0.9 Mn, 0.6 Mg,
- 0.15 Ca, Spur Zr. (K.; R. 122.)
- A lu miniumnickeltitan. I. 97.6 Al, 2—3.5 Ni, 0.4 Ti; II. bis 2 Ti; weiß; D. ≈ 2.8; Schmp. ≈ 650; zäh und fest; dichter und porenfreier Guß für Gebrauchsgegenstände. (Kr. nach Zentralstelle wiss.-techn. Unterss., D.R.P. 154485.)
- Aluminiumnickelwolframzinn. 89 Al, 7 Sn, 2.5 Ni, 1.5 W mit Hg. (Franz. P. 504693; R. 132.)
- Alu miniumnickelzink. 85 Al, 10 Ni, 5 Zn; weiß; D. ≈ 3; Schmp. ≈ 750; nach Escard zum Guß für Gebrauchsgegenstände. (K.)
- Aluminiumnickelzinn. I. 95 Al, 3 Sn, 2 Ni (Z. Met. Nr. 3645 der Bibliographie); II. 83 Al, 15 Sn, 2 Ni; III. 87 Al, 10 Sn, 3 Ni; IV. 85 Al, 11 Sn, 4 Ni. (II.—IV. nach Minet-Abel 1902.)

Aluminiumsilber. I. 95 Al, 5 Ag; II. 97.1:2.9; III. 50:50; IV. 66.7:33.3; V. 96—92 Al, 4—8 Ag (Andrews); VI. 90—95 Al, 10—5 Ag; VII. 85 Al, 15 Ag (D.R.P. 302811); VIII. Al mit bis 2.5 Ag und 0.1—1 Mg (D.R.P. 132612); IX. Al mit 6—9 Ag und 1 Mg. Weiß; I. D. ≈ 2.9; Schmp. ≈ 650; gut polierbar; II. gut elastisch; III. hart wie Bronze; bleibt an der Luft schön weiß; II. zu Federn und Dessertmessern; IV. auch Tiers Argent oder Drittelsilber genannt; V. für Schmucksachen; VI. hart, für Tafelgeräte; VII. für Wassermesserteile; IX. für Gravierungen. (Kr.; R. 124.)

— mit Zusätzen. I. 74 Al, 14.8 Ag, 3.8 Cu, 7.4 Zn (Am. P. 1121268); II. 79.4 Al, 15.9 Ag, 4 Cu, 0.7 Cd (Franz. P. 468853); III. 78.1 Al, 11.7 Ag, 7.8 Cd, 2.4 Ti (Am. P. 1121267); IV. 70 Al, 28 Ag, 1 Mo, 1 Mn (Elektroch. Z. 1922. 28. 71); V. und VI. = Acieral (Franz. P. 532092); V. 96.65 Al, 1.5 Ag, 0.3 Cu, 0.1 Cd, 1 Ni, 0.25 Co, 0.15 Sn, 0.05 W; VI. 96.15 Al, 1.75 Ag, 0.13 Cu, 0.2 Mg, 1.75 Ni oder Co, 0.02 W; VII. Al mit 5—10 Ag, 5—15 Ni oder Co + Spuren Cr, W, Mn, Si, Fe (D.R.P. 230095); VIII. 69.4 Al, 13.7 Ag, 2.7 Cu, 9.1 Ni, 2.3 Co, 1.4 Sn, 0.9 Cd, 0.45 W (Franz. P. 473412; R. 125); IX. 80.8 Ag, 12.6 Al, 6 Pb. (Wright, Proc. R. Soc. 1893. 52. 11; R. 117.)

Aluminium silicium (s.a. Alpax, Alusil, Silumin, Supraleg.) I. Al mit 11—14 Si (Silumin); II. 8—20 Si (Am. P. 1387900); III. 1.5—20 Si + Zn, Cu, Ni (Franz. P. 552347); IV. 8—13 Si, bis 1.5 Sb (Engl. P. 195048); V. 10.7—5 Si und 4 Zn (Engl. P. 181015); VI. 5—25 Si, 0.5 Fe (Engl. P. 158827; Schweiz. P. 94498); VII. 10.7 Si, 1.8 Fe, 0.26 Mn, 0.2 Cu (Pacz, Schweiz. P. 94499); VIII. 5—15 Si, bis 2 Fe, 0.1—1.5 Co. (Franz. P. 559246; R. 132.)

Aluminiumsiliciumbronze. 92 Cu, 5 Al, 3 Si. Nach L. Guillet (Rev. Mét. 1923. 20. 771) verbessert Si die Eigenschaften von Al-Bronze wesentlich.

Aluminiumstahl. I. (Satz) 75.5 Fe, 24.5 Al; II. (Analyse) 75.6 Fe, 23.2 Al, 0.5 Mn, 0.3 Si, 0.3 C, 0.1 P; III. 99 Fe, 0.8 Al, 0.2 C; silberweiß; I. und II. D. ∞ 6; III. D. ∞ 7.75; Schmp. ∞ 1400—1500; I. und II. von großer Härte; über 5 Al hört permanenter Magnetismus auf; III. L_{sch} = 1.8; I. und II. rosten nicht; für Dynamo- und Transformatorenbleche. (Kr. und K.)

Aluminium tellurzink. Al mit 14—19 Zn, 0.25—1.25 Te. (Am. P. 1102618; R. 129.)

Aluminiumtitan. I. 69.63 Al, 30.37 Ti; seit 1903 als Zusatzleg. im Handel (Moissonnier); II. 70 Al, 28.1 Ti, 1.8 Si. (Levy, C. r. 1888, 106. 66; R. 131.) Aluminiumtitanbronze. 68.7 Cu, 12.2 Fe, 9.4 Al, 6.6 Ti, 2.7 Sn, 0.14 Sb. (Goldschmidt; R. 119.)

Aluminium titanzink. 84.4 Al, 15 Zn, 0.6 Ti. (Engl. P. 133373.)

Aluminiumuran. 62.8 U, 34.8 Al, 1.4 Ca, 0.51 C, 0.25 Si. (Heiler, 1922; R. 122.)

Aluminium vanadium. Zusatzleg. für Bronze und Messing. (Clark, Z. Dampfk. 1916. Nr. 11; Z. Ver. Ing. 1916. 60. 1108.)

Aluminium wis mut. Z.B. 90 Al, 5 Bi, 2.5 Fe, 2.5 Ni. (Chassereau und Mourlon; D.R.P. 133.910; R. 113.)

Aluminium wolfram. 98 Al, 1.4 Sb, 0.4 W, 0.2 Fe; weiß; D. \sim 2.8; Schmp. \sim 650; für Gußgegenstände. (K.)

Aluminium wolfram messing. 82.2 Al, 12.3 Cu, 4.5 Zn, 1 W; weiß; D.

3; Schmp.

650; zu Motorgehäusen und ähnlichen Gußwaren. (K.) S. a.

Aluminiumkupferwolfram und Aluminiumkupferzink XXII.

Aluminium wolfram zink. Al mit 2-7 Zn, Spuren Cu + W. (D.R.P. 123 820; R. 129.)

Aluminiumzink. I. 90 Zn, 8.5 Al, 1.5 Ca; weiß; D. \sim 7; Schmp. \sim 400. — II. 95 Zn, 5 Al; für billigen Guß; Zusatz für Messingschmelzen. (K.) — III. 50—80 Al, 49—14 Zn, 0.25—1.5 Fe; K_z bis 33.7; leicht verarbeitbar und

lötbar; hohe el. Leitfähigkeit; in Amerika benutzt. (Z. angew. Ch. 1919. 32. B. 642; II. Ind. chim. 1918. 5.) — Anwendbar sind nur Legg. mit bis etwa 18.5 % Zn oder ∞ 2 % Al, denn die von mittleren Konz. neigen zu sehr starken Vol.-Änderungen infolge des Zerfalls der intermetallischen Verb. Al. Zn. -IV. 70 Al, 30 Zn; bei 500 dünnfl., fest wie Gußeisen, aber so leicht wie Messing bearbeitbar. (D. W. Kaiser, Röhren-Ind. 1914. 164.) V. Al mit 12 Zn, 4 Cu (Met. I. London 17. 213 u. 238) — VI. Zn mit 15—20 Al, Spuren Cu, Schmp. 427, unbrauchbar wegen Vol.-Veränderung (Zelco Metal Co. 1919); VII. 95 Zn, 3 Al, 2 Cu, für billigen Kokillen- und Spritzguß; VIII. 97 Zn, 3 Al; IX. 96 Zn, 4 Al; X. 93 Zn, 7 Al, bedenklich hoher Al-Gehalt; XI. 86 Zn, 3 Cu, 11 Al, ebenso bedenklich; XII. 91 Zn, 6 Cu, 3 Al (E. H. Schulz, Ch. Z. 1915. 39. 547, Z. Met. 1921); XIII. 95-90 Zn, 5-10 Al (Krause, Al. 1914); XIV. 84 Zn, 16 Al, sehr bedenkliche Zus. (Am. P. 1417348); XV. 81.2 Zn, 17.1 Al, 0.7 Fe, 0.4 Cu, nach W. Rosenhain unbrauchbar; XVI—XVIII. 92, 90, 88 Al mit 8, 10, 12 Zn (E. H. Schulz, Nat. 1920; R. 129); XIX. 85—90 Al, 15—10 Zn (Z. Met. 1921); XX. 77 Al, 23 Zn (Gaskin 1911); XXI. 75 Al, 25 Zn, = Ziskon, D. 3.35; XXII. 66.7 Al, 33.3 Zn, = Alzen (Escard 1918), Zn-Gehalt erscheint bedenklich hoch, Kz 24.6 (L.-B.); XXIII. Al mit 49.8-42.3 Zn, 1-3.2 Cu, 1.6-8.2 Mg (Franz. P. 472930), sehr bedenkliche Zus. wegen Vol.-Änderungen; XXIV. 88.7 Al, 10.2 Zn, 0.7 Cu, 0.4 Mg (Smart; R. 130); XXV. 76.5 Al, 20 Zn, 2.5 Cu, 0.5 Mg, 0.5 Mn, von hoher Festigkeit (Barclay, Z. Met. 1921. 13. 579; 1922. 14. 371; R. 130); XXVI. Al mit 8-10 Zn, 0.5 Mg (E. H. Schulz 1920; R. 130). — Vgl. a. Alneon und die Straßerschen Legg.

Aluminium zink zinn. Al mit 1.5—15 Zn und 0.5—7 Sn; für H₂-Erzeugung.

(Uyeno; R. 131.)

Aluminiumzinn. I. 90.9 Al, 9.1 Sn. (Bourbouze 1886.) — II. Al mit 0.7 bis 3.75 Sn + 1—0.2 P (Am. P. 1254854); für Unterseebootteile und Flugzeuge. (R. 132.) — III. 55 Sn, 23 Zn, 2 Al, 2 Ag. (Malveno.) — IV. 62.5 Sn, 12.5 Pb, 12.5 Zn, 6.2 Al, 6.2 P. (Gross.) — V. 66 Sn, 15.5 Al, 9 Bi, 7 Sb, 2.25 Mg, 0.25 V. (Am. P. 1020757.) — VI. 50 Sn, 20 Al, 25 Pb, 4 Cu, 1 Sb; zerfällt beim Lagern. — VII. 50.5 Sn, 48.8 Al, 0.33 Fe, 0.2 Cu, 0.1 Pb (Kr.); auch bedenkliche Zus. — VIII. 30.5 Sn, 50 Al, 12.5 Cu, 6.2 Mn, 0.8 Sb, 0.2 Mg; hart, nicht brüchig; gut gießbar und säurebeständig. (Am. P. 1422591.) Alusil. Allgemein Al mit 21—35 Si. Z. B. Nr. 658. 21.84 Si, 1.16 Cu, 0.52 Fe,

Alusil. Allgemein Almit 21—35 Si. Z.B. Nr. 658. 21.84 Si, 1.16 Cu, 0.52 Fe, Rest Al; H_B 86—90; für Leichtkolben von Verbrennungskraftmaschinen; kleinster Wärmeausdehnungskoeffizient aller Leichtkolbenlegg. $\alpha_{500}^{20} = 17$ bis

 18×10^{-6} ; A ~ 0.34 .

Alzen. 66.7 Al, 33.3 Zn. (Escard; R. 129.)

Amalgam des Lipowitzschen Metalls. 46.8 Bi, 25 Pb, 12.5 Sn, 9.4 Cd, 6.3 Hg; weiß; D. ~ 11; Schmp. ~ 62; für Abgüsse nach Gipsmodellen, kleine Büsten usw., manchmal zu Plomben; ist galvanisch gut zu vergolden. (Kr.) Amalgam für Elektrisiermaschinen s. Kienmayersches Amalgam.

Amalgam zum Verzinnen. Sn und Hg in wechselnden Mengen; weiß; für sehr kleine Eisengegenstände, die getrocknet sich gut polieren lassen. (Kr.) Amaxmetall. 81.3 Cu, 11 Sn, 7.4 Pb, 0.3 P; gelbrot; D. \approx 8.9; Schmp. \approx 900. Ambrac. 75 Cu, 20 Ni, 5 Zn; säurebeständige Bronze für chem. Industrie. (Met. I. London 1926. 29. 511.)

Amerikanische Aluminium-Gußleg. 92 Al, 8 Cu; weiß; D. 2.85; Schmp. ~ 620. (Am. P. 1387900; R. 125.)

Amerikanisches Metall für den Automobilbau. 65 Sn, 29 Zn, 4.5 Cu, 1.5 Pb; weiß; besonders für Achslager.

Amerikanisches Nickel s. Nickel, amerikanisches.

Ammoniumamalgam. Von wechselnder Zus.; grauweiß; zerfällt an der Luft in NH₃ und Hg; Eintragen von Na-Amalgam in NH₄Cl-Lsg. (Kr.) Ampco-Metall. Al-Cu-Fe-Leg; schmied- und schweißbar. (Am. Mach. 65. 377;

C. Hütt. 1927. 152.) Ampeobronze. 43—70 Cu, 13—50 Fe, 5 Al; D. \approx 7.5; K_z bis 48, H_B = 28—45; gut gieß-, schmied-, zieh- und schweißbar. (Mech. World 1921. 70. 272.)

Anka. Austenitischer rostfreier Stahl von Brown, Bayley's Steel Works, Sheffield, mit 15-16 Cr, 10-11 Ni, Rest Fe.

Anodenzink nach Sänger (D.R.P. 240630). 98.5-99.5 Zn, 0.5-1.25 Pb,

0.1-0.2 Fe, 0.01-0.1 Cu.

Antacid. 12-18 Si, Rest hauptsächlich Eisen; z. B. 83.3 Fe, 16.0 Si, 0.35 C, 0.25 Mn, 0.05 P und 0.025 S; D. \sim 7.2; Schmp. \sim 1500; $L_{sch} = 1.5 - 2^{0}/o$; zum Guß von säurefesten Behältern, Pfannen, Retorten, Calotten, Röhren, Absperrventilen, Pumpen, Autoklaven, Beiztrögen, Rührwerken usw. für H2SO4 von 40° Bé, HNO, aller Konzz.; so hart, daß Bearbeitung nur durch Schleifen erfolgen kann. (Wesselinger Gußwerk Hans Eichler; Namenschutz.) S. a. Thermisilid.

Anti Attrition Metal (London). I. 60 Zn, 38 Sn, 2 Cu; II. 85 Zn, 11 Sn,

4 Cu; für Achslager.

Anticorodal. Al-Leichtleg. mit 1.0 Si, 0.6 Mg, 0.5 Mn; D. 2,8; HB 95; $\sigma_{\rm f}$ 25; K_z 25—32; ϕ 5; $L_{\rm sch}$ 1.45; vergütbar, aber auch für Gußzwecke, ähn-

lich K-S-Seewasser-Leg. (v. Zeerleder, Schweiz. Bauz. 1928. 91. 27.)

Anticorro-Stähle. I. Poldi AK3: härtbar, bleiben schneidend, polierfähig, rostsicher und widerstandsfest gegen org. Säuren und HNO3. — II. Poldi AK2: vergütbar, hohe Warmfestigkeit, auch in Hochspannungsdampf, rostsicher, sonst wie AK3. — I. für nichtrostende Messer und Gewehrläufe; II. beson-

ders für rostsichere Bleche. Maschinen- und Bauteile, sonst wie I.

Antifriktionsmetalle. I. nach Dunlevic und Jones: 85 Zn, 10 Sb, 5 Cu; II. nach Fentand: 79.3 Zn, 15 Sb, 5.6 Cu, 0.1 Pb; III. nach Knießz: 40 Zn, 3 Cu, 42 Pb, 15 Sn; IV. nach Dudley: 1.6 Cu, 0.3 Pb, 98.1 Sn; V. nach Salge: 85.1 Zn, 4 Cu, 1.1 Pb, 9.8 Sn; VI. amerikanische: 1 Zn, 19.6 Sb, 78.8 Pb, 0.6 Fe; VII. russische 1903: 81.7 Zn, 11.3 Sb, 7 Cu; VIII. russische 1904: 80 Zn, 12 Sb, 8 Cu; IX. nach Dunlevic und Jones: 20 Zn, 20 Sb, 60 Pb; X. nach Francis Eyre Comp.: 75 Pb, 15 Sb, 6 Sn, 3 Cu, je 0.5 Guß- und Schmiedeisen; oder XI. 60 Pb, 12 Sb, 19 Sn, 8 Cu, je 0.5 Guß- und Schmiedeisen; I.—IX. weiß; für Lager; III. besonders für Dampfschieber. (Kr. und K.) X. und XI. weißgrau; D. ∞ 10; Schmp. ∞ 300; Fe mit fl. Cu, die anderen Metalle eingetragen; X. zu Lagern; XI. zum Bekleiden von Ventilen usw. (Kr. nach D.R.P. 148929.)

Antimonblei (s. a. Hartblei und Weißmetall). I. 93.4 Pb, 6.4 Sb, 0.2 Cu (Karmarsch), für billige Lager; II. 75.6 Pb, 16.7 Sb, 0.4 Cu, 7.3 Sn (Katzenstein); III. 80 Pb, 15 Sb, 5 Sn; IV. 65 Pb, 25 Sb, 10 Cu, für Lokomotiv-lager der franz. Ostbahn; V. 20 Pb, 60 Sb, 20 Sn; VI. 80 Pb, 8 Sb, 12 Sn, für Stopfbüchsen; VII. 70 Pb, 20 Sb, 10 Cu, für Exzenterbügel; VIII. 70 Pb, 10 Sb, 20 Sn, für Exzenterringe bei den franz. Staatsbahnen. — Alle weiß; I. D. ∞ 10.9; II. D. ∞ 10.1, Schmp. ∞ 300; III.—VIII. D. ∞ 7—10, Schmp. 300—400; III. $\sigma_{\rm f}$ 1.28, K_z 4, E 2750, φ 0.5; für Druck: $\sigma_{\rm f}$ 1.6, K 11, E 2970, K_b 7.6, K_s 3. (Kr., K., L.-B.; IV.—VII. nach Z. Ver. Ing.

1893. **36**. 1310.)

Antimonbronze. I. 86 Cu, 9 Sn, 5 Sb; II. 83.5 Cu, 9 Sn, 5 Sb und 3.5 Zn; I. als Lagermetall bewährt, II. f
ür Torpedor
äder. (D. W. Kaiser, R
öhren-Ind. **1914**. 163.)

Antimoneisen. 70 Sb, 30 Fe; weißgrau; D. \sim 7; Schmp. \sim 1000. (K.)

Antimoneisenkupferzinn. 97.6 Sb, 1.3 Fe, 0.7 Cu, 0.4 Sn; weiß; D.

 ~ 7.3 ; Schmp. ~ 630 ; L_{sch} 0.29—0.66. (L.-B.) Antimoneisenmessing. 56.56 Cu, 38.8 Zn, 1.7 Mn, 1.45 Sb, 1.02 Fe, 0.25 Sb und 0.2 Pb; soll nach längerem Lagern das grobe Gefüge verlieren (?.v. Schw.), aber spröde werden. (D. W. Kaiser, Röhren-Ind. 1914. 163.)

Antimonkupfer. I. 94.3 Cu, 5.7 Sb; nach D.R.P. 54846 gut luftbeständig.

- II. 50 Cu, 50 Sb; violett; sehr spröde.

Antimonkupferzink. 83 Zn, 13 Sb, 4 Cu; für Achslager. Antinit Cr-Stahl mit 16.5 Cr, 0.5 Si, 0.14 C, Spur Mn, Rest Fe; für Gewehrläufe, Kalorimeterbomben und ähnliche Teile, wie Anticorro. (St. E. 1926. 46. 814.)

Antox. Al-Zn-Leg. (D. Metw. I. 1926, 93.)

Aphtit. I. 66 Fe, 23 Ni, 5 Cu, 4 W; II. 70 Cu, 20 Ni, 5.5 Zn, 4.5 Cd; III. 75.1 Cu, 20.7 Ni, 2.4 Zn, 1.8 Cd; alle weiß; D. ∞ 8; Schmp. I. ∞ 1300, II. und III. ≈ 850; für Kunstguß. (I. Kr., II. und III. K.) Aplitit. 68 Ni, 23 Fe, 5 Cu, 4 W; hart und dicht; für Maschinenteile. (Kr.)

Appelbaums Composition. 58 Cu, 42 Zn; als Hartlot. (Kr.)

Argental (s. a. Adams (Mc) Argental). 55 Cu, 23 Ni, 17 Zn, 3 Fe, 2 Sn; gelbweiß; D. ~ 8.6 ; Schmp. ~ 950 ; wie Neusilber. (L. Guillet, All. mét., 916.) Argentalium. Al-Sb-Leg. (D. Metw. I. 1926. 93.)

Argent allemand s. Neusilber.

Argentan (Argentin) s. Neusilber.

Argentanlot. I. 57 Zn, 35 Cu, 8 Ni; II. 50 Zn, 38 Cu, 12 Ni; gelbweiß; D. ~ 8; Schmp. I. ~ 800, II. ~ 950; I. für Neusilber-, II. für Eisen- und Stahllötung. (Kr.)

Argentchristofle s. Neusilber.

Argent Fontenay. I. 50 Cu, 30 Ni, 20 Ag; II. 40.8 Ni, 33.4 Cu, 25,8 Ag; III. 44.5 Cu, 28.2 Ag, 27.3 Ni.

Argent français s. Argent Ruolz.

Argentinisches Metall (oder Métal argentin). 85 Sn, 14.5 Sb, 0.5 Cu; weiß; D. ≈ 7, Schmp. ≈ 300; zu Teekannen, Löffeln usw. (K.)

Argent Neuf s. Neusilber.

Argent Ruolz. I. 33 Ag, 37—42 Cu, 25—30 Ni; II. 40 Ag, 30—40 Cu, 20—30 Ni; III. 20 Ag, 45—55 Cu, 25—35 Ni; IV. 33.3 Ag, 41.8 Cu, 8.6 Ni, 16.3 Zn; V. 34 Ag, 42 Cu, 8 Ni, 16 Zn; VI. 40 Ag, 44.6 Cu, 4.6 Ni, 10.8 Zn; VII. 40 Cu, 33 Ag, 27 Ni; weiß; D. \approx 10; Schmp. \approx 900; IV. weicher als I.—III., auch zu Blech oder Draht zu verarbeiten; besonders für Tafelgeräte, II. und VI. zum Einsetzen von Edelsteinen. (Kr.; D. 1862. 165. 129.)

Argilit. 90 Al, 6 Cu, 2 Bi und 2 Si; weiß; $D. \sim 2.9$; Schmp. ~ 650 ; soll gegen Druck und Korrosion widerstandsfähig sein. (Jacquier, D.R.P. 224550.) Argiroid s. Neusilber; ist immer galvanisch versilbert.

Argoidmetall. Weiß; eine Gußleg. wie etwa Messing, in Amerika gebraucht. (Metalltechnik 1925. 50. 114.)

Arguzoid. 56 Cu, 23 Zn, 13 Ni, 4 Pb, 4 Sn; silberweiß; D. ∞ 8; Schmp. ≈ 900; sehr dehnbar; zu Kunstgegenständen und wie Neusilber. (Kr.)

Argyroid (s. a. Argiroid). 70 Cu, 25 Ni, 5 W; für Eßbestecke.

Argyrolith s. Neusilber.

Argyrophan. Versilbertes Neusilber.

Arkometall. 80 Cu, 20 Zn; gelbrot; D. ~ 8.5; Schmp. ~ 1000; wie Tom-

Armco-Eisen. Nahezu reines Fe, sehr C-arm, wenig rostend. (Am. Rolling Mill Co., Middletown, Ohio; St. E. 1922. 42. 229.)

Arsenbronze. 79.1-89,2 Cu, 10 Sn, 7-9.5 Pb, 0.8-1.4 As; z. B. 89.2 Cu,

7 Zn, 3 Sn, 0.8 As; gelb; D. ∞ 8.7; Schmp. ~ 1000; zu Gußzwecken. (Kr.

Arsenkupfer. I. 70 Cu, 30 As, etwa Cu_sAs; weiß; Schmp. ~ 830; hart, aber spröde; läuft an feuchter Luft schnell braun an; Öfen zum Verschm. von As mit Cu-Spänen nach W. Mink (D.R.P. 103119); zu Gußzwecken für Gegenstände, die nicht mit Eßwaren in Berührung kommen; Vorsicht wegen der As-Dämpfe. (Kr.) II. 63-46 Cu, 37-54 As, als Zusatzleg.; besonders für Feuer-

büchsen bis 0.6 As, z. B. 99.85 Cu, 0.15 As oder 99.55 Cu, 0.45 As.

Arsenkupferplatin. 80 Cu, 19—19.5 Pt, 1—0.5 As. — Mit noch anderen Elementen: 57.7 Cu, 27.3 Sn, 10.5 Pt, 3 Zn, 1.2 As. (Coopers Spiegelmetall;

s. a. dieses.)

Arsenkupfersilber. 49 Ag, 49 Cu, 2 As; weiß; früher in England zu Tischgeräten verarbeitet. (Kr.)

Ascoley. Rostfreier Stahl der Alleghany Steel Co. mit 14 Cr.

Ashberrium. I. 80 Sn, 14 Sb, 2 Cu, 2 Ni, 1 Zn; II. 79 Sn, 15 Sb, 3 Cu, 1 Ni, 2 Zn; weiß; D. \sim 7; Schmp. \sim 300; zu Gußzwecken. (Kr.; K.)

Ashberrymetall. 77.8 Sn, 19.4 Sb, 2.8 Zn; weiß; D. \sim 7; Schmp. \sim 300; zu Lagerschalen. (K.; L.-B.)

Aterit. Gegen 20%ige H₂SO₄ gut beständige Leg. (Ch. Met. Eng. 1926. 23. 611; Korr. 1928. 4. 184.)

Atherium. D. 2.4—2.57; Schmp. ≈ 1200 ; $K_z 29$ —29.5, $\varphi 17.5$, $\sigma_t 23.5$, $\psi 39$; Leichtmetall; durch Abschrecken des glühenden in W. weich und ziehbar; hält sich gut an der Luft; löt-, gieß-, zieh- und schweißbar (nach P. Stephan geliefert von Pritt, Bowley & Co., London E. C.; T. Eng. 13. 1. 1911; Z. Ver. Ing. 1911. 55. 159).

Auermetall s. pyrophore Legierungen. Augalit. 92 Al, 5 Cu, 2 Bi, 1 Si; weiß; D. \sim 2.9; Schmp. \sim 700.

Auralbin. Weißgold für zahnärztliche Arbeiten von C. Hafner, Pforzheim.

Automo. Al-Leg.; D. = 2.98; $K_z = 18-19$; $\varphi = 0-0.5$ bei Sand- und Kokillenguß. (Al-Ind. AG., Neuhausen.)

Automobillagermetall. I. nach Siemens & Halske: 47.5 Zn, 47.5 Cd, 5 Sb; II. der amerik. Regierung: 88.8 Sn, 3.7 Cu, 7.5 Sb; III. amerik. Privatleg.: 89 Sn, 4 Cu, 7 Sb; IV. franz. Privatleg.: 10 Sn, 75 Pb, 15 Sb; alle weiß. (K.) Avametall. 96 Zn, 2 Cu, 2 Al; minderwertiger Messingersatz.

Avional. Al-Blechleg.; K, 60-70, \varphi 2-4. (Al-Ind. A.G., Neuhausen; Al.

1927. Nr. 12. 9.)

AWP-Elektroden (Schweißstäbe) für rostfreien Stahl der Alloy Welding Prozess Ltd. (Monypenny-Schäfer, Rostfreie Stähle, Berlin 1928. 97.)

Babbittmetalle. In den Vereinigten Staaten von Amerika zinnhaltige Lagermetalle, entweder Sn, Sb, Cu, oder noch mit Pb, oder Sn, Cu, Zn. (Gieß. Z. 1923. 20. 109.) Siehe S. 255.

Backfordmetall. Cu, Sn, W. (Hadfield.)

Barium-Blei-Magnesium-Zink. Gegebenenfalls noch mit Al; für Lagerschalenausguß. (D.R.P. 363127; Z. Met. 1923. 15. 54.)

Bathmetall. 55 Cu, 45 Zn; silberweiß; D. ~ 8.2; Schmp. ~ 880; gut polierfähig; in England besonders zu Teekannen. (Kr.)

Bausch-Metalle. Verschiedene Al-Legg., einige nach Art des Magnaliums. (D. Metw. I. 1926, 93.)

Bearingmetall s. Graphithearingmetall.

Bechmannbronze. Eine Art Britanniametall; 96.9 Sn, 2.9 Sb, 0.2 Cu. (Rss. 465.) Bellohm-Material von C. Kuhbier & Sohn, Dahlerbrück, für el. Widerstandsdrähte bis 500°; spez. el. Wid. bei 0° 0.497, bei 20° 0.505; Temp.-Koeffizient:

- $0-100^{\circ}$ 0.00090, $0-200^{\circ}$ 0.00105, $0-300^{\circ}$ 0.00120, $0-400^{\circ}$ 0.00135, $0-500^{\circ}$ 0.00147.
- Benediktnickel. Satz: 80 Cu, 20 Ni; Analyse: 79.7 Cu, 19.9 Ni, 0.4 Fe; grauweiß; D. ≈ 9; Schmp. ≈ 1200. (K.; Kr.; nach Sperry.)
- Benedikt-Rohre. 84.62 Cu, 14.21 Ni, 0.31 Mn, 0.16 Fe; für Schiffskondensatoren. (Korr. 1926. 124.)
- Berketmetall. Für Schleudergußformen. (Gieß. Z. 1923. 20. 432.)
- Berliner Bronze. 60-80 Cu, 40-20 Zn; ist Messing oder Tombak.
- Berylliumeisen. Von hoher Härte, bis H_B 500.
- Berylliumkobalt. Sehr hart, bis H_B 600.
- Berylliumkupfer mit 2-10 Be; vergütbar; K. bis 150; H. bis 400. (G. Masing, C. Hütt. 1928. 32. 108; s. a. M. G. Corson, Brass World 1926. 22. 314, C. Hutt. 1927. 31. 152, Z. Met. 1927. 19. 124.)
- Berylliumnickel. Große Härte, H_B bis 500.
- Besleysmetall. 57.8 Pb, 17.4 Sb, 11.5 Sn, 4.6 Ni, 4.6 Cu, 2.9 Co (oder Fe), 1.2 Bi; für Lettern und Lager.
- Biakmetall. Zn-Cu-Leg. (Poucham, Ch. Z. 1919. 44. 806.) Sonder- oder Edelmessing von Stabilimenti Biak, Turin. (Z. Met. 1921. 13. 291.)
- Biderymetall. (Nach der ostindischen Stadt Bidery.) 84.3—93.4 Zn, 3.5 bis 11.4 Cu, 2.5—3.1 Pb, 0—1.4 Sn; z. B. 90.3 Zn, 6.3 Cu, 2.6 Pb, 0.8 Sn; weißgrau; D. ≈ 7.4; Schmp. ≈ 550; erhält durch CuSO₄-Lsg. eine samtschwarze Oberfläche; zu Kunstgegenständen. (K.; Kr.)
- Bilgenbronze. 97.4 Cu, 1.9 Sn, 0.5 Fe, 0.2 Pb; rot; D. \approx 8.9; Schmp. $\sim 1060.$ (K.)
- Bimetalldraht (auch Kupferstahldraht). Ähnlich dem Kompounddraht; Stahloder Bronzeseele mit Mantel aus Cu; für el. Leitungen, besonders für Telephone. (A. v. Lachemaier, Die Materialien des Maschinenbaues 1919. 214.)
- Birmal. Al-Leg. (ohne nähere Angabe). (D. Metallw. I. 1926. 93.)
- Birminghamneusilber. 63 Cu, 26.1 Zn, 10.9 Ni. Birminghamplatina (s. a. Weißmessing). I. 57 Zn, 43 Cu; II. 53.1 Zn, 46.6 Cu, 0.3 Fe; III. 79.4 Zn, 20.3 Cu, 0.3 Fe; weiß; D. I. \sim 7.8, II. \sim 8, III. \sim 7.6; Schmp. I. und II. \sim 850, III. \sim 700; zu billigen Gußwaren. (K.; Kr.)
- Blankometall. 79.3 Cu, 20.6 Ni, 0.1 Pb; grauweiß; D. ≈ 9; Schmp. ≈ 1200; wie Neusilber und Benediktnickel zu Blechen. (K.)
- Blattgold, unechtes. Ist hochwertiger Tombak. I. 77.1 Cu, 22.9 Zn; II. 85.2 Cu, 14.8 Zn; goldgelb; D. \approx 8.5; Schmp. \approx 1000; kalt walzbar; meist in Graphittiegeln hergestellt, soll dabei längere Zeit im Fluß bleiben. (Kr.; K.)
- Blattsilber, unechtes. I. 90 Sn, 10 Zn; II. 91 Sn, 8.3 Zn, 0.4 Pb, 0.2 Fe; weiß; D. ~ 7.3 ; Schmp. I. 198 (Eutektikum), II. ~ 250 . (K.)
- Blattzinn s. Spiegelfolie.
- Blaue Bronze. 97 Sn, 2.8 Sb, 0.2 Cu; gelb-blau; durch Erhitzen oder Behandlung mit H.S blau; gemahlen als Farbe. (D. 1861. 160. 217.)
- Bleiborkupfer. I. 50 Pb, 50 oder weniger Cu, einige Proz. B; II. 80 Pb, etwa 18 Cu, einige Proz. B, 0.25 Sb; weißgrau; als Lagermetall. (E. D. Gleason, D.R.P. 277294.)
- Bleibronze und Bleirotguß. Lagerbronze oder -rotguß mit höherem Pb-Zusatz, in Europa meist bis 15, in Amerika bis 30 %. Nach J. Czochralski (Z. Met. 1921. 13. 171) bis 6 % Pb kein nachteiliger Einfluß auf die Festigkeitseigenschaften und das Gefüge, darüber Pb-Ausscheidungen, die aber bei Lagermetall wertvolle Gleiteigenschaften bedingen. Allerdings können größere Mengen von Pb leicht ausseigern, so daß beim Umschmelzen und Gießen große Vorsicht nötig ist. Im amerikanischen Automobilmotoren-Lagerschalenbau viel verwendet. Bleibronze der Th. Goldschmidt AG. mit $\sim 15^{\circ}/_{\circ}$ Pb.

Bleicadmium. I. 92 Pb, 8 Cd; II. 86 Pb, 14 Cd; III. 82 Pb, 18 Cd; weiß: D. ≈ 11.1, ≈ 10.9, ≈ 10.8; Schmp. ≈ 280, ≈ 265, ≈ 255. (K. nach Touceda.)

Bleicalcium s. Weißgußlagermetall.

Bleicalciummagnesiumzink. Auch ohne Mg, dafür Zn-Gehalt bis 6% erhöht. (D.R.P. 363 125, 363 126; Z. Met. 1923, 15. 54.)

Bleieisencadmiumcalciummangan. I. 80-84 Pb, 8-10 Cd, 8-10 Fe oder Ferromangan; II. 81-85 Pb, 8-10 Fe oder Ferromangan, 1-3 Ca, 1-3 Cd; weiß; Lagermetall. (Maschinenbau-Anst. Humboldt, D.R.P. 296781, 297210.)

Bleieisenzink. 50.4 Pb, 48 Zn, 1.6 Fe; Kd = 14.7; Lagermetall; durch höheren Fe-Gehalt brüchig. (D.R.P.; Met. Erz 1918; Z. Ver. Ing. 1918. 62, 319.) Bleieisenzinn (auch mit P.). I. 95.5 Fe, 3.5 Su, 2 Pb; II. 83 Fe, 8.5 Sn,

6.5 Pb; I. und II. für Lager; III. 79 Gußeisen, 19.5 Sn, 1.5 Pb; für kleine Gußteile.

Bleifolie für Gummipackung. 85.6 Pb, 6.9 Fe, 5.5 Al, 2 Sn; weißgrau. (K.)

Bleigold. 91.75 Au. 8.25 Ph; blafigelb, sehr hart.

Bleikupfer. Beim Legieren seigert Pb leicht aus und läßt sich nicht richtig legieren; die bleiarme, in dunne Platten gegossene Leg. läßt sich zu Blech verwalzen. Nach Kr. soll Pb das Cu weich und dehnbar machen. Die Leg. mit 20 Pb ist nach Schlosser als Schlaglot für Messing, die mit 17 Pb angeblich (Lindner 1916) für Lettern brauchbar.

Bleikupfermagnesiumnatriumzinn. I. Über 82 Pb, 5 Cu, 5 Sn, bis 4 Na, bis 4 Mg. II. Uber 97.5 Pb, bis 1.5 Na, bis 1 Mg; weiß; Lagermetall.

(W. Stockmeyer u. H. Hanemann, D.R.P. 306892, 309758.)

Bleikupfernickel. 58 Cu, 14 Pb, 14 Ni, 9 Zn, 8.5 Sn, 1.5 Sb. (Monypenny-Schäfer, Rostfreie Stähle, Berlin 1928, 227.)

Bleikupferzinn. 60 Cu, 24 Pb, 9 Sn. Lagermetall. (E. D. Gleason, D.R.P. 277294.)

Bleilagermetalle. I. Pb mit wenig Proz. Alkali- und oder Erdalkalimetall, auch Zusatz von Cu als Cu, Ca. (W. u. H. Mathesius, D.R.P. 387727.) -II. Hochhaltige mit etwa 70-75 Pb, 15-25 Sb, 3-6 Sn, 1-3 Ni (oder Co) und 0.5—1.5 Cu, letzteres gegebenenfalls mit etwas P. (D.R.P. 408 229; 408 254.)

Bleinstrium. 98.5 Pb, 1.3 Na, 0.1 Sn, 0,1 Sb; weißgrau; D. ~ 10.5; Schmp. \sim 300; oxydiert sich leicht. (Kr.; K.) 97.5 Pb, \sim 1 Mg, > 1.5 Na. (D.R.P. 309758.) Lagermetalle; das beim Gebrauch entstehende NaOH vermindert die Reibung.

Bleiphosphorbronze s. Phosphorbleibronze.

Bleiplatinbronze. 78 Cu, 16.6 Sn, 10.5 Pb, 0.9 Pt; gelb; für optische Fassungen, wenig verwendet. (K.)

Bleirotguß s. Bleibronze.

Bleisilber, 66.67 Ag, 33.33 Pb. (Ghersi 1911.)

Bleiwismut (s. a. die leichtfl. Legg.). 1. 99.8 Bi. 0.2 Pb; weiß; D. ~ 9.8; Schmp. 265; Lach = 0.29. (L.-B.) II. 50 Bi. 50 Pb; für Sicherheitsstopfen in Dampfkesseln. (D. W. Kaiser, Röhren-Ind. 1914, 164.)

Bleiwismutzinnamalgam (s. a. Injektionsamalgam). 1. für Spiegel 75 Hg. 8.5 Bi, 8.5 Sn + Pb; II. für Injektion 54 Bi, 11 Hg, 18.5 Sn, 16.5 Pb; silber-

weiß. (Kr.)

Bleiwolfram-Leg. D.R.P. 436876.

Bleizinkzinn. 66-72 Sn, 14-17 Ph, 14-17 Zn; weiß; D. ~ 8; Schmp. ≈ 300; gut dehn- und walzbar; soll sich an der Luft gut halten; zum geschm. Zn wird Sn, dann Ph gegeben; soll Britannia- und Weißmetall ersetzen. (J. N. Slater, Chem. Gaz. 1858, 379.)

Bleizinn (s. a. Schnellot). I. für Geschirre: 90-99 Sn, 10-1 Pb; D. 7.6 bis 7.4; Schmp. 220-230. II. für Spielwaren: 50 Sn, 50 Pb; 1). 8.9; Schmp. 220. III. für Theaterflitter: 60.4 Sn, 39.6 Pb; D. 8.5; Schmp. 185. IV. 1.3 Sn, 98.7 Pb; D. 11.3; Schmp. 325; $L_{\rm sch}$ 0.80. V. 18 Sn, 82 Pb; D. 10.3; Schmp. 280; $L_{\rm sch}$ 0.56. VI. 70 Sn, 30 Pb; D. 9.7; Schmp. 185; $L_{\rm sch}$ 0.44. VII. 81 Sn, 19 Pb; D. 7.8; Schmp. 225; $L_{\rm sch}$ 0.50. Den niedrigsten Schmp. zeigt die eutektische Leg. aus 36.97 Pb und 63.03 Sn bei 181°. Alle weiß. Durch Best. der D. läßt sich die Zus. bequem ermitteln (vgl. die Kurve in Fig. 251, S. 125). (Kr.; K.; L.-B.)

Bobierres Metall. Ist schmiedbares (Heißpreß-) Messing. I. (Satz) 66 Cu, 34 Zn; II. (Analyse) 66.2 Cu, 33.6 Zn, 0.1 Pb, 0.1 Fe; III. 58.2 Cu, 41.8 Zn; rötlichgelb; D. ~ 8; Schmp. ~ 900; schmiedbar; Bruch soll faserig sein; wie Messing hergestellt, möglichst unter Kohlenstaubdecke im Tiegel, die noch rotglühenden Barren in W. geworfen; für Schiffsbeschläge. (Kr.; K.)

Bohrdiamantenersatzleg. s. Volomit.

Borchersmetall. I. 65—60 Ni, 30—35 Cr, 2—5 Mo und 0.2—1 Ag; z. B. 64.6 Ni, 32.2 Cr, 1.8 Mo und 0.5 Ag; als Platinersatz, z. B. für Elektrolyse in Form mattierter Netze. (M. Bensen, Z. anal. Ch. 1923. 65. 209, St. E. 1919. 39. 233.) — II. 68—69.75 Fe + Ni, 30 Cr, 1.5—0.25 Ag. (D.R.P. 255919.) — III. 68—67.75 Ni, 30 Cr, 0.5—5 Mo, 1.5—0.25 Ag. (D.R.P. 265328.)—IV. 67—68 Cu, bis 30 Cr, bis 5 Ag + Cu. (D.R.P. 268516.)

Bore as. Schnelldrehstahl der Böhlerwerke mit ∞ 9 W, 2 Cr, 1.2 C.

Boreisen. I. 64.8 Fe, 32.1 B, 2.9 C, 0.2 Si, 0.04 P + S; weiß; im Tiegel oder el. Ofen gewonnen; Legiermetall. II. 86 Fe, ~ 14 B. III. 69.8 Fe, 15.4 B, 4.9 Si, 3.3 Mn, 3.3 Ni, 3.1 Al, 3.1 C, 3.1 P, 3.1 Ca + Mg. III. weiß, D. 7.85, säurebeständig. (C. r. 1918. 166. 815.) (K.)

Bormangan. ~ 70 Mn, ~ 30 B; Zusatzlegierung. (Goldschmidt.)

Bornickel. 85 Ni, 15 B; Legiermetall.

Borsilicium. Mit W, Ti, Cr, Ni, Mo, ohne C und O₂; Härte durch Walzen, Hämmern und Schmieden erhöht; sehr harte Metalleg. für Werkzeuge u. dgl. (B. Felder-Clément, A. G., Luzern, D.R.P. 359.785, Z. Met. 1923. 15. 54.)

Borstähle. Mit Zr, Ni, Ce, U; z. B. 0.16 C, 0.49 B, 2.82 Ni; bei 0.16 C und 0.39 B im Gefüge ein Eutektikum, das durch Kochen mit Na-Pikrat gefärbt wird. (Ch. Met. Eng. 1922. 158.)

Borthmetall. 55 Cu, 45 Zn; hellgelb; Lot für Teekannen.

Bourbonmetall. 50 Al, 50 Sn; für Guß. (Krause.)

Bristolmessing. I. 75.6 Cu, 24.1 Zn, 0.2 Fe, 0.1 Pb; D. 8.4; Schmp. 980. II. 67.3 Cu, 32.5 Zn, Spur Fe, 0.1 Pb, 0.1 Sn; D. 8.3; Schmp. 940. III. 60.8 Cu, 39.2 Zn; D. 8.2; Schmp. 900. Alle gelb; wie Messing, zu Kunst- und Gebrauchsgegenständen. (K.)

Britanniametall. Bläulich-silberweiß.

	I.	II.	III.	IV.	\mathbf{v} .	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.
\mathbf{Sn}	90	72	84	20	48	81.9	90.6	90.1	85.4	91.4	90
Sb	10	24	9	64	1 Pb	16.3	7.8	6.3	9.7	7.6	6
$\mathbf{C}\mathbf{u}$		4	2	10	3	1.8	1.6	3.1	0.8	0.7	2.7
$\mathbf{Z}\mathbf{n}$			5	6	48		-	0.5	3.1	0.3	1.3
					-	` _		-	-	` m .'	. 1
nor	mal	•	deutse	ches			englis	ches		Tuta	ania

D. \sim 7.1; Schmp. \sim 260 bei den Sn-reichen; IV. besonders für Guß; V. auch für hämmerbaren Guß; normales leicht und gut zu gießen, pressen und walzen; hält sich gut an der Luft; zum geschm. Cu einen Teil des Sn und des Sb, schließlich Rest Sn; sehr viel für Teekannen, Löffel, Gebrauchsgegenstände; Guß meist in schön ziselierten Messingformen, erfordert wenig Nacharbeit. (Kr.; K.) v. Schwarz, Metall- und Legierungskunde.

Bronze (Kupferzinnbronze) (s. a. Glocken-, Kunst-, Maschinenbronze usw.).

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
Cu `	. 98	96.2	89.3	80	60	50	35	< 35
\mathbf{Sn}	2	3.8	10.7	20	40	50	65	> 65
Farbe	rot	orange	\mathbf{gelb}	\mathbf{gelb}	grau	grau	grau	weiß
D.	8.8	8. 7	8.7	8.7	9	8.5	8	8 - 7.3
Schmp.	1070	1060	980	880	größte D 720	640	600	> 232

Größte Härte bei 72.8 Cu, 27.2 Sn; L_{sch} 0.8—1.58; Bronzedraht für Telephonund andere el. Leitungen 60—98% der Leitfähigkeit des Cu; K_z 46—71; über K_z und φ vgl. das Diagramm in Fig. 64, S. 42; an feuchter Luft entsteht Patina; meist Sn in geschm. Cu eingetragen; zu Kunstguß, Medaillen, Glocken, Metallspiegeln, Kanonen, im Maschinenbau, für letztere Zwecke jetzt meist mit Zink. (Kr.)

Bronze Barbedienne. Kunstbronze mit braunem Farbton, der durch eine heiße Lsg. von 5 KMnO₄ und 20 CuSO₄ + 5 H₂O in 1000 W. erzeugt wird.

(Rss., 286.)

Bronze für den Kleinguß. 94.1 Cu, 5.9 Sn; rotgelb; D. ~ 8.8; Schmp. ~ 1050; bei starkem Erhitzen dünnfl., füllt die Formen gut aus; zum Guß von kleinen Gegenständen in Eisenformen; gut zu ziselieren. (Kr.)

Bronze mit hohem Bleigehalt von Stella A.G. u. M. Dreifuß (D.R.P. 436 440), für Lager; als Vorleg. werden P-Cu, Sn, Zn, V oder Cr, oder Mo, W, U bzw. mehrere davon mit der Hauptmenge aus Pb und Cu im fl. Zustand vereinigt.

Bronze, unechte (s. a. Rotguß). I. 80 Cu, 20 Zn; gelbrot; D. 8.5; Schmp. 1000. II. 76 Cu, 24 Zn; gelb; D. 8.45; Schmp. 970. III. 67 Cu, 33 Zn; hellgelb; D. 8.35; Schmp. 920. Zu Kunstguß. (Kr.)

Bs 7. Al mit 2.99 Cu, 1.75 Fe, 0.68 Ni, 0.76 Si, 0.1 Mg; σ_s 7.6; K_z 17.8. (Met. I. London 17. 213, 238.)

Budisleg. 89 Sn, 6 Ni, 5 Fe; ähnlich Britanniametall. (Ghersi.)

Büchsenachsenlagermetall der franz. Staatsbahn. 42 Sn, 42 Pb, 16 Sb; weiß. (K.)

Bullmetall. Sonderschmiedemessing. 57.2 Cu, 40.2 Zn, 1.5 Sn, 0.5 Pb, 0.3 Fe, 0.2 Al; gelb; D. ≈ 8; Schmp. ≈ 900; K_z 34; φ 6. (L. Guillet, All. mét., 696.) Cadmiumamalgam. I. 73.9 Hg, 26.1 Cd (Cd₅Hg₈); II. 78.3 Hg, 21.7 Cd; silberweiß; Schmp. I. 270, II. 280; beim Erwärmen wachsweich, nach dem Erkalten kristsch., aber hämmerbar; hält sich im Munde gut; Cd wird in heißes Hg eingetragen, der Übsch. im Lederbeutel abgepreßt; zu Zahnplomben, zum Abformen und Kitten. Für Zahnplomben meist mit Bi und Sn, manchmal Ag, Cu und Pb vermengt. Aus I. durch Verkneten mit übsch. Hg bei 36°

Evans Metallkitt hergestellt. (Kr.) Cadmiumgold. I. 66.67 Au, 33.33 Cd; spröde. II. 90 Au, 10 Cd; grünlich,

hämmer- und schmiedbar.

Cadmiumgoldkupfersilber. 74.6 Au, 11.4 Ag, 9.7 Cu, 4.3 Cd; für Schmucksachen.

Cadmiumkupfer für Straßenbahnfahrdrähte. K. 37.6—40.5 (hart gezogenes Cu 38—39); el. Leitfähigkeit etwa 4% kleiner als bei Cu, Abnutzung nur 4 von der des Cu. (Z. Ver. Ing. 1921. 65. 1101.)

Cadmiumkupfernickelplatin.

	\mathbf{Pt}	Ni	$\mathbf{C}\mathbf{u}$	\mathbf{Cd}	Ande	re Metall	е
Ĩ.	62.75	18	1 8	1.25			
II.	62.75	18	16.2	1.25	1.8 W	•	
III.	62.75	16.5	16.2	1.25	1.8	1.5	Co

	\mathbf{Pt}	Ni	$\mathbf{C}\mathbf{u}$	Cd	\mathbf{Andere}	Metalle
IV.	54.52	24.7	16	1.25	1.77 W	1.96 Co
\mathbf{V} .	40 - 90	27 - 35	15-25	1.25	1-2 "	12 "
VI.	62.75	12.5	16.25	1.25	7.25	Zn

Weiß; unmagn., zäh und hart wie Stahl; unverändert an der Luft; bei der Herst. wird Cd erst zugesetzt, wenn alle anderen Metalle geschm. sind; zu unmagn. Uhrenteilen. (L.-B. nach Ostermann und Prip, D.R.P. 44473.)

Cad miumkupfersilber.

		I.	II.	III.	IV.	\mathbf{v} .	VI.	VII.	VIII.
$\mathbf{A}\mathbf{g}$		98	95	$\begin{array}{c} 90 \\ 1.8 \end{array}$	80	66.6	66.7	50	50
Cd		0.5	3.5	8.2	18	30.9	28.3	45	47

Weiß; sehr dehnbar und geschmeidig; Cd wird erst kurz vor dem Gießen, in Papier eingewickelt, zugesetzt; für silberplattierte Waren und Juwelierarbeiten. (Kr. nach Abel, D. 1863. 167. 280, aus London J. arts 1863. 11.)

Cadmiumleg. (s. a. Klischiermetall, Woodsche Leg., Lipowitz' Leg. und leichtfl. Legg.). 50 Sn, 25 Cd, 25 Pb; weiß; Schmp. 149; leicht fließendes Lot für Zinngeräte. (Kr.)

Cadmiummagnesiumzink. 90 Zn, 8.5 Mg, 1.5 Cd. (K.)

Cadmiumsilber. I. 66.7 Ag, 33.3 Cd; hart, zäh, hämmerbar. II. 33.3 Ag, 66.7 Cd; hart, spröde. III. 50 Ag, 50 Cd. (D. 1863. 167. 286; aus Rep. Ch. app. 1862. 428.)

Cadmiumzinnlot. 80 Pb, 10 Cd, 10 Sn; weiß; D. \approx 10; Schmp. \approx 200; billigeres Ersatzlot in Kriegszeit. (Merkblatt für Weichlote von der Beratungsstelle für Zinnlegg.)

Caedit. Schneidmetall; stahlgrau; D. 8.3. (Z. Met. 1926. 18. 156.)

Calciumlagermetall. Pb mit einigen % Ca. (Metallhüttenwerk Schaefer & Schael, Breslau.)

Calinleg. (auch Kalain). I. 86.5 Pb, 12.5 Sn, 1 Cu; II. 87 Pb, 12 Sn, 1 Cu, Spuren Zn; weißgrau; D. ~ 10.6; Schmp. ~ 300; Folie zum Auskleiden der Teekisten. (K.)

Calit (Calite; s. a. Kalit). Al-Fe-Ni-Leg. mit Mn und Si < 0.75, C < 0.05; weiß; D. 7.03; bis 1200 o hitzebeständig, erweicht bei 1370 o; Schmp. ∞ 1525; H_B geglüht = 286; $K_z = \infty 26$; $\varphi = \infty 1$; $\psi = 2-3$; $L_{sch} = \infty 2^{\circ}/\circ$; Wärmeleitung ~ 25% der des Fe; SW. 0.123 bei 100-15; hauptsächlich zum Guß von Zementierkisten, Glühtöpfen, Retorten, Tiegeln zum Schm. von Metallen, außer Al. (Am. Mach. 1922, 50, 590; Ir. Tr. Rev. 1922, 679; Mech. Engg. 1922. 261, Eng. 1922. 410, Foundry 1922.)

Calit. Rostfreier Stahl von The Colorizing Co. Fe mit I(A). 35.0 Ni, 15.0 Cr, 0.80 C; II (B). 6.0 Ni, 18.0 Cr, 1.50 C.

Cambriensmetall. 88.33 Cu, 16.67 Al; für Lettern.

Cameliametall. 72.2 Cu, 14.7 Pb, 10.3 Zn, 4.3 Sn; gelb; Lagermetall. (K.) Canzlerdraht. Phosphorkupfer mit Ag oder Ag + Au zum Autogenschweißen von Cu-Blechen. (Samesreuther & Co., Schweißwerk Butzbach i. H., und H. Canzler, Düren, D.R.P. 355 906. Z. Ver. Ing. 1921. 65; Der Betrieb. 3. 689.)

Carboloy. Co-W-Carbid von hoher Härte für Schnellschnitt. (Met. Wirtsch.

1929. 8. 83; nach Umschau 1928. 1072.)

Carloonbronze. 75.5 Cu, 14.8 Pb, 9.7 Sn; gelb; Lagermetall. (K.)

Carmeliametall s. Cameliametall.

Carpenter Rustless. Rostfreier Stahl mit 20 Cr, 1 Cu, 0.30 C.

Carpenter Stainless. Rostfreier Stahl der Carpenter Steel Co. mit 14 Cr., 0.3 C.



Cekasdraht. Ni-Fe-Cr-Leg.; hochwertiger el. Heizdraht mit spez. el. Widerstand von ≈ 1.0 Ohm/m.mm².

Chaventrés-Leg. 91 Sn, 7 Bi, 1.5 Cu, 0.5 Ni. (Bischoff.)

Checo. 88.69 Ag, 10.13 Sn, 1.05 Pt; für Zahnersatz, wenig farbbeständig im Mund, Korrosionswiderstand gut. (E. Wannenmacher, Z. zahnärztl. Mat. 1925. Heft 2/3; Fortschr. Zahnheilk. 1925. 839.)

Chinesische Bronze (auch chinesisches Kupfer). 83 Cu, 10 Pb, 5 Sn, 2 Zn. (Gieß. Z. 1925. 22. 690.)

Ghinesisches Weißkupfer. 40 Cu, 32 Ni, 25 Zn, 3 Sn. (Gieß. Z. 1925. 22. 690.)

Christoflemetall. Neusilber, meist mit 2 % Ag galvanisch überzogen; zu Eßgeräten. (K.)

Chroman. Ni: Cr: Mn bei A_0 88: 11:1; B_0 84: 15:1; C_0 79: 20:1. — Ni: Cr: Mn: Fe bei B 64: 15: 1: 20; C 69: 20: 1: 10; D 65: 25: 1:9; E 50: 33: 1:16. Säurefest; auch für el. Heizdrähte. (Metalltechn. 1926. 326.)

Chromaxbronze. I. 66.66 Cu, 15.15 Ni, 12.13 Zn, 3.03 Cr, 3.03 Al; weiß; gut polierfähig; von feinkörnigem Bruch; walzbar; säurefest. (Naulty Smelting and Refining Co., Met. Ch. Eng. 1912. 19. 23.) II. 66.66 Ni, 18.0 Cr, 8.5 Cu, 3.3 W, 2.0 Al, 1.0 Mn; säurefest. (Z. Elektroch. 1912. 18. 950.)

Chrombronze. Cr, Cu, Ni, Zn; Lagermetall, soll geringe Reibung zeigen. (Eng. 13. 1. 1911; Z. Ver. Ing. 1911. 55. 159.)

Chrome Iron. Rostfreies Eisen der Cutler Steel Co. mit 20-30 Cr.

Chromeisen (Ferrochrom). 68—64 Cr, 20—32 Fe, etwas C und Si sowie Spuren Mn, Al, Cu, Mg. I. 19.8 Cr, 76.1 Fe, 3.8 C, 0.3 Mn im Tiegel. II. 45.4 Cr, 44.9 Fe, 8.6 C, 0.4 Mn, 0.6 Si, 0.1 S + P im Hochofen. III. 65.9 Cr, 28.25 Fe, 5.6 C, 0.2 Si, 0.05 S + P im el. Ofen. IV. 68.1 Cr, 29.9 Fe, 1.9 C, 0.1 Si, 0.02 S + P raffiniert. V. Aluminothermisch (wie Cr) C-frei, wesentlich teuerer. Weiß. Legiermetall für Chrom- und Chromnickelstahl. (Kr.; K.)

Chromeisenkohlenstoffmangan. I. Fe mit 20—35 Cr, 1.5—3 C, 0—3 Si. (Beckert, Niagara.) II. Fe mit 13 Cr, 0.3 Mn, 0.3 C (Brearley). Sehr hart, zäh und korrosionsfest. II. Zu Auspuffventilen von Verbrennungskraftmotoren.

(Z. Met. 1921. 13. 290.)

Chromeisennickel (Ferronickelchrom). I. 49.4 Cr, 30.2 Fe, 20.4 Ni, Spuren Mn, Si, P, S und C; II. 50.6 Cr, 28.7 Fe, 19.1 Ni, 1.4 C; III. 13 Cr, 20 Fe, 62 Ni, 5 Mn (amerikanisch); weiß; Legiermetall der Stahlfabrikation; IV. 60 Ni, 20 Fe, 12 Cr, 2 Mn, 0.5 C; V. 60 Ni, 26 Fe, 12 Cr, 1.5 Mn + wenig C, je nach Verw.; VI. 85 Ni, 10.8 Cr, 3 Fe, 0.5 Mn, 0.4 Si, 0.3 C, Spur Co. VI. Guter Chromnickelheizdraht für el. Heiz- und Kochapp.; V. sehr hitzebeständig, wie VI. und für Gaskraftmaschinenteile; von Driwer Harries Wire Comp. (Z. Met. 1921. 13. 290); IV. von Vickers (Schiffbau 1922. 83; St. E. 1922. 42. 1915.) (K.)

Chromel. I. Marke "C" 91 Ni, 4.7 Cr, 1.9 Mn, 1.4 Si, 0.9 Fe, 0.1 C, amerikan. Heizdraht für el. App.; II. Marke "A" 74 Ni, 19 Cr, 2.8 Fe, 2.2 Si, 1 Mn, 0.5 C, für Thermoelementschutzrohre. (E. H. Schulz, Mitt. Versuchsanst. Dortmunder

Union 1925. 1. 184.)

Rostfreier Stahl. I(C). der El. Alloy Co. mit 25.0 Ni, 11.0 Cr, Rest Fe;
 II(D). der Hoskins Mfg. Co. mit 66.0 Fe, 26.0 Ni, 8.0 Cr.

Chromel Alloy (Nr. 502). Rostfreier Stahl der Hoskins Mfg. Co. mit 55 Fe, 25 Ni, 20 Cr.

Chromgoldnickelsilber. I. 65-67.5 Ni, 30 Cr, 0.5-5 Au, 0.25-2 Ag; II. 65 bis 68 Ni, 30 Cr, 0.5-5 Au, 0.25-1.5 Ag; III. 52-68 Ni, 30 Cr, 0-40 Au, 0.15-1.5 Ag; weiß; von hoher mech. und chem. Widerstandsfähigkeit. (W. und R. Borchers, D.R.P. 278902, 278903, 281784.)

Chromin s. Chronin.

Chromkobalt. I. 75 Co, 25 Cr; II. 50 Cr, 50 Co; walzbar; gut säure- und hitzebeständig; für chirurgische Instrumente. (Am. Mach., 17. 9. 1910; Z. Ver. Ing. 1910. 54. 1698.)

 $\mathrm{Chromkupfer.}\ \mathrm{I.} < 50\ \mathrm{Cu} > 50\ \mathrm{Cr};\ \mathrm{z.}\ \mathrm{B.}\ 95-90\ \mathrm{Cu},\ 5-10\ \mathrm{Cr};\ \mathrm{Lagermetall.}$ (D.R.P. 33102.) II. 90 Cu, 10 Cr; nach Goldschmidt; als Desoxydationsmittel. Chromkupfernickel. (W. R. Barclay, Met. I. London 1927. 30. 25.)

Chromkupferphosphor. 83 Cu, 16 Cr, 1 P; zu Kupfergußstücken 2-4% zwecks Härtung zugesetzt. (T. F. Jennings, Met. I. London 1925. 26. 7.)

Chrommangannickelbronze. 74 Cu, 16.75 Zn, 3.35 Fe, 2 Al, 1.5 Mn, 1.5 Ni, 0.9 Cr; zu Gußstücken für hoch beanspruchte Maschinenteile, wie Preßzylinder und Achslager. (D.R.P. 340379, F. Lange, Rautenkranz, Sachsen.)

Chrommanganstahl. Säurebeständig. (M. Baecke, Tschech. P. 710/25; Korr.

1927. 3. 24.)

Chrommolybdännickelsilber (s. a. Borchesmetall). 67.5—68.5 Ni, 30 Cr, 1.5—2.5 Ag, 0.5—5 Mo. (D.R.P. 255 919.)

Chrommolybdänstahl. Widersteht allen Säuren, mit viel Cr auch Königs-

wasser. Nach Borchers-Monnartz von Krupp hergestellt.

Chromnickel (Nichrom). I. 5-20 Cr, 95-80 Ni; hauptsächlich in Draht- und Bandform für el. Heizapp. und Glüh- oder Schmelzöfen für Tempp. bis 1200°. — II. 65-70 Ni, 2.5 Fe, Rest Cr mit Spuren von Al und Mg; Kz geschmiedet 69, gegossen 34.7 (Foundry Trad. I. 1926. 411; Korr. 1927. 3. 280); für Einsatzkästen. — III. Heizdrähte für bis 600° 61—65 Ni, 10—13 Cr, 21—24 Fe oder 61-83 Ni, 10.5-19.5 Cr, 21-1 Fe, 0.7-3.7 Mn, 0.1-0.3 Si; für bis 1000° 80 Ni, 20 Cr. (Kenney, Ch. Met. Eng. 1925. 32. 16, 18; C. Hütt. 1926. 258.) S. a. Chronin, Nichrotherm und die anderen hochhitzebeständigen Legg.

Chromnickelbronze. I. Nimmt silberartige Politur an. Man schm. 110 kg Chromkupfer und setzt möglichst schnell 55 kg Ni, 143 kg Cu, 44 kg Zn und 11 kg Al zu; oder schm. Cr und Al zusammen und fügt Cu, nach einiger Zeit Ni, zuletzt Zn zu. — II. 75 Ni, 17 Cr, 5 Cu, 2 Al, 1 Ag; chem. gut widerstandsfähig, für zahnärztliche Instrumente empfohlen. (M. Brose & Co., D.R.P.

360 005; R. 114.)

Chromnickelstahl. 89.2 Fe, 7 Ni, 2.9 Mn, 0.4 Cr, 0.4 C, 0.1 Si, Spuren S und P; Ni meist 3-4, Cr 0.7-2, etwa 0.1-0.3 C, Rest Fe mit wenig Mn, Si, P und S; weiß; D. \sim 7.9; Schmp. \sim 1400; K_z 60—150 je nach Glühen, Härten und Anlassen; φ 4—30; zu Werkzeugen, Kraftwagen- und Flugzeugbestandteilen, Panzerplatten und Geschossen, Rohren von Geschützen, Kassenschränken; eine der wertvollsten Stahlsorten. (Kr.; K.; Guillet.)

Chromnickelvanadinstahl. I. 94.2 Fe, 3.3 Ni, 1.6 Cr, 0.3 Mn, 0.3 C, O.2 V, 0.1 Si, Spuren S und P; II. 96.4 Fe, 1.5 Ni, 1.2 Cr, 0.3 Mn, 0.3 C,
O.2 V, 0.1 Si, Spuren S und P; wie Chromnickelstahl.

Chromon (s. a. Chronin). Fe mit 25 Cr. (Z. Met. 1921. 13. 290.)

Chromsiliciumeisen. 52.2 Cr, 28.3 Fe, 17.2 Si, 3.4 C, 0.7 Mn, 0.2 Mg,

Spuren S und P; weiß; Legiermetall. (K.)

Chromstahl. 0.2-15 Cr, meist noch Ni; z. B. 93.4 Fe, 3.2 Cr, 0.4 C; K₂ 70 bis 100; sehr hart, spröde; meist im Tiegel oder el. Ofen hergestellt; für Drehmeißel und schneidende Werkzeuge, Seelenrohre von Geschützen; eine der härtesten Stahlsorten. — Mit 10-14 Cr und 2 C für Auspuffventile von hoch beanspruchten Verbrennungskraftmotoren; mit 2 Cr und 1 C als billiger, guter Magnetstahl. (Kr.)

Chromvanadinstahl. Z. B. 97.9 Fe, 1.1 Cr, 0.6 Mn, 0.2 V, 0.2 C, Spuren

Si, S und P; stahlgrau; für Achsen und Kraftwagenteile. (K.)

hromwolframstahl. Wechselnde Zus. (1—24 W); z. B. I. 87.5 Fe, 8.5 W, 3 Cr, 1 C; II. 86.3 Fe, 8.5 W, 4 Cr, 1.2 C, Spuren Si, S und P; Chromwolframstahl. stahlgrau. Die Schneide bleibt selbst bei Rotglut. Zu Magneten, Stempeln, Meißeln, Schutzblechen, Gewehrläufen, Spiralbohrern, Warmzieh- und Preßmatrizen sowie zu anderen Werkzeugen; vorzüglich zu Drehmeißeln I. für Hartguß und angelassenen Stahl, II. für Gußeisen und weichen Stahl. (Kr.; G. Mars, Die Spezialstähle, 279.) Neuerdings mit bis 0.7 V und auch etwas Co.

Chronin (Chromin). Cr-Ni-Leg., hauptsächlich für Drähte und Bänder zur Bewicklung von el. Heiz-, Koch- und Glühapp. sowie Schmelzöfen; spez. el.

Widerstand 0.85 Ohm/m.mm².

Chronom. 75 Cr, 25 Fe; für Thermoelement-Druckrohre bei Bronze- und Messingschmelzen. (Nach Hoskins Manufacturing Co.)

Chrysit. 63.16 Cu, 36.6 Zn, 0.24 Pb; normales Messing; für minderwertigen Zahnersatz. (E. Wannenmacher, Z. zahnärztl. Mat. 1925. Heft 2/3.)

Chrysochalk s. Goldkupfer.

Chrysorin (s. a. Mosaikgold). 53.5 Zn, 46.5 Cu; sehr spröde.

Cindal. Seewasserbeständige Al-Leichtleg.; entgast und gereinigt, hauptsächlich mit BCl₃. (Engl. P. 272 326; Z. Met. 1928. 20. 226.)

Clarus. Al-Cu-Zn-Leg.; ähnlich der Deutschen Leg.

Clichiermetall s. unter K.

Composition s. unter K.

Compounddraht. Stahl- oder Bronzeseele mit Cu-Umhüllung, ähnlich dem Kupferstahl-, Bimetall- und Doppelbronzedraht; Kz 50-70; für el., besonders

Telephonleitungen.

Contracid: B5Al: 61 Ni, 17 Fe, 15 Cr, 2 Mn, 5 Al; B2.5 M: 61 Ni, 19.5 Fe, 15 Cr, 2 Mn, 2.5 Mo; B4M: 61 Ni, 18 Fe, 15 Cr, 2 Mn, 4 Mo; B7M: 61 Ni, 15 Fe, 15 Cr, 2 Mn, 7 Mo; B6W: 61 Ni, 16 Fe, 15 Cr, 2 Mn, 6 W; B10 W: 61 Ni, 12 Fe, 15 Cr, 2 Mn, 10 W; BWMC: 58 Ni, 14 Fe, 15 Cr, 2 Mn, 3 Mo, 5 W, 3 Co.

Cooperit. Ni mit 15—20 Zr, Al, Si, Mo, W in kleinen Mengen, eisenfrei; headwartigen Schnellerheitsmetarial (min Shellit Almiter in)

hochwertiges Schnellarbeitsmaterial (wie Stellit, Akrit u. ä.); wird nur gegossen und braucht nicht gehärtet zu werden. (Eng., 10. 12. 1920; Z. Met. 1921. 13.

291.)

Coopersche Schnellschnittlegg. I. 81 Ni, 8.36 Al, 6.84 Zr; II. 78 Ni, 7.92 Al, 6.48 Zr, 4 W; III. 75.5 Ni, 7.7 Al, 6.3 Zr, 7 W; IV. 71 Ni, 7.48 Al,

6.12 Zr, 12 W. (D.R.P. 355497; R. 114.)

Coopersches Federnmetall. I. 50 Pt, 37.5 Ag, 12.5 Cu; II. 51 Pt, 36.7 Ag, 12.3 Cu; sehr elastisch; von Tinte nicht angegriffen; zu Schreibfedern mit Os-Ir-Spitze, zu Chronometerfedern und phys. Präzisionsinstrumenten. (Kr.)

Coopersches Gold (s. a. Kupferplatin). I. 81.25 Pt, 18.75 Cu; II. 60 Pt,

40 Cu; III. 66.6 Cu, 29.2 Pt, 4.2 Pb; goldgelb. (Kr.; K.) Coopersches Spiegelmetall. I. 57.9 Cu, 27.3 Sn, 9.9 Pt, 3.3 Zn, 1.6 As;

weiß; sehr hart, gut polierbar; gegen Witterungseinflüsse unempfindlich; zu optischen Spiegeln. II. 57.7 Cu, 27.3 Sn, 10.8 Pt, 3 Zn, 1.2 As. (Kr.)

Copper. Ist Phosphorbronze. 92 Cu mit 8%-bis 5%igem Phosphorzinn; rötlich; D. ~8.8; Schmp. ~1000; Lagermetall für Kraftwagen. (K.)

Cornishbronze. 77.9 Cu, 12.4 Pb, 9.7 Sn; gelb. (K.)

Corromet. Hitzebeständige Leg. von Schniewindt, Pose und Marre, Erkrath. Corronil. Gut korrosionsfeste Cu-Ni-Legg. (Chem. Age 19.158; C. 1928. II. 1815.)

Corrosion Resistant Steel Rostfreier Stehl der Corporter Steel Comit Corrosion Resistant Steel. Rostfreier Stahl der Carpenter Steel Co. mit 9.5 Cr, 0.45 C.

Corson-Legg. Cu mit 0.6-9 % Si und so viel anderem Metall, daß sich Ni2Si, Cr., Si, Co., Si oder Fe, Si bilden kann. (Met. Erz 1928. 25. 44.)

Cothiasmetall (Schumann & Co., Leipzig-Plagwitz). Z. B. 66 Zn, 18 Cu, 15 Sn, 1 Al; weiß; D. 3-7.1; Schmp. 300-600; K, 14-25; für Lager, zum Guß in Metallformen. (Z. Ver. Ing. 1902. 46, 857; R. 120.) S. a. Aluminiumleg. nach Cothias.

Cowles Silberbronze (s. a. Silberbronze nach Cowles). Al, Cu, Mn, Sn, Si;

Ersatz von Neusilber. (Elektrot. Anz. 1890. 610; R. 101.)

Criso. 85.4 Cu, 11.1 Zn, 3.5 Ni. (v. Kammerer nach Keinert 1926.)

Cromargan. Gegen Speisen sehr beständige Cr-Leg. von Friedr. Krupp A.G. (Metallwirtsch. 1929. 8, 328.)

Cromargon. Fast silberweiße Leg. der Friedr. Krupp A.G. für Geschirre des Haushaltes. (Fortschr. Techn. 1928. Nr. 30.)

Crominox. Mit Cromargon plattiertes S-M-Stahlblech für Kochgeschirre.

Cronite. Nichtrostende Cr-Fe-Ni-Leg. (Ch. Age 19. 158; C. 1928. II. 1815.)

Cuivre jaune s. Messing.

Cuivre poli (s. a. Messing). Meist 70 Cu, 30 Zn; schön gelb; für Küchen- und Gebrauchsgegenstände. (K.)

Cupromagnesium (s. a. Magnesiumkupfer). 90-50 Cu, 10-50 Mg; Desoxydationsmittel für Cu- und Cu-Ni-Legg.

Cupromangan (s. a. Kupfermangan). Nach Biermann I. 73.5 Cu, 26 Mn, 0,5 C; II. 90.4 Cu, 7.8 Mn, 1.8 Fe.

Cupror (Aluminiumbronze). 94.2 Cu, 5.8 Al; orange; D. ∞ 8.4; Schmp. ∞ 1050. (K.) Cuprosilicium s. Kupfersilicium.

Custansmetall. 87.5 Sn, 11.5 Cu, 1 Sb; Lagermetall. (Rss.)

Cymbelmetall s. Gong-Gong, Tam-Tam, Bronze.

Damaskusbronze. Satz 77 Cu, 12.5 Zn, 10.5 Sn; Analyse 76.4 Cu, 12.5 Zn, 10.6 Sn; gelb. (Kr.; K.)

Defoorgold. Au mit Zusätzen von Pt-Metallen für federnden Guß zahnärztlicher Arbeiten; gelbweiß; H_B 181. (Amerikan. Leg.)

Degussa. I. 65.85 Cu, 34.0 Zn, Spuren Fe; eigentlich Messing; II. Ag-Zn-Leg.; für Zahnersatz. (E. Wannenmacher, Z. zahnärztl. Mat. 1925. Heft 2/3.)

Delalotslegierung. 80 Cu, 18 Zn, 2 Mn; orangegelb; D. \approx 8.5; Schmp.

≈ 1000; manchmal im Maschinenbau statt Rotguß oder Bronze. (K.) Delhi. Legg. der Ludlum Steel Co. I. (Hard). Rostfreier Stahl mit 17 Cr, 1.50 Si, 1.20 C; II. (Tough Iron). Rostfreies Eisen mit 17 Cr, 1.25 Si, 0.07 C.

Deltametall (auch Mammutbronze und Reichsmetall genannt) von Alex. Dick & Co., Düsseldorf; ist ein Sonderschmiedemessing. 54-59 Cu, 39-42 Zn, 0.5-2 Pb, 1-1.5 Fe, ~ 1 Mn, bis 0.2 Ni; gegossen 55.9 Cu, 41.7 Zn, 0.7 Pb, 0.9 Fe, 0.8 Mn; geschmiedet 55.8 Cu, 40.1 Zn, 1.8 Pb, 1.3 Fe, 1 Mn; gelb; D. ~ 7.9; Schmp. ~ 900; schmied- und walzbar; E ~ 10400; K_z gegossen 36—41, gewalzt ≈ 70, gezogener Draht bis 98.4; φ gegossen 6—43, gewalzt 15-40; ψ gegossen 11-37, gewalzt 22-53. In Zn wird bei 900° Spiegeleisen oder Ferromangan eingetragen und diese Leg. dem Messing oder Cu + Zn zugesetzt; im Maschinenbau, zu Blech und Draht sowie zu Kunstguß. (Kr. und L.-B.; D.R.P. 22620, 28546.)

-, amerikanisches. 92.4 Cu, 5.1 Pb, 2.4 Sn, 0.1 Fe; gelbrot; D. ≈ 8.6; Schmp. ≈ 1050; bei Rotglut gut schmiedbar. (K.)

-, englisches. 55 Cu, 38 Zn, 5 Ni, 2 Al; ein Sondermessing (Engl. P. 6061/15.)

Desoxydierte Bronze (s. a. Tobinbronze). I. 80.3 Cu, 12.3 Sn, 5.2 Zn, 2.1 Pb, 0.1 Fe, 0.1 Ag, 0.005 P; II. nach Krupp: 82.8 Cu, 12.5 Sn, 3.2 Zn, 2.1 Pb, 0.1 Fe, 0.1 Ag, Spur P; III. 82 Cu, 12.5 Sn, 3.5 Zn, 2 Pb; gelb; D. ∞ 8.7; Schmp. ~ 950; beständig gegen H₂SO₃ und Na₂S₂O₃; zu Papierfabrikations-

maschinen, Sieben und Armaturen. Ist eine Sonder-Phosphorbronze. III. Desoxidized Metal Comp., Bridgeport, Conn.)

Deutsche Leg. 86 Al, 12 Zn, 2 Cu; s. a. Aluman.

Diamantbronze. Ähnlich den Al-Sonderbronzen. I. 88 Cu, 10 Al, 2 II. 88 Cu, 12 Al; gelb; D. ~ 8; Schmp. 1060; sehr hart, spröde $K_z \sim 80$; $\varphi = 0-3$; auch für Federn. (A. Rzehulka, Über Metalleg witz 1907. 22; II. A. v. Lachemair, Die Materialien des Maschinen be 234; Rieger, Gieß. Z. 1919. 291, R. 118.)

Diamantersatz s. Volomit, Tizit, Widia u. ä.
Diamantleg. Hauptsächlich Cr, Mo und W; Schnellschnittleg.
1922. 28. 958; St. E. 1922. 42. 1792.)

Dienetts Metall. 50.7 Cu, 31.8 Zn, 9.6 Pb, 6.3 Ni, 1.6 Sn; wie Dixigold. 90 Cu, 10 Al; goldgelb; D. ∞ 8; Schmp. ∞ 1060°; sehr säurefest; sonstiges wie bei Aluminiumbronze; für Scheidemünzen schinenteile. (Ch. Z. 1922. 46. 811.)

Doppelbronzedraht. Aluminiumbronze-Seele mit Cu-Umhüllung; Leitfähigkeit 69% der des Cu; für Telephonleitungen. (Z. Ver. I. 36. 1319.) Vgl. a. Compounddraht.

Dowmetall. Ist Elektron mit $\approx 90 \text{ Mg}$; weiß; D. ≈ 1.8 ; Schmp

 K_z gegossen 16; $\sigma_f = 8-9$; $\varphi = 3.5$; E = 6300; $H_B = 55-70$; nac bearbeitung K, bis 36; Wärmeleitfähigkeit 0.295-0.320; linearer Ausc koeffizient $\alpha = 0.000028$; in Amerika für Leichtmetallkolben; gut Drehbank bearbeitbar. (Ir. A., 22. 7. 1920; Z. Met. 1921. 73.)

Dreizwanzigstel-Legierung. 77 Al, 20 Zn, 3 Cu; sehr harte]

(Ch. Age, 1921. 5. 514.)

Drittelsilber (s. a. Aluminiumsilber). 66.7 Al, 33.3 Ag; weiß; Schmp. Dublee. Vergoldete Bronzewaren. Kein gesetzlicher Stempelzwang: Vorsicht beim Einkauf. Nach Mitteilungen der N. G. Werke (Der V 1920. 618) ergab sich bei Unters. von Klemmerfassungen ein Feing 25 14 - 2718 11 12angeblich 40 40 50 35 65 65 3

Dumasbronze (s. a. Damaskusbronze). 77 Cu, 12.5 Pb, 10.5 Sn; für M: teile; neigt zum Seigern. (K.; Kr.)

Dural. Al-Gußleg. $K_z = 16$; $\varphi = 1$. (G. Tammann.) Duraloy Cimet. Rostfreier Stahl der Driver Harris Co. mit 20-30 Duralumin. > 90 Al, 3.3—5.5 Cu, 0.5—0.8 Fe + Mn, 0.5 Mg; z. B. 3.3 Cu, 0.5 Mg, 0.3 Fe, 0.7 Mn, 0.2 Si. — Al mit I. 4—5 Cu, 0.25—0.8 Fe (D.R.P. 204543); II. bis 6 Cu, bis 3 Mg, bis 2 Mn (Wilm

244554; R. 125); III. 4.5 Cu, 0.5 Mg, 0.75 Si, 0.5 Mn (Engl. P. 1 IV. 2.5 Cu, 0.5 Mg, 0.5 Cr, 0.5 Mn, ebenfalls vergütbar; V. 4 Cu, 0.7 Cr (Am. P. 1365178); VI. 2-4 Cu, bis 1 Mg, bis 1 Cr, bis 1 M1 P. 149638); VII. 6 Cu, 0.5 Mg, 0.25 Ni (Wilm, Am. P. 1261987). D. $\sim 2.75 - 2.84$; Schmp. ~ 650 ; $K_z 26 - 46$, $\varphi 23 - 17$; K_z normal ε = 25-35, gewalzt 35-45 bei $\varphi > 15$; durch Abschrecken bei 400-50 Lagern oder Anlassen bei 100-150° zu härten; hält sich gut an de ziemlich widerstandsfähig gegen Seewasser, H,SO,- und HNO,-Däm Gebrauchsgegenständen. Das Fabrikationsrecht besitzen die Dürenerwerke A.G. (Kr.; L.-B.; Z. Met. 1924. 16. 122.)

Duraluminähnliche Legg. Al mit I. 1-2 Cu, 0.4 Mg, 0.2-1.3 angew. Ch. 1918. II. 367); mit hoher Kz und angeblich 50 % der e fähigkeit des Cu. — II. 4 Cu, 0.5 Mg, 1 Ni. (Wilm, R. 128.) — II Leg. — IV. 7.5 Cu, 0.15 Mg, 4.5 Ni; für Spulen in der Kunstseidefabr (Rieger, 1919.) — V. 6—8 Cu, 0.2—1 Mg, 1—2 Ni+Co, bis 1 Cd.

P. 172155; D.R.P. 363130.) — VI. 6—16 Zn, 0.1—3 Cu, 1.5 Mg, 0.1—2 Ti, bis 0.4 Si, 1.5 Sb, bis 0.6 Fe; für Guß. (Gaskin.) — VII. wie bei VI und bis 1.5 Cr. (Franz. P. 531050; R. 130.) — VIII. 2 Cu, 0.4 Mg, 0.24 Ni; vergütbar; für hoch beanspruchte Teile. — IX. 1.5 Cu, 1.5 Mg, 1.5 Ni; für Kochgeschirre. (Davis 1910.) — X. 1.8 Cu, 1.6 Mg, 1.2 Ni; für Kraftfahrzeugteile und el. App. — XI. 6—8 Cu, 0.25—1 Mg, bis 1 Cd, bis 0.5 Sn, 1—2 Ni, bis 1.5 Co. (D.R.P. 363130; Engl. P. 172155.) — XII. 4—12 Cu, bis 1.5 Mg, 0.1—2.2 Ti, bis 1.5 Sb, bis 0.6 Fe, bis 0.4 Si (Engl. P. 153828); Gußleg. von hoher K_z. (R. 127.) — XIII. 3.15 Sn, 0.25 Cu, 1.6 Mg, 0.7 Sb. (Westinghouse Co.) — XIV. 3 Sn, 1.7 Cu, 1 Mg, 0.7 Mn; für el. App. und Kraftfahrzeugteile. (Westinghouse Co.) — XV. 2—4 Sn, 2.25—2.5 Cu, 0.04 Mg, 0.25—1.25 Mn, 0.16 Sb; für Kochgeschirre. (D.R.P. 314999; Schweiz. P. 95068.) — XVI. 4.2 Sn, 2.6 Cu, 0.6 Si, 0.6 Fe, 0.55 Mg, 0.2 Sb, 0.1 Pb, 0.1 Mn. (L.-B.; R. 132.)

Duranametall. Hochwertiges Sonder-Schmiedemessing. Satz I. 65 Cu, 30 Zn, 2 Sn, 1.5 Al, 1.5 Fe; Analyse I. 64.8 Cu, 29.5 Zn, 2.2 Sn + Sb, 1.7 Al, 1.8 Fe; II. 58.7 Cu, 39.6 Zn, 1 Sn, 0,4 Pb, 0.3 Fe; gelb; D. 8.2—8.3; Schmp. 900—950; K_z 41, σ, 18, φ 32, φ 36; bei der Marine zu Beschlägen und im Maschinenbau viel verwendet. (Kr. nach Knorre.) I. nach Dürener Metallwerke A.G.

(D. 293. 20; Z. Ver. Ing. 1904. 48. 897; Z. angew. Ch. 1894. 238.)

Dureisen s. Duriron.

D uriron (vgl. a. Tantiron). Fe mit 12—15 Si. Z. B. I. 14—14.5 Si, 0.25 bis 0.35 Mn, 0.20—0.60 C (gesamt), 0.16—0.20 P, unter 0.05 S, Rest Fe; widerstandsfähig gegen saure Cu-Lsgg. (Eng. M. J. 94. 873; St. E. 1915. 35. I. 224.) — H. 82.23 Fe, 15.51 Si, 0.83 C, 0.57 P, 0.01 S; weiß; D. 6.94; Schmp. 1380—1410; $K_d = 49.3$; K_s um 25% niedriger als bei Grauguß. (St. E. 1914. 34. 933, 1917. 37. 310; Met. Ch. Eng. 1914. 274; C. r. 1918. 166. 815; Coal Age 1921. 924.)

Durofixmetall. Ersatzmetall für Zahntechnik. (Met. B. 1923. 13. 748.)

Durolithmetall. Leg. für Fertigguß. I. zäh, niet- und bördelfähig; K_b = 30. II. hart, für stärkerer Abnutzung ausgesetzte Teile; K_s \sim 33; H_B = 100—110; durch Oberflächenbehandlung soll Schutz gegen Atmosphärilien geboten werden. (Fertigguß G. m. b. H., Berlin-Tempelhof; Z. Met. 1922. 14. 22, 122.)

Duroloid. Weißeisenleg.; gepulvert zum Schleifen. (L. J. Barton, Ir. A. 1922. 784; St. E. 1922. 42. 1790.)

Dysiodlagermetall. 62 Cu, 18 Pb, 10 Sn, 10 Zn; gelbgrau; für hoch beanspruchte Achslager. (K.)

Edelmessing (s. a. Sondermessing). \sim 60 Cu + 40 Zn mit bis 5 Cr, Fe, Mn, V, W. (D.R.P. 228017.)

Egus Nr. 403. 82 Zn, 10 Sn, 5 Al, 3 Cu; weiß; K_d = 30; für Spritzguß. (Präzisionsgußfabr. Gebr. Eckert in Nürnberg.)

Ehrhardts-Metall. 88.8 Zn, 4.4 Cu, 4.4 Sn, 3.4 Pb; weiß; für Lettern.

Einheitsmetall (Einheitslagermetall). 78 Pb, 15 Sb, 5 Sn, ~ 2 Cu.

Einheitsrotguß. 84 Cu, 9 Sn, 6 Zn, 0.5 Cu-P. Reichsbahn.

Einschmelzdraht für Glühlampen. 70-80 Fe, 30-20 Cr. (C. H. Weber, Die el. Metallfadenlampe, Leipzig 1914, S. 383.) S. a. Platinersatz, Eldreddraht, Tintal und Platinoid.

Eisenamalgam. Glänzend weiß; kristsch.; rostet leicht an der Luft. Man reibt fein verteiltes Fe (Limatura ferri alcoholisata) mit HgCl₂ und W. zusammen. Nur als Überzug auf feuerzuvergoldendem Fe erzeugt, indem dieses mit 12 Tln. Hg, 1 Zn, 2 FeSO₄, 12 Wasser und 1.5 HCl gebeizt wird. (Kr.)

Eisenbahnzinkleg., EZL. Nr. 1 [P₄]: 60.1 Zn, 21.3 Sn, 12 Pb, 3.3 Cu, 3 Sb; Nr. 2 [P₆]: 58.2 Zn, 19 Sn, 16.6 Pb, 3.2 Cu, 3 Sb. Eisenbronze. I. 82.5 Cu, 8.6 Sn, 4.5 Zn, 4 Fe. II. (Marke NAF) 57.7 Cu, 39.5 Zn, 1.3 Fe, 1 Sn, 0.3 Pb, 0.2 Al; gelb; zu Lagern. (K.) Eisencalciumsilicium. 69.8 Si, 15.1 Ca, 11.2 Fe, 2.6 Al, 1.1 C, 0.2 Mn, 0.05 S. + Pr. voi8: Lagiornatall basendare in der Stablindustria (K.)

0.05 S + P; weiß; Legiermetall, besonders in der Stahlindustrie. (K.) Eisenkobalt. 26-60 (am besten 35) Co, bis 2 C, 2-6 Si, oder bis 10 W, bis 15 Mo, bis 10 Cr, V u. dgl., Rest Fe; für permanente Magnete. (Z. Met. 1921. 15. 290.) Vgl. a. Festas und KS-Stahl.

Eisenkupfer (s. a. Kupferstahl). I. 99.2 Cu, 0.8 Fe; Schmp. ≈ 1100. II. 66 Cu, 34 Fe; Schmp. $\sim 14\tilde{2}0$. I. L_{sch} = 1.4. II. von großer Härte und Festigkeit; bisher wenig verwendet. Früher wurde Fe dem Cu zugesetzt, um die Härte

zu vermehren. (Kr.)

Eisenkupfermangan. 70 Cu, 30-0 Mn, 0-30 Fe; für el. Widerstände. (Kr.) Eisenkupfernickel. Soll gegen schwache Säuren und Oxd. beständig sein. (W. Hacker, Werkz.-Masch. 1922. 41.) I. Chinesische Leg. 79.4 Cu, 16 Ni, 4.6 Fe (Elsner). II Brownes' Leg. ~ 52 Ni, ~ 44 Fe, 3.6—4.9 Cu. III. 47,8 Fe, 32.6 Cu, 16.7 Ni, 2.9 W (Kr.). IV. 40-52 Ni, 0-40 Fe, 0-40 Cu, > 2 Al. V. 36.3 Fe, 18 Cu, 12 Ni, 3 Al, 1-2 Sn; Neusilberersatz.

Eisenkupfernickelsilicium-Leg. Mit 10 Si; chem. sehr widerstandsfest.

(R. Walter, D.R.P. 435 170.)

Eisenlagermetall. 88.5 Gußeisen, 8.5 Cu, 1.5 Sn, 1.5 Sb; grau; für Lager, durch Zusatz von mehr Sn härter und für große Lager noch besser. (Harts-

korne, Engl. P., 27. 1. 1859; Génie ind. 1860. 145.)

Eisenmangan. Bis gegen 80 Mn (80% iges Ferromangan). I. 79.9 Mn, 14 Fe, 3.7 C, 2.2 Si, 0.2 P + S; II. 81.9 Mn, 10.6 Fe, 6.1 C, 1.2 Si, 0.2 P + S; weiß; bis 20 Mn im Hochofen, bis 80 Mn im el. Ofen hergestellt; Legiermetall, besonders in der Stahlindustrie. (Kr.)

für Eisenbahnräder. Fe mit 17 oder mehr Mn, 1 C; weiß; sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung, auch durch beim Bremsen entstehende Wärme; Vergütung durch langsames Erhitzen auf 1100° und mäßig schnelles Abkühlen.

(R. Schwarz, D.R.P. 297 509.)

Eisenmangannickel. 55—60 Ni, 1—3 Mn, bis 0.4 C, Rest Fe; weiß; bei — 170°: $K_z=80, \ \varphi=40, \ \psi=55$; für Kältemaschinen. Fe ist bei tiefen Tempp. zu spröde; C und Mn sind darauf fast ohne Einfluß, Cr macht hier spröde. (P. Chevenard, Rev. Mét. 1922. 19. 209.)

Eisenmangannickelmessing. Ein Sonderschmiedemessing. I. 54 Cu, 39 Zn, 2.8 Fe, 2.5 Ni, 1.5 Mn, 0.1 Sn, Spur Al; II. 53.9 Cu, 38.7 Zn, 2.9 Fe, 0.4 Pb,

1.8 Mn, Spur Si, 0.3 Al; gelb. (K.)

Eisenmangansilicium (Ferromangansilicium). I. aus dem Hochofen mit 68 Fe, 20.3 Mn, 10.3 Si, 1.3 C, 0.1 P; II. aus dem el. Ofen mit 0.8 Fe, 74.2 Mn, 24.7 Si, 0.3 C, Spuren S + P; Legiermetall in der Stahlindustrie. (K.) Eisenmolybdän (Ferromolybdän).

			•	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
Mo				52.3	52	~ 84	83.8	87.3	75.7	74.1
\mathbf{Fe}				45.6	47.6	13	12.9	6.4	20.4	22.5
\mathbf{C}				1.9	0.3	3.5	3.3	6.3	3.1	3.3
Al,	Si,	P,	\mathbf{S}	Spuren und	0.1	Spuren	Spuren	Spuren	0.7 Cr,	0.1 Si,
•	,	•		0.2 Si		•	•	•	0.1 Si	Sp. S
									Sp. S	• •

Bezeichn.: gewöhnl. raffiniert hochprozentiges Weiß; Legiermetall bei der Stahlerzeugung. (Kr.; K.)

Eisennickel (Ferronickel) (s. a. Nickel- und Invarstahl). I. 48—48—59, 59 Nickel- und C. C. O.2 Mn, 0.1 Cu, 0.1 Si, Spuren As, Ca und Al. II. 97.8 Fe, 428 Nickel- und C. O.9 Cu, 0.2 Si, Spuren P und S. III. 91.8 Fe, 7.2 Ni, 0.4 C, 0.2 Mn, 0.4 Si, Spuren P und S. — Alle weiß; II. von Ontario; III. gut alkalibeständig; als Legiermetall der Stahlfabrikation und zu chem. Geräten. (K.; P. Merica, Ch. Met. Eng. 1922, 24. 375.)

Eisennickelsilicium (Ferronickelsilicium). 47.2 Si, 30 Ni, 15.6 Fe, 2.9 Al, 2.6 Cu, 0.9 Mn, 0.6 Mg, 0.2 Ca; weiß; Legiermetall der Stahlfabrikation. (K.)

Eisennickeltantal. 80 Fe oder Stahl, 10 Ni, 10 Ta; weiß; soll sehr zäh, hart und gut federnd sein. (Siemens & Halske, D.R.P. 282575.)

Eisenphosphor s. Phosphoreisen.

Eisenplatin (s. a. Platinstahl). I. 80 Pt, 20 Fe; weißgrau; rostet nicht; für Magnetnadeln zu Schiffskompassen. II. 50 Fe, 50 Pt; weiß, sehr beständig. III. 90 Fe, 10 Pt; leichter flüssig. (Kr.)

III. 90 Fe, 10 Pt; leichter flüssig. (Kr.)

— mit noch andern Zusäten. I. 62.75 Pt, 16.5 Fe, 16.2 Cu, 1.8 W, 1.5 Co, 1.25 Cd; II. 62.75 Pt, 18 Fe, 16.2 Cu, 1.8 W, 1.25 Cd; III. 62.75 Pt, 18 Fe, 18 Cu, 1.25 Cd; IV. 54.32 Pt, 24.7 Fe, 1.96 Co, 1.77 W; zu unmagn., hoch-

wertigen Uhren.

Eisensilicium (Ferrosilicium). 10—99 Si, Rest Fe. Sog. 12%iges 83.8 Fe, 10.7 Si, 2.3 Mn, 3.1 C, 0.1 S; sog. 75%iges 23 Fe, 75.7 Si, 0.3 Mn, 0.3 C, Spur S + P; sog. 95%iges 5 Fe, 94.8 Si, 0.1 Mn, 0.1 Al, Spur S + P. Weiß bis blauweiß; D. 2.3—7.0; Schmp. 1300—1400; wird von Säuren sehr wenig, außer von HF, und über 50 Si erst stärker von Alkalien angegriffen; rostet wenig, hochproz. nicht; bis 12 Si im Hochofen, bis 99 Si im el. Ofen hergestellt; Desoxydationsmittel in ausgedehntem Maße bei der Stahlfabrikation und zu Kunstguß. Der Gehalt an Si kann bequem aus dem SG. ermittelt werden (vgl. M. v. Schwarz, Diss., München 1912; Ch. Z. 1927. 51. 815). (Kr.; K.)

Eisentantal (Ferrotantal). 42.9 Fe, 34.4 Ta, 19.1 Ni, 3.6 C; weiß; im el.

Ofen; Legiermetall. (K.)

Eisentitan (Ferrotitan, s. a. Titanstahl). I. 42.8 Fe, 45.3 Ti, 0.4 C, 1.2 Si, 0.3 Al, Spuren S und P; II. 42.8 Fe, 42 Ti, 3.2 C, 1.2 Si, 0.3 Al, 0.3 Mg; III. 43.7 Fe, 33.7 Ti, 8.3 C, 14.2 Si, 0.1 Al; IV. 78.5 Fe, 18.4 Ti, 0.7 C, 1.4 Si, 0.7 Al, 0.2 Mn, 0.1 S und P. Weiß; im el Ofen: Legiermetall. (Kr.: K)

0.7 Al, 0.2 Mn, 0.1 S und P. Weiß; im el. Ofen; Legiermetall. (Kr.; K.) Eisenvanadin (Ferrovanadin, s. a. Vanadinstahl). I. 48.5 V, 47.2 Fe, 3.1 C, 0.1 Si, 0.1 Mg, 0.1 Cu, Spuren S und P; II. 50 V, 46.9 Fe, 2.5 C, 0.1 Si, 0.1 Mn, 0.1 Cu, Spuren S und P; III. 52.8 V, 45.9 Fe, 1.05 C, 0.1 Si, 0.05 S und P; IV. 46.2 V, 50.3 Fe, 0.1 C+P+S, 1 Si, 1.3 Al, 0.05 Ca; V. 35—45 V, weniger als je 0.50 C, 3 Si, 0.3 S, 0.10 P; VI. 50—55 (für besondere Zwecke 80—85) V, weniger als je 0.2 C, 2 Si, 0.05 S, 0.10 P, 0.05 As, 1 Al.—III. französisches von Albertville; IV. amerikanisches; V. amerikanisches, Primos Spezial (1924); VI. deutsches der Otavi Minen- u. Eisenbeton-Ges. und Ges. f. Elektromet., Nürnberg. Weiß; im el. Ofen; Legiermetall in der Stahlerzeugung. (Kr.; K.)

Eisenwolfram (Ferrowolfram, s. a. Wolframstahl). Hochprozentiges ≈ 80 W, 20 Fe. I. franz. 72.5 W, 23.4 Fe, 1.8 C, 0.8 Mn, 0.3 Si, 0.1 Al, Spuren S und P; II. 64.7 W, 22.9 Fe, 1.6 C, 0.4 Mn, 0.3 Si, 0.1 Al, Spuren S und P; III. (raffiniert) 87.4 W, 12.1 Fe, 0.4 C, 0.1 Si, Spuren S und P; IV. (Wilson Al. Co. U.S.A.) 83.9 W, 12.2 Fe, 3.3 C, 0.6 Si, Spuren S und P; V. (deutsch) 83.6 W, 15.7 Fe, 0.5 C, 0.1 Si, Spuren S und P; VI. (H. H. Blackwell u. S., Liverpool) 78.8 W, 10.9 Fe, 3.2 C, 1.9 Si, 0.2 S und P; VII. (englisch) 83.90 W, 13.00 Fe, 2.36 Si, 0.56 Mn, 0.08 C, 0.05 Cr. Weißgrau; nur im el. Ofen; als Legiermetall für Schnelldrehstähle. (Kr.; K.) W-Gehalt ist aus SG. zu ermitteln.

Eisenzink (s. a. Hartzink). 80—99 Zn, 20—1 Fe; z. B. I. 97.3 Zn, 2.7 Fe; II. 92.2 Zn, 5.3 Fe, 2.4 Pb, 0.1 Cu, Spuren SiO₂; III. 96.9 Zn, 3.1 Fe; alle weißgrau; IV. 92.3 Zn, 7.3 Fe, grauschwarz; Schmp. 1 Fe \sim 500, 5 Fe \sim 700, 10 Fe \approx 800; L_{sch} \approx 1.4; zum Guß von billigen Kunstgegenständen und als Legiermetall. (K.)

Eisenzinn. 97 Fe, 3 Sn; weiß; für elektrotechn. Geräte. (Nach Rübel, Franz.

P. 429758.)

Elalco Comet. Rostfreier Stahl der El. Alloy Co. mit 30.0 Ni, 5.0 Cr.

Eldreddraht. Etwa 35% Pt-Auflage und Ni-Stahlkern mit Cu-Zwischenschicht; weiß; D. = 10.4; Wärmeausdehnungskoeffizient 0.0000070. Platinersatz für Einschmelzdrähte von Glühlampen. (D.R.P. 263868; C. H. Weber, Die el. Metallfadenlampen, Leipzig 1914, S. 382.)

E-Leg. 76.3 Al, 20 Zn, 2.5 Cu, 0.5 Mn, 0.5 Mg, Fe und Si < 0.2; $\sigma_f = 21.6$ bis 48; $K_z = 37-61.5$; $\varphi = 22-9$. (Z. Met. 1922. 14. 372.)

Elektrisiermaschinenamalgam s. Kienmayersches Amalgam.

Elektrobronze. 16-20 Pb, 6-8 Sn, 4-7 Zn, Rest Cu; im Elektroofen aus Altmetall nach dem Dommeldinger Verf. von Arend erschm. Bleibronze für hoch beanspruchte Lager, besonders Walzwerkslager; K. bis 25. (A. Keßner, Z. Met. 1920. 12. 400.)

Elektron. Weiß; D. 1.75—2, gegossen: K_z 18, φ 5; gepreßt oder gewalzt: K_z 35, φ bis 18; Leichtleg. (Prometheus 21, Nr. 8, 30.) — CM: 98 Mg, 1 Cu; Z 1: 93 Mg, 5 Zn. (E. Weinwurm, Ch. Z. 1921. 42. 379; vgl. a. Hanszel, Z. Met. 1921. 13. 319.) — AZM für Guß, sonst wie Z 1; $\varphi = 3-4$; bis -20° kein schlechter Einfluß auf of und Kz.

	$\mathbf{C}\mathbf{M}$	Z1	\mathbf{AZM}
D	1.74	1.83	1.84
Wärmeleitfähigkeit	0.38	0.32	_
Wärmeausdehnung	0.000027		
sw	0.25	0.24	0.24
Schmp	~ 650	~ 635	630
El. Leitfähigkeit .	21.5 - 22.5	· 16—18	12-13
TempKoeffizient .	0.0038		

Erschm. zweckmäßig in Eisentiegeln, zum Gießen nicht zu stark erhitzen. (Ausführliches in "Weltmarkt" 1920. 290.) — P. V. 1. H. (gepreßt und gehärtet): D. 1.82, K_z 42-44, φ 3-5, H_B 90; AZ gegossen: K_z 12-15, φ 2-4, H_B 44-46. (Maschinenbau 1925. H. 1; M. Preuß, Automobil- u. Motorenlexikon 1925, S. 88.)

Elektroplate. Galvanisch versilbertes Neusilber. Elektrum. I. 75 Au, 25 Ag; II. 51.6 Cu, 25.8 Ni, 22.6 Zn, gelb; III. 80 Au, 20 Ag, grünlich; IV. 75 Au, 25 Ag. I. luftbeständig; zu Schmucksachen, be-

sonders im Altertum; II. neue Legierung. (L.-B.; K.)

Elianit. Säurefeste Fe-Si-Leg. I. 82.4 Fe, 15.1 Si, 0.62 Mn + Ni + Al + C + P + S + Ca + Mg; D. 6.87. II. 80.67 Fe, 15.13 Si, 0.53 Mn, 2.23 Ni, 0.82 C, 0.06 P, 0.03 S; D. 7.14. (C. r. 1918. 166. 815; St. E. 1919. 39, 233.)

Elinvar. Soll verbesserter, Cr-haltiger Invarstahl sein. Z. B. 30 Ni, 14 Cr, 0.5 C,

Rest Fe. (Guillaume, Z. Met. 1921. 13. 290.) Elkonit. 33.3—66.6 W, Rest Cu. Da sich Cu und W nicht legieren, wohl nur als eine Art Stampfleg., Sinterkörper oder Emulsien möglich.

Elo-Auridin. Lagerbronze. Emaillierlot. I. 60.4 Au, 39.6 Ag; II. 54.5 Au, 38.7 Ag, 6.8 Cu; III. 80 Au, 15 Ag, 5 Cu; IV. 68 Au, 25 Cu, 7 Ag; V. 72.9 Au, 20.5 Ag, 6.6 Cu; VI. 75 Au, 20 Ag, 5 Cu; VII. 60 Au, 20 Ag, 20 Cu; VIII. 60 Au, 25 Cu, 15 Ag; I.—VI.

hellgelb; VII. und VIII. grün; IX. 72.5 Cu, 20.25 Ag, 6.75 Au; X. 75 Cu, 16.75 Ag, 7.25 Au; I. streng-, II. leichtfl.; für Goldwaren, die emailliert werden sollen. (Kr.)

Engesterium (Königinmetall). 88.5 Sn, 7.1 Sb, 3.5 Cu, 0.9 Zn. (Rss., 465.)

Engine. 89.4 Cu, 10.4 Sn, 0.2 Zn; gelb; D. ≈ 8.8; Schmp. ≈ 1000; Lager-metall für Kraftwagen, wie Bronze. (K.)

Era-HR-Stahl. Cr-Ni-Stahl; hitzebeständig. (Ch. Age 1927. 16. 506; Korr. 1927. 3. 280.)

Era-Manganstahl. (Met. I. London. 1922. 359; St. E. 1923. 43. 130.)

Erhardts Kriegsbronze. I. 87 Zn, 9 Cu, 3 Al und veredelnde Zusätze; II. 85.7 Zn, 9 Cu, 3.4 Al, 1.4 Pb, 0.4 Sn. (R. 121.) Weiß; D. ≈ 7.2; Schmp. ≈ 450; K₂25; Druckfestigkeit 98; Härte 95 Brinell; Lagermetall, für el. App., weniger beanspruchte Maschinenteile (wie Zahnkränze), gewöhnliche Armaturen, ausgenommen für Heißdampf. (H. Krause, B. H. Anz. 1916, Nr. 142; E. H. Schulz, Z. Ver. Ing. 1922. 66. 39.) Messingersatz auch 89 Zn, 8 Cu, 3 Al oder 90 Zn, 9 Cu, 1 Al.

ERP s. Plasto-Resist.

- Ersatzlot s. Weichlotersatz.
- Eurekadraht. Cu-Ni-Leg. (G. B. Deodhar, Z. Phys. 1924. 21. 247.)
- Eva-Leg. Cr-Ni-Leg. (Ch. Age 19. 158; C. 1928. II. 1815.)

Evans Metallkitt s. Cadmiumamalgam.

Everdur. I. 95 Cu, 4 Si, 1 Mn; säurebeständige Sonderbronze. (Met. I. London 1926. 29. 511.) — II. Nr. 50 der Du Pont Eng. Co. Cu mit 3.5 Si und etwas Mn. (Metallt. 1928. 53. 99; Met. B. 1923. 13. 1420.) Beständig gegen HCl ohne Luftzutritt, gegen Grubenwässer (Rohre, Pumpen), Bleichfil. und NaOH, nicht gegen NH₄OH und HNO₃; D. = 8.15—8.45; Schmp. 1050; L_{sch} = 1.3—2. — Festigkeitswerte:

bei Zimmertemperatur

bei hoher Temperatur

			_							
Everdur	$\sigma_{\rm f}$	K_z	φ	ψ	H_8	H_{B}	t o	K_z	φ	ψ
			*					1	-	1
Sandguß	21.1	35.0	24	35	11		80	51.1	43.5	51.0
geschmiedet	28.1	45.0	54	60			500	42.3	33.0	67.4
warm gewalzt	33.7	51.4	56	53	19	119	750	25.2	25.5	69.4
Blech	39.4	56.2	40				1000	10.2	18.0	71.4
kalt gez. Rohre	42.7	69.0	16		40					
" nachbeh.		45.7	55					1		
•								1		

Excelsior. Widerstandsleg. für Elektrotechnik mit 0.0583 spez. el. Widerstand von C. Schniewindt & Co., Neuenrade i. W. (Meßtechnik 1927. 10. S. XV.)

Fal uner Diamantenlegierung. 60.4 Sn, 39.6 Pb; weiß; D. ~ 8.5; Schmp. ~ 200; zu Theaterschmuck und Spiegeln für gewisse Beleuchtungsapp. (Kr.)

Faßhähnelegierung. I. 78.5 Sn, 19.5 Sb, 2 Ni; II. 80.7 Sn, 17.5 Sb, 1.5 Ni; III. 71.5 Sn, 21.5 Sb, 7 Ni; weiß; ziemlich hart; für Faßhähne; gegen chem. Einflüsse ziemlich widerstandsfest.

Federgold. I. 66.67 Au, 25 Cu, 8.33 Ag; II. 66.67 Au, 22.25 Cu, 11.08 Ag (Wagner); III. 50 Au, 25 Ag, 25 Cu. (Kr.)

Federngold s. Goldfedern.

Federnmetall s. Coopersches Federnmetall.

Feilenbronze s. Genfer und Vogels Kompositionsfeilen.

Feingoldlot. 100 Au; goldgelb; D. 19.33; Schmp. 1064; sehr weich und dehnbar; nur von Cl2 und Königswasser angegriffen; meist wird Feingold des Handels unmittelbar verwendet; früher zum Löten der Platingefäße für H2SO4-Fabriken. (Kr.)

Fentonsche Legierung. 80 Zn, 14.5 Sn, 5.5 Cu; weiß; bildet beim Guß leicht große Kristalle und wird dadurch spröde; man verhindert dies durch niedere Gießtemp. und Umrühren bis zum Erstarren; zu Zapfenlagern. (Sächs.

Ind. Ztg. 1861. Nr. 26; D. 1861. 161. 72.)

Feralun. Gußeisen mit Al und Si. Säurebeständig, besonders gegen H2SO4. (Z. Ver. Ing. 1917. 61. 362; St. E. 1917. 37. 310.)

Fermor (s. a. Allot). Al-Lot.

Ferran. Mit Al plattiertes Fe der Wickeder Eisen- und Stahlwerke.

Ferroaluminium s. Aluminiumeisen.

Ferrobor s. Boreisen.

Ferroboron. 15.4 B, 4.9 Si, 3.3 Mn, 3.1 Al, Rest Fe.

Ferrobronze. Eigentlich eine Art Messing mit geringem Eisenzusatz; s. Aich-, Delta-, Durana-, Olpeametall, Rübelbronze und Sterrometall.

Ferrochrom s. Chromeisen.

Ferrolegierungen s. Eisenlegierungen. Ferron. 50 Fe, 35 Ni, 15 Cr; säurefest. (Metalltechn. 1926. 326.) Ferroneusilber. I. 70 Cu, 20 Ni, 5.5 Zn, 4.5 Cd; II. 66 Fe, 23 Ni, 5 Cu, 4 W; silberweiß; wie Neusilber. (Kr.; K.)

Ferro-Platin. Rostfreier Stahl der Röchling-Buderus A.G.

Ferrosiliciummangan. 70-75 Si + Mn. Gebräuchlichste Sorten aus dem el. Ofen:

o/o	I.	11.	Ш.	IV.
$\dot{\mathbf{M}}\mathbf{n}$	48 - 52	6065	7075	80—85
Si	20-25	25	23	10 - 15
$c \sim$	1	1	1	2
P	0.07	0.07	0.07	0.07
\mathbf{s}	0.02	0.02	0.02	0.02

Handelsübliche Sorten:

°/o	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	$\mathbf{VIII}.$
$\dot{\mathbf{M}}_{\mathbf{n}}$	70.3	74.2	73.5	70.8	61.3	60.0	64.3	49.6
Si	24.6	24.7	24.2	19.8	24.8	31.9	16.3	24.75
C	0.35	0.30	0.65	1.07	0.60	0.49	1.53	0.55
P	0.04	0.02	0.05	0.005	-			0.022
S	0.02	0.01	0.007				_	0.015

Mit mehr als 25 Si werden die Legg. brüchig und zerfallen von selbst, besonders bei höherem P-Gehalt; deshalb findet man nur selten mehr als 30 % Si. (K. Th. Kürten, C. Hütt. 1928. 32. 281.)

Ferrotherm. Hochhitzebeständige Fe-Cr-Leg. von Friedr. Krupp A.G. (Metalltechn. 1926. 256.) S. a. hochhitzebeständige Legg.

Festas. Co-Cr-Fe; weiß; für Messerfabrikation. (Goodwin, Z. angew. Ch. 1918. 31. 567; "Sole", 11. 10. 1918.)

Festelmet all (wie Festas). Co-Cr-Fe; Stellit mit Fe-Zusatz; auch für permanente Magnete. (Met. I. London 1920. 18. 357; Z. Met. 1921. 13. 290.) Firnitlötmittel. Für Hart- und Weichlötung von Al und Al-Legg. (L. Ro-

stosky, D.R.P. 382258.)

Flanschenmetall (s. a. Maschinenbronze). I. deutsch 92.4 Cu, 5.1 Zn, 2.5 Sn, Spuren Fe und Pb; gelbrot. II. franz. 94.3 Cu, 0.1 Pb, 5.6 Sn, Spuren Fe. (K.) Fletchermetall. 95.5 Al, 3 Cu, 1 Sn, 0.5 Pb; weiß; D. \approx 2.8; Schmp. ≈ 650; Leichtmetall. S. a. Al-Lagermetall nach Fletcher.

Flexilisgus. So viel wie Mitisgus, sehr weicher Stahlgus.

Forbes Knopfmetall. 53.5 Zn, 46.5 Cu; weißgelb; D. ~ 8 ; Schmp. ~ 850 . (Kr.) Französisches Gold. Ist Rottombak. I. 90 Cu, 10 Zn; II. 85.5 Cu, 14.5 Zn; III. 86 Cu, 13.4 Zn, 0.4 Sn, 0.2 Fe; goldgelb; D. 8.7, 8.6, 8.6; Schmp. 1050, 1020, 1000; dehnbar und zäh; beim Verschmelzen der Metalle werden auf 100 Cu, 6 Mg, 3.6 NH₄Cl, 1.8 CaCO₃ und 9 roher Weinstein eingerührt; zu Gürtlerwaren, manchmal für Eßbestecke und Geräte. (Kr.)

Frarymetall. 96.75 Pb, 2 Ba, 1 Ca, 0.25 Hg o. a.; Lagermetall mit guter Reibungsziffer; durch Elektrolyse der geschm. Chloride des Pb, Ba und Ca im Eisentiegel auf geschm. Pb-Kathode. (Z. Met. 1921. 13. 482, 1923. 15. 337;

Eng. 1921. 82. 173; Ch. Met. Eng. 1921. 25. 1181.)

Friktionlagermetall (s. a. Maschinenbronze). I. 90 Cu, 9 Sn, 1 Phosphorzinn (5%ig), normal; II. 88 Cu, 8 Sn, 1 Phosphorzinn (5%ig), 3 Zn, normal; III. 78 Cu, 8 Sn, 1 Phosphorzinn (5%ig), 1 Zn, 12 Pb, für mittlere Beanspruchung; IV. 80 Cu, 10 Sn, 2 Phosphorzinn (5%ig), 8 Pb, für starke Beanspruchung; rotgelb; viel für Kraftwagen. (K.)

Funditaluminiumguß. Al mit geringen Zusätzen für Gußzwecke, besonders für Kochgeschirre und Handhaben dafür; weiß; D. $\approx 2.8-2.9$; K_z 15.8; φ 2.2. Z. B. 90 Al, 6 Sn, 2.6-2.8 Cu, 0.1-0.4 Mn, 0.2 Sb. (M. Weitzel, D.R.P. 314 999.)

Funkenzündende Legg. s. pyrophore Legg.

Furtensit. 66.31 Pb, 15.79 Sn, 14.71 Sb, 2.38 Cu, 0.48 Fe; Lagermetall.

Gautschstahlbronze. Zinnbronze mit etwas Fe. K. 22—24.5, σ.10—16.5 bei φ10—21, ψ16—31; E 9200—9950; soll sich für Lager besser als Phosphorbronze eignen.

Gedges Legierung für Schiffsbeschläge (vgl. a. Aich- und Sterrometall). Englisch I. 60 Cu, 38.5 Zn, 1.5 Fe; II. 60 Cu, 38.5 Zn, 1.8 Fe; III. österreichisch von Rosthorn 55.5 Cu, 41.8 Zn, 4.7 Fe; oder IV. 55 Cu, 42.4 Zn, 1.8 Fe, 0.8 Sn; gelb; D. ≈ 8.3; Schmp. ≈ 900; in Rotglut gut schmiedbar; widersteht gut dem Seewasser; zu Schiffsbeschlägen und Propellern. (Kr.; K.)

Gehäuseleg. Al-Gußleg. mit 6—14 Zn, 2—3 Cu; z. B. 90.37 Al, 2.75 Cu, 0.98 Fe, 5.36 Zn, 0.34 Unl.; weiß; D. \sim 2.9; H_B 58—60; s. a. Alneon, Deutsche Leg.

u. a.; für Verbrennungskraftmotoren u. a.

Gelbguß (s. a. Messing). 55-80 Cu, 45-20 Zn; gelb bis goldgelb. (K.)

Genelit. I. Bronze mit viel Graphit (Gen. Electric Co.); II. Lagermetall mit 40 Vol.-% Graphit; III. Zinnlagermetall mit 40 Vol.-% Graphit. (I. E.T.Z. 1922. 825; II. Ch. Z. 1922. 46. 1028, St. E. 1922. 42. 1915; III. Z. Ver. Ing. 1922. 66. 875, Allgem. Automobilztg., 23. 7. 1921.)

Genfer Kompositionsfeilenleg. (s. a. Maschinenbronze). I. 64.4 Cu, 18 Sn, 10 Zn, 7.6 Pb; II. 62 Cu, 20 Sn, 10 Zn, 8 Pb; gelb; von großer Härte. (Kr.)

Germansilver. Galvanisch versilbertes Neusilber. (K.)

Gertlers Magnetstahl. Femit 5.25 W oder Crund 2.5 Al. (Am. P.936330; R.107.) Geschoßmantelleg. 79.7 Cu, 20.2 Ni, 0.1 Sn und Pb, Spuren Fe und C; graugelb; D. ~9; Schmp. ~1200; zu Geschoßmänteln für Kleingewehrmunition. (K.)

Geschützbronze. 88—94 Cu, 12—6 Sn; normal I. 90 Cu, 10 Sn; II. 88.7 Cu, 11.3 Sn; gelbrot; D. ∞ 8.8; Schmp. ∞ 1000; L_{sch} 0.75; meist durch Eintragen von Sn in geschm. Cu, kleine Mengen im Tiegel, große im Flammofen; jetzt fast immer mit P-Cu desoxd.; früher fast ausschließlich für Geschützguß. (Kr.; K.)

Gesenkstahl. I. Fe mit 0.5—0.8 Mn, 0.55—0.65 C, < 0.3 Si, < 0.05 S, < 0.05 P, < 1.0 Ni; $H_B = 196 - 255$; A>1.4.— II. Cr-Ni-Stahl mit 0.3—0.36 C, 0.4—0.7 Mn, < 0.3 Si, < 0.05 S, < 0.05 P, 3—3.6 Ni, 0.6—1.0 Cr; $H_B > 269$; A. = 5.5. (Forg. Heat Treat. 1923. 47; St. E. 1923. 43. 447.)

Gewehrbeschlügebronze. 80 Cu, 17 Zn, 3 Sn; gelb; D. ~ 8.5; Schmp. ~ 980. (K.)

Gewehrläufestähle. Nicht rostende, meist hochwertige Cr-oder Cr-Ni-Stähle von Fr. Krupp, Gebr. Böhler, Poldihütte usw., wie Anticorro, Antinit usw.

Gewichtebronze. 89.5 Cu, 8.5 Sn, 2 Zn; gelbrot; D. ~ 8.8; Schmp. ~ 1000;

für feine Gewichte, meist noch vergoldet oder platiniert. (K.)

Gittermetall. Graphithaltiges Pb-Sn-Sb-Lagerweißmetall des Braunschw. Hüttenwerks, Braunschweig-Melverode, das auch beim Versagen der Schmierung und Heißlauf infolge des Graphitgehalts die Achsen nicht beschädigt und sehr gute Gleiteigenschaften besitzt.

Marke	M	N	н	HK	GK	L	R
H_B (10 mm, 500 kg, 30 sek) . K_d (kg/mm ²)	15.9 13.0	17.5 15.5	22.3 13.0	$25.8 \\ 11.5$	$34.3 \\ 11.65$	$\frac{40.6}{13.3}$	_

(Teilweise nach Schneider, Autordsch. 1921. 20. 153.)

Glanzmessing. 60 Cu, 40 Zn; gelb; D. 8.3; Schmp. 900. (K.) Glievometall. 76.7 Pb, 14 Sb, 7.8 Sn, 1.5 Fe; weiß. (K.)

Glievormetall. 73.9 Zn, 9.1 Sb, 7.1 Sn, 4.4 Cu, 4 Pb, 1.5 Cd; weiß. (K.)

Glockenbronze s. Glockenmetall.

Glockengut s. Glockenmetall.

Glockenmetall (s. a. Schellenmetall). 75-80 Cu, 25-20 Sn; Zn-Gehalt soll nur sehr gering sein; Pb, Ag, Au und Fe sollen fehlen; normal I. 75 Cu, 25 Sn; II. 78 Cu, 22 Sn; gelb, Bruch graugelb; D. 8.8; Schmp. 800; spröde und hart; Lsch 1.54; zu Glocken und Haushaltungsmörsern. (Kr.)

Glühbeständige Legg. Pt mit Ta, W, Mo oder anderen hochschm. Metallen der Gruppe; ferner Nichrom, Co-Cr und andere Ta-haltige nach Siemens &

Halske. (D.R.P. 360 000; Z. Met. 1923. 15. 54.)
Glyco-(Glyko-) Metall. I. Pb+As; für ganz gering beanspruchte Lager, z. B. Steuerwellen u. ä. (Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg.) — II. 85.5 Zn. 5 Sn. 4.7 Pb, 2.4 Cu, 2 Al; für billige Lager. (R. 121.) — III. 82 Sn, 10 Sb, 8 Cu; sehr hochwertiges Lagerweißmetall für höchste Beanspruchungen.

Glycoweißbronze ZD. 84.5 Zn, 6.2 Sn, 4.5 Pb, 3.8 Cu, 1 Sb. (P. Gieren,

Diss., Berlin 1919; E. H. Schulz, Z. Ver. Ing. 1922. 66. 39.)

Goldamalgam. Von wechselnder Zus.; krist. nach einiger Zeit; durch Erhitzen kann Hg vollständig verdampft werden; bei Rotglut wird (im Freien oder unter einer sehr gut ziehenden Esse) auf Au in einem mit Kreide eingeriebenen Graphittiegel die 8-9fache Menge fast sd. Hg eingebracht, gut umgerührt, und in W. gegossen; für Feuervergoldung und als Zwischenerzeugnis bei der Goldgewinnung durch Amalgamation. (Kr.) Goldbronze. I. 90.5 Cu, 6.5 Sn, 3 Zn; goldgelb; D. \sim 8.8; Schmp. \sim 1020;

im Kunstgewerbe und zu Gürtlerwaren, besonders noch zu vergoldenden. (Kr.) II. 90-95 Cu, 8-3 Al, 2 Au. III. 54.9 Zn, 45 Cu, 0.1 Al. (Read; R. 116.)

Golddublee s. Dublee.

Goldeisen s. Goldstahl.

Goldeisennickelplatin (s. a. Platinoid). 60 Pt, 35 Ni, 3 Fe, 2 Au; für Schmuck.

Goldeisenplatin. 60 Pt, 30 Fe, 10 Au; für Schmuck.

Goldeiseisensilber. 85.75 Au, 8.55 Ag, 5.64 Fe, 0.06 C; blaugrau (Wagner).

Gold, elastisches, s. Goldfedernmetall.

Goldfedernmetall. I. 66.7 Au, 25 Cu, 8.3 Ag; II. 25 Au, 50 Cu, 25 Ag; III. 58.8 Au, 22.8 Cu, 14.7 Ag, 3.7 Zn; goldgelb; gut elastisch; zu Federn, besonders zu Füllfedern mit Ir-Spitze. (Kr.; K.)

Gold, französisches (Oreïde) s. französisches Gold.

— grünes (s. a. Goldlegg., farbige). I. 75 Au, 12.5 Ag, 12.5 Cd, grün; II. 75 Au, 16.6 Ag, 8.4 Cd, gelbgrün; III. 74.6 Au, 11.4 Ag, 4.3 Cd, grün; hämmerbar und gut zu dehnen; zu Schmuckwaren, Uhrgehäusen usw. (K. nach Abel, D. 1863. 167. 288, aus London J. of arts 1863. 11.)

— rotes. Au: Ag: Cu = I. 58.33: 12.5: 37.5; II. 58.15: 8.1: 33.45; III. 58.33: 4.2: 37.5; IV. 53: 25.3: 21.7; V. 54.6: 31.8: 13.6; VI. 53: 32.5: 14.5; VII. 50: 37.5: 12.5; VIII. 50: 33.33: 16.67; IX. 43.5: 27.3: 24.2; X. 50: 25: 25. I.—IV. für Schmuckwaren; V. als Weichlot für 18 karätiges Gold; VII.—IX. als Lot. S. a. Goldlote und Goldschlaglote.

Goldimitation. 97.8 Cu, 2 Al, 0.2 Au. (D.R.P. 47380.)

Goldkupfer (s. a. Schakdo). Au: Cu = I. 90:10 für Münzen; II. 75:25, hochrot, bei langsamer Erstarrung der Verb. Au-Cu leicht spröde; III. 66.75:33.25, rot; IV. 62.5:37.5, rot, als Lot; V. 50:50, hochrot, für Schmuck; VI. 33.33:66.67,

hochrot, als Lot. (Kr.)

— sogenanntes (ohne Au, Chrysochalk). I. 90.5 Cu, 7.9 Zn, 1.6 Pb; II. 58.7 Cu, 40.2 Zn, 1.1 Pb; III. 95 Cu, 5 Sn; IV. 90.5 Cu, 3 Zn, 6.5 Sn. 1. und IV. goldgelb, II. gelb, III. orange; D. I. ≈ 8.7, II. 8.3, III. und IV. 8.8; Schmp. I. und III. 1050, II. 900, IV. 1020; an trockener Luft bleibt der schöne goldgelbe Glanz, an feuchter Luft Patina; bei der Herst. im Tiegel werden alle Metalle zugleich eingesetzt, im Flammofen dagegen nacheinander Altmetall, Cu, Sn, Zn; für Goldimitation und Waren, die vergoldet werden sollen. (Kr.; K.)

Goldkupferpalladium (Silberleg.). 37.5 Au, 27.1 Cu, 22.9 Ag, 12.5 Pd; braunrot; Härte wie Eisen, unmagn.; an der Luft unverändert; zu Achsen von

Uhren, Lagern, sowie Rädern von Chronometern. (Kr.)

Goldkupferplatinwolfram. 16.8 Au, 2.5 Pt, 78.7 Cu, 2 W; goldähnlich. Goldkupfersilber. Vielfach sog. gemischte Karatierung; sehr gut säurebeständig: I. 66.67 Au, 26.67 Ag, 6.67 Cu; II. 58.33 Au, 25 Ag, 16.67 Cu; III. 92 Au, 5 Ag, 3 Cu. (Z. Met. 1921. 13. 291.) S. a. Goldlote.

Goldkupfertantal. 0—100 Au, 0—100 Cu, 0—100 Ta; soll hohe D., mech. Festigkeit und chem. Widerstandskraft besitzen. (Siemens & Halske, D.R.P. 284 241.)

Goldlegierungen, farbige.

I. II. Ш. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 33.3 33.350 72.585.750 66.780 85.7 50 - 75Au $\mathbf{A}\mathbf{u}$ 66.7 50 27.533.3 Stahl 20 50 - 2514.366.750 5.7Ag blaß- blaugrau schwefelgrau 8.6 Ag blau hochrot Farbe gelb grün gelb grau D. 15.7 17.211.3 1513.712.714.2Schmp. 1030 1050 1060 1063 1000 950 900 XIV. XV.XVI. XI. XII. XIII. XVII. XVIII. XIX. XX.Au 66.7—85.5 75 74.675 5053 53 60 66.772.8Ag 33.3—14.5 16.6 12.537.5 25.3 32.520 11.46.718.8 9.712.5Cu 21.714.520 26.69.48.4 12.5Cd4.3 \mathbf{Farbe} grün blaßrot hochgrün hochgelb Zu Goldwaren. (Kr.)

Goldlegierungen, federhart, auch nach dem Gießen, Erhitzen, Löten usw. Au, Cu, Sn, Zn, Ni und Bi. (D. Gold- u. Silberscheideanst., D.R.P. 379 149.)

—, gesetzliche. In England 75 Au, Rest Cu + Ag; in Österreich 32.6, 54.5 oder 76.7 Au, Rest Cu + Ag; in Frankreich, Belgien und Italien 92, 84 oder 75 Au; Pforzheimer Goldwaren: gewöhnliche 13—25 Au, feinere 56.2 Au, feinste 58.3 bis 75 Au, Rest Ag und (oder) Cu; verschiedene gemischter Karatierung: v. Schwarz, Metall- und Legierungskunde.

	I.	II.	III.	IV.	\mathbf{v} .	VI.	VII.
$\mathbf{A}\mathbf{u}$	58.3	58.3	58.3	66.6	66.6	7 5	7 5
$\mathbf{A}\mathbf{g}$	25	12.5	4.2	19.5	6.7	14.6	10.4
$\widetilde{\mathrm{Cu}}$	16.7	29.2	37.5	13.9	26.7	10.4	14.6
\mathbf{Farbe}	gelb	dunkelgelb	sehrrot	\mathbf{gelb}	rot	gelb	rötlich
Hente	wird me	aist (vol S 26	(832 11 15	der Goldge	halt in	Tangandteilen	(Tancander

Goldgehalt in Feine = T. F.) angegeben, früher in Grän und Karat:

Grän 7 3.47 10.42 20.84 T. F. 6.95 13.89 17.36 24.31 27.78 31.25 34.73 38.19 Karat 8 10 11 12 T. F. 41.67 83.33 125 166.67 208.33 250 291.67 333.33 375 416.67 458.63 500 15 21 14 16 17 18 19 20 22 23 T. F. 541.67 583.33 624.55 666.67 707.33 750 791.67 833.33 875 916.67 958.33 1000 Zu Schmuck- und Gebrauchsgegenständen. (Kr.)

Goldlote. I. II. III. IV. VI. VII. \mathbf{VIII} . 89 $\mathbf{A}\mathbf{u}$ 75 54.5 50 66.725 33.3 33.3 16.7 7.431.8 33.3 Ag 16.7 50 66.7 Cu 8.33.713.716.7 16.725 66.7583 T. F. Hartlot Weichlot weniger als 583 T. F. Feingold Feingold u.750T.F. u.750 T.F.

IX. 12 Au, 54.7 Ag, 28.2 Cu, 5 Zn für leichtfl.; X. 62.4 Au, 31.2 Ag. 6.4 Zn für gelbes Gold. Zum Löten der Goldwaren auch: XI. 82 Au, 12 Ag, 6 Cu; XII. 75 Au, 20 Ag, 5 Cu; XIII. 75 Au, 19 Ag, 6 Cu; XIV. 75 Au, 17 Ag, 8 Cu; XV. 75 Au, 15 Ag, 10 Cu; XVI. 75 Au, 12.5 Ag, 12.5 Cu; XVII. 75 Au, 14.6 Cu, 10.4 Ag; XVIII. 67 Au, 22.22 Ag, 11.11 Cu; XIX. 72 Au, 20 Ag, 8 Cu; XX. 56.2 Au, 27.1 Cu, 16.7 Ag. (Kr.; L. Sterner-Rainer, Z. Met. August 1921.)

Gold, Mannheimer, s. Mannheimer Gold.

Gold, Mosaisches, s. Mosaisches Gold.

Goldmünzen. Pistolen, ältere deutsche Goldmünzen 89.5 Au, Rest Ag + Cu; Dukaten: österreich. 98.6, ungar. 98.9, holländ. 98.2 Au; engl. Sovereigns 91.6 Au; preuß. Friedrichsd'or 90.2 Au. Nach der Münzkonvention: frühere deutsche Reichsgoldmünzen, österr. 20 und 10 Kronen, franz., belg., ital., schweiz., span., griech., nordamer., chines. Goldmünzen je 90 Au. (Kr.) Goldnickelsilber. 73-80 Ag, 13.5-15 Au, Mo, Woder Platinmetall,

13.5-15 Ni; weiß; als Zwischenleg. wird manchmal eine mit Ni, Fe oder

Al verwendet. (G. Fuchs, D.R.P. 304551.)

Goldnickelwolfram. 75 Au, 10-15 Ni, 10-15 W; von den zu legierenden Metallen wird wenigstens eines in Form einer Zwischenleg. mit Ni verwendet. (G. Fuchs, D.R.P. 304551.)

Goldnickelzink. 75-85 Au, 10-18 Ni, 2-9 Zn. (Nach Davis.)

Gold, Nürnberger, s. Nürnberger Gold.

Goldpalladium. 80 Au, 20 Pd; Schmp. 1370; stahlhart; für zahntechn. Zwecke. (Kr.) Goldpalladiumplatin. 41.7 Pt, 33.3 Pd, 25 Au; weiß; oxydiert nicht im

Munde; für zahntechn. Zwecke. (Kr.) Goldpalladiumsilber. 45 Au, 45 Ag, 10 Pd. (Am. P.; Z. Met. 1921. 13. 291.)

Goldplatin, teilweise mit Ag und Pd.

II. Ш. IV. VI. VII. VIII. IX. Χ. XI. 87.5 - 7533.3 37.5 75 Αu 88 22.316.716.716.7 25 25 Pt 12.5 - 2566.762.52512 66.558.3 66.675 50 41.7 $\mathbf{A}\mathbf{g}$ 11.125216.78.3 2533.3 Pd. III. Schmp. \sim 1500; III., VI.—XI. für zahntechn. Arbeiten; IV. und V. für Elektroden. (Z. Met. 1921. 13. 291.)

Goldschaummetall. 77.8-84.5 Cu, 15.5-22.2 Zn; z. B. 77.8 Cu, 22.2 Zn; goldgelb bis grünlich; D. ~ 8.5 ; Schmp. ~ 1000 ; sehr dehnbar; zu unechtem Blattgold. (Kr.)

Goldschlaglot. Au:Ag:Cu = I. 49.5:22,3:27.2; II. 50:16.6:33.4; III. 43.75:18.75:37.5; IV. 38.9:16.6:44.5; V. 37.5:29.2:33.3; VI. 37.5:33.3: 29.2; VII. 40.9:31.8:27.2; VIII. 38.9:35:26.1.

Goldschmidts Ersatzbronze. 89—87 Zn, 6—7 Cu, 5—6 Al; Messingersatz. Goldschmidts Weißbronze. 90—92 Zn, 5—6 Cu, 2—3 Al, 1 Mn.

Goldstahl. I. 50-75 Au, 50-25 Fe (als Stahl); blau. — II. 80 Au, 20 Stahl; blaugrau. — III. 80 Fe, 20 Au; silberweiß. — IV. 50 Au, 50 Fe; gelbgrau. — V. 91.75 Au, 8.25 Fe; weiß. (Kr., nach Wagner.) Goldvanadin. 80 Au, 20 V. (Z. Met. 1921. 13. 291.)

Goldwismut. 91.75 Au, 8.25 Bi; grün; sehr spröde und unbrauchbar; schon 0,05 % Bi verderben das Gold völlig, weil sich das Bi (spröde), wie beim Cu, an den Korngrenzen abscheidet.

Goldzink. 50 Au, 50 Zn; weich; unveränderlich, aber spröde.

Gongongs (auch Tamtam). Nach dem Namen der Schallinstrumente, die besonders in China aus den Legg. hergestellt werden.

		I.	II.	III.	IV.	V.
Cu		78	71	71.5	74.7	78
		22	24.6	26.4	23.1	_
		_	4 Pb	$2.1 \mathrm{\ Zn}$	1.2 Pb	22 Zn.

Gelb; D. 8.6—8.9; Schmp. 850—950; in dunkler Rotglut schmiedbar. (Kr.; K.) Graphalloy. Cu-, Sn- (oder Zn-) Sb-Leg. mit Graphit; in Amerika für selbst-schmierende Lager. (Z. Dampfk., 15. 10. 1917; Z. Ver. Ing. 1917. 61. 914.) Graphitbearing metall. 67.8 Pb, 16.8 Sb, 14.4 Sn; weiß; zu Lagern. (K.) Graphitierte Lagermetalle (s. a. Genelit, Gittermetall, Graphitbearingmetall, Graphalloy usw.). I. 78.5 Pb, 15.3 Sb, 5 Sn, 0.5 Graphit, 0.2 Ag; II. ebenso, aber 78.8 Pb, kein Ag. (D.R.P. 55697.)

Graues Silber s. japanisches Silber.

Grauguß s. Gußeisen.

Gruneybronze (auch Graneybronze). 75.8 Cu, 15 Pb, 9.2 Sn; gelb; zu Lagern; neigt stark zum Seigern. (K.)

Gu ettiersknopfmetall.

		I	II.	III.
Cu		61.5	61.6	56
$\mathbf{Z}\mathbf{n}$		32	28.9	44
Sn		6.5	9.6	

Bezeichnung: feine mittlere geringe Qualität.

Weiß; zu Knöpfen. (Kr.)

Guillaumesches Metall s. Invarstahl.

Guishibuichi (Guishi-buishi; Viertelsilber; s. a. japanisches Silber). 50-70 Cu, 50-30 Ag; grau; D. 9.4-9.7; Schmp. 930-850; zu Schmuck und Zierat. (Kr.; K.)

Gunmetall (s. a. Geschützbronze). 88 Cu, 11 Sn, 1 Zn; gelbrot; D. ∞ 8.8;

Schmp. ~ 970 ; zu Kanonenrohren und Lagern. (K.)

Gu Beisen (Grauguß, graues Roheisen). 2.9-3.8 C, 0.5-3 Si, 0.3-1 Mn, 0.1 bis 1 P, 0.1 S, Rest Fe; grauweiß; \dot{D} . ~ 7.2 ; Schmp. ~ 1200 ; E = 7500 bis 10500, K_z 12-24, K 70-85, A 8-14; leistet gegen konz. H₂SO₄ und HNO₃ gut Widerstand; im Hochofen erblasen und meist im Kupolofen umgeschm.; zu Gußzwecken in ungeheuren Mengen verarbeitet, z.B. für Geschirre und Öfen, Röhren, Maschinenteile usw. (Hütte [1923] III. 484.)

Halumin. Al mit 2.3 Mn, 2 Ni, 1.48 Cu, 0.47 Fe, 0.09 Si; für Kochgeschirre. (Z. Met. 1926. 18. 58.)

Hamiltonmetall s. Mosaikgold.

Hammoniametall. 64.5 Sn, 32.3 Zn, 3.2 Cu; weiß; Schmp. 352. (K.)

Hard-piston-ring. 78 Cu, 22 Phosphorzinn (5%ig); gelb; für Kraftwagenlager. (K.)

Harlingtowbronze. 55.7 Cu, 42.7 Zn, 1 Sn, 0.6 Fe; gelb; ähnlich dem Aichmetall; D. ~ 8.2; Schmp. ~ 900. (K.)

Hartaluminium. 76.9 Al, 11.6 Zn, 11.5 Mg; weiß. (K.; R.130.) — S. a. Aludur. Hartblei (s. a. Antimonblei). I. normal, IV. nach Karmarsch, VII. vom Harz, IX. von Pribram.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Pb 75 80 90.9 94.181 90 85 86.39.1 25 20 5.919 15 10 13 + 0.7 Cu10.4 9.69.910.7 10.9 10 10.3 10.6 Schmp. 330 300 264290 300 255270 246 IX. 81.2 Pb, 18.2 Sb, 0.4 Sn, 0.2 As + Ni + Fe; D. ∞ 10; Schmp. ∞ 290; grauweiß. Mit 13 Sb ist die niedrigst schm. (246 °) Leg., das Eutektikum, erreicht; > 22 Sb starke Kontraktion beim Erstarren; > 25 Sb sehr spröde. — Sb seigert bei langsamem Erstarren leicht aus und reichert sich an der Oberfläche an. — IV. zu Draht ziehbar. — IV. $L_{sch} = 0.54$. — V. L_{sch} 0.54, K_z 4.5, σ_t 1.45, E 2700, φ 1.2, ψ 2.4; für Druck: σ_t 1.68, K 11.8, E 2860; K_b 7.3, K_s 3.4, h: d = 1. — VI. K_z 5, σ_t 1.5, E 2670, φ 0.8, ψ 1.5; für Druck σ_t 2.2, K_s 1.0 E 2730. K_s 4. K_s 3.6 Example 1.11 E 2730. K_s 4. K_s 3.7 Example 2.12 E 2730. K_s 4. K_s 3.7 Example 2.13 E 2730. K_s 4. K_s 3.8 Example 2.14 E 2730. K_s 4. K_s 3.9 Example 2.15 E 2730. K_s 4. K_s 3.9 Example 2.27 Example 2.28 Example 2.29 E K 11.9, E 2730; K, 8.4, K, 3.6. — Für billige Formen und Modelle, in der chem. Industrie und zu minderwertigen Lagern, sowie Lettern, Gußwaren, Nippsachen und Gebrauchsgegenständen; III. zu Röhren, Armaturen und Akkumulatorengittern. - Nach Beckmann und Rosset ist eine Schnellanalyse durch Best. der D. sehr bequem und auf 1/2 % genau auszuführen; vgl. Abb. 250 (S. 124). (Kr.; K.) Hartbleilager (vgl. a. Weißmetall und Lagermetall). 60-80 Pb, 12-20 Sb, bis 20 Sn, wenig Cu sowie As; z. B. 80 Pb, 12 Sb, 7.5 Sn, 0.5 Cu; weißgrau; D. 9.5—10.5; Schmp. 250—300; $K_z \approx 4$, $\sigma_t \approx 1.3$, $E \approx 2700$, $\varphi \approx 0.5$; für Druck: $K \approx 11$, $\sigma_t \approx 1.6$, $E \approx 2970$; $K_b \approx 7.6$, $K_s \approx 3$; für billige Lager. (Hütte; Kr.; K.)

Hartguß. Gußeisen, das durch Metallformen schnell abgekühlt wurde; z. B. 3.5—3.8 C, 0.5—0.9 Si, 0.3—0.5 Mn, 0.2—0.5 P, 0.1—0.2 S, Rest Fe. Sättigungswert des $C=0.75-0.88=\frac{C^{0/6}}{2}$

(E. Heyn, Hütte, 21. Aufl., S. 653.) $4.26 - \frac{\text{Si}}{3.6.}$

Hartgußleg. 84.4 Cu, 15.2 Sn, 0.4 Zn; gelb; D. 8.8; Schmp. 940; für Maschinenteile, Lager und zu Spiegeln. (K.)
 Hartlote. I. 44 Cu, 50 Zn, 1.2 Sn, 3.8 Pb; D. ≈ 8.2; Schmp. ≈ 800.

II. III. IV. V. VI. VII. Cu 50 60 33.3 54.7 5250 Z_n 50 40 66.745.3 48 45.7 + 4.3 Ag8.1 8.3 7.98 8.1 8.2 Schmp. ∞ . 870 900 800 830 870 850 Bezeichnung: Messing- strengfl. leichtfl. mittel mittel silberhaltig lot streng

Alle gelb; zäh bis spröde; VII. besonders für Gegenstände, die gehämmert, gewalzt oder gezogen werden sollen; durch Verschm. von 8 Messing und 1 Zn erhält man II.; zum Löten von Messing, Kupfer und Eisen; V. und VI. be-

sonders für Gürtlerwaren aus Messing. (Kr.) S. a. DIN S. 189. Hartlote, englische. I. 50.37 Cu, 47.15 Zn, 0.76 Pb, 0.18 Fe; II. 50.49 Cu, 46.83 Zn, 0.88 Pb, 0.18 Fe; III. 65.25 Cu, 32.80 Zn, 0.28 Pb, 0.11 Fe; be-

sonders zum Hartlöten von Stahlrohren für Fahr- und Motorräder.

— nach Wagner. 75 Sn, 20 Ag, 3 Cu, 2 Zn; weiß; Schmp. ≈ 400; für Gegen-

stände, die verzinnt werden sollen. (D.R.P. 275786.)

Hartmetall nach R. Walter (Tübingen, Hartmetallwerke). Co, Cr, W und C mit 1-1.5 Fe als Verunreinigung nach D.R.P. 330707 (?) mit dem Autogenbrenner auf gewöhnlichen Stahl für Schnellschnittzwecke zu Fräsern oder Drehmessern aufgeschm.; soll 50—500 % größere Belastung als Schnelldrehstahl vertragen; sie ist so zu wählen, daß die Schneide auf 500-800° erhitzt wird;

900 bei to: 300 600 500 450 ~ 350 $\mathbf{H}_{\mathbf{B}}$: 560

Hartshones Metall. 88.3 Fe, 8.4 Cu, 1.4 Sn, 1.4 Sb; für Lagerschalen. (Bischoff.)

Hartsilber. I. 94.3 Ag, 3.3 Fe, 1.9 Co, 0.5 Ni; weiß; zu Ketten und Geschmeiden. II. 99.4 Ag, 0.4 Fe, 0.2 Co. (K.)

Hartzink s. Eisenzink.

Heavy. I. 84 Cu, 14.5 Sn, 1.5 Phosphorzinn (5% ig); II. 82 Cu, 12.5 Sn, 4 Pb, 1.5 Phosphorzinn; III. 84.2 Cu, 13.2 Sn, 2.6 Zn; gelb; zu Lagern. (K.) Heckmannkupfer. 86 Cu, 12.2 Mn, 0.8 Ni, 0.6 Fe, 0.3 Zn, 0.1 Si; goldgelb. (K.) S. a. Manganbronze.

Heclastahl. Hitzebeständig; für Turbinen, Laufräder, Zahnstangen für Härte-öfen u. ä. (Eng. 1926. 141. 407; C. Hütt. 1926. 325.) Helmetmetall. 72.5 Cu, 27.35 Zn, 0.1 Pb, 0.05 Fe oder Sn; gelb. (Kr.)

Herkulessonnenbronze. I. 95 Cu, 5 Al; II. 86—89 Cu, 12.5—7.5 Al, 1 bis 2 Pb, 0.5-1.5 Mn; III. 85.5 Cu, 2.5 Al, 10 Sn, 2 Zn; orangegelb; I. D. 8.4; Schmp. 1050; für Obstmesser. (L.-B. und K.)

Herto-Aluminium. Für Löffel und Eßgeräte. (Markenbezeichnung.)

Heuslersche Legg. 1901 wurde von F. Heusler beobachtet, daß Cu-Mn-Legg. magn. werden, wenn man Al, As, Bi, B, Sb oder Sn einführt (vgl. S. 226). Allgemein: Cu mit 9-10 Al und 9-27 Mn. (D.R.P. 144584; R. 118.)

66.663.260.657.2Cu 68.361.558.957.0 54.7 $\mathbf{M}\mathbf{n}$. 28.127.728.227.427.126.526.525.726.5 $\mathbf{A}\mathbf{l}$ 3.68.6 11.1 12.314.6 16.3 17.318.8 5.7Umwandlungs-) 320 - 330210> 300temp. un- schwach 226 Sättigungswert) 340 422430 183 2.5 4 von I, \mathfrak{F}^1 = 150 magn. magn. . . . 52.0 74.1 68.9 79.972.5 70.8 63.4 62.5 76.0 55.0 66.1. 24.0 16.9 16.1 $\mathbf{M}\mathbf{n}$ 17.213.912.4 12.5 11.6 25.0 16.0 30.0 . 24.07.2 $9.0\ 15.0$ 16.715.1 16.7 25.0 12.5 8.0 15.0 Umwandlungs- 110 195 300 260-265 200-210 330 330 510 500 280 345 Sättigungswert von I, \mathfrak{F}^1 = 150 14.5 242 210 6585 96 36

(Z. angew. Ch. 1904. 260; Z. anorg. Ch. 1901. 61. 265).

Hintergießmetall für Galvanos. 94 Pb, 6 Sb; weißgrau; D. ≈ 10.9; Schmp. ≈ 280 ; zum Hintergießen der Kupfergalvanos für Druckstöcke. (K.)

¹⁾ I = magnetische Induktion. S = Feldstärke.

Hitzebeständige Legg. Siehe Hochhitzebest. Legg. und S. 145.

Hochhitzebeständige Legg., hauptsächlich Ni-Cr-Legg. (z. B. Nichrom, Nialit, Nichrotherm) und Fe-haltige (wie Alferon, Ferrotherm u. a.); besonders beständig gegen oxdd. Ofengase; hohe o, und K,; für Guß oder schmiedbar. — Auch Cu mit 7—11 Al ist gut hitzebeständig bis ~ 930° und dient für Glühkisten, Einsatzkästen usw. — Gleichzeitig gut säurebeständig und nicht rostend. - Alitierter Flußstahl ist ebenfalls hoch hitzebeständig.

Höpermetall. Hart gezogene Zinnbronze mit P aus dem Metallwerk Oberspree; K_z 140, φ 1; ausgeglüht K_z 63, φ 72; bei 350° K_z 50, φ 0.8; gegen Seewasser sehr unempfindlich; Verw. ähnlich Bronzen.

Hohenzollernbronze. Cu, Al, Ni, Fe, Mn; K_z = 70—80; φ 25—12; gut schmiedbar; beständig gegen Säure und Seewasser; für Achsen zu Salzwasserpumpen, Ventilkegel, sehr hoch beanspruchte Schrauben an Schiffsmaschinen usw. S. a. Aluminiumbronzen.

Hombergs Legierung für Zeugdruck. 58.5 Sn., 31.3 Pb., 10.2 Bi; weiß; für Druckwalzen. (D. 1863. 167. 289; aus Bl. Soc. Enc. 1862. 649.)

Hoyles Metall. 46 Sn, 42 Pb, 12 Sb; weiß; zu Lagern. (K.)

Hoyt-Lagermetall. 93.11 Sn, 4.24 Sb, 2.70 Cu, 0.11 Fe; bleifreies hochwertiges englisches Lagermetall.

Huerco. Al-Lot von C. Peicher, Duisburg.

Hüttenzink.	$\mathbf{Z}_{\mathbf{n}}$	Pb	Fe	\mathbf{Cd}	\mathbf{C}
	I. 96.27	3.33	0.10	0.3	_
I	I. 99.05	0.27	Spur	0.23	
П	I. 98.67	0.91	0.17	0.16	_
$\mathbf{I}_{\mathbf{Z}}$	7. 99.17	0.68	0.14		0.03
7	7. 94. 47	2.39	0.14	Spur	
\mathbf{V}		1.56	0.10	0.28	_
VI	I. 98.18	1.70	0.06	0.06	

(E. Pfann, Die Unters. von galvanisch- und feuerverzinktem Eisen, Wien 1914.) Huron-Metall. Verschiedene Al-Legg., meist mit Mg. (D. Metw. I. 1926. 93.) Husmannmetall. 73.7 Zn, 11.1 Sb, 10.6 Pb, 4.4 Cu, 0.2 Zn; weiß. (K.) Hyb-Lum (erste Silbe nach dem Erfinder Hybinette). Al mit 2% Ni und Metallen der Cr-Gruppe; D. 2.73; el. Leitfähigkeit 43-50 % der des Cu; sehr korrosionsbeständig; veredelbar, besonders für Tiefziehbleche geeignet. (Am. P. 1579 481; Ch. Z. 1928. 52. 860.)

Illium. 60.6 Ni, 21 Cr, 6.4 Cu, 4.7 Mo, 2.1 W und je 1 Mn, Si, Al, Fe, mit Spuren C, B, Ti; Schmp. ≈ 1600; Platinersatz; wird von 25% ig. HNO₃ kaum angegriffen; für Kalorimeterbomben. (S. W. Parr, J. Am. Ch. Soc. 1915. 37. 2515; Z. angew. Ch. 1916. 29. II. 318; Korr. 1926. 2. 110.)

Indilatanstahl. 36% iger Nickelstahl, ähnlich dem Invarstahl. Ingot (Ingotmetall). Flußeisen. (K.)

Injektionsamalgam (s. a. Blei-, Wismut-, Zinnamalgam).

	\mathbf{Bi}	\mathbf{Sn}	${ m Pb}$	$\mathbf{H}\mathbf{g}$	Schmp.	ErstPunkt
I.	53.4	18.7	17.2	10.7 .	$70.\overline{5}$	60
II.	46.1	16.2	28.5	9.2		
III.	54.0	18.5	16.5	11.0	70.5	60

Weiß; zur Injektion von tierischen Geweben. (Kr.; K.; nach C. Opt. Mech. 1889. 129.)

Instrumentenbronze (s. a Maschinenbronze). Satz 82 Cu, 13 Sn, 5 Zn; Analyse 82.1 Cu, 12.8 Sn, 5.1 Zn; gelb; für phys. Instrumente. (K.)

Invarstahl (kurz Invar; s. a. Eisennickel). 35.7 Ni, 64 Fe, 0.3 C; allgemein: 35—38 Ni, 0.3—0.5 C, Rest Fe; weiß; Schmp. ~ 1450 ; unmagn.; naturhart; K_z 70-80, φ 25-35, ψ 40-50; rostet nicht; besonders zu Uhrenteilen, phys. Instrumenten, wie Kompaßgehäusen bei Unterseebooten, zu Ventilen von Ex-

plosionsmotoren usw. (Kr.; Mars, Spezialstähle, S. 359.) Iridiumplatin. I. 95—80 Pt, 5—20 Ir; z. B. 89.4 Pt, 10.4 Ir, 0.2 C; weiß; D. 21.6; Schmp. ~ 1800; sehr geringe Wärmeausdehnung; sehr wenig von Säuren angegriffen, selbst Königswasser ohne stärkere Einw.; zu Normalmaßstäben und -Gewichten, Geräten für chem. Laboratorien und Abdampfschalen für H.SO.-Fabriken, zu Thermoelementen, phys. Instrumenten, früher auch zur Auskleidung der Zündlöcher von Geschützen. II. 90 Ir, 10 Pt; zu Thermoelementdraht. (Kr.)

1874 wurden von Deville 250 kg der Leg. für die franz. Normalmaßstäbe hergestellt; sie enthielten genau: 89.440 Pt, 10.370 Ir, 0.060 Rh, 0.006 Fe, 0.130 Cu.

Ironac. 84 Fe, 13.16 Si, 1.08 C, 0.78 P, 0.77 Mn, 0.05 S; D. 6.71; säurebeständig, besonders gegen H,SO, und HNO, (C. C. Carnell, Ir. A. 1916. 182; St. E. 1917. 37. 310, 1919. 39. 233; C. r. 1918. 166. 815.)

Izett-Flußeisen (-stahl). Sonderflußstahl in vier Festigkeitsstufen (I-IV) für Dampfkessel, Rohre, Nieten (auch kalt geschlagene) und Schrauben, mit sehr geringer Alterungsempfindlichkeit. (Friedr. Krupp A.G.)

Jacksons Metall. $Cu: Zn: Sn = 1.60-66.6:31-35:1.5-5.2; \Pi. 71.1:$ 27.7:1.2; III. 70.3:26.9:2.8; IV. 70:27:3; V. 71.1:24.4:4.5; VI. 63: 35.6:1.4. Gelb; D. ≈ 8.5; Schmp. ≈ 900; walzbar; H wesentlich von der Zinnmenge abhängig; aus Messing durch Zinnzusatz; für Bleche (Schloßbeschläge) und Preßwaren (Fahrradglocken). (Kr.)

Japanbronze. I. 95.7 Cu, 3.7 Sn, 0.5 Hg, 0.1 Au; II. 85.2 Cu, 4.7 Sn,

10.2 Zn; rotgelb. (K.)

Japanische Kupfergoldleg. 95.7 Cu, 4.2 Au, 0.1 Ag.

Japanisches Glockenmetall (Karakane).

	$\mathbf{C}\mathbf{u}$	\mathbf{Sn}	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	${f Fe}$	${f Pb}$
I.	62.5	25.0	9.4	3.1	
II.	60.5	18.5	6.0	3.0	12.0
III.	60.6	18.2	6.1	3.0	12.1
IV.	69.0	17.3	3.5		10.3
\mathbf{v} .	71.4	14.3	_		14.3

Gelb; in Japan zu Glocken. (Kr.; K.)

Japanisches Messing. 66.7 Cu, 33.3 Zn; gelb; D. \sim 7.9; Schmp. \sim 930. (K.) Japanisches Silber (s. a. Guishibuichi). 50 Ag, 50 Cu; D. ∞ 9.7; Schmp. ∞ 850; meist durch Sieden in einer Lsg. von Alaun, CuSO4 und Grünspan grau gefärbt; besonders in Japan zu Kunst- und Gebrauchsgegenständen. (Kr.; K.) Judenfolie. 98.6 Sn, 0.9 Pb, 0.4 Cu, 0.1 Fe; weiß; D. ~ 7.4; Schmp. ~ 230; K_z ≈ 3.5-4; zum Verpacken von Nahrungs- und Genußmitteln, gleich Zinn-

Kaisermessing (Aluminiummessing). Ein Sondermessing. I. 60 Cu, 20 Zn, 20 Al; II. 60—68 Cu, 27—32 Zn, 1.5—8 Al; III. 64—70 Cu, 27—33 Zn, 1—4 Al; gelb. (K.; R. 116.)

Kaiserzinn s. Kayserzinn.

Kalit (s. a. Calit). > 10 Al, 20 -45 Ni, < 2 Ti; weiß; Schmp. 1524; $H_B = 286$; $K_b = 25$; hochfeuerbeständig; besonders für Glühkästen und Retorten bis zu 1290°; Wärmeleitfähigkeit 25% der des Fe. (Gén. 1922. 301; St. E. 1922. **42**. 1660.)

```
Kanonenbronze s. Geschützbronze, Kanonengut
  Kanonengut
                         I.
                                   \Pi
                                            \PiI
                                                       IV
                                                                  \mathbf{v}
                                                                           VΙ
                                                                                     VII
    Cu
                        901
                                  894
                                            909
                                                      893
                                                                 88 6
                                                                           908
                                                                                     88.9
    \operatorname{Sn}
                         99
                                   89
                                             9.1
                                                      107
                                                                 107
                                                                            9.2
                                                                                     10.4
                                   1 4 Zn
                                                                  07 Fe
                                                                                      05 Zn
                                   02 Pb
                                                                                      0 1 Pb
                                                                                      01 Fe
                        neu
                                   alt
                                            neu
                                                       alt
                                                                von 1813 neu
    Bezeichnung
                                                                                    schwei-
                          französisch
                                              preußisch
                                                                   russisch
                                                                                     zerisch
                        \mathbf{v}\mathbf{I}\mathbf{I}\mathbf{I}
                                  \mathbf{IX}
                                             X.
                                                      \mathbf{XI}
                                                                 XII.
                                                                          \mathbf{XIII}
                                                                                     XIV.
    Cu
                        77.2
                                 932
                                            712
                                                      93
                                                                932
                                                                          952
                                                                                     909
    \operatorname{Sn}
                         44
                                   5 4
                                            274
                                                       55
                                                                 5.1
                                                                            48
                                                                                      8.9
    Fe
                         12
                                   1.4
                                             14
                                                       15
                                                                 17
                                                                                      02
                        13 2 Pb
                        5.0 \text{ Zn}
                         von Cochin-
                                                            neu
                                                                        von 1464 von 1907
   Bezeichnung
                            china
                                                  chinesisch
                                                                              turkisch
   D \sim 88-89; Schmp \sim 1000; K_z \sim 25-40; für Kanonenrohre (Kr; K.)
 Karakane s japanisches Glockenmetall
 Kassiterin. 89 5 Sn, 5.6 Sb, 4.2 Cu; weiß; für Küchengeräte. (Fermum.)
Kayserzinn 92 98 Sn, 5 44 Sb, 1 58 Cu; für Hausgeräte
Keenes Metall. 75 Cu, 16 Ni, 2.8 Sn, 2 2 Zn, 2 Co, 1.5 Fe; Silberersatz.
Keils Bronze 91 Cu, 6 Zn, 2 Sn, 1 Pb; für Schmucksachen (Rss.)
Keirs (James) Patentleg 54 Cu, 40.5 Zn, 5.5 Fe; gelb; zu Schiffsbeschla-
   gen (Engl. P. 1240, 10 12 1779; Pract Mech J, Mai 1863. 52)
Ketosstahl 0 5 Cr, 0.5 N1, 0 88 C, Rest Fe; für Lehren. (Forg. Heat Treat. 1922;
   St E. 1923 43 134)
Kienmayersches Amalgam 50 Hg, 25 Sn, 25 Zn; weißgrau; leicht zu
  pulvern, durch Zusatz von Talg wird grobe Kristallbildung verhindert; im gut schließenden Glas aufzubewahren; durch Verreiben von feinen Zn- und Sn-Spänen mit heißem Hg, Zusatz von etwas Talg; für Kissen von Reibungs-
   elektrisiermaschinen (Kr; D. 1863. 167. 76; nach P 117 527)
Klischiermetall
                               I.
                                          II.
                                                        Ш.
                                                                      IV
                                                                                V.
         Pb
                             46 1
                                         222
                                                        32.5
                                                                      50
                                                                                 5
                             33.2
                                         222
                                                       48
                                                                      36
                                                                               80
                             20 7 Cd 55 6 Cd 10 5 Sb, 9 Bi 14 Cd 15 Bi

ablaerschiedene
  Weiß; Schmp. II 105; zur Herst. von Klischees, V. auch für Zeugdruckwalzen.
  (\mathbf{Kr}\;;\;\mathbf{K}\;)
Knieß' Lagermetall 42 Pb, 40 Zn, 15 Sn, 3 Cu; weiß. (L-B; D 1860.
  158; nach Württ Gewbl 1860. 42)
Knopfmetall (s. a. Guettiers Knopfmetall und Platine).
                                       II.
                                                 Ш
                                                             IV.
                                                                        V.
                                                                                  VI
     Cu
                           992
                                      842
                                                 20
                                                              43
                                                                       465
                                                                                  55
     \mathbf{Z}_{\mathbf{n}}
                            0.8
                                      158
                                                 80
                                                              57
                                                                       53
                                                                                  45
     Farbe
                            rot
                                    gelbrot
                                                werp
                                                            weiß
                                                                    gelbweiß
                                                                                gelblich
                        \sim 88
                                       85
                                                  76
                                                               8
                                                                        8 1
                                                                                   8.2
    Schmp
                        \sim 1080
                                     1010
                                                  700
                                                            840
                                                                        860
                                                                                   880
    Bezeichnung
                               Lüdenscheider
                                                         Birming-
                                                                     Forbes
                                                                                Parsons
                                                           ham
  (Kr; K; D 1862, 166 427, nach Tissier aus Technologiste 1862 348 und
  Pol. C 1862. 1337.)
```

Knopftombak 97 Cu, 2 Zn, 1 As; rotgelb; D \approx 88; Schmp \approx 1050 hammerbar

Kobalteisen 80-40 Fe, 20-60 Co, mit 0 5-20 W, 0,2-15 Mo, 0.3-10 Cr oder V und 2-6 Si; für gute Magnete.

Kobaltın (-e oder auch -a), 50 Cu, 20 Co, 15 Zn, 5 Sn.

Kobaltkupfer. I 90—95.3 Cu, 47—10 Co, für Preßglasformen (D.R.P. 34137); II 60—75 Cu, 40—25 Co (R.); III. 50 5 Cu, 48.2 Co, 1 Ni, 0.3 Fe

Kobaltmagnetstahl (s. a. Magnetstahl, erfunden von P. R. Kuehnrich) 15 Costatt (wie üblich) 5.5 W; dadurch steigt die Koerzitivkraft von 60 auf 250. (Nach Darwin & Milner in Sheffield; Ir. A 1922 725)

Kobaltmessing Der Magnetismus wachst mit dem Co-Gehalt. (L. Guillet, Ch Met. Eng. 1921 24. 439)

Kobalt palladium silber. 70 Ag, 25 Pd, 5 Co; Pt-Ersatz für Elektrotechnik. (Z. Met. 1921 291.)

Kobaltschnellstahl. I. Iridiumstahl von Becker in Willich II 52.15 Fe, 30 Co, 12 W, 35 Cr, 2 V u. 0.35 C, der Carpenter Steel Comp., Reading, V St A III. 3-7 Co, 12-20 W, 2-6 Cr, 0.5-2 V, 0.1-2 U, Rest Fe, der Midvale Steel Comp. (Z. Dampfk 30 11. 1917; Z Ver Ing. 1917. 61. 996.)

Kobaltsilicium I. Mit > 23 Si; säurebeständig. (DR.P 387398.) — II. Comit mehr als 32 Si; ein Teil des Cokann durch W, V oder Cr ersetzt sein; sehr säurebeständig (D.R.P. 407017.)

sehr saurebeständig (D.R.P. 407017.) Kobaltzirkon. 70—98 Co, 30—2 Zr; stahlharte Gußleg von hoher Widerstandskraft gegen Sauren, Alkalien und Oxd. (D.R.P. 344172.)

Koerzit. 18 Co, Rest Fe + Cr + W; Magnetstahl; Koerzitivkraft K 145; Remanenz R 10650; $K \times R \times 10^{-3} = 1544$

Kolbenleg. 13 2 Cu, 0.53 Fe, 0.18 Zn, 0.36 Unl., Rest Al. $H_B = 82$ S a. Leichtmetallkolbenlegg auf S 206.

Kolbenringmetall (Perking Brass)

		Cu	\mathbf{Sn}			
Ι	hart	. 762	23.8			
II.	weicher	80	19.8	0.2 Pb		
III	\mathbf{weich}	65	81	12 5 Sb		
IV	weich	3.3	66	7.5 "	0.3 I	re .
V	m_1ttel	84	3.3	85 Pb	4.5 S	Sb (Satz)
$\nabla \mathbf{I}$	27	84.1	33	8.3 "	43	" (Analyse).

I, II, V., VI gelb; III. und IV. weiß; D I. 8.8; Schmp. I 820 (K, IV. nach D 1862. 164. 72)

Koltschugaluminiumleg Al mit Ni, Cu, Mn und Mg, veredelbar, Kz vergütet 44 4, φ 22; Kz kalt bearbeitet 60 (W Butalow, Rev Mét 1925. 22 426, Z Met. 1925 17 403)

Komposition. Allgemeine Bezeichnung für Lagerweichmetalle

Kompositionsfeilen s. Genfer und Vogels Kompositionsfeilen sowie Maschinenbronze für Feilen.

Kompositionsrakeln 85 Cu, 10 Zn, 5 Sn; gelb; von großer Federkraft, nur bei schnellem Abkühlen gut hammerbar, sonst grau und sprode; widersteht gut atzenden Farben (D 1862. 163 463; J prakt Ch 85. 98)

Kompounddraht s unter C

Konstantan I 60 Cu, 40 Ni; II 50 Cu, 50 Ni; weißgrau; Schmp \approx 1280; spez el Widerstand 0 49 \times 10⁻⁴; Temp-Koeffizient — 0 03 bis + 0 05 \times 10⁻³; Thermokraft gegen Cu 40 Mikrovolt für 1 °. (K Baedecker, El. Erscheinungen in metall. Leitern, Braunschweig 1911. 46) Zu el Widerstanden und Theimoelementen mit Cu. (Kr)

Konstruktal, Nr 2 ähnlich Duralumin, Al mit Mg, Si und Mn; Nr. 8 mit Mg und Zn, Kz bis 60, φ 7. (Th. Goldschmidt, Metalltechn. 1926. 56 Korkmetall. 99.5 Mg, 0.5 Zn; weiß; 1). 1.762 (Willot, Ch. N. 1909, 100). 16 Kosmosleg. 65 Cu, 35 Zn, Spuren Fe und Sn; ist reines Messing für die Zal technik. (Met B. 1923. 13. 748.)

Kriegsbronze (s. a. Aluminiumlegierungen). 91.6 Zn, 4.6 Cu, 2.5 Al, 0.9 0.4 Fe; weiß; D. ≈ 7; Schmp. ≈ 400; für Achslager. — 1916: 75.4 10.7 Sn, 7.9 Cu, 6 Pb; für Achslager. - Rot-Siegel: 94 Zn, 4 Cu, 2 Al. Grun-Siegel: 92 Zn, 6 Cu, 2 Al. — Gelb-Siegel: 89-90 Zn, 8-9 Cu, 2 Al. 1917: 95 Zn. 4 Cu, 1 Al. Alle als Messingersatz. S. a. Erhardts Kriegsbroi - Andere. I. 91-93 Zn, 4-5 Cu, 2 Al, 1-2 Pb (R. 120); II. Zn

7-8 Cu, 3 Al, 1-2 Pb; III. 92 Zn, 5 Al, 3 Cu (R. 121); IV. 90 Zn, 5 5 Cu (Am. P. 901014), für Guß; V. 87.5 Zn, 6.25 Al, 6.25 Cu (L.-1 S. a. die Zn-Legg.

Kriegsmetall (1915, Elefantenmarke). 91 Zn. 4 Cu. 3 Sn. 2 Pb; mind wertiger Messingersatz; sonst für Lager und weniger beanspruchte Zal

kranze.

Kruppin. 30 Ni, Rest Fe; el. Widerstandsmaterial mit spez. el. Widersta 0.85 Ohm bei 18°.

K-S-Seewasserleg. Al mit bis 3 Mg, 3 Mn and 0.5 Sb; für Gaß besond 2.5 Mg, 0.5 Sb; für Knetbearbeitung (z. B. Blech und Draht) 0.5 Mg, 2.5; K, Sandguß 13, Kokillenguß 19, hart gewalzt 32; φ entsprechend 1.3, 3, 1; ¢ Kokillenguß: $\sigma_{\rm e}$ (0.03% Grenzo) ~ 9 ; E 6670; K_d 65; A 0.42; H_B 73; D.1 (R. Sterner-Rainer in Fa. Karl Schmiedt, Neckarsulm, Metalltechn. 1926 54

K-S-Stahl (s. a. Magnet- und Kobaltmagnetstahl). 35 Co; für permanente A gnete mit höchster Leistung; Koerzitivkraft (K) 203; Remanenz (R) 91; $K \times R = 10^{-3} = 1853$.

Künzels Bronze s. Phosphorbronze nach Künzel.

Kuppers Patentweichlote. I. 88.9 Pb, 7.5 Sb, 3.6 Sn; H. 83.3 1 9.8 Sb, 6.9 Sn; III. 78.0 Pb, 7.0 Sb, 15.0 Sn. Kugelmessing. 90 Cu, 10 Zn; goldrot; D. 8.7; Schmp. 1040. (K.)

Kulmitzleg. Cu-Mn; für el. Widerstände; K. 45-50; E 12000 + 20 el. Leitfähigkeit 7.86 ± 0.08; Temp.-Koeffizient 0.000008. (E. Lax. Z. M **1921. 13**. 75.)

Kunstbronze s. Statuenbronze.

Kupalblech. Mit Al plattiertes Cu-Blech. (Verein, Silberhammerwe) Hetzel & Co., Nürnberg, Al. 1927. Nr. 21. 7.)

Kupferamalgam. 20-90 Cu, 80-10 Hg; z. B. l. 30 Cu, 70 Hg; H 36 C 64 Hg; III. 86.4 Cu, 13.6 Hg (Wiener Metallkitt); krist, sehr fest, läßt s prägen und walzen; wird in sd. Wasser weich und knetbar, erhärtet aber na 10 st vollkommen und läßt sich gut poheren; je größer der Cu-Gehalt, de härter; an trockener Luft gut haltbar, durch H₂S schnell schwarz, von W. u verd. Säuren meht angegriffen; durch Red. fein verteiltes Cu-Pulver wird i HgNO₃-Lsg vermeben, heißes W. zugesetzt und mit dem Pistill weiter geriebe zum Abformen und Kitten (bei 80-90°) von Gegenständen, die nicht gelö werden konnen, früher zu Zahnplomben, die giftig sind und leicht schwi werden. (Ki)

Kupferbronze. 98 8 Cu, 1.0 Sn, 0 2 Pb, Spur Fe; rot; D.8.8; Schmp, ≈ 1080 (1 Kupfereisenmangannickel I. 70-45 (u, 20-50 Fe, 5 10 Mn, 10-2.5. weiß; H 82.1 Cu, 15 Mn, 2.3 Ni und 0 6 Fe; für el Widerstünde (K Ghersi 1911)

Kupfereisenmangannickelvanadin. 67.8 Ni, 28 Cu, 2.5 Mn, 1.5 F, 02 ähnlich dem Monel-Metall. (Z. Met. 1921, 13, 290.)

Kupfermagnesium. 90-10 Cu, 10-90 Mg; z. B I 90 Cu, 10 Mg, gelb; II. 80 Cu, 20 Mg, hellgelb, bis 70 Cu weiß, dann gelb bis rötlich; III. 10 Cu, 90 Mg, weiß; Schmp I. 730, II 790, III. 600; niedrigstes Eutektikum bei 30 Cu, Schmp. 485; mit 10-70 Cu sprode; zerfällt nach emiger Zeit an feuchter Luft schnell; Legiermetall (Kr.; K.; L-B.; nach Boudouard)

Kupfermangan (Cupromangan, Mangankupfer) Haufig noch mit Al, Zn, Sn,

Fe, Pb, S1, Ni

1X. 47 8 Cu, 13 1 Mn, 39 1 N1; X. 85 Cu, 12 Mn, 3 Fe; XI 83 Cu, 12 Mn, 5 N1; XII. 83 Cu, 13 Mn, 4 Ni; XIII. 84 Cu, 12 Mn, 4 Ni; XIV. 72 2 Cu, 24.8 Mn, 3 Ni; Schmp. I. 880; gelb bis grauweiß; im el. Ofen oder durch Verschm von Cu mit Manganoxyden und C im Tiegel; Legiermetall für Manganbronzen, VII unmittelbar für Kolbenstangen IX.—XIV für el Widerstande K : L-B

Kupfermangannickelzınk 65 Cu, 20 Mn, 10 Ni, 5 Zn; von hoher Zerreißfestigkeit, auch als Zusatzleg. (Kr.)

K upfermangannickelzinn. 60 Cu, 20 Mn, 10 Ni, 10 Sn (Kr)

K upfermangansilberlot. I 64 Cu, 25 Mn, 9 Ag; II. 58 Cu, 25 Mn, 17 Ag (Japing)

Kupfernickel (sa. Konstantan, Nickelin, Monel- und Blankometall) 12-75 Ni, 88-25 Cu; z B

I 75 Cu, 25 Ni; weiß; Schmp ≈ 1220; deutsche (früh) u belg \ Scheide-II 88 , 12 ,; gelblich; 1160; amerikanische munzen; gut walz- und pragbar; an der Luft gut bestandig; durch V. d M. oder in Amerika im Hochofen aus den Erzen; besonders zu Scheidemünzen (Kr; K) III. 79 Cu, 15 Ni, 4 Fe, 2 Mn; IV 64 Cu, 35 Ni; V. 60 Cu, 40 Ni; für Forderbänder, Kondensatorrohre, Münzen, Dampfturbinenschaufeln (P D Merica, Ch. Met Eng 1921. 24. 559; O. Lasche, Z Ver Ing. 1918. 62 605.) (IV u V. nach F Orme, Eng 1923 115. 524.)

K upfernickelplatin s Legg für Uhrenbestandteile

K upfernickelplatinzink; auch mit Silber I 37.8—39 Cu, 31 67—32 5 Ni, 25 24—26 Zn, 5 26—2 7 Pt II. 68—90 Ni, 9.3—12 7 Zn, 4—31 Cu, 1.5—6 Pt. III. 36 Cu, 30 Ni, 24 Zn, 5 Pt, 5 Ag; I. u III. für Schmuck; II Zusatzleg zum Weißfarben von Au (Richter & Co., DRP 267299.) — IV 56.4 Cu, 18 1 Pt, 9.1 N1, 9 1 Ag, 7 2 Zn; goldahnlich. — V. 45 4 Cu, 18 2 Pt, 9 1 Ag,

9.1 Ni, 18 2 Messing. — VI 5 Pt, 5 Ag, 30 Ni, 60 Messing
K upfernickelstahl I 68 8 Fe, 22 Ni, 9 Cu, 0.2 C, Spuren Mn, Si, P und S; weiß; K_z71; φ 42 5 — H 45 Ni, 35 8 Fe, 19 Cu, 0 2 C; K_z 64.8; φ 35.
(G H Camer, Am Soc Test Mat, Z Ver Ing 1910 54. 1957.) (K.)

Kupfernickelsilberzink (s. a. Silberleg nach Mousset)

Gelblich; ziemlich hart; wird beim Gebrauch unschon; früher in der Schweiz zu Scheidemünzen. (Kr.)

Kupfernickeltitan 88.2 Cu, 98 Ni, 2 Ti (Bensel.) Kupfernickelwolfram I 78 Ni, 20 Cu, 2 W; II 75 Ni, 15 Cu, 10 W; III. 50 Ni, 45 Cu, 5 W; säurebeständig, mit hohem el. Widerstand

Kupfernickelzink (s a. Neusilber) Wie Neusilber. (L.-B)

 $L_{\rm sch}~2~02$ 62 Cu, 16 N₁, 22 Zn; 2 05 II. 23 57 20 26 222.03Ш 52IV46 36 18 1.93

Kupferpalladıumsılber Auch mit Au, Ni, Pt oder Rh

72 Pd 65 Ag 15 Au 05 Pt 18.5 Cu I. Π 7218.5 7 2 N₁ 0.5Ш 70 4 25 1

Weiß; unmagn, hart und zah wie Stahl; luftbeständig; zu Bestandteilen feiner Uhren (L.-B nach Paillard, D.R.P. 38445.)

Kupferpanzerstabl s Monnotmetall.

Kupferphosphor s Phosphorkupfer

Kupferphosphorsilber. 95 Cu, bis 5 Ag, etwas P; rot; Schmp ≈ 1050; zum Schweißen von Cu; Ag macht weniger brüchig als Sn oder Zn (C Canzler und R Samesreuter, Düren, DRP 284840)

I. 81 2 Cu, 18 8 Pt II. 75 , 25 , goldähnlich; Schmp ~ 1150 (Coopersches Gold);

Fe in den Legiermetallen gibt einen sproden König; für Schmuckgegenstände, zu Metallspiegeln und optischen Geräten. (Kr)

Kupferplatinsilber I 50 Pt, 37 5 Ag, 12.5 Cu; II 54 Pt, 32 Ag, 14 Cu; III 65 5 Cu, 32 Pt, 2.5 Ag. I. weißgrau, III goldähnlich; unverändert an der Luft und gegen Tinte; zu sehr widerstandsfahigen Schreibfedern, die manchmal noch Os-Ir-Spitzen erhalten (Kr)

Kupferplatinzink I 577 Pt, 385 Cu, 38 Zn; II 666 Pt, 29.2 Cu, 42 Zn; III 292 Pt, 666 Cu, 42 Zn; goldgelb; luftbeständig; zu Schmuckgegenstanden, optischen Spiegeln, Geräten und Fassungen (L-B.; nach Bischof, 298, und Hiorns, 403)

Kupfersilber (s a Niellosilber). 78 Cu, 22 Ag oder 81 Cu, 19 Ag als Emaillierlot — Für Münzen: alte deutsche Reichsmark, österr Gulden, griech. 5, 1, ½, ¼ Drachmen, span Pesetas, alte russ. 1, ½, ¼ Rubel, nordamer 50, 25, 10, 5 Cents aus 90 Åg, 10 Cu; franz Franken, schweizer 2, 1, ½ Franken, ital 5, 2, 1, ½, ¼ Lire aus 83 5 Åg, 16 5 Cu; engl. Schilling aus 92 5 Åg, 7.5 Cu, holland. 2½, 1, ½ Gulden aus 94 5 Åg, 5.5 Cu; schwed, norweg, dánische 2, 1 Kronen aus 80 Åg, 20 Cu; türk 20, 10, 5, 2, 1, ½ Piaster aus 83 Åg, 17 Cu; portugies. Milreis und brit-indische 1, ½, ¼, ⅓ Rupien aus 91.7 Åg, 83 Cu; dán. ⅓ Spezies aus 67 9 Åg, 32 1 Cu; neue deutsche Reichsmark, ⅙ Spezies und russ ⅙, ¼ Rubel aus 50 Åg, 50 Cu; dán. ⅓ Spezies aus 37 5 Åg, 62.5 Cu

Für Silberwaren:

	I.	Π	\mathbf{III}	\mathbf{IV}	V
$\mathbf{A}\mathbf{g}$	78	81 2	92.5	80	95
Ag Cu	22	18 3	7.5	20	5
\mathbf{D}	10 17	103	10 4	$10 \ 2$	10 5
\mathbf{Schmp}	800	820	900	810	930
Gebräuchlich in	Preußen, Sachsen, Braun- schweig	Bayern, Österreich	England	Frankreich Belgi	

Weiß; zu Tisch- und Luxusgegenständen (Kr.)

upfersilberzink. I 50 Cu, 283 Ag, 21.7 Zn; weiß; als Lot. II 83.5 Ag,

9.3 Cu, 72 Zn; weiß; gut dehnbar; zu Münzen. (K.; Kr)
upfersilicium (Cuprosilicium). 90—40 Cu, 10—60 Si; z. B 543 Si, 389 Cu, 67 Fe, 01 C, Spuren von Al, S, P; weiß; als Legiermetall gutes Desoxydationsmittel (Kr; K)

upferstahl (s a Eisenkupfer) 96 Fe, 4 Cu; weiß; Schmp ~ 1520; leicht rotbrüchig; für widerstandsfähigen Guß, Panzerplatten, Geschosse und Kalanderwalzen empfohlen, doch wenig verwendet. (Kr.) Fälschlich wird die Silicium-bronze manchmal Kupferstahl genannt. — Neuerdings weicher Flußstahl mit rd 0.2 Cu; dreimal so rostbeståndig wie ohne Cu

upferstahldraht s. Bimetalldraht

upferwismut 99-98 Cu, 1-2 Bi; angeblich für englische Feuerbüchsen; Bi verdirbt das Cu, weil es an den Korngrenzen sich abscheidet und so das Schmieden und jede Warmbearbeitung verhindert.

upferzink (s a Messing, Rotguß, Zinklagermetall).

		1	II.	III.	IV.	∇ .	VI.	VII.	\mathbf{VIII}	\mathbf{IX}
$\mathbf{C}\mathbf{u}$		95	90	84	80	70	67	64	50	10
\mathbf{Z} n		5	10	16	20	30	33	36	50	90
Farbe		rot-	orange	gelb-	gelb	gelb	hell-	rot-	gelb-	weiß
		gelb		rot	_		\mathbf{g} elb	gelb	grau	
\mathbf{D}		8 8	8.7	8.6	8.4	8.2	8 1	8 05	7 9	7.4
Schmp	2	1060	1040	1010	995	945	930	920	870	580
$\mathcal{L}_{\mathtt{sch}}$				2 17			1 62-1.97	1 97		

An trockener, H₂S-freier Luft gut haltbar, an feuchter unschöne Patina; zu den verschiedensten Zwecken; I, II und III. zu Tombakguß, Blech und Draht, IV.—VII zu Messingblech und Drahtwaren sowie feinem, VIII. zu minderem Guß; gehören zu den verbreitetsten Legierungen (Teilweise nach L.-B)
- weiter legiert, z B. Rübelbronze (s a diese) mit 48 Cu, 37 Zn, 10 Ni, 3 Mn, 2 Fe, 2 Al. (Allgem D Metallw., Berlin-Oberschoneweide, D.R P 406770)

Lupferzinkzınn (s. a. Lagermetalle aus Rotguß; Maschinen- und Statuen-

bronze)

	$\mathbf{C}\mathbf{u}$	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	\mathbf{Sn}	Pb	Farbe	\mathbf{L}_{sch}
Ι	81	1.5	17.5		$\operatorname{\mathbf{gelb}}$	1.50
II.	89	1.5	9.5		orangerot	1.47
III.	82	12	6		gelb	1.30
IV.	43	81.2	145	1.7	weiß	1.02
V.	2	52	46	1	**	0 73
$\nabla \mathbf{I}$	87	8	3	2	orange	1.76
VII.	868	2	9.8	14	orangegelb	1 47

Lagermetall ım Maschinenbau; zu Kunstguß (L-B)

Lupferzinn (s. a. Bronze, Glockenmetall, Kanonenmetall usw.).

	I	П.	\mathbf{III}	IV	V	$\mathbf{v}\mathbf{I}$	VII	VIII.
$\mathbf{C}\mathbf{u}$	95	90	88 7	81	75	61	50	10
Sn	5	10	113	19	25	39	50	90
Farbe	rotlich	orange	gelb	gelb	graugelb	grau	grau	weiß
D	88	8.8	8 8	8.8	8.8	9(Max) 8.5	75
Schmp \sim	1050	990	980	890	800	730	640	420
L _{ch} .	17	0 8—1.4	0.75	15	1.54			

Reine Cu-Sn-Bronzen früher, auch in der Bronzezeit, viel verwendet Kupferzinnamalgam. 923 Sn, 6.3 Hg, 14 Cu; weiß (K.)

Lagerbronze für Walzwerkslager, 1. normal: 87 89 t'n. 10 11 5 030 Zn; II. Sonderbronze: 87.05 Cu, 10.24 Sn, 249 Ni, 028 Fe: 111 Ble bronze: 87.45 Cu, 11.19 Sn, 2.59 Ph, 0.46 Sn, 030 Fe. Durch Erhohung d Pb- und Verminderung des Cu-Gehalts werden die Gleiteigenschatten non verbessert (E Deckert, Rev. Fond. mod.; Metallwirtschaft 1927, 201.)

Lagermetalle Nach Dunlevic und Jones. 52 Zu, 46 Sa, 10 Cu, 04 S weiß. (Kr.)

- nach Griffiths. Sn-Pb-Cu-Basis. (Trans. Inst. Marine Fing 35 180; Hutt. 1927, 346.)
- nach C Haßler. (D.R.P. 297291, 300 917.) 1. 1725-56 Pb. 215-24 8 5 15.2-57 Zn, 4-4.8 Cu. II. 12.2-60.8 Pb, 21.9 25.6 Sn, 21.4 60.8 2 4-4.8 Cu; weißgrau; III. 25-65 Zn, 17.4-26 4 Sn, 11 48 Pb, 2.3 3.1 5 2.6-6.6 Cu; weiß; zur Herst, eine Reihe von Vorlegg nötig
- nach E. Johnson. 87 Cu, 7.9 Sn, 5.1 Zn; rot
- L. C.: 84-86 Zn, 12 Sn, 2-4 Cu.

- nach Parson. 68 Sn, 28 Zn, 2 Pb, 2 Cu; weiß

- aus Rotguß. Nach den Materialvorschriften der deutschen Arngsmari von 1908 wurden folgende Ansprüche gestellt:

Cu Sn Zn K,	eichnum	18 . 88 . 12	85 11 4 18 4	D 80 8 6 20 15 45	86 10 4 20 10 30	F 87 8.7 4.3 18 15	11 11 20 10 20	H 88 8 4 20 15 45	J 190 7 3 20 15	K 91 7 20 20 20 45	1. 91 5 1 20 20 45
Für .		Lage direk	ı. grö- r Bere t Lager	, Dincki	mit ' metal geg	en, die Weiß- l aus- ossen den	große lager	Wel- len- böcke	Bo- don- ton-	Terle hart 3	şı lota t
I. III. IV. V. VI. VII VIII. IX.	Cu 74 73,5 84 80 82 77 82 84 75	Sn 10 9.5 15 16 10 10.2 18 16 20	Zn 9 9.5 1 8 5.1 5	Ph 7 7.5 2 7.7	2 Sh) 	de	, help , fran	all Bal r Bal iz Ne Star	almen, lmen, udbala stsbalu	
XI XII XIII. XIV XV XVI XVII. XVIII. XIX XX	80 77 88 90 82 88 78 80 83 85	12 8 10 10 16 8 10 12 11 14 2	2 2	12	I P-Zii I , 2 ,) an (5"c	für	lænks Krafte auttler starke kleme große	nsylv. I [1] Innger Vagen Lage	ona R Bresla olager, astung	n; ,

. verschiedene Lager;

	$\mathbf{C}\mathbf{u}$	\mathbf{Sn}	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	$\mathbf{P}\mathbf{b}$	für	verschiedene	Lager;
$\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{I}$	85.5	12.8	1.7		27	79	n
XXII	83 7	8.8	7.5		77	79	27
XXIII.	745	9.5	8.9	7.1	77	79	77
XXIV.	84	8	_	8	77	77	77

Lagermetalle nach E Schmidt 86 Cu, 16 Sn; rot

45-50 Cd, 45-50 Zn, 10 Sb; weiß - nach Siemens & Halske (Kr: DRP 176886.)

- siliciumhaltige, nach C Haßler (DR.P 297290, 310507, 312335). Weißgrau

${ m Pb}$	Sn	Sb	Cu	Si
I. 65—85	49-149	62 - 22.4	0.96 - 4.4	0.03 - 0.09
II 522—82.3	2.4 - 304	44 - 18	07 - 48	0.04 - 0.43
III. $78-92$	4.2 - 14	18 - 41	05 - 4.5	0.02 - 0.16
IV 48-91	42 - 37	27 - 21	0.15 - 2.6	0.008 - 0.3

- nach v. Stelba 72.4 Cu, 47 Sn, 29.9 Zn, 1.5 Pb, 05 Fe; gelb. Oder: 86.3 Cu, 6 Sn, 5 Zn, 27 Mn; rotgelb

- nach Stephenson. 795 (79) Cu, 7.5 (8) Sn, 5 Zn, 8 Pb; gelb. (Größtenteils nach Kr; K.; L-B.) (Vgl. a Dudley, J Franklin I. 1893; D. 290. 84; L-B, 129; E Heyn und O. Bauer, Mitt Matprfg. 1914.)

- verschiedene (s. a Weißgußlagermetalle; vgl. Prakt Masch 1921. 54. 437) 50 Cu, 25 Sb, 12.5 Pb, 12 5 N1, besonders für schnellaufende Dynamowellen. (Die Werkzeugmaschine, 11 7. 1918; Z Ver Ing. 1918. 62 519)

Laiton s Messing

Laschenmetall. 78.1—81 4 Cu, 75—10 Sn, 65 Zn, 46—4.8 Al. (R 117.) Lautal Leichtleg mit Al (mehr als 93), Cu, Si (Zus nur in engen Grenzen schwankend); weiß; D. 27-2.8; nach mech Bearbeitung durch Wärmebehandlung vergütbar, K, 38-43, φ 23 - 18; durch nachfolgende Kaltbearbeitung kann K, auf 60 bei $\varphi \sim 4$ gebracht werden; E 6000—7000; el. Leitfähigkeit 22—25; soll gegenüber anderen Al-Leichtlegg sehr widerstandsfähig gegen Korrosion, auch gegen Seewasser sein; gut durch schneidende Werkzeuge, Schmieden, Pressen, Ziehen usw bearbeitbar. (V Fuss, Vortrag bei der Leichtmetalltagung der D Ges. für Metallkunde in München, 22 11 1924)

— fur 4 Cu 2 S₁, Rest Al (Werbeblatt Lautal); D. 2 75; Schmp ≈ 650;

	$\mathbf{K}_{\mathbf{z}}$	φ	$\mathbf{H}_{\mathtt{B}}$
Sandguß, unveredelt	12 - 20	bis 4	55 - 60
" veredelt	16 - 25	4	65—7 0
Kokillenguß, unveredelt	17 - 25	10	6680
, veredelt	20 - 30	10	90-110
Blech, Draht, Schmiedestücke, veredelt	38 - 42	18-23	90 - 120

Leddelmetall für Automobilbau 90 Zn, 5 Cu, 5 Al

Legierung A, Y usw siehe A-Leg., Y-Leg usw.

- 31 Amerikanische Gußleg. mit 82 Al, 3 Cu, 15 Zn. (Z Met 1921 13; T. **Z**. 154)

- 195 Al-Guß mit 4—5 Cu und bis 2.5 Fe, Si, Mg und Zn. (Am Soc Test. Mat, Abt B. 2; Z. Met 1927 19 125)

— 17-S-Leg. 35—5.5 Cu, 05—0.75 Mg, 05—08 Mn, 0.67 Fe, 0,33 Si, Rest Al. Duraluminähnliche Leichtleg (P. G. Zimmermann, Met I, New York 1923. 21. 471)

Legierung. 17-S-Leg. extra. Lagerweißmetall. 78 Sn, 12 Sh, 6 Ph. 4 Cu; weiß; Schmp. 241; für Dampfturbinenlager bis 100° bewährt; Vorleg. aus 4 Cu, 12 Sb und 39 Sn; in dieser Reihenfolge zusammengeschm. in eisernen Kokillen zu 13 mm dicken Platten vergossen, dann erst mit 39 Sn legiert und vergossen. (D. W. Kaiser, Röhren-Ind. 1914. 163.)

— nach E. Allbaugh und J. Coup (D.R.P. 273978). 69 13 Cu, 14 81 Ni, 8 64 Zu, 3.7 Al, ≈ 3 Sn, 0.58 Pb, ≈ 0.3 P, 0.06 Fe; weiß; K, soll ≈ 150. Torsionsfestigkeit ≈ 220 kg mm² sein. Neusilberart von großer Festigkeit und

Dauerhaftigkeit.

nach d'Arcet. I. 50 Bi, 31.3 Pb, 18.7 Sn; weiß; Schmp. < 115. II. 90 Sn, 10 Cu; weiß; D. 7.5; Schmp. 420; zum Löten gesprungener Glocken (Roy)

- nach Blandy. 48.5 Ag. 36.8 Sn, 14.7 Au; für Edelamalgam mit 50 Hg zu Zahnfüllungen.

- nach Robertsons. 50 Ag. 33.33 Sn. 16.67 Au; zu Zahnplomben, mit derselben Menge Hg vermischt als Amalgam.

- für el. Schmelzsicherungen s. Schmelzsicherungen.

- für Uhrenbestandteile.

	\mathbf{Pt}	Cu	Ni	andere Metalle
I.	62.8	18	18	1.2 Cd
II.	62.8	16.2	18	1.2 , 1.8 W
III.	62.8	16.2	16.5	1.2 , 1.8 , 1.5 %
IV.	54.3	16	24.7	1.2 , 1.8 , 2
v.	0.5	18,5		72 Pd, 6.5 Ag, 1 Rh, 1.5 Au
VI.	().5	18,5	2	72 7
VII.	-	25	1	70 . 4

Züh und hart wie Stahl; gegen Magnetismus unempfindlich; ('d wird erst zugegeben, wenn alle anderen Metalle fl. sind; für feine Uhren (Kr)

Leichtflüssige Legierungen (s. auch Lipowitzsches, Newtons, Roses und Woods Metall bzw. Leg.).

Of TTIE	110000	TIT C DESTY	DAM. HOK!	•				
		I.	11.	111.	IV.	v	VI	VII.
Cd		0,8	10.2	7.0	13.1	6.2	7.1	6.7
Sn		4.2	14.3	14.8	13.8	9,4		_
Pb		4.9	25.1	26.0	24.8	34.4	39.7	43.4
Bi	5	0.1	50,4	52,2	48.8	50.0	53 2	499
D.		9.685	9.725	9.784	9.765	-	10.563	10,732
Erst	arrp. 6	5.5	67.5	68,5	68.5	76.5	89,5	95
		Bi	Sn	(^{1}d)	Ph	Schmp.	1)	
	VIII.			34.5	27.6	~ 75°		
	IX.		33,3	16.7		~ 95		
	Χ.			111		~ 95		
	X1.		25	25	Regions	~ 95		
	XII.		12.5	12.5	25	\sim 65.5	9.7	
	XIII.		16	12	12	~ 65.5	A	
	XIV.			7 1	12.9	~ ×2	10.7	
Nach	Haue:		Se	hmp.		Sel	131131	
		$\operatorname{Cd}_2\operatorname{Pl}$	$_{7}\mathrm{Bi}_{1}$ 9	5,0	- Եվ բել	3i, Sn. 68	€5	

Cd₁Ph₁Bi₁Sn₁ 68.5 Weiß; schon in heißem W. fl.; zu gewissen Sicherheitsstöpseln und Abgüssen von Formen, die nicht stark erwärmt werden können, manchmal auch als Lot (Kr.; K. Heine, Ch. Z. 1906, 30, 1139; L.-B., 61.) (Vgl. a. D. 1862, 108; J. Frankl. I., Januar 1862, 61.) Leichtlegierung A. s A-Leg. — S a. Lautal. - L 5: 84 Al, 12-15 Zn, 2-2 5 Cu; $K_z = 20.3$. Sehr ähnlich der Deutschen Leg. 2 L 5. — 85 Al, 13 Zn, 2 Cu; wie die Deutsche Leg. (Z. Met. 1927. 19. 315) Leonische Drahte. Cu-Seele mit Ag-Hülle oder Ag-Seele mit Au-Hülle; jetzt auch Pd statt Ag als Hülle, wodurch Bestandigkeit gegen H2S erreicht wird. Früher 20-40 g Ag für 1 kg Cu bei 005-0.08 mm Auflage, jetzt 0.02-0.04 mm Auflage aus Pd. Letternmetall (s a Lynotyp-, Monotyp-, Schrift-, Stereotypmetall) I. II. Ш IV. ٧. VIIPb . 58 93 55 50 69561 552Sb197 227 26 4 30 2818.8 8 22 Sn 91 20.2 $22 \ 1$ 15 15 Cu 1.7 1 Elekdauer-Standardfeines haftes tro-Bezeichnung englisches type type franzòsisches $\mathbf{v}\mathbf{m}$ IX. X \mathbf{XI} 2 $\mathbf{P}\mathbf{b}$ $^{2-4}$ 60 60 3 Cu Sb2-4 Cu 25 Sb 5.4 Sb 6 6-9 Sn 15 34.6 89 $\mathbf{Z}_{\mathbf{n}}$ 89 - 93Bezeichnung nach Erhardt feines für Noten \mathbf{XIII} XV. XII. XIV XVI. XVII. Pb76970 60 55 55 **59 5** Sb154 20 2530 179 18 20 Sn 10 20 15 11.8 N_1 4.87.7 $\mathbf{B}_{\mathbf{l}}$ 12 2 Cu 48 nach Krupp Bezeichnung nach Krupp XVIII XIX. $\mathbf{X}\mathbf{X}$ XXI. XXII $\mathbf{P}\mathbf{b}$ 60 82 75 80 6 25 Sb14.823 20 4 Cu 15 32 2 Sn90 Zn feines für Bezeichnung für gewöhnfür Lettern Stereotypie liches Stege Weiß (Kr; K) Levalloy Für Al-Leichtkolben und Kokillenguß (D. Metw. I 1926. 93.) Lichtenbergmetall 50 Bi, 30 Pb, 20 Sn; weiß. (K) Lipowitzsches Metall 50 Bi, 26 7 Pb, 13 3 Sn, 10 Cd; weiß; Schmp. \sim 70; hammerbar und gut biegbar, gut zu drehen; zu Tierabgüssen, als Lot für Zinn, Blei und Britanniametall. (Kr.) Lithalium Duralumin ahnlich, Mg durch Li ersetzt. (D Metw. I 1926 93.) Lithiumbronze. Vermutlich ein Edelmessing; $K_{r} = 38-70$, σ_{R}^{2} von K_{r} ; $\varphi = 5 - 45$; $H_{\varphi} = 15 - 55^{\circ}$ (Z Met 1921 13. 291) Lokomotivkolbenmetall. 885 Cu, 9 Zn, 25 Sn; goldgelb. Ist Rotguß. (K) Lokomotivmetall 89 Cu, 96 Sn, 14 Pb; gelbrot; D \infty 8.8; Schmp \infty 980; Lagermetall für Kraftwagen; in Amerika gebrauchlich (K.)

Lokomotivstopfbüchsenleg für Überhitzerlokomotiven s. Stopfbüchsenleg Lokomotivzylinderstopfbüchsenmetall I 80 Pb, 12 Sn, 8 Sb; II. 65 7 Pb, 18 8 Sn, 15.4 Sb, 0 1 Zn, Spur Cu; weiß. III 83 3 Sn, 11 1 Sb, v. Schwalz, Metall- und Legierungskunde

5 6 Cu; weiß; Schmp. 242; Vorleg aus 1 Cu, 2 Sb und 6 Sn zu dünnen Platten gegossen, zu 9 Tln von dieser 9 Tl. Sn legiert, zu 15 mm dicken Platten gegossen. Mehr als 18 kg sollen nicht gleichzeitig geschm werden. (D. W. Kaiser, Röhren-Ind. 1914. 163) (K)

Lot s. Aluminium-, Cadmiumzinn-, Hart-, Schnell-, Weich-, Zinnlot; Lot-

antimon, Lötquecksilber, Lotzinn usw

Lotantimon. 865 Pb, 13.5 Sb; weiß; D 10.4; Schmp ≈ 250; billiges Ersatzlot in Kriegszeit; die Lötung hält nicht besonders fest. (W. Stockmeier, Minden.)

Lötbronze. Cu mit wenig Sn ($\sim 4-6\%$); rotgelb; $K_z = 20-28$; $\varphi = 22-12$; K_b = 30-40; besonders für Flanschen an Cu-Röhren und zu Anschlußstücken,

die hartgelötet werden sollen.

Lotquecksılber Pb und Hg; weißgrau; D. ≈ 116; Schmp. ≈ 310; Ersatzlot in Kriegszeit zum Loten von Zink. (Hoveler und Dieckhaus, Papenburg.) Mit höchstens 10 Pb, in Kriegszeit bis 60; Lötzinn für Konservenbüchsen sonst hauptsächlich 2 Sorten mit 63 Sn., 37 Pb und 50 Sn., 50 Pb. Vgl. Sicker-, Schnell-, Weichlot

Lucero. Cu-Ni (Electrical Alloy Co; W A. Dyes, Z Met 1921, 13. 290.) Lüdenscheider Knopfmetall s Knopfmetall (Lüdenscheider) und Platine Lurgi(lager) metall. Pb mit etwa 2-3% Ba. (Z Ver. Ing. 1920. 64. 19;

Czochralski-Welter, Lagermetalle, Berlin 1920) Lutecin (Lutezin). 80 Cu, 16 Ni, 2 Sn, 1 Co, 0.5 Fe, 0.5 Zn; neusilberartig. Lynit Al-Cu-Leg.; gegen schwache oder verd. Säuren gut beständig; für Schleudertrommeln. (Ch. Met. Eng. 1926. 33 623; Korr. 1928. 4. 184.) Lynotypmetall. 83 Pb, 5 Sn, 12 Sb; weiß; Letternmetall. (K.)

Machts' Yellowmetall. I. 72 Cu, 28 Zn; II. 66 Cu, 34 Zn; III 56.9 Cu, 43.1 Zn; dunkelgoldgelb; D \sim 8.4, 82; Schmp. \sim 960–890; sehr zäh; heiß schmiedbar; Messing für feinen Guß. (Kr.; K)
Mackenziemetall. 70 Pb, 17 Sb, 13 Sn; Lagerweißmetall. (Rss.)

Magnalit. Al, Cu, Mg, Ni; meist in Kokillen vergossen. (D. Metw. I 1926 93.) Magnalium (s a. Aluminium agnesium). I für Bleche 70-98 Al, 30 bis 2 Mg; II für Guß 85-88 Al, 12-15 Mg; weiß; D. 24-27; Schmp I. 650 bis 400, II. ~ 570; kalt walz- und gut polierbar; in Schalen gegossen K, bei 10 Mg 30, 20 Mg 42, φ 10, Festigkeit bei 2—10 Mg wie Messing; in Sand gegossen K_z 12—21, gewalzt K_z 20—25, gepreßt K_z 37—50, φ 5—10; an trockener Luft gut haltbar; Herst. duich V. d. M unter Luftabschluß oder nach DRP 121802 unmittelbar durch Elektrolyse von Carnallit; zu phys Instrumenten, optischen Fassungen, photographischen App. und Gebrauchsgegenständen. (Kr; K.; L-B; nach L Mach, D.R.P 105502 und 113935; vgl a. Miethe, Sitzb. Gew. 1900. 93; Diegel, Verh. Bef. Gew. 1901. 277.)

- spiegel 333-625 Al, 37.5-667 Mg, weiß; D ∞ 2; Schmp ∞ 460; leicht polierbar; gut an der Luft haltbar; wie Magnalium hergestellt; zu

leichten optischen Spiegeln. (Kr; D.R P 110178)

-, strengflüssig 88-55 Al, 2-30 Mg, 10-15 Sb, manchmal noch Cu, W, Cr und N1; weiß; D \approx 2.6, Schmp > 900; nur weißglühend zu vergießen; an trockener Luft gut haltbar; Sb unter Al geschmolzen, Mg zugesetzt; wie Magnalium, aber auch bei höherer Temp. (Kr; DR.P. 107868.)

Magnesium, technisch

Kokillenguß Steigender Guß Sandguß K. 124 11.510.75 5 (The Foundry 1924. 96; Gieß. 1924. 526.)

Magnesiummehrstoffleg. (s a. Elektron) Mindestens 60 Mg, bis 40 Ca, oder bis 20 Tl, oder bis 10 Lı oder Be, oder mehrere dieser Metalle und ein Zusatzmetall (nämlich bis 5 Al oder bis 5 Cu oder bis 3 Zn oder bis 2 eines Metalls der Eisengruppe oder mehrere dieser Metalle bis zur angegebenen Höchstmenge) (Chem. Fabr. Griesheim-Elektron, D.R.P. 361086; Z. Met. 1923. 15. 54.)

Magnesiumzink. 92 Mg, 8 Zn.

			Kokıllenguß	Steigender	Guß	Sandguß
K_z			17.0	15 0		14.3
φ			3	4		4

Magnetische Leg. Mehr als 71 Ni, 4 Cu, Rest Fe und Mn; hohe Permeabilität bei geringen Magnetisierungskräften (D.R.P. 434758.)

Magnetisierbare Legierung Kupfermangan mit mindestens 3, meist 10 %

Al, Sn, As, Sb, B, B. (F. Heusler, DRP 144587.)

Magnetmetall. 90.8 Fe, 53 W, 25 Al, 07 C, 0.8 Mn, 0.2 Cr, 0.2 Si,

Spur S u P; für permanente Magnete. (K)

Magnetstahl (s a. Kobaltmagnetstahl, K-S-Stahl). I Japanischer K-S-Stahl: 30-40 Co, 5-9 W, 15-3 Cr, 0.4-08 C, Rest Fe; weiß; D. ~ 8 ; H_B jc nach der Warmebehandlung oder dem Gefüge, geglüht 444, gehärtet 652; sehr brüchig und hart, schwer zu bearbeiten; die Koerzitivkraft soll dreimal die des besten W-Stahles übertreffen; Remanenz auch sehr hoch; Alterung durch Stöße und Dauererwärmung gering. (Ch. Met Eng. 1921. 1129; Sci. Rep. Töhoku 1920. 9. 417) — II. 30—36 Co, 4—5 Cr, 4—5 Mn, 1.1 C, Rest Fe; z. B. 54 6 Fe, 36 Co, 3 5 Mn, 4.8 Cr, 1.1 C; von 850° gehärtet R > K = 1832, gegen 666 bei Chromstahl mit 5.84 Cr und 113 C. (E. T. Z. 1923. 147; E. Granlich St. F. 1922. 42 41. 07 Feb. 1923. 147; E Gumlich, St E 1922 42. 41, 97; Fortschr Techn. 1923, Nr. 28.)

- S a. Gertlers

Magnoliametall (Magnoliaantifriktions-, Magnolialagermetall). I. 83.6 Ph, 164 Sb; II 78 Pb, 16 Sb, 6 Sn; III 783 Pb, 178 Sb, 3.86 Sn, 0.04 Cu; IV 80 Pb, 10 Sb, 10 Sn; V. 77.7 Pb, 16.8 Sb, 5 9 Sn; VI. 80 Pb, 15 Sb, 5 Sn II Magnolia-Antifriktionsmetall, III. nach Stanley; I. u. II. weißgrau, III weiß; zu Lagerschalen. (L-B u K. nach Metallarb. 1890. 260; Kr.)

Maillechort (s a Neusiber) I 663 Cu, 165 Ni, 135 Zn, 3.2 Fe, 0.3 Sn. 02 Pb (Pariser); II 66 6 Cu, 19.3 Ni, 13.6 Zn, 05 Fe (Wiener); gelbweiß;

sonst wie Neusilber (K)

Makadamıt 72 Al, 24 Zn, 4 Cu; weiß; Ersatz für Messing, wesentlich leichter. (Guillet, 938)

Maluminium Al, Cu, Zn; ähnlich der Deutschen Leg. (D. Metw. 1. 1926. 93.)

Mammutbronze s Deltametall

Manfekual Mn, Fe, Cu, Al; als Desoxydationsmittel statt Phosphorkupfer (besser weil ein Übsch. nicht schadet) und Zusatzleg für Bronzen und Messing, um daraus sog. Manganbronze (besser Sondermessing) zu machen. (Mürkisches

Metallwerk; vgl a E Vits, Z Ver. Ing 1914. 58. 890.)

Manganbronze I 56 Cu, 42 4 Zn, 13 Fe, 07 Sn, 05 Al, 01 Mn; II 585 Cu. 38.5 Zn, 13 Fe, 1.2 Sn, 04 Al, 01 Mn; III 58.6 Cu, 37 2 Zn, 2 Fe, 1.2 Sn, 0.6 Pb, 0.4 Mn; IV 50-60 Cu, 30-45 Zn, 1 Fe, bis 4 Mn und Al, () 5-1.25 Sn, 04-05 Pb und Ferro- oder Cupromangan, als Legierungsmetall; V 55--60 ('u, 38-42 Zn, 3.5 Mn, 1 5 Sn, Al < 1 5, Fe < 2, Pb < 0.2; gelb; D. \sim 8.3; Schmp \sim 900. I. gegossen K_x 49, φ 18; H K_x 52-55, φ 24-32; gegen Seewasser sehr gut widerstandsfahig; meist im Flammofen unter Verw. von Spiegeleisen; besonders zu Schiffspropellern (I-III: L-B; nach Brass World 1905. 399 u The Foundry 1908. 301; ferner Gieß. Z 1908. 561; II. nach Parsons; IV: E J Davis, W. J. Lambert, Met. I. 1921. 18. 26, 168, 190, 232; V: Ir. A. 1922. 109. 1513; Z. Met. 1922. 14. 374.)

Nr	VI	VII.	VIII.	IX	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.
Cu	75.5	75	96	85	88	94 - 95	82.4	85.7	50
	19	20	4	15	12	6 - 5	0.6	0.3	30
	ge 5.5 Zn	5 Zr	ı —				17 Sn	14 Sn	2 Fe
Schm	p. 900	900	1050	950	980	1040	900	950	

Gelb- bis rotgelb; zäh und hämmerbar; Festigkeit bei VI. bis XI. u. XIV bis gegen 300° fast gleich wie bei 15°; VIII. gewalzt E 12000, o. 2.6, K. 29, \u03c4 41. ψ 68, σ, 13.6; IX. gegossen E 9400, σ, 7.7, K, 35.7, φ 36, ψ 44, σ, 14; X. geschmiedet K, 40—52, φ 8—25; XI. K, ∞ 36, φ ∞ 40 bis gegen 200°; Mn oxydiert leicht beim Umschm., meist unter Verw. von Mn-Cu hergestellt; für den Maschinenbau, namentlich Dampfarmaturen; XI. besonders zu Stehbolzen für Lokomotiven (Kr.; L.-B.; teilweise nach Gintl.). - XV. 84.2 Cu, 11.5 Mn, 4 2 Al; für el. Widerstände (R. 118). — XVI. 51-64 (lu, 35-45 Zn, 0.2 bis 15 Mn (mit Fe), 0.2-8 Al, 0.2-3 Sn, Spuren W; ein Sondermessing; heiß schmiedbar (Jones; R 117.)

Manganhartmessing (s. a. Manganmessing).

	Cu	Zn	Mn	Fe	andere Bestandteile
I.	85	2	10.9	1.8	0.3 C
II.	84.3	2.1	10.6	2.3	0.4 Sn 0.3 Pb
III.	60.2	34.8	2.4	1.2	
IV.	54.2	38.2	4.4		
IV.				$\frac{1.2}{2.4}$	0.9 , 0.4 , 0.2 A 0.5 Ni

Gelb; wie Messing. (K.)

Manganin. I. 84 Cu, 12 Mn, 4 Ni; II. (normal) 82.1 Cu, 15 Mn, 2.3 Ni, 0.6 Fe; III. 58 Cu, 1 Mn, 41 Ni; weißgrau; spez. el. Widerstand von I. 42, II. \$\infty\$ 43 Mikrohm, Temp -Koeffizient von I. bis 0.00003, II. \pm 0.00001; Thermokraft gegen Cu von I. 1.5 Mikrovolt für 1°; zu el. Widerstünden. (Kr.; K.; L.-B.; II. K Baedeker, El. Erschein. in metall. Leitern, Brschwg. 1911, S. 46.) Manganlegierungen, andere.

	$\mathbf{C}\mathbf{u}$	$\mathbf{Mn}\text{-}\mathbf{Cu}$	Sn	Pb	andere Metalle	Farbe
I.	76	1	16	3.5	3.5 Zn	gelb
II.	76	2	16	3	3	O
III.	85	1	14	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7
IV.	81	2	17			77
\mathbf{v}		2	42	40	16 Sb	weiß
VI.	_	2	20	58	20 .	Welb

I—IV. wie Rotguß, V. u. VI. wie Weißmetall verwendet. (Kr.) Manganmessing. I. 80 Cu, 5 Zn, 15 Mn; II. 75.5 Cu, 8 Zn, 16.5 Mn; III. 69 5 Cu, 29.5 Zn, 1 Mn; IV. 60 Cu, 15 Zn, 25 Mn; V. 55 Cu, 39.5 Zn, 4.3 Mn, 7 Fe, 0 5 Al; VI. 55.3 Cu, 40 Zn, 3.2 Mn, 11 Fe, 0.2 Al, 0.1 Sn, 0 1 Pb; gelb; I. u II. $K_* \approx 36$, $\varphi \approx 34$; V. u. VI. $K_* \approx 29$, $\varphi \approx 41$; im Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Massiver and Masselynaphon (K) S. a selected bases Masselynaphon Maschinenbau (K) S a schmiedbares Messing und Manganbronze.

Manganneusilber. Allgemein wie I., mit 3-5 Phosphorkupfer (15% 1g).

	Cu	Nı	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	$\mathbf{M}\mathbf{n}$
	50-52	15 - 17	5-10	1 - 5
II.	80		5	15
III.	59	18	20	3
IV	65	10	5	20
\mathbf{v}	72 3	165	8.8	2.4

Gelbweiß; Verw. wie Neusilber. (Kr.; K.)

Mangannickel. I. 82.5 N1, 175 Mn; weiß; Schmp ≈ 1340; für el Widerstände II 40-70 N1, 0.8-5 Mn, Rest Fe; für Maschinenteile, die bei tiefen Tempp. (Leg. noch sehr zäh) hoch beansprucht werden, z B Kälte-, Gasverflüssigungsmaschinen usw. (D R.P. 363827; Z. Met. 1923. 15. 54.) (K)
Mangannickelbronze (vgl. a. Manganin). I 60 Cu, 20 Mn, 10 Sn, 10 Ni;
II. 53.6 Cu, 1.7 Mn, 2 7 Sn, 2 5 Ni, 39.1 Zn, 0.3 Pb, 0.1 Si. (K)

Mangannickelmessing I. 53 5 Cu, 38.3 Zn, 32 Mn, 22 Ni, 14 Fe, 12 Sn, 02 Pb; II 51 1 Cu, 40 Zn, 4.1 Mn, 22 Ni, 2.3 Fe, 03 Al; gelb; wie Messing (K.)

Mangannickelstahls RLS

Manganphosphorbronze Spezialbronze. (Ricq; Fond Mod. 21. 9; C. Hütt **1927.** 346)

20 Mn, 10 N1; Schmp II ≈ 880; statt Rotguß und Bronze (Kr)

Mangansilber I 80 Cu, 15 Mn, 5 Zn; II. 75 Cu, ∞ 20 Mn, ∞ 5 Zn; weiß-

giau; wie Neusilber verwendet. (K.)

Mangansilicium. I 70 Mn, 30 Si; II 55 Mn, 35 Si, 9 Fe, 0 8 C, 0 1 P,

0.1 S; weiß; Schmp I 1239, II. ~ 1300; Legiermetall. (K.)

Manganstahl (auch Manganhartstahl). 80-93 Fe, 7-20 Mn, 1-2.3 C; normal mit 12-14 Mn, 1 C; stahlgrau; bei hohem Mn-Gehalt wenig magn; besonders gegossen zu Schienenherzen, zu selbstharten Werkzeugen für Holzbearbeitung, gesenkgeschmiedeten Erdbaggerteilen usw (Kr nach R. A. Hadfield, D.R P 155810)

Manganwiderstandsmetall 85 Cu, 12 Mn, 3 Fe; grauweiß. (Kr) Manganwolframstahl. Bis 83 W und 1.7 Mn, Rest C-haltiges Fe. (K)

Mannheimer Gold (Similor) I. 837 Cu, 93 Zn, 7 Sn; II. 895 Cu, 99 Zn, 06 Sn; III 943 Cu, 5.7 Zn, IV. 95.25 Cu, 475 Zn I und II. goldgelb, III und IV. rotlich; zu Knopfen und anderen Preßwaren, Schmuck- und Kunstgegenständen (Kr; K.)

Marinebronze Cu, Zn, Sn; eine Art Sondermessing

I. für Propeller, $K_z 20$, $\varphi > 10$, Biegewinkel $> 30^\circ$; II für Lager und Maschinenteile, $K_z 18$, $\varphi > 15$, Biegewinkel $> 45^\circ$ — der amerikanischen Marine; für Maschinenteile (Rss.): Marke G 87 6 Cu, 10 4 Sn, 1 6 Zn, 0 4 Pb. Marke M 86 9 Cu, 7 7 Sn, 3 6 Zn, 1 2 Pb Marke Sc. 80 3 Cu, 12 8 Zn, 4 Sn, 28 Pb.

Marinemessing (Admiralitätsleg. oder -messing) Ein Sondermessing. Das Reichsmarineamt verlangte 62 Cu, 37 Zn, 1 Sn; K₁ = 35-40, φ > 18; für Kondensatorrohre von Schiffsmaschinen 70 Cu, 29 Zn, 1 Sn

Martins Leg Gußersen mit Cr, W, Ni, Cu, Stabeisen, 125-20 Al. (Öst. Z B H 1897. 38; R 107)

Maschinenbronze Allgemein 80-90 Cu, 20-2 Sn, bis 16 Zn und 4 Pb, orange bis gelb; zäh; L_{sch} 1-1.76, K_z 18-20, φ 3-20; allgemein zu Maschinenteilen, Lagerschalen, Achsen, Armaturen usw Rotguß ist ahnlich, hat aber meist mehr Zn als Sn

Zusammens Cu Zn	etzung Sn	Eigenschaften	Verwendung für
I. 63 9 30 6	55 g	elb; låßt sich prägen	Bleche, gepreßte Ware
II 83 2 III 81 2 IV 80 2	16 17 18	rangegelb; K_z 15—20, φ 2—10	Dampfpfeifen

Zusammensetzung Cu Zn Sn	Eigenschaften	Verwendung für
V 88 5 9 2 5 VI. 84 2 14 VII 84 16 —	orange gelb; $K_z \sim 18$, $\varphi \sim 10$	Dampfschieber Exzenterringe
VIII 82 18 — IX 75 5 20	gelbrot; $K_z \sim 20, \varphi \sim 3$	Eisenbahnwägenachsen- lager
X 64 10+86 Pb 176 XI. 61.5 77 30.8	gelb	Kompositionsfeilen
XII 90 2 8	rotgelb; $K_z \sim 20$, $\varphi \sim 20$ frotgelb; $D \sim 8$ 8; Schmp)
XIII 90 — 10	$\sim 1000; K_{\star} \sim 20, \varphi \sim 10$	kleine Gußstücke
XIV 79 1 7 8 13 1 XV. 77 2 7 15.8	$goldgelb; K_z \sim 20, \varphi \sim 5$	Guß zum Vergolden
XVI. 88 2 10 XVII. 84 2 14	$gelbrot; K_z \sim 20, \varphi \sim 12$	Hahne
XVIII 57 9 36.8 5.3 XIX 84 8.3+43 Pb 2 9	gelb; ähnlich Messing gelb; $K_z \sim 19$, $\varphi \sim 5$	Knöpfe Kalhanninga
XX. 75-88 2—18 0-20	gelb bis gelbrot	Kolbenringe Lager
XXI 73 7 12 1 14.2 XXII 71 8 6 1 22.1	gelb	gewöhnliche Lager mittelharte Lager
XXIII. 82 2 16 XXIV. 88 8 — 11 2	$K_{z} \sim 20, \ \varphi \sim 10$	harte Lager sehr harte Lager
XXV. 86 14 —	$\begin{bmatrix} D \sim 86; \\ Schmp. \sim 1000 \end{bmatrix}$	
XXVI 82 8 10 XXVII 81 2 5.1 12 8	$, K_{z} \sim 19, \varphi \sim 3$	Lokomotivachsenlager
XXVIII 83.3 16.7 —	",\D. ~ 85; "	mech. Instrumente
XXIX 85 4 4.9 9 7	$ \begin{array}{ll} \text{Schmp} & \sim 1000 \\ \text{K}_z > 20, \varphi > 4 \end{array} $	Schlagstempel Rakeln
XXX. 88 7 5 XXXI 86.3 2.3 11 4	gelbrot	Schmiergefäße
XXXII 50 16.3 33.7	gelb } hämmerbar	Schraubenmuttern Schaufeln
XXXIII 50 33 7 16.3 XXXIV 86 2 3.6 10 2	gelbrot; $K_z \sim 19$, $\varphi \sim 5$	
XXXV 87.7 26 97	$K_{2} \sim 20, \varphi \sim 10$	Wagenradbüchsen
XXXVI 85 4 11 XXXVII 85 6 9	rotgelb; $K_{\star} > 18, \varphi > 4$	Teile, die hart gelötet werden sollen
XXXVIII 913 87 —	$K_{\rm s} \sim 22, \varphi \sim 30$	Ventile Zehnräden u. Sehnesker
XXXIX 85 4 11		Zahnräder u Schnecken
Cu Zn XL. 78 15	Al Ni	Fe Sonstage
XLI 80 15	3 5 1	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$egin{array}{cccc} \mathbf{XLII}. & 75 & 20 \ \mathbf{XLIII} & 70 & 20 \end{array}$		$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$egin{array}{cccc} ext{XLIV} & 65 & 18\ ext{XLV} & 60 & 20 \\ \end{array}$	7.8 5.5	3.5 — 2
XLVI 56—50 18—30	2-4 -	- 1—2 B ₁ , 1 Z _r
Verwendung ım Apparatebau	(XL—XLIII: E T Z.	1922. 28. 71; R 117)

Maschinery 87.5 Cu, 12 5 P-Zinn (5 %ig); goldgelb; zu Lagern von Kraftwagen (K)

Medaillenbronze s Münzenbronze.

Meldrum, Fe mit viel Si der Meldrums Ltd, Timperley, widersteht HNO, und

H₂SO₄ jeder Starke und Temp. (Ch Age 1928. 19. 161)

Mellot Bi-haltige leichtstüssige Leg, ähnlich Woods Leg.; für zahnärztl. Arbeiten. Messing (s. a. Kupferzink; Sondermessing) Allgemein 40—80 Cu, 20—60 Zn, Spuren Fe; bessere Sorten 60—70 Cu, 40—30 Zn. Gelb.; D. 83—86; Schmp 980—830; mit 36—40 Zn in der Hitze und kalt dehnbar, bis 35 Zn nur kalt zu ziehen; K₂ von Gußmessing 126—15, gewöhnlichem Draht 332, hartem Draht (dünn) 413, ausgeglühtem Draht 323—392, L_{sch} ≈ 1.5, σ_p ≈ 65, E gegossen ≈ 8000, φ ≈ 13, φ ≈ 17.5; Pb, As und Sn sind als Verunreinigungen zu betrachten, nur Fe ist bis gegen 2% von günstigem Einsluß auf die Festigkeit; Glanz an trockener Luft gut, an feuchter Anlauffarben, deshalb vielfach mit "Messinglack" überzogen; in der Industrie, in vielen Gewerben sehr mannigfach verwendet (Kr; K; L-B.; E A. Smith, Trans. Am Electroch Soc 1921. 37. 24.) Eine der ältesten und verbreitetsten Legg., angeblich durch Erasmus Ebener aus Nürnberg bekannt geworden. Japanisches Messing bester Sorte (Sin-chu) ist europäischem gleichwertig. Nach K.:

Bleche:	Cu	Zn	Pb	Sn Sn	Fe
von Stollberg	64.8	328	2	04	_
" Jemappes.	64.6	33.7	1.4	0.2	_
"Rosthorn, Wien .	68.1	31.9			
"Oker (I.)	69	30	1		-
" " záh	55	44.5		0.5	_
" Iserlohn .	70.1	29.9			
" Romilly	70.2	29.3	0.3	0.2	
" China .	56.1	38.2	1	3.3	1.4
"Hegermühle .	72.5	27.5	0.8	0.2	_
dünne	72	27	_	1	_
für Bodenbelag .	62	37	0.5	0.5	
Schiffsbleche	62	37		1	
Draht:					
von Neustadt	71.5	285	_		
" Augsburg .	71 4	27.7	09	_	
" England .	70 2	$29\ 3$	03	0.2	
Guß:					
	$72\ 2$	24.4	11	-	23
" Iserlohn II		33 5	03	25	_
	64 5	$32\ 4$	29	02	
	70	30	-	-	_
, , V.	66.6	33 3	_	_	
, vi	78	21	1		_
	71.9	249	2	12	_
	70.9	20.0	3.1	2	_
" " gewohnl IX.		33.6	0.3	2.5	_
" England, Stirling X	66.2	33.1	Spur		0.7
Rohre:			-		
deutsche	∫70	30	_		
adamono	(60	40			_
russische	∫66	34			_
	159 7	38.6	04	02	1.1
englische	65	35	-	_	_

Messing, schmiedbar, s. schmiedbares Messing.

THE OPPOINT BY NOW						
Messinglot.	Cu	Zn	Sn			Eigenschaften
I.	58.3	417	_			Schmp. 890, sehr strengfl.
II	50	50				Schmp. 870, strengfl.
III.	33.3	66 7				Schmp. 800, leichtfl.
IV.	51.2	38.8	16	weiß;	leichtfl.	
V.	5 0	35 8	14.2	77	27	
VI.	42.3	54.5	3.2	77	27	
VII.	39.4	55 8	4.8	n	19	
VIII.	20	30	50	**	77	

Durch V. d. M. oder meist Verschm. von Messing mit Zn (und Sn) hergestellt, zum Körnen in W. gegossen, das mit einem Besen geschlagen wird; besonders zum Löten von Messing, Gußeisen und Stahl. (Kr. nach Karmarsch.)

Messingsilberlot. 50 Ag, 32 Cu, 18 Zn; weiß; leichtfl.; meist durch Verschm. von 1 Messingblech mit 1 Ag. (Kr)

Metal argentin s. Argentinisches Metall.

— d'Alger s. Algerisches Metall.

- Nr. 17. Rostfreier Stahl der Cyclops Steel Co. mit 20.0 Ni, 7.5 Cr. 1.00 Si, 0.75 Mn, 0.45 C.

- x Nr. 2600. Rostfreier Stahl der Crucible Steel Co.

Metallfolie zum Schutz von Gummi. 86.65 Pb, 6.5 Fe, 5.9 Al und 1.95 Sn; aus 85 Pb, 2 Sn und 12.50 Fe-Al. (D. W. Kaiser, Röhren-Ind. 1914, 164.)

Metallic. Dichtungsmittel für Brennstoffnadeln von Dieselmotoren aus einer zu feinen Spänen verarbeiteten Bleileg.

Metallin. 35 Co, 30 Cu, 25 Al, 10 Fe; weiß. (Kr.)

Metallocamelia s. Cameliametall.

Metallpackung (für Dampfzylinderstopfbüchsen). 65 Pb, 20 Sn, 15 Sb. (Monypenny-Schäfer, Rostfreie Stähle, Berlin 1928, S. 227.)

Metallschreibstifte 53.5 Bi, 41.7 Pb, 4.8 Hg; zum Schreiben auf Metallen.

Metallure. 35 Co, 30 Cu, 25 Al, 10 Fe; für Juwelierarbeiten.

Meteorit I. Al mit 0.4-0.7 P; engl. Leichtmetall. (Guillet, 970.)

— II. Al mit 4—6 Cu und 2.5—3.5 W. (R. 127.) Meteorstahl. Nickelstahl.

Métillure. Saurefeste Fe-Si-Leg. 81.05 Fe, 16 92 Si, 0.88 Mn, 0.59 C, 0.25 Al, 0.17 P, 0.01 S; D. 6.71. (C. Matignon, C. r. 1918. 166. 815; St. E. 1919. 39. 233.) Minargent 56 8 Cu, 39.8 Ni, 2.8 W, 0.6 Al; silberweiß; wie Neusilber. (Kr.) Minkin. Leichtmetall. (Z. Ver. Ing. 1902. 46. 857.)

Minoformetall I. 66 Sn, 20 Sb, 9 Zn, 4 Cu, 1 Fe; II. 67.5 Sn, 17 Sb, 8.9 Zn, 3.3 Cu, 3.3 Fe; weißgrau; hatter als Britanniametall; wie dieses verwendet (Kr) Miralit. Englische Al-Kolben-Leg (D Metw. I. 1926. 93)

Mirametall. 75.8 Cu, 16.4 Pb, 6.8 Sb, 0.9 Sn, 06 Zn, 0.4 Fe, 0.3 Co | Ni; für Hahne und Röhrenleitungen, die nut sauren Fll. in Berührung kommen. (Kr.) Miramit. Schnellschneidmetall der Stahlwerke Röchling-Buderus zur Bearbeitung hochvergüteter Baustähle bis zu K. 200, von 12-14 % igem Manganhartstahl; von Papier, Gummi, Fiber, Preßspan u ä.

Mischmetall. Entweder soviel wie Cermischmetal, s. Pyrophore Legg, oder Leg. aus 76 Al, 18 Cu, 5 Cd, 1 Ag; weiß; D < Cu, soll gegen Druck fester als Bronze sein; gegen W. beständig; in Frankreich für Autos und Flugzeuge

verwendet. (Allg. Automobilztg.; Z. Ver. Ing. 1917. 61 363.)

Misco Metal. Rostfreier Stahl der Michigan Steel Casting Co. mit 575 Fe, 25.0 Ni, 15.0 Cr, 150 Si, 0.50 C, 050 Mn.

Mittisguß Ist eigentlich geschmolzenes Schmiedeisen. 99 5 bis 99.0 Fe, 0 1—0.5 Al, wenig C; D. ≈ 78, Schmp. ≈ 1500; L_{sch} ≈ 2; aus reinem C-armen Flußeisen im Ölfeuerungsofen mit kleinem Al-Zusatz erschmolzen; zum Guß von Schlüsseln, kleinen Gegenstanden und Maschinenteilen, wie Beschlägen, statt Temperguß. (K)

Modellmetall. I 71 2 Pb, 15 Sb, 13.8 Bi; für Gußmodelle geeignet, da Lsoh nur 0 2 betragen soll — II. 50 Sn, 50 Zn. — III. 78.7 Sn, 14 7 Sb, 4.2 Sb,

2 4 Zn (The Foundry 1927. 850, Metallwirtsch. 1928. 383)

Lamellen von Cu, Ag, Au und der Leg von 90-99 Cu u. 1 bis 10 Au, die miteinander verschweißt sind; Farbenbander: schwarz, weiß, gelb, rot; besonders in Japan zu Einlegearbeiten verwendet (Kr)

Molybdannickel I. 50 Mo, 50 N1; Schmp 1300, 1st die eutektische Leg;

Legiermetall II 50-75 Mo, 20-25 N1. (K)

Molybdanstahl Bis 10 Mo; z B 893 Fe, 97 Mo, 07 C, 02 Mn, 0.05 Si, 002 P; zu Werkzeugen statt Wolframstahl. (Kr nach W Metcalf)

Monelmetall 25—75 Ni, 75—25 Cu; z B. I 60 Ni, 40 Cu; II. 68 Ni, 30.5 Cu, 15 Fe, Spuren Mn, Si, P, C, S; III. 74 5 Ni, 25 Cu, 0.5 Fe, Spuren Sn und Pb; IV. 67 Ni, 28 Cu, 5 Fe + Mn + Si + Co; weißgrau; Schmp. 1200—1400, bei I. 1350, II. 1380, III 1400; geschmiedet K, 56 3, c, 35; gegossen K, 41, 9 44; luftbeständig; durch V d. M. oder (Amerika) aus nickelhaltigen Cu-Erzen im Hochofen; für Münzen und Gebrauchsgegenstände; die unscheinbare, stahlartige matte Farbe hindert eine ausgedehntere Verw im Kunstgewerbe, IV nach Isolation A G Mannheim-Neckarau besonders für Dampfturbinenschaufeln und zu Kondensatorrohren;

σ_{ℓ}	25	38	54	60	72	1 2
$\mathbf{K}_{\mathbf{z}}$	58	62	64	66	73	je nach dem
φ	40	33	28	24	12	Kaltbearbeitungsgrad,

Zu Ventilen von Warmekraftmotoren. (Z Ver Ing. 1920. 64. 581; nach Power, 8. 6. 1920; Automotive Industries, 15 4. 1920.)

Monnotmetall (Kupferpanzerstahl) D 8.3-845, spez el Leitfähigkeit 21—29, zulässige Zugbeanspruchung 24—37; für el Leitungsdrähte (F. Kapper, Freileitungsbau, München 1923)

Monotypmetall. I. 74 Pb, 18 Sb, 8 Sn; Letternmetall (K) — II Pb mit 15 Sb und 5 Sn. (Asbern M F. A. G. Augsburg)

Montanagold 89 Cu, 10 4 Zn, 0.6 Al

Montanium Al mit 2.5-35 Cu und 05 Mg; für Luftschiffbau (Berg AG; R 125; D Metallw I. 1926 93)

Montefioremetalls Phosphorbronze

Montegal Al mit Mg2Si und Ca2S1; Leichtleg von Th Goldschmidt, Essen. (Metalltechn 1927 52. 77)

Morinsbronze 83 Cu, 10 Pb, 5 Sn, 2 Zn; gelb; durch Erhitzen in der Muffel schone schwarze Oxydationsfarbe; zu Kunstgegenständen (L-B; vgl. D. 1874 213. 359)

Das europäische Erzeugnis ist dem chinesischen und japanischen sehr ahnlich

Mosaikgold, Mosaisches Gold (Chrysorin) (s a Musivgold) 63-75 Cu, 37---25 Zn

	Ι	\mathbf{II}	III	IV	V.
$\mathbf{C}\mathbf{u}$	63 3	65 3	66 7	68	72
$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	36 7	847	33.3	32	28

Goldgelb; D 83-84; Schmp. 900-970 (II \sim 920); Cu mit $^{1}/_{2}$ des Zn geschm., Rest des Zn eingetragen, wie Messing zu Guß, der vergoldet werden soll (Kr; K)

Moussets Silberleg. 59.3 Cu, 27.7 Ag, 96 Zn, 3.4 Ni; weiß, am Bruch gelb-rötlich. (Kr.; K.)

Münstermannbronze Phosphorbronze mit K_z 20-24, φ 10-16, K_h 30-40; zu Metallguß für Hydraulık; hart in der Bearbeitung, aber dicht, besonders für Druckzylinder u. a.

Münzenbronze für Scheide- u Denkmünzen.

Nach dem Guß zwischen Platten wird das Stück vielfach noch glühend in kaltes W. geworfen, um feines Gefüge zu erzielen; II. auch zu den alten deutschen, schwed., franz., engl. u. a. Scheidemünzen verwendet. (Kr.; K.)

Münzenlegierungen. Schweiz. 20 Cts: 50 Cu, 25 Ni, 10 Zn, 15 Ag 5 , :60 , 25 , 10 , 5 ,

Österr. 10 h (1915): 50 Cu, 10 Ni, 40 Zn. (K.)

Mumetall. 50-74 Ni, 20-25 Fe und etwas Cu + Mn; für Kabel; ähnlich Permalloy. (C. Hütt. 1926. 152.)

Muntz-Metall. Ein Sondermessing. 60—62 Cu, 40—38 Zn; goldgelb; D. ≈ 8.2; Schmp. ≈ 900; glühend gut schmiedbar; K_z gewalzt ≈ 50.5, gepreßt ≈ 54.6; (gegossen bei 60 Cu, 40 Zn) K_z 30—40, φ > 20; hält sich gut im Seewasser; ist nach der Bruchprobe genau zu beurteilen; zu Schiffsbeschlägen. (Kr.)

Muschelgold. 535 Zn, 46.5 Cu; sehr spröde; für Knöpfe und billigen

Gelbguß.

Musivgold (s. a. Mosaikgold). 70 Cu, 30 Zn; gelb; D. 8.4; Schmp. 945. (Kr.; K.)

N. 150. Al-Leichtleg.; gut schweißbar und korrosionsbeständig; H_B 112. (Al.-Ind. A.G., Neuhausen.)

N. 211. Al-Leg.; gut schweißbar und korrosionsbeständig; H_B 112. (Al.-Ind. A.G., Neuhausen.)

Natriumamalgam. Weiß; kristsch.; oxydiert sich leicht an der Luft, daher in gut schließenden Glasflaschen oder unter Steinöl aufzubewahren; durch Eintragen von blankem Na in Hg (Knall und gelbes Feuer, Vorsicht!) oder durch Zufließenlassen von Hg zu unter Steinöl geschm. Na; als Reduktionsmittel, zur Erzeugung von anderen Amalgamen, namentlich des Ammoniums.

Naval Brass. 62.2 Cu, 37 1 Zn, 0.4 Pb, 0.3 Sn; gelb; wie Marinemessing. (K.) Navaltum. Al-Leg. (D Metw. I. 1926. 93; ohne nähere Angaben.)

NCL-Leg. Für Zahntechnik. (Met. B. 1923. 13. 748.)

Neogen. 58 Cu, 27 Zn, 12 Ni, 2 Sn, 0.5 Al, 0.5 Bi; wie Neusilber. (K.)

Neonalium. Zn-freie Al-Cu-Leichtleg. für Gußzwecke; selbstveredelnd; s. S 205.

Neulot. 72 Cu, 24 Zn, 4 Pb; gelb; zum Hartlöten. (Kr.)

Neumessing I 66.4 Cu, 33.6 Zn; II 60 Cu, 40 Zn; gelb; D. 8.4; Schmp 920. (K)

Neusilber (s a. Ferro- und Manganneusilber). In China schon Jahrhunderte lang bekannt. Gelblich bis weiß; D. 8.4—8.7; meist walzbar, hart und zäh, L_{sch} 19—2.1; zu Münzen und Eßbestecken, Kunst- und Gebrauchsgegenständen, vielfach galvanisch versilbert (2% Ag), auch zu Blech und Draht für Gürtlerwaren. (Kr.; K; L.-B.)

```
VII. VIII.
                                            \mathbf{v}
                                                             IX.
                                                                     X
                                                                            \mathbf{XI}
      Allgemein I
                     \mathbf{II}
                            III.
                                  IV.
                                                             62.6
                                                                    45 7
       46-66 60
                    63 9
                            65 5
                                  52
                                       54
                                            59
                                                 63
                                                      63.4
                                                                           574
   Cu
   \mathbf{Z}\mathbf{n}
                    193
                                       28
                                            30
                                                 31
                                                      17
                                                             26.1
                                                                    37 2
                                                                           265
       19-31 20
                            19.5
                                  26
   N_1
       13-36 20
                    146
                            13
                                  22
                                       18
                                            11
                                                  6
                                                     192
                                                             10.9
                                                                    17.1
                                                                           13
                                                     0.4Sb
                                                            0.2 Sb.
  sonstige
                     21 Ag 2 Ag
                                                                             3 Fe
                                                            0.2 Fe feiner starke
                     0 1 Sn
                                  Ia Iaa IIa IIIa
                                                                    Guß Stücke
                                                             Sheffielder
                                       Berliner
                                                  XVIII
                                                           XIX
                                                                 \mathbf{X}\mathbf{X}
                                     XVI
                                           XVII
           XII XIII. XIV
                             XV.
                                                                         \mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{r}
                                                           26.4
    Cu
                       56
                             797
                                     562
                                           51.4
                                                   46.1
                                                                 40 4
                                                                         59.1
                 60
            50
                              7.2
                                           223
                                                   18
                                                           36.8
                                                                 25.4
                                                                         227
    Z_n
            25
                 20
                       19.9
                                     23 4
    N_1
            25
                       238
                                     20.4 262
                                                   358
                                                           36.8
                                                                 31.6
                                                                         118
                 20
                             13
    sonstige -
                 - je 0 1Pb, 0.1Sn Spur 0 1Fe 0.1Fe+
                                                                  26 Fe 4.9 Sb.
                        Fe. Sn
                                      Fe
                                           +Sn Sn + Pb
                                                                          1.5 Al
                                                                         ameri-
             Ia IIa walzbar f Loffel
                                                 strengfl.
                                                                         kani-
                     Wiener
                                           russisches
                                                           chinesisches
                                                                         sches
Neusilber, gießbar 50-52 Cu. 15-17 Ni. 5-10 Zn. 3-5 Phosphorkupfer
  (15 % olg), I Mn; gut und leicht gießbar; zu Gußzwecken (L.-B.; nach V. Schmidt, D.R P. 44536.)
  - Ersatz nach L. Diendt, D'R.P 54216 50 Cu, 32 Zn, 10 Pb, 6 Ni, 2 Sn
Neusilber-Leg. der Dürener Metallwerke. 35-55 Cu. 40-50 Zn.
  5-15 N<sub>1</sub>, einige Proz. Co + Fe + Mn + Pb + Sn; die Summe von Cu + N<sub>1</sub> kann
  z T durch Al, Co, Fe, Mg, Mn, Pb, Sn ersetzt werden. (D.R P 296624)
Neusilberlot (s a. Argentanlot). 57 Zn, 35 Cu, 8 Ni; weiß; leicht
Neutraleisen. Säurefeste Fe-Si-Leg (St. E. 1919. 39. 233.)
Neuweißmetall s' Weißmetall, neues
Newtons Metall. 50 Bi, 313 Pb, 18.7 Sn; weiß; Schmp. 93; manchmal als
  Lot für Zinngerate und zu Abgüssen. (Kr.)
Niaconickel der Nickel Alloys Co. Z. B 99.06 Ni. 0 025 C. 0.155 Si. 0.60 Fe.
  0.12 Cu, Spuren Mn, 0015 P, 0025 S (E. F Cone, St E 1921 41. 969;
  Ir A 1920, 1713)
Nialit s Hochhitzebeständige Legg. (u S 196); Namenschutz Friedr. Krupp A G
  (Metalltechn 1926, 256)
Nichrom s Chromnickel
Nichrotherm s. Hochhitzebeständige Legg (S. 196)
Nichtrostende Leg 84-92 Cu, 5-9 Al, 2-4 Fe, 05-2 Mn. (Durion Co.
  Inc; Canad P. 257235; Korr. 1927. 24.)
Nichtrostende Stahle, Cr- oder Cr-Ni-Stahle, wie V2A (Wipla), V1M
  (Nirosta) von Friedr. Krupp, Antinit- und Anticorrostahl (s d). (Ausführlich:
  Monypenny-Schafer, Rostfreie Stahle, Berlin 1928; s a. S 228)
Nickel, amerikanisches. 65 Cu, 29 Pb, 1 Ni, 5 Phosphorzinn (5 %) org);
  für Kraftwagenlager in Amerika (K)
                  Z B 98.7 \text{ Ni}, 1 \text{ Co}, 0.1 \text{ Mn}, 0.1 \text{ Si}, 0.1 \text{ Zn} + \text{Pb}; \text{ weiß};
Nickelblech
  D 8 9; Schmp. ≈ 1450
                            (K)
Nickelbronze (s. a Nickelmaschinenbronze) Allgemein meist 20 Ni neben Cu,
  Sn, Zn
            Cu
                      N_1
                              \mathbf{Z}\mathbf{n}
                                       \operatorname{Sn}
                                                 andere Metalle
                                                                    Anwendung
        Ι
            60
                     20
                              12
                                       8
       II.
            86
                      3
                                       10
                                                1 P-Zinn (5%ig)
                                                                   für Gezähe
```

III.

47

39.9

21

1

0.1 Bi

	Cu	Ni	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	Sn s	ndere Metalle	Anwendung
IV.	50	12	18	2	18 Pb	1
V.	61.5	15.4	11.4	1.9	$10.2 \; \mathrm{Pb}$	al. Interess stall
VI.	50	25	_	25		als Lagermetall
VII.	62	12	12	2	12 Pb	J
VIII.	81.2	13 2	5.6	-		
IX.	797	13	7.2	0.1	-	
\mathbf{X}	77	20	2.5			afelgeräte (nach
						v. Nourry).

Hellgelb; von großer Festigkeit; VII. für Heißdampf- und Säureventile. (D. W. Kaiser, Röhren-Ind. 1914. 162.) (Kr.; K.)

Nickelchromstahl s. Chromnickelstahl.

Nickelfarbige Legierung. 49 Cu, 23.1 Ni, 26.4 Zn, 0.5 Cd, 0.3 Mg und je 0.07 Al, Zinkasche, NH₄Cl und Phosphorbronze; weiß mit gelbem Stich; behält auch an der Luft bei 100° ihren Glanz; wie Neusilber verwendet. (Kr. nach M. Ekker und J. Krajesics, D.R.P. 123750.)

Nickelgußeisen, mit kleinem Ni-Zusatz, etwa 1%. (Motorship 9. 301 und S. A. des Nickelinformationsburos Reihe B. Legiertes Gußeisen Nr. 4; E. Piwo-

warsky, Uber nickel- und chromlegiertes (außeisen.)

Nickelin. I 67.4 Cu, 32.6 Ni; II. 55.3 Cu, 31.1 Ni, 13 Zn, 0.4 Fe, 0.2 Ph (Analyse nach Thal); III. 68 Cu, 32 Ni; IV. 61.6 Cu, 18.5 Ni, 17.7 Zn; weißgrau; spez. el. Widerstand 0.33 × 10⁻⁴; Temp.-Koeffizient 0.0003; Thermokraft gegen Cu 18 Mikrovolt für 1° (K. Baedeker, El. Erscheinungen in metall. Leitern, Braunschweig 1911, S. 46); zu el. Widerständen in Praht-oder Bandform. (Kr.)

Manchmal wird versilbertes Ni als Nickelin bezeichnet.

Nickelleg. Cu-Ni und Ni-Fe-Cr. (Illies, Gieß. 1924. 21. 180, nach The Foundry.) Ferner:

Ni Fe Cr C 26 1.8 | für Claudes N-Verf. Ι. 66 3 17 8 1.5 \(\text{H}_B \) bis 800 \(\text{0} \) 175-217 11. 8.7 24.7 0.44 2.5 W, 1.8 Mn + 1.4 Rest; ΠI . 60.4

III. bei 1000 Atm. und 550° nach 3300 st von H₂ noch nicht angegriffen. (St. E. 1922. 42. 1915; Mech. Eng. 1922. 734; Mem. Soc. Ing. (iv. France 1922. [8] 75. 320.) — IV. Ni, Fe, Cu und bis 2 Al. (Duke, D.R.P. 247735; R. 114.) — V 45—65 Ni, 40—27 5 Cu, 5—10 Fe und 2.5—5 Al; gut polierfahig; chem. widerstandsfest. (Joyce, Engl. P. 8270/14; R. 114.)

Nickelmaschinenbronze 50 Cu, 25 Sn, 25 Ni; stahlartig mit rötlichem Stach; gut polierfähig, sehr hart, wenig dehnbar; sehr widerstandsfest gegen Atmosphärilien; besonders für Lager hoher Beanspruchung. Bei K, 20-25 φ 20—12, $K_b > 35$; besonders für dickwandige Gußstücke für sehr hohen Innen-

druck, z B. Hydraulikarmaturen. (Kr.)

Nickelmessing I. 54 1 Cu, 47.7 Zn, 1.5 Ni, 0.5 Fc, 0 1 Sn, 0.1 Pb; II. 50 Cu, 34.9 Zn, 15 Ni, 0.1 Al, gelb; III 50 Cu, 39 54 Zn, 10 Ni, 0 4 Fe, K, 50; IV. 50 Cu, \$\sim 40\$ Zn, 10 Ni, hochstens 0.5 Fe, hochstens 0.1 Pb; IV. für Dampfturbinenschaufeln (O Lasche, Z Ver. Ing. 1918. 62 605) (K.) — V. 50.42 Cu, 42.9 Zn, 6.25 Ni, 0.17 Pb; VI 44.70 Cu, 44.10 Zn, 10.34 Ni, 0.21 Pb; VII. 39 65 Cu, 45 20 Zn, 14 75 Ni, 0.17 Pb. (F M. Ostroga, Rev. Mét 1925. 22. 776, C. Hutt. 1926. 174.)

Nickelmünzen (s. a. Scheidemünzenleg., Monelmetall und Kupfernickel) Alte österreichische 100 N1; magn. Bieten, weil sie schwierig zu prägen sind, guten

Schutz gegen Falschung.

Nickelplatin 85-92 Pt, 8-15 Ni; weiß; für Haltedrähte der Glühlampen. (W. C Heraeus, D.R.P. 236713.)

Nickelplatinsilber. 91 Ag, 7 Pt, 2 Ni; schön weiß. (Rr.)

 N_{1} ckelplatinzinn. N_{i} : Pt: $\tilde{N}_{n} = I$. 71.5: 14.25: 14.25; II. 83,33: 833: 8.33; III 86 55:045:13; IV. 901:09:9; für Fernrohre, Luxusgegenstände, Eßbestecke, wegen dauerhaften Glanzes und guter Haltbarkeit (Kr.)

Nickelschellenmetall. 812 Ni, 16 Sn, 1.7 Ag, 0.9 Pt; schon weiß. Nickelsilber I Ag mit 6-7 oder 17-18 Ni; viel Ni erhöht K, vermindert φ. Π. 56 Cu, 30 Zn, 14 Ni; eigentlich ein Neusilber (I: W B Price u P. David-

son, Ch. Met Eng 25; II: F. Orme, Engng. 1923. 115 524.)

Nickelstahl (s. a. Eisennickel und Invarstahl). Mit 1-40 Ni; I gewöhnlicher 95 5 Fe, 3 Ni, 1 2 Mn, 0.3 C; II. Krupp für Panzerplatten 94.3 Fe, 3.5 Ni, 0.4 Mn, 02 C, 1.3 Cr, 02 Si, 0.1 Cu, Spuren S und P; III Krupp für Werkzeuge 785 Fe, 15 Ni, 5 Mn, 15 C Weißgrau; mit 357 Ni naturhart und mit sehr geringer thermischer Ausdehnung; mit 46 Ni als Ersatz für Pt in der Glühlampenfabrikation, K_z \sim 70, $\varphi \sim$ 40; K_z der anderen je nach Härten und Anlassen 40-110, φ 6-35, ψ 40-70; mit 5-10 Ni alkalıbeständig; im Tiegel, Elektro- oder Martin-Ofen hergestellt; Verw im Maschinen-, Kraftwagen- und Flugzeugbau, zu phys Instrumenten, Uhren, Panzerplatten, Kanonenrohren und neuerdings auch Brücken (Kr; K)

Nickeltantal. I 95-90 Ni, 5-10 Ta; II. 70 Ni, 30 Ta; weiß; Ta soll die mechan und chem Widerstandsfähigkeit des Ni verbessern (Siemens

& Halske, D R P. 277242)

Nickelweißmetall (s. a. Thermit). 87.9 Sn, 64 Sb, 45 Cu, 0.2 Ni. (Rss.) Nickelwolfram I 91.5-89 W, 8-10 Ni und 05-1 Cu, Co oder Fe; ziehbar. (Siemens & Halske, DRP 239 587) — II. 50 W, 50 Ni; Legiermetall der Stahlfabrikation (K)

Nickelzirkon. 70—98 Ni, 30—2 Zr; weiß; stahlhart; widerstandsfest gegen Säuren, Alkalien, Oxd.; durch Guß gestaltbar. (D.R.P. 344172; Am P. 1278304.)

Nicu Cu-Ni-Leg der Nicu-Ges. Kanada. (Z. Met 1921. 13. 290)

Niello s Tulasilber

Niellosilber. I. 75 Ag, 25 Cu, II 80 Ag, 20 Cu; III 90 Ag, 10 Cu. (Kr) Nikrolog Cr-Ni-Leg. für el Heizdrähte von Walker & Sons, Walkerville, Kanada. (Z Met 1921 13 290.)

N-I-Leg. der Al-Ind. AG. Al-Leg.; weiß; D 2 96.

Sandguß Kokillenguß geschmiedet 10 mm Blech hart 4 mm Blech hart 9.589 288 33.1 124K. 174 27.3 31.835.61.0 3.0 175 3.22.5(H. Krause, Das Aluminium, Wien 1914)

Nippsachenbronze (s. a Kunst- und Statuenbronze) 78 5 Cu, 17 2 Zn,

29 Sn, 1.4 Pb; gelb. (K) Nirosta (s. a V-3-M). Nichtrostender Chromnickelstahl der Friedr Krupp A G für Messer, Maschmenteile u ä

Nitorit Rein-Al-Guß, besonders für Armaturen, der Metallhütte Baer & Co, Rastatt (D R.P.)

Noheetmetall (tempered lead). 98.5 Pb, 15 Na; für Lager.

Nomag (oder No-Mag) Unmagn Gußeisen mit austenitischem Gefüge der Hollindwood Works, Manchester, für el Maschinen. Permeabilität 103 gegen 33000 bei Grauguß; spez. el Widerstand 140 Mikrohm/cm⁸; wie Grauguß gießbar, aber auch schmiedbar und zäh; kleiner Temp-Koeffizient; kostet 1/5 -- 1/2 mehr als Graugus. (Foundry Trade J. 1922 29 439; Iron Coal 1922 689; St. E. 1922 42 1886, 1916)

Notendruckplattenmetall (s a Letternmetall). 60 Pb, 34.6 Sn, 5.4 Sb; (K)

N.P.L -Leg. Leichtleg des National Phys Labor., ahnlich der A-Leg. 76 5 Al,

20 Zn, 2.5 Cu, 0.5 Mn, 0.5 Mg. (Ch. Age 1921. 5 514.)

Nürnberger Gold (s a Aluminiumgoldkupfer und Goldimitation) I. 90 Cu. 7 5 Al, 2 5 Au; goldgelb; für billige Schmucksachen und solche, die vergoldet werden sollen; II 89 Cu, 5 5 Ag, 5 5 Au; III. 94.6 Cu, 3 7 Au, 1.6 Ag, 0.1 Pb; IV. 90—97.8 Cu, 75—2 Al, 2.5—02 Au (Kr; K.)

Olpeametall 56.6 Cu, 39 9 Zn, 1.45 Fe, 0.8 Mn, 0.25 Al; $K_s \sim 44$, $\sigma_s \sim 23.5$; wie Messing und die Ferrobronzen.

Olpea-Weißbronze. 88 Zn, 6.5 Sn, 3.5 Cu, 2 Pb, Spuren Sb.

d'Orcetsche Legierung. Wie Newtons Leg zusammengesetzt; 50 Bi, 31.3 Pb, 18.7 Sn; weiß; Schmp 93. (K.)

Ordinares Messing Z B 71.9 Cu, 24 5 Zn, 2 Pb, 15 Sn; gelb; D ~ 85; Schmp ~ 950; zu Blech-, Draht- und Gußwaren. (K.)

Orei de (s. a französisches Gold). I. 90 Cu, 10 Zn; II 805 Cu, 145 Zn, 49 Sn, 01 Pb; III 68.2 Cu, 315 Zn, 03 Fe, Spur Sn; I. rotgelb, II. gelbrot, III. gelb; IV. 84 5 Cu, 15,5 Zn; wie Tombak und Messing verwendet. (Kr ; K)

Orionmetall 42 1 Pb, 42.1 Bi, 15 8 Sn; für Klischees (L.-B.)

Ormistonmetall Al-Ni-Leg mit Cu, Sn und Pb; z. B. 90 Al, 3 Ni, 3 Cu, 3 Sn, 1 Pb weiß; D. ~ Al; gut löt-, schneid- und bearbeitbar; von hoher Kz; el Leitfahigkeit 50% der des Cu (Ormiston Metal Comp. Ltd., Sydney;

DRP. 272996; Rohrenind 1914. 73; R 113) Or moulu (s. a. Vergoldbronze). I. 58 Cu, 25 3 Zn, 167 Sn; II. 94 1 Cu, 59 Sn; III. 90 5 Cu, 3 Zn, 65 Sn; I gelb, II rotgelb, III. gelbrot; II für

kleine, III. für große Stücke (Kr; K)

Oscillium (Oszillium) Silumin mit (nach H. Steudel) 05-08 Cu; K, ~ 20, $\varphi \sim 3$, H_B 70; gute Dauerschlagfestigkeit (daher der Name), ähnlich wie bei der Deutschen Leg

Osmiumplatin 80-99 Pt, 1-20 Os (D.R.P. 239704.)

Osmiumplatinruthenium 40-60 Ru, 35-50 Os und 5-15 Pt; für Federnspitzen (D.R.P. 437 173.)

Packfong (s a Neusilber). Z B. 40.4 Cu, 316 Ni, 254 Zn, 26 Fe; weiß

mit Stich in gelb; wie Neusilber. (K)
Palau 80 Au, 20 Pd; Platinersatz, übertrifft Pt sogar in mancher Hinsicht
(Ch Weekbl.; Met. Erz 1918 15. 169; Z. Met 1921 13. 291)

Palladiumlagermetall 397 Cu, 311 Au, 188 Ag, 104 Pd; gibt wenig

Reibung auf Stahlachsen; zu Lagern feiner Uhren. (Kr)

Palladiumsilber I 90 Pd, 10 Ag; weiß; Schmp \approx 1510; oxd sich nicht im Munde; für zahntechn Zwecke; II 98 Ag, 2 Pd; III. 95 Ag, 5 Pd oder mehr, wenn S-Verbb vorhanden sind; IV. 40 Ag, 60 Pd, zeigt gegen Ausfressen durch Funken den größten Widerstand II—IV. zu el Schaltern als Ersatz für Pt. (Werkzeugmaschine, 30 9. 1916; Z Ver lng. 1916. 60 973.) (Kr.)

Palorium. Au mit Metallen der Pt-Gruppe; Schmp 1310; Pt-Ersatz

Papenburger Zinkleg (Elefantenmarke). 93-91 Zn, 5-6 Cu, 2-3 Al; Ersatzbronze

Paraplatin (s. a Platinersatz). Ni mit Cr, Ag oder anderen metallischen Zusatzen, deren elektrochem. Verhalten die B. Og-reicher säurebeständiger Oxyde und Anionen begünstigt, so daß Passivierbarkeit vorhanden ist (Z Met. 1921. **13**. 45)

Pariser Bronze. Ist Messing I 70 Cu, 25 Zn, 3 Pb, 2 Sn; II. 64.5 Cu, 32 4 Zn, 2.8 Pb, 03 Sn.

Pariser Maillechort I. 654 Cu, 16.8 Ni, 134 Zn, 3.4 Fe; II 669 Cu, 13.6 Zn, 93 Ni, 0.2 Fe (s. a Maillechort und Neusilber).

Pariser Metall 80 Cu, 16 Ni, 2 Sn, 1 Co, 0.5 Zn, 0.5 Fe; gelblich; wie Neusilber oder Messing verwendet. (K)

Pariser Tombak. I. 92 Cu, 8 Zn; II 978 Cu, 2.2 Zn; III. 99 Cu, 1 Zn. Parkers Chromleg 60 Cu, 20 Sn, 10 Ni, 10 Cr; eine Neusilberart, bei der ein Teil des Ni durch Cr ersetzt ist

Parkers Leg 45 Cu, 40 Zn, 10 Ni, 5 Mn; ein Manganneusilber.

Parkes Legg I. Bronzeersatz: 65 Cu, 20 Mn, 10 Ni, 5 Zn; II. Silberersatz: 57 Cu, 20 Mn, 11.5 Zn, 6,5 Ni, 5 Fe

Parrs Chromnickelbronze (kurz "Parrs Leg."). I. 67 N1, 18 Cr, 8 Cu, 3 W, 2 Al, 1 Mn und je 0.3 Ti, B, Si; II. 60 6 Ni, 21.1 Cr, 6 4 Cu, 4.7 Mo, 2.1 W, 1 S1, 1 Mn, 1.1 Al, 0 8 Fe (= Illium); III. 66.6 Ni, 18 Cr, 8.8 Cu, 3.3 W, 2 Al, 1 Mn Schön weiß; Schmp \$\infty\$ 1300; hoch saurefest; Platinersatz. (Z angew. Ch. 1916. II. 318; R. 114.)

Parsonbronze. Eigentlich ein Sondermessing. I 58 Cu, 38 Zn, 1.7 Fe, 1 Al, 08 Mn, 0.5 Sn; II. 58 Cu, 38.5 Zn, 1 Sn, 1 Al, 1 Fe, 0.5 Mn. (R. 117.) Gelb; K. 49.28; φ 13 8; ψ 11 9; σ. 22 65; zu Schiffspropellern. Es werden 10 kg Cu. 1 kg 86proz Fe-Mn und 1 5 kg Eisenlochputzen unter Boraxdecke geschm, aus dem Ofen genommen, im Tiegel 1 ½ Al zugerührt, zu dünnen Platten vergossen. Von dieser Vorleg. 13 75 kg mit 48 kg Cu geschm, 39 kg Zn und 0.5 kg Sn eingerührt und wieder zu dünnen Platten vergossen, die zum Gebrauch von neuem geschm. werden (D W Kaiser, Röhr-I 1914 152)

brauch von neuem geschm. werden (D W Kaiser, Röhr-I 1914 152)
Parsons Manganbronze Z B I. 58 Cu, 40 Zn, 1 Al, 1 Mn; II Cu mit
Zn, 02-35 Al, 28-86 Mn (R 117, 118)

Parsons Weißmessing. 55 Cu, 45 Zn; weißgelb; D 8.1; Schmp 880; zu Knopfen. (Kr)

Partinium (Viktoria-Aluminium) I 96 Al, 2.8 Sb, 08 W, 0.6 Cu, 02 Sn (Slacey); Π. Al mit 3—7.5 Cu, 0.75—1.9 Sn, 0.04—01 W (R 127.) Weiß; D. 28; Schmp ~ 700; gegossen K, 15, gewalzt K, 265, φ 152; für leichte Kraftwagenteile. (Slacey.)

Patentnickel. 750-75.5 Cu, 25.0-24 5 Ni; weiß; D ∞ 90; Widerstandsleg.; spez el Widerstand 033 \times 10⁻⁴; Temp.-Koeffizient 00002; Thermokraft gegen Cu 36 Mikrovolt für 1°. (K Baedecker, El Erscheinungen in metall Leitern, Braunschweig 1911 S. 46)

— -guß I 98 N1, 1 Mn-Sn (10 %ig), 0 9 Sn, 0 1 Mg; II 98 Ni, 1.4 Sn, 0.5 Mn; weiß; zu gegossenen chem. App

Patronenmessing. 67-72 Cu, 33-28 Zn; für Bleche zum Ziehen der Patronenhülsen. (Kr; K)

Penna, R.R. 77 Cu, 15 Pb, 8 Sn; gelb; amer Lagermetall f Kraftwagen (K) Percit. Hart-oder Schnellschnittleg., ähnlich Stellit (Z Met 1924 16 387, 1926 18 156.)

Perking Brass s Kolbenringmetall

Perlitgußeisen Etwa 3 25 C, I 1 Si, 0.8 Mn, 0 4 P bis 0 25 S, normal 0 1—0.15 S; K_b 44—54, Durchbiegung 13—18 mm beim Normalbiegestab; K_z 28; H_B 164—176, A 0 4; Wechseldauerschlagzahl 60. (O. Bauer. Mitt Matprfg 1922. H 6)

Permallon 80 Ni, 20 Fe; gut magn (J Frankl. I 1923. 195 621; C. Benedicks, Tekn T. 1924 H 15, 19; Bergsvetenskap 4. 25, 36.)
Perusilber (s a Drittelsilber) 66—40 Cu, 30—40 Ag, 5—30 Ni, 0—20 Zn.

Perusilber (s a Drittelsilber) 66-40 Cu, 30-40 Ag, 5-30 Ni, 0-20 Zn. Z. B 65 3 Cu, 19 5 Zn, 13 Ni, 2 Ag, 0 1 Fe; wie Neusilber (L-B nach Bischoff, 272)

Pewter (s. a. Britanniametall). I. 81.2 Sn, 5.7 Sb, 1.6 Cu, 11.5 Pb; II 893 Sn, 7.6 Sb, 1.8 Cu, 18 Pb oder Bi; III. 84.7 Sn, 1.7 Sb, 6.8 Cu, 68 Bi; wie Britanniametall. (Kr.; K.)

Phonix VK extra. Fe mit 11.88 Cr, 11.01 Ni, 1.91 W, 1.49 Si, 0.80 Mn, 0.42 C, 0.01 S, 0.006 P; nicht rostender, gut hitzebestündiger austenitischer Stahl, besonders für Auspuffventile.

Pholinsleg 77 Sn, 19.2 Sh, 3.8 Cu, Spur Hg; Lagermetall.

Phosphorbleibronze.

p a o i o i o i o i o i o i o i o i o i o		Cu		$\mathbf{P}\mathbf{b}$			stiges
nach Kühne nach Lawroff	I	78.4	10.6	10.4	0.6		_
nach Kunne	l II	78	10.6	10.4	0.6	0.3 Ni	0.1 Fe
1 T W	ÌIII	70	13	16	1		
nach Lawroff	IV	90	4	5.5	0.5		
Pennsylv. Eisenb.	` V.	79.7	10	9.5	0,8		(Kr.; K.)

Phosphorbronze. Wird erst seit etwa 60 Jahren hergestellt. 72-95 (lu. 4-12 Sn, bis 20 Zn, < 05 P (eigentlich nur Spuren); gelbrot bis gelb; D. \approx 8.8; Schinp. 900-1000; von großer Festigkeit; K_s \approx 40. Draht blank bis 140, geglüht bis 63; enthält weder (lu_sO noch Schlacken; Desoxd. mit P-Sn oder P-Cu; im Maschinenbau, wo besondere Festigkeit verlangt wird. (K)

	Cu	Sn	$\mathbf{Z}_{\mathbf{n}}$	$\mathbf{P}\mathbf{b}$	\mathbf{p}
I	. 85.6	9.9	3.85	0.6	0.05
weich II.	Rest	4-15	personal	4 - 15	0.3 - 3
hart III.		4-15	220	4 - 15	0.25 - 2
	75	8	17		Spur
für Achs- , V.		6	19		
lager amer. gew. VI.	80	8		10	2 P-Zinn
amer.\fürstarke Beanspr VII.	90	9		-	1
ongl (VIII.	79.2	10.2		9.0	1 ,
engl. { IX.	76.8	8	D-st-S	15	0.2
russ X.	93.7	5.8	0.3	_	0.2
für Dampfschieber XI.	81.3	11	7.7	-	Spur
" Federn (amer.) XII.		4.5	-		0.5 P-Zinn
für hydraulische Pressen XIII.	89	8	3		Spur

— nach Künzel: 85—90 Cu, 10—15 Sn mit 5, 7, 10 oder 15 % igem l'hosphor-kupfer; besonders für Lager und hydraulische Gußteile.

- der Reichsbahn. 83 Cu, 16 Sn, 1 Pb. (Werkstätteninspektion I, München.)

Phosphoreisen. I. 707 Fe, 256 P, 1.8 Si, 1.2 C, 07 Mn, aus dem Hochofen; II. 72.8 Fe, 24.5 P, 2.5 Si, Spur C, 0.1 Mn, 01 S, aus dem el. Ofen; weiß; Legiermetall (K.)

Phosphorkupfer. Bis 16 P; deutsch normal 84.4 Cu, ≈ 15 P, 0.4 C, Spur Sn u Al; amer. ≈ 90 Cu, ≈ 10 P; weiß; D. bei 15 P 68, 10 P 7.5, 8 27 P 7.7; Schmp ≈ 1020, ≈ 950, 707 (niedrigster); hart und spröde; oxd sich leicht an der Luft unter B. schöner Anlauffarben; durch Lösen von P in fl. Cu oder durch Verschm. von Cu mit Ca₃(PO₄), und C sowie SiO₂ im Tiegel; als Desoxydationsmittel für Cu-Legg Für Kupferguß: Cu mit 0 1 – 0 5, selten bis 2 P. (L-B.; K)

Phosphorzinn. Bis 10 P; deutsch normal ≈ 90 Sn, ≈ 10 P; amer. norm. ≈ 95 Sn, ≈ 5 P; weiß; hart, spröde, grobkristsch; Lösen von P in geschm. Sn; Desoxydationsmittel, besonders bei Bronzen. (L.-B.; K.)

Pierrots Lagermetall 83.3 Zn, 7.6 Sn, 3 Pb, 2.3 Cu, 3.8 Sb; weiß (L.-B.)

Pinchbeak I. 888 Cu, 11.2 Zn; dunkel; D 87; Schmp 1030. II. 936 Cu, 64 Zn; goldähnlich; D. 88; Schmp. 1050; sehr dehnbar; gut an trockener Luft haltbar. Durch V. d. M oder durch Verschm von (I.) 1 Messing, 2 Cu, (II) 07 Messing, 128 Cu, 07 Zn; zu Schmuckgegenständen, Gebrauchswaren und dünnem Blech verarbeitet III. 63 Cu, 37 Zn. (Kr)

Pioneer Metal Saurebestandig (Ir. A 177. Nr. 222; Gieß. Z. 1927. 261.)

Pladuram Ist Wolfram

Plasto Resist (Ekert). Dichtungspackung aus Ni, Pb, Wu. Cu (DR.P. 424 970; Engl P. 228 449.)

Platimid s. Goldeisennickelplatin

Platina (s a Platine) 53 5 Zn, 46.5 Cu; weiß; D. ~ 81; Schmp ~ 850; zu Knöpfen (K.)

Platinamalgam. Weiß; techn. nur mit Ag- und Au-Amalgam zu Zahnplomben (K)

Platinbronze (s a Nickelschellenmetall).

	Ι	II.	III.	IV.	V
Ni	90 1	813	86 5	713	31 6
\mathbf{Sn}	9	16 3	13 1	143	
Pt	09	0.8	04	14 3	5.3
Sonst	_	$1.6 \mathrm{Ag}$	_		63.1 Messing (63 Cu)
Verw für	Efformate	Schallen	Larragast	Farnrohra	Schmuelz

Verw für. Eßgerate Schellen Luxusggst. Fernrohre Schmuck Weiß; sehr hart; gut an der Luft haltbar, Politur auch durch Seewasser

nicht beeinträchtigt (Kr.; K)

Platine I 80 Zn, 20 Cu; II 57 Zn, 43 Cu; weiß; D ≈ 7.6 und 8, Schmp. ≈ 700 u 840; I durch Verschm von 33 Messing mit 67 Zn; zu Knopfen (Kr; K.) Platine aux Titre (s a Platinsilber) 65—82 5 Ag, 35—17.5 Pt. (Kr.)

W und Zn; III 60—70 Pt, 10—20 Cu, 10—20 N1, je 1—2 Cd, Co und W (Kr) Platinitstahl \approx 46 N1, 53 2 Fe, 0.1—0 4 C, 0 3 Mn, 0 1 Si, Spuren S, P, Al; naturhart, K_z 60—70, φ 35—45; zum Ersatz von Pt für Einschmelzdrähte bei Glühlampen. (K)

drahte bei Glühlampen. (K)

Platinmessing 66 6 Cu, 29 2 Pt, 4 2 Zn; wie Platinbronze, meist zu teuer (K)

Platino 89 Au, 11 Pt; H₂SO₁ + HNO₈ greifen an, sonst als Pt-Ersatz (Z Met 1921 13. 291.)

Platinoid (auch Platinid) I. 54 Cu, 248 Ni, 204 Zn, 05 Fe, 015 Pb, 015 Mn; II 60 Cu, 14 Ni, 25 Zn, 1 W; weiß; zur Nachahmung von Silbei, wie Neusilbei (Kr; II nach Gén 55. 87) — III 60 Cu, 24 Zn, 14 Ni, 2 W; für Einschmelzdrähte bei Gluhlampen. (C. H Weber, Die el Metallfadenlampen, Leipzig 1914, S 383) — IV. 60 Pt, 35 Ni, 3 Fe, 2 Au (Ledebur.)

Platinor Mit wechselndem Gehalt an Ag, Pt, Cu, Zn, Ni; z B 56 3 (57) Cu, 18 2 (18) Pt, 9 1 (10) Ag, 9 1 (9) Ni, 7 3 (6) Zn; goldgelb; Schm von Messing mit Pt-Mohr im Knallgasgeblase; in der Zahntechnik und für Schmuck (Kr) Platinradium. Die Legg nach A Fischei (Wien) sollen zehnmal so wirksame

v Schwarz, Metall- und Legierungskunde

"Points" liefern als bisherige Ra-Bestrahlungsröhrchen. (Nuturf.- und Ärzte-

Tagung, Hamburg 1928.)

Platinrhodium. 90 Pt, 10 Rh; Schmp. ≈ 1800; sehr widerstandsfest gegen chem Agentien; zu Thermoelementen, im Le Chatelierschen gegen Pt-Draht. (L - B.)

Platinsilber (s. a. Kupferplatinsilber). Z. B 66.7 Pt, 33.3 Ag; 17-35 Pt, 83-65 Ag, Schmp. ~ 1200; härter, aber spröder als reines Pt; für zahntechn. Zwecke, zu Schreibfedern und Schmucksachen, besonders feinen Ketten. (Kr.: L.-B.)

Platin stahl (s. a. Eisenplatin; V-2-A-Stahl). 0.5-1.4 Pt, Rest Fe mit C; stahlgrau; sehr hait; zu Schneidwerkzeugen, infolge des hohen Preises von untergeordneter Bedeutung (Kr.)

Platin wolfram. 40-80 W, 60-20 Pt. (Weintraub, Am. P. 1096655.)

Ponsardleg I. 52.2 Cu, 34.8 Ferromangan, 13 Sn; II. 54.5 Cu, 30.3 Ferromangan, 92 Sn; zu Lagerschalen und Armaturen.

Popes Island Metall. 68.5 Cu, 17.9 Ni, 12.8 Zn, 0.8 Fe; silberweiß. (Kr.) Potin. Ist Messing; benutzt wie dieses.

- gris. 70 Cu, 26 Zn, 8 Pb, 1 Sn

- jaune. 71.9 Cu, 24.9 Zn, 2 Pb, 1.2 Sn; gelh; D. ~ 8.4; Schmp. ~ 950. (Kr) Prechtls Messinglot. I. 53.3 Cu, 43.1 Zn, 1.3 Sn, 0.3 Ph; gelb; strengfl. II 44.6 Cu, 50.9 Zn, 8.3 Sn, 1.2 Pb; halbweiß; leichtfl. III. 57.4 Cu, 28 Zn, 14.6 Sn; weiß; sehr leichtfl. Zum Hartlöten von Messing. (Kr.)

Princesmetall (s. a. Messing und Rotguß). Auch Prince Ruppertsmetall nach Prinz Rupprecht von der Pfalz, der es nach J. J. Becher (1682) um 1670 erfunden hat. (O. Vogel, St. E. 1918. 38, 1102; Z. Ver. Ing. 1918, 62, 930.)

	I.	II.	III.	IV.
Cu	88	75.7	67.2	60,8
Zn	17	24.3	32,8	39.2
	orangerot	orange	goldgelb	gelb
D. ∾	0.0	$8.\overline{5}$	8.4	8.8
Schmp.	∼ 1000	970	940	900

Wie Messing und Rotguß. (Kr.; K)

Prinseps Legierungen.

$\mathbf{A}\mathbf{g}$	Au	Schnip.	$\mathbf{A}\mathbf{u}$	Pt	Schmp.	Au	Pt	Schmp.
100		954	100		1075	45	55	1420
80	20	975	95	5	1100	40	60	1460
60	40	995	90	10	1130	35	65	1495
40	60	1020	85	15	1160	30	70	1535
20	80	1045	80	20	1190	25	75	1570
	100	1075	75	25	1220	20	80	1610
			70	30	1255	15	85	1650
			65	35	1285	10	90	1690
			60	40	1320	5	95	1730
			55	45	1350		100	1775
			50	50	1385			

Prinzmetall (s a. Princesmetall) 45-80 Cu, 55-20 Zn; für Knöpfe, Teekannen, Leuchter usw

Progreßstahl. 9871 Fe. 074 C, 025 Mn. 0.20 Si, 012 Cu, 0.012 S, 0010 P;

für Werkzeuge. (Name Markenbezeichnung.)
Propellerleg. Ein Sondermessing, sog. Manganbronze. — I (hart): 55.5 Cu, 39 Zn, 4.5 Mn, 0.8 Fe, 0.3 Al; K, 59; φ 15; σ, 20; ψ 18; Biegewinkel 63°.

II (weicher): 52 75 Cu, 39 Zn, 3 Mn, 2 Ni, 0 25 Al; K_z 47—48; φ 21.5; 4 18; Biegewinkel 180 ° — Für I. 29.2 Cu, 64.56 80 % Fe-Mn geschm., etwas abgekühlt, mit 6 25 Al versetzt und zu dünnen Platten vergossen; 8.5 Tle. dieser Vorleg, zu 52 Cu und 40 Zn zulegiert und direkt vergossen II 30 Fe (Lochputzen) geschm, 42 2 Ni und 23 Cu zugegeben, gut gerührt, nach einigem Abkühlen 5 Al zugefügt und zu Platten vergossen; in einem kleinen Tiegel 5 Tle. dieser Vorleg geschm., 4 Tle. 80 %iges Fe-Mn zugesetzt, in großem Tiegel 51 Cu, 40 Zn geschm., den Inhalt des kleinen Tiegels fl. zugegeben, direkt vergossen. (D. W Kaiser, Röhr-I. 1918. 162.)

Proplatinum 72 Ni, 23.6 Ag, 37 Bi, 07 Au; weiß; an Stelle von Pt zu

el. Apparaten (Kr nach C. Birmingham.)

P-R-R-Waggonmessing I. 75.7 Cu, 14.6 Sn, 97 Pb; II. 77 Cu, 15 Pb, 8 Sn; für Lager. (Rss.)

Pyritol. Ein Klischiermetall

Pyrometer-Leg 80 Ag, 20 Cu, Schmp. 850; 95 Ag, 5 Cu, Schmp 900; 40 Ag, 60 Au, Schmp 1020; 5 Pt, 95 Au, Schmp 1100; 95 Pt, 5 Au, Schmp 1730;

früher zu Temp-Bestt. für keramische Zwecke. (S. Prinseps Legg.)

- Pyrophore Legg (Funkenzündende Cereisenlegg) Z. B. 30 Ce, Rest Fe, auch andere Zusätze; oxd sich leicht an feuchter Luft und verbrennt leicht; zu Feuerzeugen (Kr; H Kellermann, Die Ceritmetalle und ihre pyrophoren Legg, Halle 1912; B Simmersbach, Ch. Z 1921 45 577) — Nach J. S Halle (Magie, Wien 1785. 200) erhalt man durch Verschm von Spießglanz mit doppelt so viel Eisenstücken eine Leg, die beim Anfeilen Funken sprüht, die sogar Papier entzünden. Diese und Réaumurs Leg. sind als Vorlaufer der Zündlegg zu betrachten.
- Quecksilberlagermetall (franz. Nahuk) I. 88.3 Sn, 62 Hg, 4 Cu, 0.3 Pb, 0.1 Zn, 01 Fe, Spur Bi; weiß; für Lager II. 92.15 Sn, 6.28 Hg, 1.57 Cu III. 898 Sn, 612 Hg, 408 Cu; Schmp. 224. Für II 13 Tle. Vorleg. 96 Sn + 9 Cu fl. zu 54 Sn gesetzt, abgekühlt, bis ein Fichtenholzstab von 25 imes 50 mm nicht mehr zu brennen beginnt, Hg zugegeben, unter einer Ölschicht in eiserne Kokillen vergossen. Für III. 15 Tle. Vorleg. 90 Sn + 24 Cu fl. zu 54 Sn gesetzt und, wie bei II, 4.5 Hg zugegeben. (K.; D. W. Kaiser, Röhr.-I. 1914. 164; R. Förg, Int Z Met. 1916. 8. 68.)

Quecksilberlegg s. die betr. Metallamalgame.

- Queens Metall (s a Britanniametall) 88.5 Sn, 71 Sb, 3.5 Cu, 09 Zn; weiß; wie Britanniametall (Kr)
- Rakelleg. nach Vogt (s a. Maschinenbronze). 875 Cu, 105 Bi, 1 Pb, 1 Fe; rotgelb (K)

Randolfmetall Ersatzmetall für Zahntechnik. (Met B 1923 13 748)

Rapidleg. Lagerweißmetall 72 2 Sn, 26 5 Zn, 13 Cu; weiß; Schmp \sim 280; für Büchsen von Stevenrohren; Vorleg. 80 Sn + 20 Cu in eisernen Kokıllen zu dünnen Platten vergossen, 6.5 davon zu 67 Sn und 26 5 Zn, direkt zu Wellenrohrbüchsen usw vergossen (D. W Kaiser, Röhr.-I. 1914, 163.)

R E 2 Chromnickelstahl für Einsatzhartung; etwa 3 6 Ni, 0.9 Cr, 0 14 C, 0 35 Si,

0.55 Mn, 0015 P, 0026 S

Reactal Hitzebeständiger Guß aus Sheffield.

Réaumurs Leg (s. a. Antimoneisen) 70 Sb, 30 Fe; weißgrau; D \sim 7; Schmp ~ 1000 (K.)

Reflektorenleg (s. a Spiegelmetall) 65 Cu, 31 Sn, 4 Ni

Regelmetall (Regelweißmetall) Zinnlagermetall 80 Sn, 15 Sb, 5 Cu, weiß. — der Reichsbahn 83 Sn, 11 Sb, 6 Cu.

Reginametall. 73.3 Sn. 89 Pb. 8.9 Sb. 8.9 Bi. (Ghersi.)

Reichsbronze 85.1 Cu. 7.5 Fe, 6.6 Al, 0.5 Mn, 0.2 Pb, 0.1 Sn; wie Rotguß und Bronze verwendet; walzbar; gewalzt K, 55-60, φ > 15 - Auch eine Art Deltametall. (K.)

Reingoldleg. 78 Cu, 22 Zn; ist Tombak.

Remanit. Rostfreies Stahlblech vom Grefelder Stahlwerk. 15 Cr. 0.7-1 Ni. 0.44 Si, 0.35 Mn, 0.35 C, 0.0012 P, 0.0011 S, Rest Fe.

Resistal Rostfreier Stahl der Crucible Steel Co. Marken Nr. 4 fy, Nr. 7 pz, Nr. 8 h a a. Mit 5-27.5 Cr, 65-45 Fe, 22--86 Ni, 1.25-3.25 Si, 0.15-0.70 C. Resistin s. Resistinbronze.

Resistinbronze nach G. Lunge. 1 86.5 Cu, 11.7 Mn, 1.8 Fe; H. 84.2 Cu, 13 5 Mn, 1.9 Fe, 0.2 Si, 0.1 Sn, 0.1 Pb; gelbgrau; wie Rotguß und Manganbronze benutzt. Von Hartmann & Braun A.G. für el. Widerstände verwendet: el. Widerstand 5.15 ± 0.02 Ohm/mm.m²; K_{*} 60 - 65; Temp.-Koeffizient 0.000008; E 13 050 \pm 200. (K.; E. Lax, Z. Met. 1921. 13, 75.)

Rezital. Unmagn., gegen Flammengase, Säuren und Rost beständiger Stahl; gut bearbeitbar, durch Wärmebehandlung hart und widerstandsfähig. (Ch. Met. Eng. 1921. 25. 797.)

Rheostatin. Widerstandsmaterial von C. Schniewindt & Co., Neuenrade i. W. Spez. el. Widerstand 0.49. (Meßtechnik 1927. Heft 10. Annoncenseite XV.)

Rhotanium. 90-60 Au, Rest Pd, zuweilen etwas Rh oder Ag; Farbe teilweise wie Pt; D. 18.5-16.0; Schmp. ≈ 1450; Zugfestigkeit und el. Leitfähigkeit ähnlich wie Pt, Temp.-Koeffizient niedriger; Pt-Ersatz. (F. A. Fahrenwald, J. Ind. Eng. Ch. 1917, 9, 590.)

Richardsbronze. 55-56 Cu, 42 Zn, 1-2 Al, 1 Fe.

RLS. Mangannickelstahl.

Romametall. 58.7 Cu, 40.7 Zn, 0.4 Pb, 0.2 Al, Spur Fe; gelb; D, ~ 8.3; Schmp. ~ 900; K, 41, φ 30; wie gutes Messing verwendet. (Guillet, 696)

Romanium. 97 Al, 2 Ni, 03 Cu, 0.3 Sh, 0.2 Sn, 0.2 W; weiß; D. ~ 2.8; für Kraftwagenmotorengehäuse und Gußkonstruktionsteile. (Stuccy, Gén. 55, 78, 87.) Rosein. 40 Ni, 30 Al, 20 Sn, 10 Au, Ag oder Cu; weiß; zu Juwelierarbeiten. (Kr.; H. Krause, Al, Leipzig-Wien 1914.)

Roses Metall. I. 50 Bi, 25 Sn, 25 Pb; H. 42.1 Bi, 15.8 Sn, 12.1 Pb; weiß;

Schmp. I. 95, II 79; wie die leichtfl. Legg. verwendet. (Kr.) Rostfreies Eisen. Z. B. Fe mit 16-17 Cr. 0.5-0.75 Si, 0.3-0.4 Mn. 0.05-0.1 C (C. Hutt. 1928, 65.) Siehe S. 228.

Rostfreie Stähle (s. a. nichtrostende Stähle). Z. B. Fe mit 12-14 Cr. 0.7 bis 1.0 Si, 0.25-0.4 Mn, 0 2-0.3 C, auch Ni (C. Hutt. 1928, 65). Meist mit 8-25 Cr; am besten 11-15 Cr, 04-0.8 C und außer Mn und Si noch Ni, Co, Mo oder W; stahlgrau; D. ~ 7.5-8 (Monypenny-Schafer, Rostfreie Stähle, Berlin 1928); Schmp. \sim 1500; $\sigma_c \sim$ 81, $K_z \sim$ 140, $\phi \sim$ 2-3; für chirurgische Instrumente, Messer, besonders Obstmesser, Bestecke, Axte. Sügen, Pumpenachsen, Schiffsschrauben, Gasmaschinenteile, besonders Auspuffventile, Gehißplatten usw (Rev min 1921, 653; B. Strauß, St. E. 1918 38, 1814; O. Neuß, Beiträge zur Metallurgie usw., Dresden-Leipzig 1921; M. v. Schwarz, Fortschr. Techn. 1921. Nr. 36.)

Rostschutzleg, für Stahl und Eisen. 65 Pb, 33 Al, 0.7 Sb, 0.7 Sn. (W. Hacker, Werkz Masch. 1922, 41.)

Rotguß (s. a. Tombak). Einheitsrotguß s. Normenblatt (S. 158); vgl. Maschinenbronze. 82-89 Cu, 11-18 Zn, manchmal noch bis 0.6 Mn; rotgelb; I) ~ 8.5 bis 8 6; Schmp. 1000—1040; K, 16—18; φ10—5; K, 35—40; mittelharter Rotguß (Maschinenbronze mit etwas Sn) K, 18-20; φ 15-10; K, 38-45; im Gewerbe und Maschinenbau zu Lagern viel verwendet (Kr; K.; L.-B)

ssing s Tombak.

t Si-haltige Cu-Leg D. \sim 7; Schmp 962—812; $H_B \sim$ 150; gut korsbeständig. (W Dennecke, Korr. 1926. 1 13, 1927 3. 22; Apparate-925. 37 253.)

ettı 72 Zn, 21 Sn, 7 Cu; für Trinkgefäße

ronze (s a. Kupferzink) I 39 1 Cu, 34 4 Fe, 18 1 Ni, 8.4 Al (Cu₂Fe₂NiAl); 2 Cu, 29.1 Fe, 30 6 Ni, 7.1 Al (Cu₂Fe₂Ni₂Al); gelb; K_z ~ 44, φ ge-1 28, geschmiedet 32; gut widerstandsfest gegen Atmosphärilien und Seewasser; wie hochwertige Bronze im Maschinen- und Schiffbau. Allg D Metallwerk Oberschönweide hergestellt (Z. öst Ing Arch V. 356; L.-B)

en: W1, W2, H1, H2; alle Cu + Zn mit veredelnden patentierten Zu(9, 6, 11, etwa 8%) von Al, Fe, Mn und Ni Festigkeitseigenschaften:

Farbe					gossen				epreßt	
ronzeton	D	$\mathcal{L}_{\mathrm{soh}}$	K,	φ	$H_{\mathcal{B}}$	Biege- winkel o	K_s	φ	Нв	Brege- winkel •
heller heller albheller heller heller heller	83 824 8.15 82 81 8.26 8.3 83	1.8 1.8 1.9 1.6 1.6 1.4	45—55 40—50 55—70 55—65 45—55 45—55	28—18 25—15 18—8 18—8 20—10 80—20 25—17	100—110 95—105 150—160 140—150 180—140 90—100 100—120	180 — 160 100 — 180 50 — 75 50 — 75 80 — 100 120 — 160 120 — 150	50-60 45-55 65-75 60-75 50-65 50-60 50-60	32-22 30-20 22-12 25-15 25-15 85-25 30-20	100-110 110-120 105-115 170-190 150-170 140-160 100-115 120-180 100-110	160—180 130—150 75—90 75—90 150—180 150—180 150—180
festigke			e W1 σ, K, φ nkel °	3	20 ° 0—35 53.0 35.1 180	200 18.1 43.1 40.1	2 8 5	300 ° 15 3 31.9 48 5 180	500 8 19 56 18	.7 .6
liegesch	wing	ung	en Ma	$rke \frac{W}{H}$	71 12 zuläs	ssige Sp	annun 4.75	$g^{\frac{9.5}{8.0}}$	E 989	30

Spannung bei Verdrehungsschwingungen $\frac{4.75}{4.00}$. — Gewichtsabnahme V2 in 49.2 % olgem NH₄OH und 3 4 % olger H₂SO₄ in 500 st 0.500 g; en Cu 5 950 g und Bleibronze (88.0 Cu, 7 33 Sn, 4 52 Pb, 0.09 P) 4.390 g J Pintsch).

1 etall nach Badermann I 55 Cu, 40 Zn und 5% Sonderleg; II 51 Cu, 1, 5% Sonderleg und 4 Ferromangan; gelb; durch V d M mit einer ierten Sonderleg aus Ni + Fe + Mn; im Maschinenbau wie Messing oder e und zu Propellern. (K)

Silber's Argent Ruolz

ss Steel s Carpenters Rustless

este Bronze I 82 Cu, 8 Pb, 8 Sn, 2 Zn; II 75 Cu, 20 Zn, 3 Pb, III 74.5 Cu, 15 Pb, 10 Sn, 0 5 Phosphorkupfer (15% P); IV 89.5 Cu, 0 5 Mn-Cu (80% oig); gelb; widersteht gut H_2SO_4 , nicht HNO_8 . Zu Armaund Geraten für Papierfabriken; II für Ventile mit über 3 mm Wand; III gegen H_2SO_4 haltige Grubenwasser beständig (K1; II. und III. ckers, Foundry 1921. 49 655; IV Foundry 51. 154)—V. Cu mit ~ 10 Al, 1 Mn, 1 Fe, bis 0 1 Zn, Spuren Si und Sn; goldgelb; $D \sim 7$ 65; gel K_z bis 50, φ 22; gehartet K_z 70, φ 10. (R 118.)

Säurefeste Legg, andere (s. a. Borchers-, Kobalt-, Silicium-Legg. usw.). I 78 Ni, 20 Cu, 2 W; II 50 Ni, 45 Cu, 5 W; III. 75 Ni, 15 Cu, 10 W; weiß; hoher el. Widerstand; gut bearbeitbar; Erweichungspunkt 1140. (Met. Erz 1917. 14. 21, 36, 37.) — IV. der Pioneer Alloy Products Co, Cleveland: 35 Ni, 25 Cr, 30—35 Fe, 0.2—0.3 C, etwas Zr und 0.5 Fe-Si zur Desoxd.; Kz gegossen 52, geschmiedet 77. (Ir. A. 1926. 117. 1577; Korr 1926. 200.) — V. bis 80 Fe, bis 25 Ti, bis 30 Cr und 10 Al + Si. (Clement, Am. P. 1389097; R. 106.) — VI. 35—55 Mn, Cu und gegebenenfalls geringe Mengen Sn, Zn, Ni, Fe und C; zweckmäßig oberhalb 750° geglüht und abgeschreckt. (Electro Metallurgical Co. West-Virginia; Am. P. 1657 957.) Weitere Angaben: Z. Met. 1926. 18. Heft 12; L. J Tungay (Acid-Resistent Metals, London 1925).

Sauremessing (kurz S-Metall) 49.47 Cu, 47.61 Zu, 1.67 Mn, 0 92 Fe, 0.23 AI;

P, Sn und Ni fehlen. (H. Wangner, Metalltuchfabrik, Reutlingen.)

Samlegierung. 68 Fe, 12.9 Mn, 10.2 Si, 5.8 Al, 2.6 C, 0.3 Cu, 0.2 P, Spur S; weißgrau; Legiermetall. (K.)

Saxonia-Bronze. 87.8-83.8 Zn, 6-8 Cu, 3-5 Sn, 2.5 Ph, 0.7 Sh.

Schakdo (Schakudo, auch Skakdo, Shaku-do). 90-99 Cu, 1-10 Au, oft auch Sb-haltig; z. B. 90 Cu, 10 Au; hochrot; durch Beizen mit CuSO,-, Alaunund Grünspanlsg. blauschwarz; in Japan viel zu Schmuck- und Gebrauchsgegenständen verarbeitet. (L.-B.; D. 1867. 183. 289; Metallarb. 1890. 766.) Schakudo s. Schakdo.

Scheidemünzen-Leg. Normal 75 Cu, 25 Ni; schweiz. 20 Cts. 50 Cu, 25 Ni, 10 Zn, 15 Ag; 10 Cts 55 Cu, 25 Ni, 10 Zn, 10 Ag; 5 Cts 50 Cu, 25 Ni, 10 Zn, 5 Ag; jetzt vielfach 92 Cu, 8 Al; gelbweiß. (K.)

Schellenmetall (s. a. Glockenmetall).

I. 84.5 Cu, 15.4 Sn, 0.1 Sb; gelb; D. \approx 8.8; Schmp. \approx 930; II. 83.2 ", 16.8 ", Spur Pb; "; " 8.8; " 920; III. 79.9 ", 20.1 ", " "; "; " 8.8; " 870; zu Schellen und kleinen Glocken. (K.)

Schibuschi (Scibusci). 50-70 (u. 30-50 Ag; durch Beizen mit Lagg. von CuSO₄, Alaun und Grünspan mattgrau; in Japan viel zu Kunstgegenständen und Waffenschmuck. (Kr.; L.-B.)

Schiffsbeschlägemetall (4. a. Admiralitätsleg., Aichmetall, Bronze, Rotguß, Marinemessing, Seewasserbeständige Bronze).

I 66 Cu, 34 Zn; gelb; D. ≈ 8.3; Schmp. ≈ 930; II. 94 , 6 Sn; rotgelb; , 8.8; , 1030; III. 95.5 , 4.5 , rot; , 8.8; , 1040. (K.)

Schlaglot (s. a. Hartlot). Nach Volk 53.3 (u, 46.7 Zn; gelbweiß; I) ≈ 82;
Schmp ≈ 880; Hartlot. Vgl. DIN, S. 189. (Kr.)

Schmelzsicherungslegg. I. Streifen für bis 1000 Amp. mit 50 Pb, 50 Sn (E. H. Schulz, Mitt Vers.-Anst Dortmunder Union 1925. 1. 184.) — II. Drähte für hohe Stromstärken mit 50 Ag, 50 (iu.

Schmiedbarer Guß Ist Temperguß oder Mitisguß (Weicheisenguß).

Schmiedbares Messing (s a Aich- und Muntz-Metall) Allgemein 58-62 Cu, 42-38 Zn; z. B. 60 Cu, 40 Zn; auch 57 Cu, 43 Zn (frei von Sn und Ph) oder (russ) 53.5 Cu, 42 Zn, 4.5 Mn (s. a. Manganmessing); gelb; I). \approx 82; Schmp \approx 900; in Rotglut gut schmied- und walzbar; zu Medaillen, Blech, Draht usw, jetzt viel für Heißpreßteile.

Von Muntz zuerst erzeugt und patentiert

Schmiedeisenguß Ist Mitis-, Tiegelflußeisen-, Flexilisguß. K. 35—40; φ20—15; zäh und fest; besser als Temperguß; Ersatz für kleine, komplizierte Schmiedestücke, bei eiligem Bedarf für Stahlguß.

Schnellot (s a. Normenblatt, S. 238) I. 50 Sn, 50 Pb; II 33.3 Sn, 66.7 Pb; III. 63 Sn, 37 Pb (Sickerlot); IV 71.3 Sn, 28 7 Pb; weiß; D \infty 8.9, 9 6, 8.3, 8.1; Schmp \infty 220, 260, 181, 185; nach K Heine für PbSn 185, PbSn, 181, Pb, Sn 224; mit über 50 Sn ist beim Biegen das Sn-Geschrei noch zu hören; III das am meisten angewendete Weichlot (Kr.)

Der Sn-Gehalt läßt sich nach dem SG ermitteln (Zinnwage von V. Slotosch u. Co. in Enkheim bei Frankfurt a M. und C Bauer in München, Frauenstr. 19). Vgl. M. v Schwarz (Met 1917 21, Bayer. Ind G 1918. 104 61).

Schnellschnittleg (s a Akrit, Celsit, Stellit, Walters Hartmetall, Widia u a) I 71 Ni, 12 W, 75 Al, 61 Zr, 3.4 Si (D.R.P. 355497); II. 75 5 Ni, 7 W, 77 Al, 63 Zr, 3.5 Si; III 78 Ni, 4 W, 79 Al, 6.5 Zr, 3.6 Si; IV. 81 Ni, 84 Al, 68 Zr, 3.8 Si; V 44.8 Fe, 26 Cu, 167 Ni, 12.5 Al. (I.—IV. nach Cooper; V nach Duke; R 123)

Schnellstahl (Schnellarbeitstahl). Stahl mit meist Cr und W, oder Mo und Co (z. B. Ch. Met Eng. 1922 593).

Schraubenmuttermetall (s. a Maschinenbronze). Deutsch 86.6 Cu, 97 Sn, 2.7 Zn, gelbrot; franz 90 3 Cu, 96 Sn, 0.1 Pb, Spur Fe, rotgelb (K) Schriftgießermetall s Letternmetall, Schriftmetall.

Schriftmetall (s a. Letternmetall)

weißgrau; D ~ 10; Schmp ~ 340 (L-B)

Schrotmetall Bis 2 As u 2 Sb, Rest Pb; engl 99 Pb, 1 As; franz 99 2 bis 99.7 Pb, 0.3-0.8 As, oder 99 8 Pb, 0.2 As; bleigrau; D. ~ 11.3 ; Schmp. ~ 320 ; zu Flintenschrot (Kr.)

Schweißlot für Al. Cu, Fe, Si, Al, Pb, Zn. Man gibt zu geschm Cu, Fe und Si in Weißglut Al, dann Pb + Zn, oder schm. schon einen Teil des Al vorher mit den ersten Anteilen. (D.R. P. 340 294.)

Schweißstabe der Am. Welding Co. für el Schweißen von:

Messing: 60-70 Cu, 40-30 Zn, Fe unter 0.06-0 10;

Manganbronzen: I. 61-57 Cu, 37-41 Zn, 1 35-1 65 Al, 0 3-0.5 Mn, 0.05-0.15 andere Elemente.

II. 61 - 57 Cu, 37 - 41 Zn, 0.5 - 1.0 Fe, andere Elemente bis 1.0/0,

Kupfer: I. 0.03—0.06 P, Verunreinigungen bis 04, Rest Cu; " II 08—1.2 Si, Verunreinigungen bis 04, Rest Cu;

Aluminium: für geschmeidige Schweißfugen über 99% iges Al, sonst 92 Al, 8 Cu oder 87 Al, 13 Si

(Foundry, 1. und 15. 5, 1. 6. 1924; Z Met. 1924. 16 325.)

Sebillot. 48 Cu, 40 Ni, 6 Sn, 6 W; weiß, dehn- und schmiedbar. (Ghersi.) Seewasserbestandige Bronze. 45 Cu, 32 5 Ni, 16 Sn, 5 5 Zn, 1 Bi; weißgelb; zu Schiffsbeschlagen (K)

Seewasserlegierung K-S s K-S -

Setzmaschinenmetall (und Typographmetall) Soll 12 Sb und 3 Sn garantiert enthalten Analyse z. B. 83 85 Pb, 12 10 Sb, 3 80 Sn, 0 12 Cu, Fe und Zn sollen nur in Spuren vorhanden sein

Shakdo oder Shaku-do s Schakdo

Sibleygußmetall (= Alzinc). 80 Al, 20 Zn (R 129)

Sicherheitsrondelle s Sicherheitsstöpsel-Legg.

Sicherheitsstöpsellegierungen für Dampfkessel.

XI. IV V. VI. VIII. IXΧ. Ι Π III. 14.8 11.8 129 286 21.1 22 2 10.5 50 333 308 40 $\mathbf{B}_{\mathbf{l}}$ 44.5 408 42.147.1 48.4 42.8 42.1Pb. 31.3 40 33.4 38.441.1 286 36.8 33.344 4 47 4 38.733.3 30.8 18.7 20 Sn . 132.4 143.3 145 4 153.8 160.2 166.5 172 100 113.3 123 3 130 für Atm. Dampfdr }1 0 5 6 8 3.5 4 15 20 2.53

Weiß; zur Verhütung von Dampfkesselexplosionen früher viel angewendet. (Kr.)

Sicherungenlegg s Schmelzsicherungslegg

Sickerlot's Schnellot III

Siderafit (Sideraphite) I. 65 Fe, 23 Ni, 5 Cu, 4 W, 3 Al; II. mit 5 Al, 2 W. (K.) Silberähnliche Leg (s a. Warnes-, Toncas-, Trabuk-, Tourun-Léonards-Metall) 37-42 Cu, 33 Ag, 25-30 Ni; weiß; Hürte > Ag; gut polierbar und sehnig. (de Ruolz und de Fontenay, Cosmos 1861, 618; D 1861, 161 396.)

Silberamalgam Man verreibt aus AgNOs-Lsg. durch Zn red. Ag-Pulver mit kaltem Hg, oder schüttelt konz AgNO,-Lsg. mit Hg, oder arbeitet bei Rotglut im Tiegel; zur Feuerversilberung (im Freien, mindestens unter gut ziehender Esse) (Kr.)

I. 80 Sn, 18 Pb, 2 Ag; II. 90 Sn, 9 Pb, 1 Ag; weiß; im Silberbleizınn Tiegel Sn geschm., dann Pb, schließlich Ag zugesetzt; zur Versilberung. (Kr.)

Silberbronze, silberfreie I 67.5 Cu, 18 Mn, 13 Zn, 0.5 Si, 1.0 Al; II. (nach Cowles) 64 5 Cu, 17.2 Mn, 12.4 Sn, 4.8 Si, 1.1 Al; sılberweiß; dem Mn-Neusılber ahnlich (Kr; R. 118.)

Silbereisen. Von Friedrich-Wilhelms-Hütte, Mühlheim-Ruhr. Markenbezeichnung: I. Hämatitqualität. 2.2-2.8 C, 1.3-18 Si, 0.6-0.9 Mn, 0.06-0.9 P, 0.02-0.05 S; II. Gießereiqualität, ahnlich wie I., aber 0.3-0.6 P; je nach Gattierung KB 40-48, K. 25-30; gibt dichte, zähe Güsse für Zylinder, hoch beanspruchte Maschinenteile usw.

Silberfarbige Leg 657 Cu, 197 Ni, 131 Zn, 1 Cd, 0.3 Mg, 0.03 Al, 0 06 Zinkasche; weiß; zur Herst. schichtenweise im Tiegel geschm. (Kr. nach

M Ekker und J. Krajesics, DR.P. 123919)

Silberglockenmetall. Cu: Sn bei I. 40:60, II. 41.5:58.5, III 41.7:58 4: D. bei I 82, II 8.3, III. 8.3; Schmp. I \sim 600, II. 620, III 620; weiß; für kleine Glocken mit silberhellem Ton. (Kr)

Früher wurden kleine Mengen Ag-Münzen zu Glockenspeise gegeben, wodurch aber Klang und Güte der Glocken (Silberglocken) beeinträchtigt wurden.

Silberhartlot (s a. Normenblatt, S 140).

		(~ ~ ~ ~ ~					
		•		Ag	Cu	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	\mathbf{Farbe}
I.	sehr	hart		20	80		weiß
II.	hart	,		667	22.5	108	77
III	mıtt	elhart		40	35 7	143 -	-10 Sn "
IV	für	strengen	Fluß	4	53	43	gelb
V	**	mittlere		4	48	48	n
VI	77	Messi	nglotung	g 6	42	52	79
$\nabla \Pi$	72	2.		9	43	48	79
VIII	"	3		12	38	50	weiß;

durch V d. M oder meist von Messing mit Ag, auch Sn; zum Loten von Silberwaren und Messing (Kr.; L-B; IV bis VIII. nach D 1894. 293. 64, 89.) Silberine (Silverine) Allgemein 71-79.5 Cu, 16-16.5 Ni, 1-2.8 Sn, 1-75 Zn, 1-2 Co, 1-15 Fe, 0-05 Al; z B. 77 Cu, 2 Co, 2 Fe, 2 Zn. Silberersatz

Silberkobaltpalladium s Kobaltpalladiumsilber

Silberlegg. der Isabellenhütte, Dillenburg. Ag mit Mn und Al oder Mn und Si. (DRP. 361430; Z. Met. 1923 15. 54) Festigkeitseigenschaften verschiedener bei F. Saeftel und G Sachs. (Z Met 1925 17. 155.)

Silberlot für Gußeisen und Stahl I. 50 Cu, 33.3 Ag, 16.7 Zn; II 25 Cu,

75 Ag; weiß (Kr.)

- für rostfreien Stahl, besonders zum Verlöten der Turbinenschaufeln 44 Cu, 33 Zn, 23 Ag; Schmp \sim 700 (Monypenny-Schäfer, Rostfreie Stähle, Berlin

- nach H Wachwitz. I 30 Cu, 30 Zn, 20 Cd, 20 Ag; II 40 Cu, 40 Zn, 10 Cd, 10 Ag, weiß; durch Verschm von 50 % iger Cd-Ag-Leg. mit Cu-Zn. (D.R P 292295.)

Silbernickelwolfram. 75-80 Ag, 10-15 Ni, 10-15 W; Silberersatz für Gerate (Fuchs, D.R P 304551)

Silberschlaglot 80 Ag, 20 Cu, weiß; D. 10.2; Schmp ≈ 805; gut dehnbar; zum Löten von Silbergegenständen. (Kr)

Silberschnellot. I 486 Ag, 307 Cu, 17.7 Zn, 3 Sn; II 667 Ag, 21 2 Cu, 12 1 Zn; III. 38.3 Ag, 29 5 Cu, 32 2 Zn; II. leichtfl. zum Nachlöten, III sehr leichtfl, aber spröde (Kr)

Silberzink. I. 66.7 Zn, 333 Ag; weiß; Schmp \sim 620; gut dehnbar; hält sich schon an der Luft; etwas übsch. in Papier eingewickeltes Zn wird in fl. Ag eingetragen und mit einem Fe-Stab verrührt; zu Münzen und Geräten. — II. 87.5 Ag, 12 5 Zn; als Lot. — III 80—95 Ag, 20—5 Zn. (Kr)

Silbronit Bronze mit Ni-Zusatz oder dem Neusilber ahnliches Cu-Ni-Zn; weiß; K_z 13—15, $\varphi > 8$; gut polierbar und luftbeständig; für alle Armaturen, deren Metallfarbe sichtbar bleibt, für Skalen, Firmenschilder und andere Gußgegenstände (A. v Lachemair, Die Materialien des Maschinenbaus 1909, S. 219.)

Silcrome (Silchrome) Cr-Si; weiß; für Tellerventile bis 8200 hitzebeständig; K_z 126; σ_f 91; H_B 265-275; lin Ausdehnungskoeffizient 0.000007033. (Automot. Ind. 57 982; Z. Met 1923. 15. 51)

Siliciumbronze

	I	\mathbf{II}	\mathbf{III}	IV	V	\mathbf{VI}	VII	VIII.
$\mathbf{C}\mathbf{u}$	97 7	977	$99\ 94$	9855	99.5	965	97.0	91
Sn	1 15	13	0 03	1 40		_	14	8.95
Si	0 05	0 07	0.02 - 0.0	5 0 05	0.5	35	0 05	0 05
$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	11	$1\ 27$		_			1 55	
el Leitf $(Cu = 100)$	} 43	_	98	28	7		_	_
K,	. 83		45	50	95		_	

Rot, nur VIII. gelbrot; von höherer Festigkeit als Cu; mit Hilfe von Cu-Si als Desoxydations- u Legiermittel hergestellt, zu Telephondrahten viel verarbeitet (Kr.; K.; nach Hampe, Ch Z 1882, und G Kroupa)

Siliciumhaltige Lagermetalle nach C. Haßler.

	${f Pb}$	\mathbf{Sn}	$\mathbf{S}\mathbf{b}$	Cu	\mathbf{S}_{1}
I.	6585	4.9 - 14.9	6.2 - 22.4	0.96 - 44	0.03 - 0.09
II.	$52\ 2-82.3$	24 - 30.4	4.4 - 180	0.7 - 4.8	0.04 - 0.43
III.	7892	4.2 - 14.0	1.8 - 4.1	0.5 - 45	0.02 - 0.16
IV.	48—91	42 - 37.0	2.7— 210	0.15 - 2.6	0.008 - 0.34

Silicium messing 693 Cu, 283 Zn, 1 Sn, 09 Si, 03 Fe, 02 Pb; gelb; D ~ 84; Schmp ~ 940; wie Messing, aber harter. (K) Siliciumstahl Meist 2-7 Si; mit ~ 4 Si für Transformatorbleche; oder 457 Si,

44.2 Fe, 95 Al, 06 C, Spuren Mn, S und P; weiß; gut säurebeständig. (K)

Silicochrom s Chromsilicium

Sillimanmetall. Dasselbe wie Woods leichtfl Metall.

Silumin (Alpax). 89—86 Al, 11—14 Si + 0.4 Na; nach dem Patent der British Al-Co Ltd Gwyer & Philipps mit geringen Zusatzen von Erdalkalimetallen, die wie Na wirken sollen, z B. 0.1 Ca, oder Alkaliperoxyd oder Sb bzw. Mg; weiß; D 25—26; σ_e ~ 36; σ_f 8—10; K_z 20—22; φ 5—8; bewährte Al-Gußleg; H_B = ~ 60, bei 350° 20—25; Warmeausdehnung um 12°/o kleiner als bei Al; V. d M., wobei eine Si-Al-Vorleg. Verw. findet, dann durch Alkalifluorid oder Na-Veredelung (Z. Met. 1921. 13 479; Met. B. 1924. 1718, 1925. 59.) — S a Aluminiumsilicium Nach H Steudel ist Cu-Zusatz bis 0.7 sehr vorteilhaft; s Oscillium = Kupfersilumin

Silverina (Silverine) s Silberine.

Similargent Versilbertes Neusilber

Similor (s a Mannheimer Gold) 80 Cu, 20 Zn; wie Tombak

- Auch Britanniametall mit Tombaküberzug (Rss., 465)

Sin-chu (s a japanisches Messing) 66 6 Cu, 33 4 Zn; gelb; D \sim 83; Schmp \sim 920 (K)

Skleron Kalt bearbeitbare vergütbare Al-Leichtleg. 83 Al, 12 Zn, 2 Cu, 0.5 bis 1 Mn, 0.5 Fe, 0.5 Si, 0.1 Li

S-less Stainless Iron (Steel) Rostfreies Eisen (Stahl) der Firth Sterling Steel Co mit 18 Cr, 0 15 (0 30) C.

S-Metall s. Säuremessing

Smithsche Leg I. 70 Cu, 23 Ni, 7 Al; II. 56.6 Cu, 39.5 Ni, 1 1 Al, 2 8 Sb; III. 56.8 Cu, 39 8 Ni, 0 6 Al, 2 8 W; wie Neusilber, besonders zu Schiffsbeschlägen

Smitter-Lénia-Metall 72.2 Cu, 128 Ni, 9.7 Zn, 2.3 Sn, 2 Schmiedersen,

1 Bi; gelblich (K)

Solbiskys Leg 95 Al, 3 Cd, 1 Zn, 1 Ni oder Co; Leichtleg.; weiß; gut gießbar, hart, aber dehnbar; für Maschinenteile. (DRP 66937; R 112; Bersch, Lexikon d. Metalltechnik, Wien-Pest-Leipzig 1912.)

Solium Angeblich aus Metallen der Pt-Gruppe; soll weicher als Pb und härter als Stahl, gut dehnbar, säure- und hitzebeständig, unempfindlich gegen H₂ sein (T. D Kelley, Al 1927. 6.)

Sommit Rostfreier Stahl vom Edelstahlwerk Rath, Rheinmetall, Düsseldorf.

Sondermessing, Spezialmessing (s. a. Aichmetall, Spreemetall, Sterrometall, Manganbronze usw und das Normenblatt S 179).

A. mit niedrigem Sn-Gehalt:

_ '	Sn	Pb	Fe _	Al	Mn	Zn	Cu	$\sigma_{\mathbf{f}}$	K,	φ	Biege- winkel ⁰
I	0.5	Spur	1.0	0,8	0.20	40.2	57.4	30 0	42 5-45.2	18—17	27—50
		0.3							59.2		
Ш.	0.6	Spur	1.0	0.6	0.25	39 7	57.9	30 7	53 5	30	
IV.	0.6	~	1.6	0.4	0.25	39.8	57.4	30.1	52.9	33	88

A. mit niedrigem Sn-Gehalt (Fortsetzung):

_	Sn	Pb	Fe	Al	Mn	Zn	Cu	σ _r	K	n	φ	Biege- vinkel ⁰
V. VI.	$\frac{0.7}{1.2}$	Spur	$1.7 \\ 1.0$	$0.3 \\ 0.6$	0.25 0.25			30.7 30.4			13 15	70
VII. VIII.	1 45	n	0.9 2—3 25	0.7	0.30			30 2			28	60
I	3 mit	höher	em Sn-	Gehalt	i :						(I	R. 117.)
	Sn	Pb	Fe	Al	Mn	Zı	n	Cu	o,	K,	φ	φ

	Sn	Pb	Fe	Al	Mn	Zn	Cu	o,	K_z	φ	ф
I. III. IV. V VI	1.6 1.6 1.7 1.6 1.4	n	1.45	1.2 1.2 1.1 1.0 1.1	0.4 0.4 0.4 Spur 0.4 0.3	39.5 38 2 39 8 40 6 42.5 42.3	55.0 57.2 55.7 58.8 53.4 53.9	30.7 31.0 32.4 35.1 41.5 33.3	53.5 48.3 50.2 58 1 63.0 54.2	33 14 11 19.4 13 30	19.8

Sehr wertvoller Ersatz für Zinnbronze, besonders auch für Gußzwecke, für Schiffsschrauben und Maschinenteile. (C. Irresberger, J. Enßlen, Z Met. 1923 15 48, 80, 211.) — Ferner: 51—64 Cu, 35—45 Zn, 0.16—8 Al, 0.16—15 Fe und Mn, 016—3 Sn (Jones, Am P. 998777; R. 101.) — 59.6 Cu, 34 Zn, 28 Al, 2 W, 075 Ni, 07 Mn, 0.1—0.2 Sn (Wheatley, DR P. 131514; R. 107.)

Sonnenbronze 40-60 Co, 30-40 (50) Cu, 10 Al Z B I. 50 Co, 40 Cu, 10 Al; II 60 Co, 30 Cu, 10 Al; weiß. (Kr)

Sorelsche Leg. I 98 Zn, 1 Fe, 1 Cu; II. 80 Zn, 10 Fe, 10 Cu; weiß; so hart wie Schmiedersen, sprode, gut bearbeitbar; zu fl heißem Zn werden unter Kohlendecke Gußeisendrehspäne und Cu gesetzt, oder es wird Fe in Messing unter Zn-Zusatz eingetragen (Kr)

Spandauer Leg 89—93 5 Zn, 4—5 Cu, 2 5—3 5 Al, 1 5 Pb-Toleranz, 0 5 Fesowie Sn-Toleranz; besonders zum Pressen und Walzen sowie für Artilleriezünder geeignet

Spezialgußeisen s. Antazid, Nomag (austentisches unmagn Gußeisen), Perlitgußeisen, Silbereisen, Thermisilid, Wegucit usw

Spezialmessing s Sondermessing.

Spezialmessingzusatzleg 69 Cu, 122 Fe, 9.4 Al, 6.6 Ti, 27 Sn; nach Goldschmidt als desoxydd Messingzusatz

Spezial Standard-Silber. 925 Ag, 575 Cu, 175 Cu. (Ewans-Honegger, Die Korrosion der Metalle, Zürich 1926, S 187)

Spiauter, harter 90 Sn, 8 Sb, 2 Cu; weiß; wie Britanniametall (K)

Spiegelamalgam s. Zinnamalgam

Spiegelfolie (s a. Zinnamalgam) 97 6 Sn, 22 Cu, 01 Zn, 01 Fe, Spur Pb; weiß, zum Belegen von Spiegeln (K)

Spiegelmetall I. 41 Cu, 24 Sn, 26 Ni, 8 Fe, 1 Sb - Sonst II.:

	Cu	\mathbf{Sn}	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	Andere Metalle
Allgemein .	65 - 68	30-32	bis 4	2 As, 2 Ag oder Ni
Nach Edwards, norm	68 2	31 8		
Altromisch	63.4	19		17 6 Pb
Chinesisch	808	107		8.5 Sb

		Cu	$\mathbf{S}\mathbf{n}$	$Z_{\rm n}$	Andere Metalle
Nach Littles		65.1	30,8	22	1.9 As
Otto		68.5	31.5	-	-
" Richardson	-	65.8	80	0.7	2 As. 2 Ag
" Sollite		64.6	31.3	No. option	4.1 Ni
"		64	32	-	4 Ni
Für Hohlspiegel		66.2	33.1		0.7 As
Teleskopspiegel		68.8	31.2		Militar

I. Nach Brandes und Schünemann (Z. Instrum., Oktober 1899) mit Angaben auch über andere Spiegelmetalle, besonders Reflexiousvermögen und Wetterbeständigkeit. II. Weiß; spröde, aber gut polierfühig; zu Spiegeln für optische Instrumente. (Kr.; K.)

Spreemetall. Schmiedbares Sondermessing. 55.5 Cu. 42.5 Zn. 1.4 Mn. 0.6 Pb; gelb; D. 8.3; K, 45, \varphi 20.

Spritzgußlegg.	Zn	Sn	Cu	Al	Andere Met.
wenig dauerhaft {	73.7	14.7	5.3	6,3	_
wenig nauernaic	72.7	19	5	1	2 Pb, 0.3 Sb
sehr dauerhaft .	73.8	12	10.6	3.4	b
makes to such	46.2	30,8	20.4	2.6	****
sehr hart {	86		10	4	-
j	93	3,5	2	0.4	$1.5 \mathrm{Sb}$
stark zinkhaltig	90	1	6	3	E-sphipes
.,	85	5	5		5 Sb
amerikanische .	70-90	3 - 30	2 - 20	()6	1-5 Sh

Weiß; D. meist ~ 7.4 ; Schmp meist ~ 400 ; K_s ~ 10 ; zur Herst. kleiner Massenartikel in Spritzgußmaschinen. (Met. 1914, 138; G. Carmen, Machinery 29, 516.) — Ferner noch Pb-, Sn- oder Al-haltige Legg. (Werkstoffhb., Nichteisenmetalle, Berlin 1927.)

Stabrit (s a. Staybrite). Nichtrostender Stahl; nicht zu hürten, schweißbar, gut zu löten. (Eng. 1924. 138. 612.)

Stahlbronze. I. 92 Cu, 8 Sn; gelbrot; D. ~ 8.8; Schmp. ~ 1000; in Rotglut schmiedbar; weich: K_x 51, φ 33, ψ 32; hart: K_x 58, φ 16, ψ 18; Krupp, Marke L. D.: K_x 74, φ 19, ψ 19; meist im Flammofen unter Zusatz von etwas Cu-P oder Sn-P; früher besonders in Österreich-Ungarn zu Geschützrohren verarbeitet, dabei nach Uchatius mech. veredelt. (D. 1875, 217, 122.) — Nach Ponsard: II. 60 Cu, 30 Mn, 10 Fe; III. 80 Cu, 10 Mn, 10 Fe. IV. für Zapfenlager: 50.1 Cu, 24 Mn, 16 Fe, 10 Zn; II. und III. aus 60 bzw. 80 Cu, Rest 70 bzw. 50 % iges Ferromangan. — V 92.5 Cu, 7.5 Al; VI. (auch Al-Bronze B) 91.5 Cu, 8.5 Al (dabei bis 1 Si); D. 7.7; gegossen K_x 40; φ 60—40 (V. nach Rzehulka, Metallegg., Kattowitz 1907, S. 22; VI G. B.) (Kr.) — VII. Cu mit 8 5 Al, 1 bis 2 Si; D. 7.7; goldgelb; K_z gegossen 65; φ 5—15. (R. 117.)

Stahlgold. Au-Ag-Cu-Leg. mit Zusätzen von Pt-Metallen, meist Pd oder Ni, für harte und federnde Zahnarbeiten; fast weiß, sehr hart. S a. Weißgold.

Stahlguß verschiedener Hürte. Normal für Maschinenteile etwa 0.2 ('; K_z 42 bis 50, nach Vorschrift des Reichsmarineamts 40--55; φ 20-12; für stark beanspruchte Maschinenteile, Steuerhebel, Kolben, kleine Kurbeln, Kreuzkopf-körper, Ventilgehäuse und Formstücke für hohen Druck, Zahnräder und Lagerschalen; nach der Würmebehandlung (Ausglühen oder Normalisieren) und besonders durch Vergüten gute Kerbzahigkeit. Neuerdings wird ganz hochwertiger, vergüteter Ni-Stahlguß hergestellt.

Stainless Iron s. S. 228.

Stainless Steel. Rostfreier Stahl. I. (Low C). 15 Cr, 0.50 Mn, 0.35 C, 0.35 Si;

VΙ

70

23

7

6

II. (Med C). 18 Cr, 0 50 Mn, 0.80 C, 0 35 Si; III (High C) 23 Cr, 0 50 Mn, 1.00 C, 0.35 Si; IV mit 14 Cr, 0 33 C. I—III von The Midvale Co; IV der Vanadium Alloys Steel Co

Standard Silber 92.5 Ag, 75 Cu (Ewans-Honegger) S A Spezial ——Standbilderbronze (s. a. Statuen- und Kunstbronze). Gelb (K.)

	Cu	Sn	Zn	Pb	F.e
Allgemein .	66 - 94	1 - 10	0.3 - 31.5	013	
Friedrich Wilhelm IV in Köln	89 5	3	7 5		
" der Große in Berlin	88 3	1.4	9.5	0.7	
Kaiser Wilhelm II in Koln	84.4	4.3	11.3	_	
Großer Kurfürst in Berlin	89 7	59	16	26	0.2
Kaiser Friedrich, Kyffhäuser	87.9	7 5	14	27	-
Bayarıa ın München	77 6	0 9	19.1	2.3	01
Mars und Venus in München	93 8	48	0.3	0 7	0.4
Lessing in Braunschweig	84 1	36	11 5	0 8	
Statue aus dem 16 Jahrh .	89 4	8 2		2.1	03

Stanniol I. Feinzinn; II. 96 2 Sn, 24 Pb, 1 Cu, 03 Ni, 01 Fe; zum Verpacken von Eßwaren (Schokolade usw) und für Kondensatoren el. Induktoren (K) Statuenbronze I gelblich: 66—85 Cu, 11—32 Zn, 2—5 Sn; II rotlich: 80—90 Cu, 1—10 Zn, 3—8 Sn, 1—3 Pb; gut zu ziselieren, besonders bei Pb-Gehalt; an feuchter reiner Luft schone grüne Patina, an H₂S- und SO₂-reicher Atmosphare unscheinbare dunkle Färbung; kleine Mengen im Tiegel, größere im Flammofen (Abbrand meist 3—10 %) hergestellt; zu Kunstguß (Kr; II vgl. Elstei, D 1874 212. 157)

Staybrite, rostfreier, austenitisch Stahl, in der Zus zwisch. Anka und V-2-A-Stahl Stehbolzen material (sa Maschinenbronze und Kupfermangan) Von Dillenburg 92 Cu, 55 Mn, 07 Ni, 08 Fe, 07 Pb, 03 Zn, Spur Si; rotgelb (K) Stelladesoxyd. Ersatz für P-Cu und P-Sn; neben Cu und Sn 9 P und 45 Al

(E H Schulz, Mitt Versuchsanst Dortmund Union 1925 1. 184)

Stella-Lagermetall (s. Triaslagermetall). Leg der Stella AG, Oos, Baden Stellit I. Co, Cr; auch 75 Co, 20 Cr, 5 W (Haynes); große Harte, besonders für Stahlbearbeitungswerkzeuge und Bohrkronenbesatz. (Eng MJ 1915 100 711; Zangew Ch. 1916. 29 II 150). Schnellarbeitsmaterial für höchste Schnittgeschwindigkeit — II. 50 03 Co, 19.52 Cr, 19.10 Mo, 9 66 W, 1.24 Fe; III 50 Co, 19 5 Cr, 18 Mo, 9.5 W, 15 C (II Werkstattstechnik 1919 96; III von Alfred Herbert G. m b. H., Z Met. 1921 13 435) — IV 55 Co, 25 W, 15 Cr, 5 Mo; V 65 Co, 20 W, 15 Cr; VI 70 Co, 25 Cr, 5 W (Am. Pat. 1057473, 1057828); für chem. Geräte — VII 75—85 Ni, 8—20 W, 8—14 Cr; VIII 70 Ni, 30 W· IX 85—90 Ni, 10—15 Cr Für gegossene Schnellarbeitswerkzeuge und in kleinen Stücken auf Drehmessei aufgelegt

Stereo(Sterro-) metall (s. a. Aichmetall) 58—55 Cu, 42 5—40 Zn, 15 Fe. O 2—1 Sn; gelb; D ~ 83; Schmp ~ 900, K_z gegossen 42, geschmiedet 53 E ½000; Eintauchen von Weißblechabfallen in geschm Messing oder V d M zu Kanonen empfohlen, sonst zu Schiffsbeschlägen und wie Messing (Ki nach

D 1863, 170, 39 und Ch N 1866, 14, 2)

 Sn

Stereotypmetall (s a Letternmetall) Grauweiß (K) NrΙ IV \mathbf{v} Π Π Pb 90 82570 80 74 Sb10 20 20 20 13

45

Bezeichnung normal hart gew zu Stegen hart sehr har Pb mit garantiert 15 Sb und 3 Sn von Asbern Masch-Fabr AG, Augsburg

4

Sterlin 68 Cu, 13 Zn, 18 Ni, 1 Fe oder Pb; zu Nachahmungen von Ag, wie Neusilber (Kr; K.; Met. 1906. H. 17.)

Sterrometall's Stereometall.

Stirlings metall (s. a. Messing). 66.2 Cu, 33.1 Zn, 0.7 Fe; gelb; D. \sim 8.4; Schmp. \sim 920; wie Messing. (Kr.)

Stopfbüchsenmetall. Für Turbinen: 61.5 ('u, 11 Zn, 10.2 Pb, 15.4 Ni, 1.9 Sn; für Überhitzerlokomotiven: 65 ('u, 20 Sn, 15 Sb; franz.: 88.2 ('u, 11.7 Sn, 0.1 Pb; für Lokomotivzylinder: 80 Pb, 12 Sn, 8 Sb. (K.)

Straßersche Aluminium gußleg. (Jetzt Alneon.) Al mit Zn. ('u n. a.; weiß; D. 2.8—3.1; Schmp. $\sim 650-700$; $\sigma_{\bullet} 6-7$; $\sigma_{f} 20-27$; $K_{\star} 20-30$; φ 1 -4; K_{h} 34—50; H_{B} 100—150; wohl die festeste bisherige Al-Gußleg., besonders als Ersatz von Gußeisen geeignet.

Sulzermetall I.—III für Lager: I. 83.6 Zn, 9.9 Sn, 4 Cu, 1.2 Pb; II. 88 Zn, 8 Cu, 2 Sn, 2 Sb; III. 90 Zn, 7 Cu, 1.5 Su, 1.5 Sb.— IV. und V. für Lettern: IV. 89 Zn, 4 Cu, 4 Sn, 3 Pb; V. 93 Zn, 3 Sn, 2 Cu, 2 Pb.— VI. für Modelle: 85 Zn, 10 Cu, 2 Sn, 2 Pb. (Res.)

85 Zn, 10 Cu, 2 Sn, 2 Pb. (Rss.) Superbronze, I. 56.8 Cu, 3.2 Mn, 1.3 Fe, 1.2 Al, Rest Zn; II 68.9 Cu, 5.1 Al, 3.0 Mn, 2.0 Fe, Rest Zn. (Rss., 374.)

Superduralumin. Angeblich um 1,4 fester als Duralumin, K, ~ 53. (Al ('o. of America.)

Suprakolben. 70 Al, 20—22 Si, 4 Cu, 1.5 Mn; weiß; D. 2.702; K, \sim 16; $\varphi \approx 0.5$; H_B (10/1000/30) 88—92, bis 300° \sim 50; φ (Wärmeausdehnungskoeffizient von 20—300°) \sim 18.02 \sim 10°.

T-Leg. Al-Leichtleg. der Aluminium-Ind. A.G.

		t =		Sandguß	Kokillenguß	geschmiedet und ausgeglüht	10 mm Blech, hart
٥į.				8.3	10.1	7.3	21.8
K _s				13.6	19.1	24.0	26.6
φ.	•	•	•	2.2	4.7	22.0	9.2

(H. Krause, Das Al, Wien-Pest-Leipzig 1914.)

Talmigold. I. allgemein: ≈ 90 Cu, ≈ 9 Zn, ≈ 1 Au; II. echt Pariser: 90.2 Cu, 8.9 Zn, 0.9 Au; III. 86.4 Cu, 12.2 Zn, 1.1 Au, 0.3 Fe; IV. 87 Cu, 12 Zn, 1 Sn; Talmi I. Sorte: V. 86 Cu, 14 Zn; Talmi II. Sorte: VI. 82.3 Cu, 17.7 Zn (wie Tombak); goldgelb; gut dehnbar; zu Schmucksachen und Gegenständen, die vergoldet werden sollen. Soll wenig Fe und Sn enthalten, weil sonst das Au schlecht haftet. (Kr.; I). 1863. 170. 154, nach Monatsbl. Hann. Gewerbever. 1863. Nr 7 und 8.)

Tamtamleg. (s. a Gongongs) I 78 Cu, 22 Sn; II. 74 Cu, 21.7 Sn, 2.1 Ni, 1.2 Pb; III. 79 Cu, 20 3 Sn, 0 5 Pb, 0 2 Ag; gelb; D. ~ 8.8; Schmp. ~ 850; in Dunkelrotglut schmiedbar; besonders in China zu Schallinstrumenten. (K.) Tandemweißbronze. I. (Thornycroft für die Marine) 72 25 Sn, 26.50 Zn, 1.25 Cu; weiß; D ~ 7; Schmp ~ 250; besonders für Achslager; manchmal nach Parson mit 1 Al, 34.6 Sn, 41.4 Zn, 3 Cu Ähnlich II. (nach Parson) 58 5 Sn, 39 5 Zn, 2 Cu; III. 64 Zn, 30 Sn, 4-5 Cu, 2 Pb; IV. (nach Fenton) 80 Zn, 16 Sn, 4-5 Cu; V 82 Zn, 8 Sn, 8 Cu, 2-3 Pb.

Tantiron. Fe mit 14-15 Si, 2.00-2.50 Mn, 0.75-1.25 Graphit, 0.05-0 15 S, 0.05-0.10 P; weiß; D. 6.8; Schmp. 1410; K, 9.3-10.9; säurebeständige Eisengußleg. zu Gefäßen für hohen Innendruck, ohne Schutzmantel nicht geeignet. (St. E. 1917. 37. 310) Manchmal noch mit 0.4-0.9 Cr, 0.2-0.5 Mo, 2.75

bis 3.25 Ni.

Tegal. (Von Th. Goldschmidt, Essen) Al mit Mg, Ca, Si und Mn in kleinen Mengen; el Leitfähigkeit 31—33; K, 30—35; φ 12—16; für Freileitungen. (Metalltechn 1926. 565)

Tempered Lead s Noheetmetall.

Temperguß (auch schmiedbarer Guß genannt). K_z 30-45, φ 2-4; für gering beanspruchte Steuerungsteile von Maschinen, für Hebel, Wagenbauteile und Kleineisenwaren (wie Beschläge, Schlüssel usw). In Amerika vielfach nur kurz getempert, so daß der Kern am Bruch schwarz ist: black heart

Tenaxmetall I 46 Al, bis 1.3 Pb, Rest Zn; II 288 Cu, 4.44 Al, 0.9 Pb, 0,2 Fe, Rest Zn; III. 82 Zn, 5 Cu, 3 Al; K, 21-36, φ12-22; für Spritzgußteile und zu Zündern. (R Stock & Co, DRP. 312761; Schulz, Z. Ver. Ing.

1942. 66 39.)

Tensilit. Zn mit I. 64 Cu, 3.1 Al, 2.5 Mn, 12 Fe; II. 67 Cu, 44 Al, 38 Mn; Sondermessinge bzw sog Mn-Bronzen. (Rss, 374.)

Ternemetall Pb mit etwas Sb und Sn; zur Feuerverbleiung von Fe-Blechen.
(A. A Pollit-W M. Creutzfeldt, Die Ursachen und die Bekampfung der Korrosion, Braunschweig 1926, S. 122)

Therlo 85 Cu, 13 Mn, 2 Al; für el. Widerstande.

Thermaloy. Gut hitzebestandig. (J. Am Cer. Soc 1922 811; St E. 1922, 42 1915)

Thermisilid Eisenguß mit ≈ 15 Si, 0 6 C, 0.2—2.5 Mn, je < 0.1 P und S; säurefest. (Friedr. Krupp A.G., D.R.P; Der Weltmarkt 1920 717)

Thermit-Universallager weißmetall. Einheitslagermetall mit Ni-Zusatz, der das Ausseigern verhindert; I 71 Pb, 22 Sb, 4 Sn, 2 Ni, 0.5 Cu, 0.5 As und etwas P; II. 68 Pb, 22 Sb, 4 Sn, 2 Ni, 2 Cd, 0.5 Cu, 0.5 As und etwas P; weiß; D. 9.5; Schmp. $\approx 300-400$; K_d 16-18, Stauchfahigkeit 30 %; H_B bei 20° 33, 40° 30, 80° 24, 120° 18; zum Ausgießen von Lagerschalen selbst hoher Beanspruchung, Gießtemp. $\approx 450^\circ$; ist zu behandeln wie Weißmetall mit über 70 Sn (Tego-Handelsges; von Th Goldschmidt AG, Essen.)

Thermochrome Hitzebeständige Leg. von Schniewindt, Pose und Marre,

Erkrath b. Düsseldorf.

Thompsons Leg 80 Cu, 10 Sn, 6 Zn, 4 Pb; für Glocken. (Bischoff.)
Thurstonmessing 55 Cu, 44 5 Zn, 0 5 Sn; hellgelb; D. ∞ 8 2; Schmp ∞ 880;

Sondermessing; heiß schmiedbar. (K)

Tiers Argent's Aluminiumsilber, Drittelsilber

Tiges de piston 73 Pb, 15 Sb, 12 Sn; weiß. (K)

Tintal W-Ni-Cu-Zn-Leg. Platinersatz für Einschmelzdrähte von Glühlampen.

(C. H. Weber, Die el. Metallfadenlampen, Leipzig 1914, S 383)

Tissiers Metall I 97 Cu, 2 Zn, 1 As; II 96 Cu, 2 Zn, 2 As; III 97 Cu, 2 Zn, 0 5 As, 0 5 Sn, IV 75 Cu, 4 Sn, 1 Al; tombakrot; sehr hart; manchmal zu Achslagern Der As-Gehalt ist beim Schmelzen für den Arbeiter gefahrlich (Kr, R. 117.)

Titanstahl (s a Eisentitan) Gewöhnlicher Stahl wird durch Zusatz von höchstens 1% Ti gut desoxydiert und entgast Ti verhalt sich hier ahnlich

wie P in Phosphorbronzen

Tizit. W- und Ti-Carbidhaltige Leg; Diamantersatz (Wolframindustrie AG,

Traunstein)

Tobinbronze (s a Desoxydierte Bronze). I 59-83 Cu, 38-3 Zn, 1-12 5 Sn, ∞ 0 2 Fe, 03-2 Pb, Spur Ag und P; II 61 2 Cu, 37 4 Zn, 0.9 Sn, 0 2 Fe, 0.4 Pb; III 59 Cu, 38 4 Zn, 2 2 Sn, 0 1 Fe, 0 3 Pb; gelb; D ∞ 8 2; Schmp. ∞ 900; ahnlich Messing oder Muntz- und Deltametall mit Sn-Zusatz; gilt gegen Seewasser beständig; dient auch als Schweißdraht (Kr; K; Korr 1926 2. 106.)

Tombak (s. a. Rotguß). Allgemein 80-98 (u. 17-2 Zn. bis 3 Sn.

Gut gieß- und ziehbar; E \sim 9000, $\sigma_{\rm p} \sim$ 9, K, \sim 20, φ 6-20, $\psi \sim$ 105, A \sim 23; an trockener Luft gut haltbar, an feuchter Anlauffarben; im Maschinenbau zu Lagern, für Bijouteriewaren, Bleche usw (Kr : K)

Toncasmetall. 35.8 (u. 28.7 Ni, 7.1 Sn. 7.1 Pb, 7.1 Zn, 71 Fe, 71 Sh; weiß; hart, schwer schmelz- und wenig dehnbar; im allgemeinen nicht zu empfehlen. (Kr.)

Topalspezialbronze. Cu mit ~ 20 o veredelnden Zusätzen von Al, Fe, Mn und Ni, also Sn- und Zn-frei. D. 7.4; weißlicher Ton; L., 1.6; weich hart

gossen: $K_z = \frac{50-60}{60-70}$, $\varphi = \frac{30-15}{15-5}$, $H_B = \frac{130}{140-170}$, Biegewinkel $\frac{40-60^{\circ}}{20-30^{\circ}}$; gepreßt: $K_z = \frac{60-80}{75-90}$, $\varphi = \frac{30-15}{12-5}$, $H_B = \frac{150-170}{170-200}$, Biegewinkel $\frac{50-60^{\circ}}{30-40^{\circ}}$. Bei Biegungsschwingungen zulässige Spannung 10.0 kg/mm², E 9915, bei Verdrehungsschwingungen zulässige Spannung 5.0 kg mm*. Warmfestigkeit

Toucedametall Für gewöhnliche Lager: 92 Pb, 8 Cd; weiß: D. ~ 11.1; Schup ~ 280 Für Armaturen: 86 Pb, 14 Cd; weiß; D, ~ 10.9; Schup ~ 265. Für Lager starker Belastung: 82 Pb, 18 Cd; weiß; D. \sim 10 8; Schmp 255. (K.) Tough. 77 Cu, 11.5 Su, 11.5 Zn; gelb; für Kraftwagenlager (K.) Tournays Metull 82.5 Cu, 17.5 Zn; gelbrot; D ~ 8.6; Schmp. ~ 1000;

sehr dehnbar; zu Pragungen und Schmucksachen, wie Tombak. (Kr.)

Tourun-Léonards Metall, I 91.5 Sn, 85 Cu; H, 91.1 Sn, 89 Cu; III, 90 Sn, 10 Cu; weiß; D. I und II \sim 7.5, III 7.55; Schmp I, and II. \sim 400, III 420; Verschm. von 500 Sn mit 64 (Hockenmetall (Kr.; K.)

Trabukmetall 87 5 Sn, 5.5 Ni, 5 Sb, 2 Bi; weiß; feinkörnig, ziemlich schwer schmelzbar; ähnlich Warnes Metall; wie Britanniametall verwendet. (Kr.) Trézels-Leg. Al mit Cu und Fe-Si. (Franz. P. 33434; R. 113.)

Trias- (früher Stella-)Lagermetall der Trias-Stella Metallguß G. m. b H., Oos in 6 Sorten: Trias 1 (= Stella Original) für geringe Belastung und Umlaufzahlen; Trias 2 (= Stella 1) für mittlere Beanspruchungen; Trias 3 (= Stella hart) Universallagermetall für normale Beanspruchungen; Trias 4 für hohe Beanspruchung; Trias 5 (Auto Leg. = Stella Auto I) für Lastkraftwagen; Trias 6 (Auto P, technisch bleifrei, = Stella Auto II) für höchste Beanspruchungen und heftige Stoße; zu Personenkraftwagen und Flugzeugmotoren

Tsungani Al-Leg (D Metw I. 1926, 93, ohne nahere Angaben) Turklinkenmetall 57 Sn, 28 5 Sb, 14.4 Cu; weiß; behalt den Glanz gut; z T mit Eisenkern versehen

Tulasilber (Niello) Schmelze aus 27 2 Ag, 9.3 Cu, 27.2 S und 36.3 NH, Cl. Turbadiumbronze Eine Art Sondermessing 48 Cu, 46 45 Zn, 2 Ni, 1.75 Mn, 1 Fe, 05 Sn, 0.1 Pb, 0.2 Al; gelb; für Schiffsschrauben; von Seewasser wenig angegriffen (Ch N.; Z Ver. Ing 1917. 61 929.)

Turbinenfüllstückmetall. 578 Cu, 414 Zn, 08 Pb; gelb; D ≈ 8.2; Schmp. ~ 890 (K)

Turbinenschaufelmetall (auch Nickelmessing, Nickelstahl, Manganbronze, Monelmetall usw. verwendet)

für Hochdr 91 2 Cu, 68 Al, 2 Fe; $D. \sim 83$; Schmp ~ 1050 ; II. deutsch Niederdr. 75 7 Cu, 24 1 Zn, 0.2 Pb; $D \sim 85$; Schmp ~ 970 ; III (normal . 72 4 , 27.4 , 01 , 0.1 Sn; D \sim 8 4; Schmp \sim 950; IV englisch . . 67 4 , 32 , 02 , Spui Sn; D \sim 8 3; Schmp \sim 920; gelb. (K)

Turbobronze (s a Rübelbronze). K_z 60-75, $\varphi > 22$; saurefest; für hoch beanspruchte Steuerrollen, Kompressorventilsitze (Maschinenfabrik Augsburg-

Nurnberg.)

Turbospezialbronze. Cu mit ≈ 23 % veredelnden Zusätzen von Al, Fe, Mn Marke Turbo: D. 754; weißlich; Lsch 1.6; gegossen: Kz 55-70, φ 15—8, H_B 140—170, Biegewinkel 30—40°; gepreßt: K_z 70—85, φ 20—10, H_B 170—190, Biegewinkel 40—50°. — Marke Turbo-S. D. 7.54; weißlich; L_{sch} 16; gegossen: K_z 50—60, φ 15—8, H_B 130—150, Biegewinkel 20—30°; gepreßt: K_z 75-90, φ 15-5, H_B 180-220, Blegewinkel 30-60°. Bei Biegungsschwingungen zulässige Spannung 11.5 kg/mm*, E 10040; bei Verdrehungsschwingungen zulassige Spannung 5.75 kg/mm⁹. (Allgem. D Metallwerk, Oberschöneweide)

Tutaniametall (s a Britanniametall, wie dieses) I 914 Sn, 76 Sb oder Pb, 07 Cu, 03 Zn; II 80 Sn, 16 Sb, 27 Cu, 13 Zn; weiß (Kr; K)

Tutenag s Tutenay

Tutenang 55 Cu, 39 Sn, 55 Bi; weiß; sehr spröde (K) Tutenay 458 Cu, 371 Zn, 171 Ni; weiß; in China wie Neusilbei für Guß (K)

Typenmetall nach de Buigne. Al mit 10 Cu u 10 W (Ch Z 1919. **43**. 839)

Typographmetall, garantiert; wie Setzmaschmenmetall (s d).

Uchatiusbronze 92 Cu, 8 Sn; durch mech. Veredlung gehärtete Stahlbionze (s diese); früher für österreichische Kanonenrohie (Kr)

Udylite Amerikanisches Verf zum Rostschutz durch elektrol Cd-Uberzug. (E W Wells, El Rev 1925. 815.)

Uhrenlegg I 30 Al, 26 Ni, 21 8 Mn, 13.5 Fe (mit C), 43 Os, 43 W, Spur Sb; II 30 5 Ni, 30 5 Fe (auch mit C), 15 5 Al, 11.35 W, 77 Mn, 4.3 Os, Spur Sb v Schwarz, Metall- und Legierungskunde

Uhrfedernlegg; unmagn 30-97 5 Cu, 33-16 Zn, je 05-16 Ag, Pt, Rh, W und 0.5-8 Co (Fermum)

Uhrglockenmetall I 73 Cu, 27 Sn; II. 75 Cu, 25 Sn; gelb; D ≈ 88; Schmp. I 780, II 800; zu Glocken für Standuhren und zu Tischglocken. (K) Uhrraderleg. I. 18 Cu, 62 7 Pt, 18 Ni, 13 Cd; II. 16 Cu, 54.3 Pt, 24 7 Ni, 12 Cd, 18 W, 2 Co; III 18 5 Cu, 0 5 Pt, 2 Ni, 7 Ag, 72 Pd; IV 25 Cu, 1 Ni, 4 Ag, 70 Pd; unmagn (K)

Ulcometall. Ahnlich dem Lurgimetall. Pb mit 1.6 Ba, 0.4 Ca, 0 1 Fe. Spuren Sn, Cu, Sb; billiges amerikanisches Ersatzlagermetall. (Z. Met 1921. 13. 291) Ultraluminleichtmetalleg. Je nach Verwendungszweck 85—95 Al mit Cu, Ni und anderen Schwermetallen; durch Warmebehandlung vergütbar; weiß; D 28—2.95; Schmp 660—690. — Marken: UI Knetleg mit Flußeisenfestigkeit; UII, wie UI, aber seewasserbeständig; UIII, Sandgußleg, auch seewasserbeständig; UIV Kokillengußleg. für Leichtkolben bis H_B 160; UV. Kokillen- und Spritzgußleg

Festigkeitseigenschaften nach Angaben der Ultralumin Leichtmetall AG:

Marke Behand		D	Ks	φ	Нв	(0 2 %)	ф	A	E	Lsch
UI	3)		10-15			18-28	_	_	
	2	282	2 30—34	6-10	95	20 - 22	12 - 16	_	_	
gewalzt	1			13-20				11-1.5	6600-7200	
	8	1	23 - 26	10 - 14	60		15 - 18		_	_
UII	2	2 85	525-28	8-12	90	20 - 22	12 - 16	_	-	
	1	J '	88 - 42	12 - 18	115	24 - 28	15 - 20	12 - 1.45	6800-7200	
U III gegos	sen		516 - 22		90 - 100	-	_	_		115-120
UIV gegos	sen .	2 90	16 - 20	1-2	110 - 160	_		_	_	1-1.10
UV Kokille	en- und									
Sprit	zguß	2.80	14—18	3-5	90-100	_	_	_	-	12-125

Unechte Bronze s Bronze, unechte

Unechtes Blattsilber s. Blattsilber, unechtes.

Unmagnetisches Gußeisen (Austenitguß) Fe mit 8—9 Mn, 4 Ni, ≈ 3.2 C, 2 5 Si, 0.2 P; D ≈ 7 5; K, 15—18; K_B ≈ 30; Durchbiegung ≈ 10; H_B 150 bis 200, wie Grauguß bearbeithar; bei ℌ 0—300 Gauß ist Permeabilität zwischen 1—2 μ und die Hysteresis sehr gering; el Widerstand ≈ 1,30hm/m mm²; bis ≈ 400 ° behalt es seine Eigenschaften; bei höherer Temp wird es härter und starker magnetisierbar (Friedr Krupp AG, Essen. D.R P. a)
— s. Nomag

Vanadınmessing 70 Cu, 29 5 Zn, 0 5 V; gelb; D ∞ 8 4; Schmp ∞ 950; wie Messing Gegossen Kz bis 110, φ 10. (K; D W. Kaiser, Röhr-I. 1914. 163.) Vanadınstahl (s a. Eisenvanadın). Bis 0 7 V V verhalt sich ähnlich wie P in Phosphorbronze (Kr)

Vanalium. Al-V-Leg; weich; D 275; Schmp ∞ 650; K gegossen 17, gewalzt 34, gezogen 47; φ 6-8; durch Erhitzen soll die Härte nur wenig vermindert werden (Hamor, J Ind Eng Ch 1912. 680; R 101.)

V-A-Stahle der Friedr Krupp A.G., Essen Nichtrostend, widerstandsfahig gegen Korrosion. Marke V-2-A: Austenitischer Cr-Ni-Stahl; mit bis 25 Cr, 0—10 Ni, 0.1—0.5 C; zum Vergüten auf 1100—1200° erhitzt und schnell abgekühlt; σ, 40; K, 75; φ 50; in 1% NaCl-Lsg. edler als Cu (zwischen Cu und Ag in der elektrochem Spannungsreihe), übertrifft deshalb hochlegierten Ni-Stahl; zu Ventilen. Düsen, Dampfturbinenschaufeln, in der chem Ind. für Rohre, Pumpen, für Thermometerschutzrohre, Bimetallthermometer, Thermo-

regulatoren, zahnarztliche und chirurgische Instrumente, Tischmesser und Bestecke, Metallspiegel usw. (Krupp. Monh., August 1920) In Gebißplatten Wipla genannt. Diese nur el zu schweißen. Sonst auch autogen schweißbar.

Veedergußleg für Spritzguß. Von Ludw. Loewe u Co, Gießmaschinenfabrik, Berlin

Ventilkegelmetall für Explosionsmotore (s. a. Silcrome) Hochwertiger Niund Cr-Stahl

Ventilsitzemetall. I. deutsch: 84.3 Cu, 9.9 Sn, 58 Zn; II. franz.: 90.2 Cu, 9.7 Sn, Spur Pb; rotgelb. (K.)

Venusmetall. 50 Cu, 50 Sb; violett; gut polierbar, sehr spröde

Veralaluminium Bestes Original-Hütten-Al der Ver Al-Werke A.G., Lautawerk, mit 98—99 und 99—99.5 Al. (Vgl. das Normenblatt über Al, S. 198.) Vergoldebronze I. 58.3 Cu, 16.7 Sn, 25 Zn, gelb; II 94.1 Cu, 5.9 Sn,

Vergoldebronze I. 58.8 Cu, 167 Sn, 25 Zn, gelb; II 94.1 Cu, 5.9 Sn. rot; im Kunstgewerbe für Waren, die vergoldet werden sollen. (Kr)

Verilit Al-Cu-Leg. (D. Metw I 1926. 98.)

Vibrac. Stahl mit hoher E-Grenze und Kerbzähigkeit, vermutlich ein Cr-Ni-Stahl, von Armstrong. (Eng. 1922; St. E 1922. 42. 1792.)

Viertelsilber (s a Guishi-buishi) 60 Cu, 40 Ag; weiß; D. 9 9; Schmp. 810. (K.) Vigouroux-Legg I 81 Sn, 17.5 Sb, 15 Ni, II 78.5 Sn, 19 5 Sb, 2 Ni; III. 71.5 Sn, 21.5 Sb, 7 Ni; ähnlich dem Britanniametall (Bersch).

Viktoriaaluminium s Partinium

Viktoriablech. Ersatzmetall für Zahntechnik. (Met. B 1923. 13. 748.)

Viktormetall. 50 Cu, 34 2 Zn, 15.4 Ni, 0.3 Fe, 01 Al; weiß; widersteht Seewasser und Salzlsgg; zu Marinezwecken; auch als Ersatz von Neusilber.

(Kr; Am Machinist 1906. 555.)

V-M-Stähle der Friedr. Krupp A.G., Essen Nichtrostende Cr-Ni-Stähle für hoch beanspruchte Maschinenteile, z. B. für Dampfturbinenschaufeln, Wellen, Kolbenstangen, Ventile und Ventilspindeln; härtbare Stähle für Messer, Waagenschneiden usw. Marke V-1-M mit etwa 10-15 Cr, 1-3 Ni, 0.1-0.5 C; σ_f 60; K_z 80; φ 15; für hoch beanspruchte Maschinenteile, die gleichzeitig chem. Angriffen ausgesetzt sind; martensitisches Gefüge, deshalb ein Selbsthärter und nur durch Anlassen auf 680-750° (B. von Sorbotroostit) weich und durch schneidende Werkzeuge bearbeitbar zu bekommen; von dieser Tempkann beliebig schnell abgekühlt werden (Krupp. Monh., August 1920.) Marke V-3-M (s a Nirosta) z. B. für Bestecke.

Vogels Kompositionsfeilen (s. a. Maschinenbronze). I 57 Cu, 28 5 Sn, 7 5 Zn, 7 Pb; II 61 5 Cu, 31 Sn, 8 5 Pb; III 65 Cu, 19 Sn, 8 Zn, 8 Pb; zu Polierfeilen; IV 44.5 Zn, 34 Cu, 17 Sn, 4.5 Pb; V. 72.7 Cu, 18.2 Sn,

9.1 Zn. (Kr nach D 1861 159 211)

Volomit der Lohmann Metall Gm. b. H. Wolframcarbidhaltige Leg; Diamantenersatz für Drahtziehsteine, Ziehmatrizen, Kronenbesatz für Erd- und Gesteinsbohrer, Abdrehwerkzeuge, zum Bohren und für Schneidwerkzeuge

Waltersche Leg. s Eisenkupfernickelsilicium und Hartmetall nach Walter.

Walzbare Bronze 93-955 Cu, 7-45 Sn; 10tgelb; D ≈ 88; Schmp 1030 bis 1050; rotglühend zu Blechen walzbar; widersteht dem Angriff des Seewassers besser als Kupfer; zu Schiffsbeschlägen (Kr)

Warnes Metall 37 Sn, 26 Ni, 26 Bi, 11 Co; silberweiß; sehr feinkörnig;

schwer schmelzbar (Kr)

Wegucit (Weguzit) Fe-Cr-Si; z. B. 64.3 Fe, 30 0 Cr, 300 Si, 250 C, 0.15 Mn, 0.7 S, 002 P; grauweiß; D. 7.3; hoch saurefest, besonders gegen HNO, aller Konzz und org. Sauren; wie Grauguß zu bearbeiten und mit ähnlicher Festigkeit. (D.R.P., Wesselinger Gußwerk Hans Eichler, Weßling, Bez. Koln.)

Weichlot s das Normenblatt S 238, Schnellot, Küppers Patentweichlote usw — phosphorhaltiges I. 56.48 Pb, 41 5 Sn, 2 Sb, 0.02 P; II. 56.48 Pb, 41.12 Sn, 2 Sb, 04—5% loges P-Sn; der P-Zusatz soll red. und die Leichtflüssigkeit steigern. (J. T. Droyer, St. Louis; Rohr-I 1914 26.)

Weichlotersatz nach W Hill (Met I 1918 16) I. 844 Pb, 76 Cd, 5 Sn; II. 906 Pb, 79 Cd, 15 Sn; III. 875 Pb, 75 Cd, 5 Sn; Schmp I. 121-250,

II. 237-267, III 235-368.

Weidrium Al, Ni, Cu, Sn bzw Zn, unter Umständen auch Ag oder Fe; D 275-31; K_z 14-20, φ 4-12; zu ähnlichen Zwecken wie Duraluminium Weißbronze, Feldgrau. 95 8 Pb, 1.5 Na; Pb-Lagermetall von Hoeveler & Dickhaus, Papenburg. (Vgl. a. D.R.P. 301721, 304405, 306892, 309758 von Hanemann und Stockmeyer)

Weißgold (s a. Auralbin und die Goldlegg) Nickelfrei (amerikanisch): I. 75.6 Au, 16 1 Pd, 7 Pt, 3 Zn; II 66.4 Au, 13 Cu, 10 Ag, 8 Pd, 2 1 Pt, 05 Zn; III 66 0 Au, 10.9 Pt, 10 2 Cu, 6 0 Ag, 5 7 Pd, 1.2 Zn; IV 64 0 Au, 13 5 Pt, 10 2 Pd, 7 3 Cu, 5 0 Ag; V 62.4 Au, 23 Pt, 9 4 Ag, 4 5 Cu, 0.7 Pd —

Nickelhaltig (europäisch):

Nr	Au	Nı	Ca	Zn	Mn	Cd	(1=10 d)	$\sigma_{\mathbf{p}}$	σв	$H_{\mathbf{M}}$	Sch oberer	mp. unterer
VI VII. VIII. IX	83 3 75 0 66.7 58 5	11 2 10 0 13 8 14 0	2 5 11.0 14 0 20.4	3 0 4 0 5 0	 0 5 0 6	_	34 42 40 41	46 47 52 43 34		150 149 158 152 109	924 931 964	909 888 921 919

X als Lot Der Mn-Zusatz ist eine Erfindung von L. Sterner-Rainer und dei G A Scheidschen Affinerie in Wien patentgeschützt. (Nach personlichen Mitteilungen von L Sterner-Rainer)

Weißguß (s a. Weißgußlagermetall)

	\mathbf{Sn}	$\mathbf{P}\mathbf{b}$	\mathbf{Sb}	$\mathbf{C}\mathbf{u}$	\mathbf{Fe}
I	30 9	473	182	35	0 1
II.	49	77	15	23	07
III.	29.9	486	19.5	14	06
IV.	105	744	$14\ 2$	05	0.4
V.	49 1	$33\ 9$	136	3.3	0.1

Weiß; $L_{sch} \sim 0.5$ (Kr)

Weißgußlagermetall (s a Pierrots Lagermetall)

		_					
		Zn	Cu	Sb	Sn	Pb	Andere Metalle
Ι	für gewöhnl Achslager	85	5	10		_	Litourio
\mathbf{II}	"Achslager .	80	5 5		145		
III	" schnell lauf Wellen	77	5 5		175	_	
ΙV	"große Belastung	76 1	5.5		185	-	
V	" Rollwagen .	50		_	25	25	
VΙ	normales		6	11	83		
VII	n	_	6	12	82	_	
VIII.	geringwertiges			16	42	42	
IX.	77	_	2	13	45	40	
\mathbf{X} .	27	-		54	60	34 6	

XIII XIIII XIV XV. XVII XVIII XIX. XX XXII XXII	" schwere Achsen " schnellauf Ächsen	Zn 1 38 5 38 5 40 1 45.5 76.9 47	Cu	Sb 10.6	Sn 53 83.3 74 91 85 82 80 76 23 90 86 8 17 5 72 7 38 77 5	Pb
XXXII. XXXIII XXXIV XXXV	von großer Härte . billige Sorte	2	2 5 4 8 7	82 2 1 5	12 2 1.5	— 70 Fe
XXXVI.	der russ "Staatsbahnen		28 96 3 — 16	7 88 7 10 25 0 4	86 2 81.5 90 14 38 46	37 03 Fe 84 — 76 37
XLIII.	"Emperer		7.5	_	03	$- \begin{cases} 92 & 1 \text{ Al} \\ 0.1 & \text{Fe} \end{cases}$
XLIV	" Fletcher	_	3 1	0.5		$- \begin{cases} 95 & 4 & \text{Al} \\ 0 & 1 & \text{Fe} \end{cases}$
XLVI XLVII XLVIII XLIX L	Gemma, gewohnlich große Bel Hußmann Leddel Nordd Lloyd. Schomberg	0.2	4 3 6 3 4 8 0 5	77 113 — 09	39 8	11 1 2 7 10 1 0 2 Fe — 6 3 Al 8 9 0 2 0 1 Fe (+0 5 Guß-
LII LII	" "		3 8	15 12	6 19	75 und 0 5 60 Schmied- eisen

Weiß; D 7—11; Schmp meist 200—400; L_{sch} \approx 05; Cu wird meist mit Sn oder Zn vorlegiert; sehr verbreitet und zweckmaßig (Kr; K; L-B; XLII nach D 1865. 177. 326; VI nach Glaser, A 9. 171; VII. nach Karmarsch und Heeren, Techn Worterbuch; I nach D 1863 167 463)

Vgl a G Charpy (Bl Soc Enc. 1898 696), E Heyn und O Bauer (umfassende Unterss., Mitt. Materialprfg 1914).

Weißgußlagermetallersatz der Maschinenbauanstalt Humboldt. 97 Pb,

3 Ca; oder Zinkleg. mit 1-2 Ca (DRP. 297210, 297191.)

Weißmessing (s. a Weißguß und Birminghamplatina). I 465 Cu, 535 Zn; gelbweiß; $D \sim 8.05$; Schmp ~ 850 ; II 20 Cu, 80 Zn; weiß; D 7.7; Schmp ~ 700; sprode; meist zu Gußwaren, auch für Knöpfe mit schwacher Prägung (Kr)

Weißmetall Pb Sn Cu Lach Ι 79 12585 0.5520 0 49 II. 5921III 85 5 9 5 5 0.512 IV90 8 0 55 V 9 5 15 04271

Weiß; D. 7-9; für Achslager und zum Guß kleiner Gegenstände (L-B.;

vgl. La Fonderie moderne; Gieß Z. 1924. 21. 185.)

— für Herdgüsse 50 Cu, 34 9 Zn, 15 Ni, 0 1 Al; weiß. (Ki. nach Speiry) - neues 58 2 Cu, 22 3 Zn, 11.6 Ni, 4.9 Pb, 1.5 Al, 1 5 As (Am P. 939938; R. 117.) Werkzeuglegierung für gegossene Schnellarbeitswerkzeuge. 50-70 Fe, 30-35 Co, 8-20 W, 0.5-5 V (Z Met. 1921. 13 291.)

Widerstandsmetall s Manganwiderstandsmetall, Manganin, Kruppin, Konstantan, Rheotom, Chromnickel usw

Widia Hartmetall mit WC, zur Bearbeitung harter Metalle u Legg; D 14.4 (Friedr. Krupp A.G., Essen)

Wiegold 68.1 Cu, 31 3 Zn, 0.50 Pb, Spur Fe; gewöhnliches Messing; minderwertiger Zahnersatz (E Wannenmacher, Z zahnärztl Mat 1925. Heft 2/3) Wiener Bronze I. 63 6 Cu, 33 6 Zn, 25 Sn, 03 Pb; II 72 5 Cu, 23 Zn,

2 Sn, 25 Pb; gelb; D. ~ 85; Schmp. ~ 900; zu feinem Kunstguß; duich Erhitzen in der Muffel leicht schwarz

Wiener Metallkitt's Kupferamalgam III

Wilmil. Al-Leg, ähnlich Silumin. (D. Metallw. I. 1926. 93.)
Winklers Leg. 50 Cu, 25 Ni, 25 Sn; für Lager.
Wipla-Metall. V-2-A-Stahl für Kunstgebisse (Friedr Krupp A.G., Essen.) Wismutamalgam 80 Hg, 20 Bi; weiß; Schmp ≈ 90; wild beim Schmelzen sehr dünnflüssig; wie Cd-Amalgam besonders zum Ausspitzen anatomischer

Praparate (Kr)

Wismutbleibronze 499 Bi, 32.5 Pb, 174 Sn, 01 Cu, 01 Fe; weiß (K) Wismutbleizinn. I. 273 Bi, 59.1 Pb, 13.6 Sn; II 50 Bi, 30 Pb, 20 Sn; III 50 Bi, 25 Pb, 25 Sn; IV 50 Bi, 31 2 Pb, 18 8 Sn Weiß; Schmp. niedrig; zu Abgüssen zarter Formen von Medaillen, Holzstöcken, Gipsmodellen (Kr.) Wismutbronze I. 25 Cu, 24 Ni, 50 Sb, 1 Bi; II 45 Cu, 32 5 Ni, 1 Bi,

1.6 Sn, 21 5 Zn; III 69 Cu, 10 Ni, 1 Bi, 15 Sn, 20 Zn, 1 Al; IV 47 Cu, 30 9 Ni, 0 1 Bi, 1 Sn, 21 Zn; hart; II widersteht dem Seewasser gut; I für Lampenreflektoren und Achslager, II. für Rohren, Telegraphen- und Klavierdrahte sowie Schiffsbeschläge, III und IV. für Tassen, Löffel usw. (Kr) — Auch Cu mit 5-10 Al und 1 Bi. (Lehmann, R. 118.)

Wismutglaskitt 40 Pb, 26 7 Sn, 33 3 B1; weiß; Schmp < 100; von Petroleum nicht angegriffen; zum Ankitten von Metall an Glas, z B bei Petroleum-

lampen (Kr)

Wismutlot. 334 Bi, 333 Sn, 333 Pb, weiß; Schmp ∞ 140; harter als Schnellot; Lot z. B für Sn-Geräte (Kr.)

Wismutmessing 52 Cu, 30 Ni, 12 Zn, 5 Pb, 1 Bi; gelb (K) Wismutspiegelamalgam I 75.1 Hg, 8.3 Bi, 83 Pb, 83 Sn; II 745 Hg, 8.5 B1, 85 Pb, 85 Sn; an der Luft etwas gelblich; früher zur Herst von gekrümmten Spiegeln und von Hohlspiegeln (Kr; K)

Wolframbronze I. 90 Cu und 10 W legieren sich nicht, W seigert aus (K)

- II Cu mit 3-10 Al und bis 5 W (De Buigné, R. 118.)

98 Al, 04 Cu, 14 Sb, 0.1 Sn, 01 W; weiß; D ≈ 28 ; Wolframinium Schmp \approx 660; zu Kraftwagenteilen (Stacey, Gén. 55. 74, 87) Wolframmessing 60 Cu, 22 Zn, 14 Ni, 4 W; gelbweiß (K) Wolframstahl Meist etwa 1—2, 6—7, 12—14 oder 18—22, auch bis

24 W; behält bis zur Rotglut die Härte; heute meist unter Verw. von Fe-W-Leg, hergestellt, früher durch Beimischen von W-Erzen; ist notwendiger Bestandteil der "Schnellarbeitstahle", wie Schnelldrehstähle und -Bohrer; jetzt meist noch Cr und V, manchmal Co zugesetzt. (Kr)

Wolframzink DRP. 436876.

Woods leichtflüssiges Metall Normal 50 Bi, 25 Pb, 12 5 Sn, 12 5 Cd; ferner 50 B1, 26 7 Pb, 13 3 Sn, 10 Cd; 41 7-50 B1, 25-33 3 Pb, 12.5 b1s 16 5 Sn, 83-12 5 Cd; weiß; D ≈ 98 ; Schmp ≈ 68 (60-72) (Am J. sci Sept 1860, 271; D. 1860, 158 271; Kr; K)

Y-Leg. 92 5 Al, 4 Cu, 2 Ni, 1.5 Mg; gegossen $K_z > 33$, kalt gehartet K_z 38; φ 24, gut korrosionsbeständig; Leichtleg, für Guß und Kaltbearbeitung; soll bei 2000 nur 1000 der Festigkeit verheren

(Ch Met. Eng 1922, 785; Ch. Age 1921 5, 514; Z. Met 1922, 14 372) Yellowmetall (s. a Machts-, Muntzmetall) Meist I. 60 Cu, 40 Zn; gelb; D ~ 83; Schmp ~ 900; wie Messing II 57 Cu, 43 Zn; zu Kunstschmiedearbeiten. (Ki; K)

Zahnersatzleg. (s a Borchersmetall, Chromnickelleg, Durofixmetall, Kosmosleg, Randolfmetall, V-2-A usw). 75 Ni, 15 Cr, 5 Cu, 2 Al, 1 Ag (Metallwerk Max Brose & Co., Koburg, D.R P. 360 005; Z Met. 1923 14 54)

Zaptenlagermetall. I russisches: 76 8 Zn, 17 5 Sn, 5 7 Cu; weiß. (K; D 1861 162.) II 72 Cu, 5 Sn, 21 Zn, 1 5 Pb, 0 5 Fe; gelb (D 1863. 167. 395) III nach R Jacobi 5 Cu, 85 Sn, 10 Sb; weiß (D 1863. 167. 463) IV 91 Cu, 727 Sn, 182 Sb; weiß (D 1863 **168**. 74) V nach Cl Winkler: 50 Cu, 25 Sn, 25 Ni; stahlgiau (D 1862 **164**. 463; D I Z **1862** 12)

Zeisebronze I. 45-50 Cu, 40-35 Zn, 10 Ni, 5 Mn, ein Manganneusilber, rotglühend leicht zu verarbeiten II. 57.6 Cu, 40.3 Zn, 19 Fe, 0 2 Sn III 55 4 Cu, 39.8 Zn, 21 Fe, 19 Ni, 0.5 Sn, 03 Al

Zeugdruckhandformenmetall 58 Sn, 32 Pb, 10 B1; weiß; leicht schmelzbar (D 1862 163. 463; J pr Ch 85. 98)

Zimalium Allgemein: I. 741-936 Al, 19-111 Mg, 38-148 Zn -II Al mit 1-16 Zn und 9-1 Mg (DR.P 141190; R 130)

	$\mathbf{A}1$	Mg	${f Zn}$	Harte
III	917	Mg 3 7	4.6	wie Messing;
\mathbf{IV}	$93\ 6$	38	28	zäher, aber weicher;
V	$93\ 6$	28	38	
VI.	$93\ 6$	19	47	gut zu feilen;
VII	88 5	7 1	44	wie Rotguß;
\mathbf{VIII}	74.1	11 1	148	spröde, aber hart;

weiß; D 2.65-275; Schmp 600-650; wie Magnahum verwendet (Kr nach E Murmann, D.R P 141 190)

Zinkalium Al mit 08-83 Zn und 08-83 Mg; weiß; D 265-275; Schmp ∞ 650; Leichtmetall ahnlich Zimalium. (K.; R. 124).

Zinkamalgam. Nur als Überzug für Anoden bei galvanischen Elementen; silberweiß; meist wird das mit NH₄Cl+ZnCl, blank gebeizte Zink in heißes

Hg getaucht (Kr.)

Zınklagermetalle I Meist 90-95 Zn, ~ 5 Sn, ~ 5 Cu; weiß; für billige Lager (Kr.) - II und III nach Lowe & Co: II 82 Zn, 123 Cu, 44 Al, 1 Pb, 05 Sn; III 843 Zn, 93 Cu, 3.1 Al, 1.5 Sb, 1.3 Fe, 0.5 Sn. (R. 121) — IV. bis VIII Andere: IV 84 1 Zn, 8.2 Pb, 4.9 Sn, 1.8 Cu, 1 Al (D R P. 350 704; R. 120); V. 55 Zn, 22 7 Sn, 20 2 Al, 12 Pb, 06 Cu (R. 121); VI 50 Zn, 23 Al, 19 Sn, 8 Cu (Elektroch. Z 1922 28 71); VII 36 Zn, 40 Al, 20 Sn, 4 Cu; VIII. 54 0 Zn, 43.1 Al, 1.6 Cu, 0 5 Sn, 0.2 Si (nach W Rosenheim unbrauchbar wegen starker Verwerfung); V. bis VIII wegen zu hohen Al-Gehalts sehr bedenkliche Zus, es wird Zerfall unter Vol-Vergrößerung, Bildung von Al₂Zn₈, eintreten.

Zinkleg. als Bronzeersatz. 2 Fe (W, Co, Ni), 1-8 Al, Rest Zn; weiß, erstere unten in den Tiegel gelagert, darüber Zn gelegt, bis 950° erhitzt; K, 41; φ 20 (Met. Erz 22. 1. 1917; Z. Ver. Ing 1917 61 179.)

- zum Eingießen abgebrochener Spiralbohrer. 90 Zn, 3 Al, 2 Cu, 5 Fe + Pb + Sb + Sn (in etwa gleichen Teilen) (D.R P. 323139; Z Met 1922 14. 28.)
- verschiedene Legg I 94 Zn, 3-5 Pb, 2 Al, 1.5 Cu (DR.P. 322960; R 120); II 85 Zn, 3 oder 10 Cu, 10 oder 3 Sn, 2 Al (L-B; R. 120); III. 92 Zn, 485 Cu, 2.2 Al, 0.9 Pb (nach O. Beuler 1920 angrenfbar); IV. 90 Zn, 5.5 Cu, 3 Al, 0.8 Pb, 0.5 Sn (L-B)

Zinkzinn

	\mathbf{Sn}	$\mathbf{Z}\mathbf{n}$	Andere	Metalle	D.	\mathbf{Schmp}	\mathbf{L}_{sch}
I.	51	49		_	7.2	~ 350	05
II.	85 5	$14\ 5$			7.3	250	0.46
III	95	5			73	220	0.49
IV.	1	985	03 Pb	0 2 Fe	7 1	~ 420	_
\mathbf{v} .	72.2	265	1 3 Cu	_	7.3	~ 310	_

Weiß; IV russisch; für Dichtungsringe. (L-B; K)

Zinkzınnamalgam s Kienmayersches Amalgam

Zinkzunderlegierung s Spandauer Leg.

Zınnamalgam Für Plomben (Zınnplombiermetall): 80 Hg, 20 Sn; für Spiegel: 30 Hg, 70 Sn; weiß; erstarrt je nach der Hg-Menge früher oder spater; Verreiben von Sn mit Hg, der Übsch des Hg in einem Lederbeutel abgepreßt; für Spiegel meist Sn-Folie am Glas mit Hg eingerieben, 5 mm hoch mit Hg übergossen, der Rest ablaufen gelassen; heute bei Spiegeln durch den Silber-

belag verdrängt (Kr; K)
Zinnlote (vgl a Lotzinn) Besonders Bi und Cd enthaltende Legg (wie die von Lipowitz, Rose, Wood, Newton, Onions, Lichtenberg).

Zinnplombiermetall's Zinnamalgam

Z110z1nkleg Zn mit kleinen Mengen Cu, Al, Fe und Pb; weiß; D. ~ 77 ; Schmp ~ 450 ; Festigkeit ahnlich dem veredelten Zink; als Ersatzmetall des Messings für billigere Arbeiten (Zinkraff. Oberspree, Oberschöneweide)

Zisium. Al-Cu-Zn-Leg. (D. Metallw I. 1926 93)

Ziskon 75-80 Al, 25-20 Zn. Z. B 75 Al, 25 Zn; D 3.35; weiß; Messingersatz, Leichtmetall, ahnlich dem Makadamit (R. 120)

Zünderlegierung s Spandauer Leg. Zündlegierungen s. Pyrophore Legg.

Zusatzmetall für Letternguß Pb mit garantiert 10-11 Sb und 10 Sn,

oder 13.5 Sb und 10 Sn. (Asbern Maschinenfabr AG, Augsburg)
Zylinderkopfleg für Verbrennungskraftmotoren. I Amerikanische Leg.
92 Al, 8 Cu. — II. Kupfersilumin mit bis 13 Cu und bis 10 Si; z. B 78 Al, 12 Cu, 95 Si, 05 Fe; D. 29; H_B 85-90. — III Neonahum (s. d.).

IV. Übersicht der Buchliteratur.

L'Aluminium Français, L'aluminium et ses alliages (Paris 1928) — Anderson, R. J., Blowholders, porosity and unsoundness in aluminium-alloy castings (Bureau of Mines, Bulletin Nr. 241) — Anders on, R. J., The metallurgy of aluminum and its alloys (New York 1925) — Andes, L. E., Blattmetalle, Bronzen und Metallpapiere (Wien und Leipzig 1902). — Archer, R. S., und Jeffries, Z., The science of metals (New York). — v. Bach, C., und Baumann, R., Festigkeitseigenschaften und Gefügebilder der Konstruktionsmaterialien (2. Aufl., Berlin 1921). — Bauer, O., Erstarrungs- und Abkühlungslehre in "Hutte". Taschenbuch für Eisenhuttenleute (3. Aufl., Berlin 1923), s. a. Ledebur — Behrens, H., Das mikroskopische Gefüge der Metalle und Leigierungen (Hamburg und Leipzig 1894) — Bergmann H. Chemisch-technisches Begentbuch für die gesamte Metallundustrie (Wien und Bergmann, H., Chemisch-technisches Rezeptbuch für die gesamte Metallindustrie (Wien und Leipzig 1904). — Bersch, J., Lexikon der Metalltechnik (Wien und Leipzig 1890). — v. Bibra, E, Die Bronzen und Kupferlegierungen der alten und ältesten Völker mit Rücksichtnahme auf jene der Neuzeit (Erlangen 1869). — Bischoff, C, Das Kupfer und seine Legierungen (Berlin 1865). — Boiteux, J, Notes sur la fonderie, fer, acier coulé, fonte malléable, cuivre et alliages (2. Aufl., Brussel 1914) — Borchers, W., Metallhüttenbetriebe (Halle a. S.): Bd. I. Kupfer (1915), Bd. II. Nickel (1917), Bd. III. Aluminium (1921), Bd. IV. Zinn, Wismut, Antimon (1924) Bornemann, K., Die binären Metallegierungen (Halle 1909) — Brannt, The metallic alloys (London 1896). — Bruni, G, Feste Lösungen und Isomorphismus (Leipzig 1908) — Buchetti, J., Lafonderie de cuivre actuelle (Paris 1905); Les alhages métalliques (Paris 1905). — Bureau of Standards, Kupfer (genehmigte Übersetzung des Zirkulars Nr. 73, Berlin — Bureau of Standards, Kupfer (genehmigte Übersetzung des Zirkulars Nr. 73, Berlin 1916). — Cavalier, J. Leçons sur les alliages métalliques (Paris 1909). — Charpy, G., Recherches sur les alliages de cuivre et de zino (Paris 1896). — Corson, M. H., Aluminium and its alloys (London 1926). — Czochralski, J., Moderne Metallkunde (Berlin 1924). — Desh, C. H., Metallography (London 1910); übersetzt von F. Caspari (Leipzig 1914). — Dessau, B., Die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Legierungen (Braunschweig 1910). — Deutsche Gesellschaft für Metallkunde, Werkstoff-Handbuch Nichteisenmetalle (Berlin 1927). — Dürre, E. F., Die Metalle und ihre Legierungen im Dienste der Heere und Kriegsflotten (Hannover 1895). — Dupouchelle, J., Manuel practique de fonderie cuivre, bronce, aluminium, alliages divers (Paris 1914). — Einenkel, A., und Schott, E. A., Gießereimaterialienkunde (Berlin 1920). — Escard, J., Les métaux spéciaux (Paris 1909); Les fours électriques (Paris 1919). — Escard, J., und Portevin, A., Précis de métallographie microscopique et de macrographie (2. Aufl., Paris 1924). — Evans, U., Metals and metallic compounds (London). — Evans, U. R., Die Korrossion der Metalle, übersetzt von Honegger, E. (Zürich, Leipzig, Berlin 1926). — Fenche J., A., Metallkunde (Hamburg 1911) Seine "Metallkunde für Zahnärzte" enthält einen kleinen Zusatz über Goldlegierungen, sonst ist Seine "Metallkunde für Zahnärzte" enthält einen kleinen Zusatz über Goldlegierungen, sonst ist Seine "Metallkunde für Zahnärzte" enthält einen kleinen Zusatz über Goldiegierungen, sonst ist sie unverändert abgedruckt. — Ferm um, G., Die Legierungen, ihre Herstellung und Verwendung (Hannover 1910) — Ghersi, J., Leghe metalliche ed amalgame (Mailand 1911). — Gillet, H., Electric brass furnace practice (Washington 1923). — Goerens, P., Einfuhrung in die Metallographie (Halle 1906, 5 Aufl. 1926) — Greaves, R. H., und H. Wrighton, Practical microscopical metallography (London 1924) — Großmann, Schmiermittel und Lagermetalle (Wiesbaden 1885). — Guertler, W., Metallographie, ein ausführliches Lehrbuch und Handbuch der Konstitution und der physikalischen, chemischen und technischen Eigenschaften der Metalle (Berlin 1910 ff.); Der metallische Werkstoff (Leipzig 1925 ff.) — Guillet, L., Contribution à l'étude des alliages d'aluminum (Paris 1903), Etude théorétique des alliages métalliques (Paris 1904). Les alliages métalliques (Paris 1906). Etude théorétique des alliages métalliques (Paris 1904), Les alliages métalliques (Paris 1906), Etude industrielle des alliages métalliques (Paris 1906). — Gurnik, G., Das Messingwerk (Wien und Leipzig 1908). — Hanemann, H., Einführung in die Metallographie und Wärmebehandlung (Berlin 1915). — Hanemann, H., und Schrader, A., Atlas Metallographicus (Berlin 1927 ff.). Heycock, C. T, and Neville, F. H., On the constitution of the copper-tin series of alloys (London 1903). — Heyn, E, Die Metallographie im Dienste der Hüttenkunde (Freiburg 1903) — Heyn, E, und Bauer, O, Metallographie (Sammlung Goeschen, 2 Aufl, Leipzig 1920). — Heyn, E., und v Martens, A, s v. Martens — Hiorns, Mixed metals or metallic alloys (2. Aufl, London 1901). — van't Hoff, J. H, Zinn, Gips und Stahl vom physikalisch-chemischen

Standpunkt (Munchen und Berlin 1901) — Howe, H. M., Iron, steel and other alloys (Boston 1906). — Hughes, W. E., Modernes elektrolytisches Überziehen (übersetzt von M. Keinert, Leipzig 1927; Der metallische Werkstoff, Bd. III, von W. Guertler). — Jänecke, E., Kurze Übersicht über sämtliche Legierungen (Hannover 1910). — Japing, E., und Krause, H., Kupfer und Messing sowie alle technisch wichtigen Kupferlegierungen (Wien und Leipzig 1912). — Karmarsch und Heeren, Technisches Wörterbuch (1874—1893). — Kautny, Th. Handbuch der autogenen Metallbearbeitung (Halle 1912). — Keßner, A., Ausnutzung und Veredelung deutscher Rohstoffe (3. Aufi., Berlin 1921). — Knab, Traité des alliages et des dépots métalliques (Paris 1892). — Krais, P., Werkstoffe (Leipzig 1921). — Krause, H., Das Aluminium und seine Legierungen (Wien und Leipzig 1914). — Kremann, R., Die elektrolytische Darstellung von Legierungen aus wäßrigen Lösungen (Braunschweig 1914). — Krupp, A., Die Legierungen (Wien und Leipzig 1909). — Kudrium ow, Monographie der Kupfer-Zink-Legierungen (Petersburg 1904). — Künzel, K., Über Bronzelegierungen (Dresden 1875). — Landolt-Börnstein-Roth, Physikalisch-chemische Tabellen (5 Aufl. Berlin 1923; Nachträge 1927). — Langbe 11. — Langbe der elektrolytischen Metallniederschläge (Leipzig 1906). — Law, E. F., Alloys and their industrial applications (London 1909). — Le Chateller, H., Contribution à l'étude des alliages (Paris 1901). — Le de bur, A., Lehrbuch der mecha-Nachrage 1927. — Le ng b'e'n n, thanbuch der elektrolyuschen kreatmieterschae (Leppage 1908). — Le ch a te11 e r, H., Contribution à l'étude des alliages (Paris 1901). — Le d e b u r, A., Lehrbuch der mechanisch-metallurgischen Technologie (Braunschweig 1905); Die Legierungen in ihrer Anwendung für
gewerbliche Zwecke (3. Aufl., Berlin 1906; 6. Aufl. von O. B a u e r erweitert und neu bearbeitet,
Berlin 1924) — Le d e r e r, Über den elektrischen Widerstand von Legierungen (Wien 1908). —
Lu d wik, P., Elemente der Technologischen Mechanik (Berlin 1909). — Mars, G., Die Spezialstähle (2. Aufl., Stuttgart 1922). — v. Mart en s. - Heyn, Materialienkunde für den Maschinenbau, 2. Hälfte (Berlin 1912); Materialprüfung der Technik Kongreß des internationalen Verbandes
für die Verfahren zur Prüfung von Metallen und Legierungen (Wien 1907). — Memmler, K.,
Das Materialprüfungswesen (2. Aufl., Berlin 1924) (1. Aufl. von F. W. Hinrichsen). —
Meyer, A., und Rapatz, F., Apparate und Arbeitsverfahren der Metallmikroskopie (Stuttgart
1927). XI Teil des Handbuches der mikroskopischen Technik. — Müller, L., Die Bronzewarenfabrikation (Wien und Leipzig 1902). — Müller, W., Materialprüfung und Baustoffkunde für
den Maschmenbau (München und Berlin 1924). — Nicolardot, Métaux secondaires (1908).
— Osmond, F., und Stead, J. E., Microscopie analysis of metals (London 1904). — Pfanhauser, W. Die elektrolytischen Metallmederschläge (Leipzig 1911). — Pollit, A., Die
Ursachen und die Bekämpfung der Korrosion, übersetzt von W. H. Creutzfeldt (Braunschweig 1926) — Preus, E., Die praktische Nutzanwendung der Prüfung des Eisens mit Hilfe
des Mikroskopes. (3. Aufl., Berlin 1927, bearbeitet von G. Berndt und M. v. Schwarz). —
RegelsR des Mikroskopes. (3. Aufi., Berlin 1927, bearbeitet von G. Berndt und M.v. Schwarz). — Ramlin, M., The chemical resistance of engineering materials (New York 1923). — Regelsberger, F., Chemische Technologie der Leichtmetalle (Leipzig 1926). — Reinglaß, P., Chemische Technologie der Legierungen (2. Aufi., Leipzig 1926). — Reinglaß, A., Einige Prinzipien der theoretischen mechanischen Technologie der Metalle (Berlin 1927). — Rengard, E., Analyse thermique et métallographie microscopique (Paris 1904). — Revillion, L., La métallographie microscopique (Paris 1904). — Revillion, L., La métallographie microscopique (Paris 1904). — Revillion, L., La métallographie microscopique (Paris 1904). — Roozeboom, H. W. Bakhuis, Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte der Phasenlehre, I., II., (Braunschweig 1900, 1902, 1904, 1910 und 1912). — Rosebon Lin, W., An introduction of the study of physical heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkte der Phasenlehre, I, II., III. (Braunschweig 1900, 1902, 1904, 1910 und 1912). — Rosenhain, W., An introduction of the study of physical metallurgy (New York und London). — Ruer, R., Metallographie in elementarer Darstellung (Hamburg und Leipzig 1922, 2. Aufi). — Sachs, G., Grundbegriffe der mechanischen Technologie der Metalle, Bd. II von W. Guertler Der metallische Werkstoff (Leipzig 1925). — Sack, M., Bibliographie der Metallegierungen (Hamburg und Leipzig 1903). — Sack ur, O., Zur Kenntnis der Kupfer-Zink-Legierungen (Berlin 1905). — Schott, E.A., Die Metallgießerei (2. Aufi., Leipzig 1920). — v. Schwarz, M., Untersuchungen über Ferrosilizium (Diss München 1913), Metallphysik (Leipzig 1925). — Stead, J. E., siehe Osmond. — Tafel, V. E., Konstitution der Zink-Kupfer-Nickel-Legierungen (Freiburg 1908). — Tammann, G., Lehrbuch der Metallographie (2. Aufi., Leipzig 1921); Mischkristalle und ihre Atomverteilung (Leipzig 1919); Aggregatzustände (Leipzig 1922); Lehrbuch der heterogenen Gleichgewichte (Braunschweig 1924). — Tassily, E, Etude sur les propriétés physiques des alliages métalliques (Paris 1904). — Aggregatzustande (Leipzig 1922); Lenrouch der heterogenen Gielengewichte (Braunschweig 1924).

— Tassily, E, Etude sur les propriétés physiques des alliages métalliques (Paris 1904).

Thurston, Report on a preliminary investigation of the properties of the copper-tin alloys (Washington 1879), Treatise on brasses, bronzes and other alloys and their constituent metals (New York 1907).

— Uchatius, Über Stahlbronze (Wien 1873).

— Vandry, Alliages d'or et alliages d'argent (Besançon 1875).

— Viokers, Ch., Metals and their alloys (New York 1923).

— Wawrziniok, O., Materialprüfungswesen (2 Aufl., Berlin 1924).

— Weidig, M., Metallurgische und technologische Studien auf dem Gebiete der Legierungsindustrie.

— Zabé, J. B, Traté practique de l'art tremper l'acier, le fer, la fonte, le cuivre et le bronce (Paris 1919). Traité practique de l'art tremper l'acier, le fer, la fonte, le cuivre et le bronce (Paris 1919).





Δ.

281. 290 305 rmann, Ch L 108. rmann, W 221 as (Mc) 269 285. er 174 ι 271 ugh, E 320 heny Steel Co 228 dorf, H. 126 meine Deutsche Metallrke 249. 269 270 317. L 353. unium Co Gwyer & Phiunium Co of America 350 ımınıum Français 361. d Neuhausen 286. 330 thum, H 230 tcker, H. 224. lori, M. 119 Rolling Mill Co. 285. roan Welding Co. 343 er, A J 53 rson, R J 361. s, L E 361 ew, J. H. 119. 281. lbaum 285 et 320 butt 79. эr, R S 275 361. trong 355. mann P. 89. 103. 114. 244. ld, T. O 231 ant, G 70 72. rn, Masch-Fabr. A G y 114 ann, P. 76 219. , A H W 88. von Welsbach 233 286 n, Ch R 119 rg 279.

В

, N. 70. 89 90 108 , C v 44. 225. 361 ke, M 293 eker, K. 139 313. 324 2. & Co 333. Dw 99 r 267 ay, W R 283 295 enheuer, P 45

Barlow, W. E. 88 119 Barnard, N. C. 214 Barton, L. J. 297 Barus 129 Basilius Valentinus 3. Basse-Selve 8. 10. 275. Bauer, C 239
Bauer, O 5. 6. 7. 32. 43 49
69. 79. 89 98 99 100. 101
120. 121 123. 124. 148. 153. 173 180 193. 202. 203. 220 240 244. 247. 248. 251. 257 319. 335 357. 361. 362 Bauke 251 Baumann, R 225 Baumert & Co. 234 Baumhauer, H. 19. Bayliß 250. Becher, J J 338 Beck, R. 52 277 Becker, E 102 Becker, G 209. Beckert 292 Beckmann, E. 105. Behrens, H. 4 251. 361 Berlby 11 Belynsky 95 Benedicks, C 89 142. 335. Bengough 152 Bensel 316 Bensen, M 289. Berg A G. 279. 329. Berg A G. 279. 329. Bergmann, W 39 Bermann, M 233 Berndt, G. 233 362. Bersch, J. 281. 346 361 Berthold, R 12 Beuler, O 360. Biermann 295 Biltz, W. 97 113. 114 Bingham, K. E 119 Birmingham, C. 339 Bischoff, C. 309. 316 351 361. Blackwell, H H 299 Blandy 320 Bleiswijk, van 105 Blough 100. Bobierre 289 Bödiker 268 Boecker, G 89. Böhlerwerke 289 Bohlm 11 Borteux, J. 361 Bonsack, W 120 Borbeck, H. 172 Borchers, R 292. Borchers, W. 151. 197. 289. 292. 293 361 Borelius, G. 143. 144.

Bornemann, K. 126 361 Bornemann, W 75. 89 110 248. Börnstein 57 69. 124. 130 140. 141 142 362. Borofski, F. 255 Boudouard 91, 315. Bourbonnes 279 Bourbouzes 200. 280 283. Bowley 286. Bragg, W H u. W. L 11. Brandes 348. Brannt 361 Braunschweiger Hüttenwerk 10 255 304. Bravais 11. Brearley 292 Bridgman, P. W. 133 137 138 Brinell, J. A. 45. 48. Brooke 281 Brose, M 293 359 Brown, Bayley's Steel Works 228 284 Bruni, G. 91. 92 107. 119. 361 Brunner Mond 244 Buchanan 248. Bucher, A. 88. 92. Buchetti, J. 361 Buchner, G. 148 Budgen, N. F 250. Burgné, E De 277 279 359 Bülles 173 Bureau of Mines 60 Bureau of Standards 361 Bürner, 268 Burstyn, W 236 Butalow, W. 313

C.

Calvert, F 3
Cambrien 291
Camer, G H 315
Campbell, W 78. 120.
Campredon 244.
Canzler, H. 291
Carmen, G 348
Carnell, C C 311
Carpenter, H. C H 38 43 73
99 101 119 291 294 341
Carpenter Steel Co. 228
Carty 124
Caspari, F 126 361
Ceccarelli, O 120
Centnerszwer, M 247
Cesaris, P de 81, 118.
Chabal 251
Charlier 9 10
Charpy, G 89 119.251 357 361

Chascereau 282. Chatelier, H Le 97, 129, 267. Chaventrés 292. Chem. Fabr. Griesheim Elektron 322. Chemische Fabrik von Heyden A.(†. 232. Chevenard, P. 129, 298, Chikashigé, M. 89, 100, 114, ('houriguine 77. Clark 250. 282. Clausius 135. Clement (B. Felder A.G.) 289. Clotofski, F. 92. 93. Cohen 60. Coker 23. Colorizing Co., The 228. Comstock 276. Cook, M. 119. Cooper 286. 343. Coppée 279. Corse 273. Corson, M. G. 287, 294, 361, Cothias 279 295. Coup, J. 320. Cournot 152. Cowles 273. 295. 344. Credner, E. 137. ('refelder Stahlwerk 340. Creutzfeldt, W. H. 147. 351. 361. 362. Crompton 57. Crusible Steel Co. 228, 340, Curry 75. Custan 295. Cutler Steel Co. 225, 292. Cyclops Steel Co 228. Czochralski, J. 13. 14. 15. 21. 22. 28. 29. 35. 37. 38. 39. 44. 50, 76, 85, 132, 151, 152, 174, 180, 205., 257, 322, 361,

n

Daeves, K. 119. Dahl, O. 119, 120, Darley, J. H. 120. Darwin & Milner 313 Davidson, P. 333. Davis, E. J. 281. 207. 324. Debray 124. Debye, P 11. Deckert, E. 318. Degens, P. N. 113. Demmler 273. Denecke, W. 119, 120, 341. Deodhar, G. B 301. Desh, C. H. 18, 126 361 Desley 250. Dessau, B. 361. Deutsch, W. 141. Deville 124. 267. 311. Diamond Power Speziality ('o. в. Dick, A. 43, 295.

Dieckhaus 233, 322, 356, Diegel, C. 327. Diendt, L. 331. Dillner, E. 45. Doan, G. 119. Dobhelstein, W. 119. Doerinckel, Fr. 72, 79, 84, 99. 100. 108. 112. 113. Döhmer, P. W. 45. Donski, L. 74. 86. 89. 90. Dreibholz 98. Dreifuß, M. 200. Drescher 229. Driessen, J. 129. Driver Harris Co. 228, 271, 292. 296. Dudley 284, 319, Dujardin, P. F. 18. Duke 332, 343, Dulong 55. Dumas 296. Dunlevic 249, 284, 318, 357. Duponchelle, J. 361. Durand 279, Dürener Metallwerke 206, 297. 331. Durer, R. 54. 55. 56, Duriron Co. 331. Dürre, E. F. 361. Dynes, W. A. 322.

E.

Ebener, Erasmus 178. Edelstahlwerk Rath 346. Edwards, C. A. 43. 119. 347, Efremow, N. 108. Eger, G. 119. Ehrhardt 249, 297. Eichler, H. 284. 355. Eijk, van 60. Eilert, A. 90. Einerkel, A. 150, 195, Ekker, M. 332, 344, Elam, ('. F. 38, Electrical Alloy ('o. 228, 300, Electrical Co. 6. Electro Metallurgical Co. 342. Ellinger, K. 119. Elmen, G. W. 197 Elsner 275. Emperer 278, 357. Endell, K. 23. Endo Hikozo 88, 89, Enßlen, J. 347. Erckelenz, E. van 79. Erhard 84, 301. Erichsen, A M. 32, 52, 151. Escard, J. 274 281, 283. 361 Esnault 274 279. Esser, H. 101, 102. Evans, U. 290, 301, 361. Evers, A. 203. Ewans 347, 349,

F

Falck, C. 259, 260, 262, 263, Falkenberg 250. Farland 119. Fay 113, 114. Fe lorow, A. S. 70, Fehrenbach 232. Felder-Clément, B. 289. Fenchel, A. 232. Fenton 302, 350. Fermum, G. 361. Fernholz, E. 7. Fertigguß G.m.b.H. 248, 397. Feußner 227. Fick, K. 101. Fiedler, R. 246, 247. Firth Sterling Steel Co. 228, Fischer, A. 337. Fischer, F. 144. Fleischbein, W. v. 6. Fleischmann, E. 255. Fletscher 302. Fontenay, de 285, 344, Forbe 303. Forg, R. 251. Fouquet 279. Fraenkel, W. 52, 78, 84, 119, 257. Francis Eyro Co. 284. Franz 141. Friedmann, P. 200. Friedrich, K. I. 5, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 84, 89, 94, 98, 99, 102, 109, 112, 113, 118, 119. Frishmuth 280. Frommer, L. 10, 214, 243, 249 Fry, A. 6, 196. Fuchs, A. 218. Fuchs, G. 306. Fuchs, J. N. v. 3. Fuchs, P. 114. Fuß, V. 217, 219, 319,

G.

Gamber 233. Gaskin 277, 278, 283, 297, Gautier, H. 78, 87, 92, 98, Gautsch 303. Gayler, M. L. V. 76, 78, 79, 119, 120 Gedge 303. Geiß, W 95, 109, General Electric Comp. 146. Georgieff, M. 39. Gercke, E. 102 Gertler 303, 323, Ghersi 275, 288, 200, Gibbs, W. 115. Giebelhausen 72, 85, 100, 111, Gieren, P. 304. Gillet, H. W. 10. Gillson 113. Gintel 324.

Glaser, L C 23 120 Glaser, E D 287 Glocker, R. 12. 35 228 Goebel, J 52. 120 Goens, E 144. Goerens, P. 89 97.119 120.361. Goldschmidt, H 149 252. Goldschmidt, K. 155 225.227 Goldschmidt, Th. 199 249 287 293. 307 314 329 351. Gontermann, W. 102 113. 119. Goodwin 302. Grard 32 Greaves, R. H 273 361. Grenet 48 89 Griesheim Elektron 6. 322. Griffith 318. Grigorjew, A 76 Groß, R 11 283. Großmann 361. Grotewold 228. Groth, P v 11. Grube, G 6 76. 87. 91. 106 107. 251. 259 262 Grüneisen, E. 144. Grunthal 105 Guertler, W. 1 5 7 21. 67 93 94. 96 98 101 102 111. 113. 116. 118 119 120. 123 126 127. 130 139. 141. 181 230, 248. 259. 361. 362 Guillaume 300 307 Guillet, L. 152 155. 156. 160 167. 174. 177. 181. 194. 277 285, 290, 293, 313, 323, 328 340. 361. Gumlich, E 323. Gurnik, G. 361 Guthrie 3 Gwyer, A G. C 74. 75 77 79

ш

Haas, M. 129 148.
Hacker, W. 340
Hackspill 113
Hadfield, R. A 286 325.
Hafner, C 286.
Hahn, L 83.
Halle, J S 339
Hamor 354
Hampe 156 345
Hanamann, F. 92
Hanemann, H 23. 102 120.
288 361
Hansen, D 76 78 79 91
Hansen, M 101 120 152 180.
Hanson 119 152.
Hanson 119 152.
Hansel 223 246. 278. 300.
Harder 119.
Harkort, H 103
Hartmann & Braun A G. 340
Hartskorne 298
Haßler, C 250. 308 319.
Hatfield 228.

Hauer 320 Haugton, J L. 49. 119. 243. Hauser 152. Havnes 198. Heeren 362. Heidenhain, W. 79. Heike, W. 69. 82 Heiler 282 Heine, K. 320. 343. Heinrich, F. 110 Helberger, H. 9 195. Hendrichsen 174. Henemier 277 Heraeus, W. C. 198 Herold, W 88 Hetzeren, van 104 Hetzel & Co 314. Heusler, C 226 Heusler, F. 144 225 226. 227. 309 323 Heusler, O 226 227. Heycock 4 69 70. 71. 72 73. 79 87. 89. 92 100 113. 114. 160. 361 Heyden A G 232 Heyn, E 6. 7. 22 32 37. 43. 46 50 89 98. 99 120. 123. 124 148 173 240 251. 257 308 319 361 362. Hidnert, P. 128 Hiege, K 93 Hikozo Endo 88 89 Hill, W 356. Hillebrand 233 Hills 250 Hindrichs, G. 70 71.75 77.90 92 95 96 97 Hioras 99 156 316 361. Hoeveler & Dickhaus 233 322. 356. van't Hoff, J H. 361 Hofmann, H O. 152 372. Hofmeier, F. 119. Hohenzollernsche Huttenverwaltung 168 ff. Hohorst, G. 197 Hollindwood Works 333 Holzmann 124 Honda, K 145 Honegger 347. 349 361 Hoogendijk 105 Hooke, R 3 Horžetzky 268 Hoskins Manufacturing Co 228 292. 294 228 292. 294 Howe, H M 4 362 Hoyt, S. L. 120. Hudson, O F 120 Hughes, W. E. 362 Hujet 119 Humboldt 251 288. Huntington 152. Hußmann 357 Hüttner, K 88. Hutton 280

Hybmette 199 310

Illies 332.
Ingall, D H. 52
Irmann, R 111
Irresberger, C 347
Isaak, E 83 87. 102 103.
Isabellenhütte 345
Isihara, T 79.
Isolations-A.G 329.
Ivunson 278 279

ı.

J.

Jackson 311
Jacobi, R 359
Jaeger, E. M. 105.
Jaeger, F. M 114
Jakob, M 132.
Jänecke, E. 96. 104. 118 11
120 129 362
Jannetaz, E 132.
Japing 315. 362.
Jares, V 119.
Jasper 151.
Jeffries, Z. 109. 275. 361.
Jellineck 74
Jenkins, C. H M. 91.
Jennings, T F. 293.
Jeriomin, K. 87
John, H M St 10.
Johnson, G. 3. 318
Jones, R. M 120 284. 31
324 347. 357
Jonker, W P 81.
Joyce 332.
Joyner, R A. 119.
Junghans, S. 187

K.

Kaiser, D. W 283 284 28 288. 322 328. 332 335. 3 354 Kamerer, v. 295 Kamerlingh-Onnes 135 Kaneko, K 93 94 Kapp, A W. 86. 88 91 92 1 Karmarsch 124 258 284 30 328 362 Katzenstein 284 Katzinger, J 5 Kaufmann, A 10 Kaupp, E 35 Kautny, Th 7 362. Kayser 312 Keene 312 Keil 312. Keilig, F. 89 Keinert, M 295 362 Keir, J. 312 Kellermann, H 233 339. Kelly, C 6 Kenney 293. Keßner, A 53. 300 362 Kienmayer 283 312 Kirke Rose 69

Klein, G. 196. Klesper 89. Klooster, H. S. 105 Knab 362. Knehans, K. 52. Knerr, H. C. 275, Knießz 249, 284, 312. Kobayashi, M. 92. 114. Kohn, C. 3. Köller, C. 232. Königsberger, J. 23. Konno, S. 132. Konstantinow, N. S. 91. 102. 109, 114, Kopp 55. Koppenhöfer, A. 203. Körber, F. 48. 52. 152. Kowalke 273. Krais, P. 362. Krajesics, J. 332, 344, Krause, H. 283, 289, 301, 333, 340, 350, 362. Kreitz, K. 95. Kremann, R. 118, 119, 362. Kroll 225. Kroupa, G. 345. Krupp, A. 43, 165, 248, 362, Krupp, F. 6, 228, 293, 295, 302, 311, 331, 333, 338, 351, 354, 355. Kuehnrich, P. R. 279. 313. Kuhbier, C. 286. Kühne 336. Kulmer, v. 251. Künzel 166. 167. 314. 362. Kupper 314. Kurnakow, N. S. 49. 76. 83. 89. 91, 92, 97, 98, 102, 104, 105, 106. 107. 109. 113. 114. 140. 261. Kurrein, M. 53. 223. 224. Kürten, K. Th. 302. Kürth 45. 152. Kußmann, A. 227.

L

Kyropoulos, S. 83.

Laatsch 257.
Lachemair, A. v. 296. 345.
Lambert, W. J. 324.
Lamort, J. 103.
Landolt 57. 69. 124. 130. 140.
141. 142. 362.
Langbein, G. 362.
Lange, F. 293.
Lange, S. de 105.
Langourche, A. 100.
Lautsberry 144.
Lautsch 101.
Lavandesgras, De 279.
Lavir 200
Law, E. F. 362.
Lawroff 336.
Lax, E. 230. 340.

Leber, A. 79. Le Chatelier, s. Ch. Lechesne 276. Ledebur, A. 5. 32, 43, 49, 337. 362. Leibu, J. 247, 250. Leiser, H. 230. Leonard 352. Lepkowski, W. v. 70, 88. Leroux, A. 69, 70, 72, 80, 82, 80, 08, 99, 112, 113, 118, Levi, M. 119, 120, Levin, M. 84, 85, 101. Levol 3. Levy 282. Lewkonja, K. 87, 90, 93, 94, 95, 113, Lichtenberg 321. Lieby, R. G. M. 250. Liebreich, E. 148. Liempst, J. A. M. von 95. 109. Lindeck 227. Lindner 288. Linke 273. Lapine 244. Lipowitz 321. Lippmann, E. v. 156. Littles 348. Loebe, R. 102, 120, Loewe, L. & Co. 355. Long 124. Lorenz, R. 79, 92, 114, 119, Lossew, K. 110. Lüder, E. 118, 119, 120. Ludloff, F. 235, 236, 238, 239, 256, 257, Ludlum Steel Co. 228, 295. Ludwik, P. 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 362,

M

Maaß, E. 247. Mach, L. 322. Mackenzie 322. Mackintosh 281. Maey 124. Malvano 110, 120, 283, Manchot, W. 79. Manhardt 279. Mansuri, Q. A. 119. Marantonio, M. 120. Margot, Ch. 281. Märkische Metallwerke 323. Marre 294. 351. Mars, G. 294, 310, 362, Martens, A. v. 4 45, 46, 361. 362. Maschmenfabrik Augsburg-Nurnberg 353. Masing, G. 5, 52, 85, 86, 91, 105, 106, 126, 225, Masumoto, H. 134 Mathesius, H. u. W. 288, Mathews, J. 78.

Mathewson, C. H. 70, 7 83, 88, 91, 106, 109, Matignon, C. 328. Matteucer 132. Matthlessen, A. 123, 124 Matuyama, K. 100. Maurer, E. 175, 228, Mayer, Fr. 203, Mazzotto, D. 92, 113, Mecklenburg, W. 114. Meeraner Metallwerke 2' Mehrtens 7. Meier 271. Meierling, Th. 119. Meißner, K. L. 79. 119 203, 209, 217. Meker 8. Memmler, K. 362. Menke, J. B. 105, 114. Menking, H. 223. Mennicke, H. 230. Menzel, F. 120. Merica, P. 209. Memingwerk Schwarzwali Metallbank u. Metallurg. 201, 250, Metallwerk Max Brose a 359. Metcalf, W. 320. Mouthen, A. 54. Meyer, A. 362. Meyer, E. 45, 46. Michel, F. 258, 262. Michigan Steel Casting Co. Midvale Co., The 228. 3-Miethe 322. Miller 72. Miller, D. D. 10. Miller, H. v. 121. Milner 313. Minet 281, Mink, W. 288, Moissomer 282. Möller, H. 35. Monartz 203. Monel, A. 193. Mönkemeyer, K. 80, 114 Monnartz, Ph. 96. Monthy, De 269. Monyjenny 228, 286, 331, 340, 345, Moore 151, Morgan 10. Morgenstern, O. 12. Morin 48, 329, Morris 279. Morse, H. C. 248. Mourlon 282. Mousset 315. Mügge, O. 14. Müller, A. 38. 97. Muller, L. 362. Müller, W. 152, 362, Munster 3. Minsterbusch 244.

Münstermann, E. v. 166.

	Peterson (und Schneider) 244.	Reuleaux, O. 219.
281	Petit 55.	Reusch, E. 13
E. 360	Petrenko, G. J. 69 70 71 72.	Rhoads, A E 10.
. 119	73.	Richard, 200 340.
•	Pfann, E 310.	Richardson 348.
, W 233	Pfauhauser, W 362.	Riche 165
	Pfautsch, H 119. 120	Richter, A. 251.
	Pfleiderer, G. 144.	Richter, C. 236 238.
N.	Pierrot 336	Ricq 235.
hys Lab 334	Proneer Alloy Products Co. 342.	Ridder, E de 224.
elting and Refining	Pirani, M 230	Rideal, E H 362
9	Piwowarsky, E. 113 332.	Rieger, H 176. 206 296.
).	Plumbridge, D. 79. 92. 114.	Ringel 248.
•		Ringer, W E 114. Rinne, F. 11
M 217.	Pokorny, E 230. Polanyı 228.	Ripp, G. 248.
146.	Poldihütte 48. 228. 289	Rix, H 273. 275.
55.	Pollak, J. 188	Roberts, Austen 4 69. 89. 113.
340.	Pollit, A A. 351. 362	124 139.
62 70. 71. 72. 73.	Ponsard 338 348	Robertson 320.
9 92. 100 113 114.	Portevin, A. 361.	Roche 279.
4	Pose 294. 351	Rockwell 9. 10. 46.
4. H 120.	Pouchain 250	Röchling-Buderus 228. 302.
362	Pratt 281.	328.
333.	Prechtl 338.	Röhrig, H. 148 198.
lybden Prod A.G.	Preuß, E. 233. 362	Röth, K 203.
19 0000 1100 21.0.	Price, W. B 333.	Rohn, W. 196.
3.	Prinsep 338 339	Roland-Gosselm 87 113.
332	Prip 267. 290.	Rolling Mill Co. 285.
259. 262.	Pritt Bowley & Co 286	Roman 279
	Proske, O 257	Romanoff 89. 113.
_	Pruzkowski 279.	Rose, Kirke 69.
0.	Pucham 287.	Roos, G. D 104.
P 96. 101. 102.	Purvis 279.	Roozeboom, Bakhuis, W. 4. 61.
G 70. 73. 86.	Puschin, N. A. 72 87. 92. 104 105 106 109. 113. 114.	62. 64. 89. 104. 147. 362 Rosbaud, P. 39
ı, F 120	Putz, P. 119.	Rose 340
R. 262, 263 264.	1 402, 1. 110.	Rosenhain, W. 76 79. 119. 283.
	•	
135.	Q.	360. 362.
	Quasebart, C 90.	360. 362. Rossen, G L. M van 105
135.		360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302
135.	Quasebart, C 90. Quereigh, E 71. 119	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362.
135. 133. 1 4 101. 362.	Quasebart, C 90.	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162
\$ 135. \$33. \$4 101. 362. 267. 270.	Quasebart, C 90. Quercigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156.	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226
135. 133. 1 4 101. 362.	Quasebart, C 90. Quercigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362.	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolfi, E. 24 100
\$ 135. \$33. \$4 101. 362. 267. 270.	Quasebart, C 90. Quercigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362.	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220. 362. Rowe, F. W. 15. 162 Rudeloff, M. 151. 152. 226 Rudolfi, E. 24. 100 Rübel 300. 341.
33. 4 101. 362. 267. 270.	Quasebart, C 90. Quereigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46.	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220. 362. Rowe, F. W. 15. 162 Rudeloff, M. 151. 152. 226 Rudolfi, E. 24. 100 Rübel 300. 341. Rumelin, G. 101
33. 4 101. 362. 267. 270.	Quasebart, C 90. Quereigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85.	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220. 362. Rowe, F. W. 15. 162 Rudeloff, M. 151. 152. 226 Rudolfi, E. 24. 100 Rübel 300. 341. Rümelin, G. 101 Ruer, R. 62. 71. 84. 89. 93. 94.
135. 133. 4 101. 362. 267. 270. 119 P.	Quasebart, C 90. Quereigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudelff, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362.
33. 4 101. 362. 267. 270. 119 P. 282 7. 316	Quasebart, C 90. Quereigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rtimelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89
135. 133. 4 101. 362. 267. 270. 119 P.	Quasebart, C 90. Quercigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237.	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rtimelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224.
\$ 135. \$33. \$4 101. 362. 267. 270. 119 P. 282 7. 316 96	Quasebart, C 90. Quercigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103.	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101.
333. 4 101. 362. 267. 270. 119 P. 282 7. 316 96	Quasebart, C 90. Quercigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103. Read 273 304	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71.84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101. Ruolz 285 341. 344.
33. 4 101. 362. 267. 270. 119 P. 282 7. 316 96 335 7 310 335 337	Quasebart, C 90. Quereigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103. Read 273 304 Reaumur 3 339	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 161 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101. Ruolz 285 341. 344. Rykowskow, A. 98 107
333. 4 101. 362. 267. 270. 119 P. 282 7. 316 96	Quasebart, C 90. Quereigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103. Read 273 304 Reaumur 3 339 Regelsberger, F 269 362	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71.84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101. Ruolz 285 341. 344.
33. 4 101. 362. 267. 270. 119 P. 282 7. 316 96 335 7 310 335 337	Quasebart, C 90. Quereigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103. Read 273 304 Reaumur 3 339 Regelsberger, F 269 362 Reichert, C 23	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolf, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101. Ruolz 285 341. 344. Rykowskow, A. 98 107 Rzehulka, A. 296. 348
\$ 135. \$33. \$4 101. 362. 267. 270. 119 P. 282 7. 316 96 335 7 310 335 337 N 81 83 108. 119.	Quasebart, C 90. Quereigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103. Read 273 304 Reaumur 3 339 Regelsberger, F 269 362 Reichert, C 23 Reimann, H. 77 99.	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 161 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101. Ruolz 285 341. 344. Rykowskow, A. 98 107
\$ 135. \$33. \$4 101. 362. 267. 270. 119 P. 282 7. 316 96 335 7 310 335 337 N 81 83 108. 119. 324 335. 350 90.	Quasebart, C 90. Quereigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103. Read 273 304 Reaumur 3 339 Regelsberger, F 269 362 Reichert, C 23 Reimann, H. 77 99. Reinboth, F. 7 Reinders, W 105 114. 147	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolf, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101. Ruolz 285 341. 344. Rykowskow, A. 98 107 Rzehulka, A. 296. 348
\$ 135. \$33. \$4 101. 362. 267. 270. 119 P. 282 7. 316 96 335 7 310 335 337 N 81 83 108. 119. 324 335. 350 }	Quasebart, C 90. Quercigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103. Read 273 304 Reaumur 3 339 Regelsberger, F 269 362 Reichert, C 23 Reimann, H. 77 99. Reinboth, F. 7 Reinders, W 105 114. 147 Reinecken, W 103	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 161 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101. Ruolz 285 341. 344. Rykowskow, A. 98 107 Rzehulka, A. 296. 348 Sachs, G. 23. 345 362. Sack, M. 362
\$\\ \begin{align*} 135. \\ \begin{align*} 135. \\ \dagger* 4 101. 362. \\ 267. 270. \\ 119 \end{align*} \begin{align*} \begin{align*} \begin{align*} \begin{align*} \begin{align*} \begin{align*} \begin{align*} \begin{align*} 282 \\ 7. 316 \\ 96 \\ 335 \\ 7 & 310 & 335 & 337 \\ N & 81 & 83 & 108. 119. \\ 324 & 335. & 350 \\ \end{align*} \end{align*} \end{align*} \end{align*} \]	Quasebart, C 90. Quereigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103. Read 273 304 Reaumur 3 339 Regelsberger, F 269 362 Reichert, C 23 Reimann, H. 77 99. Reinboth, F. 7 Reinders, W 105 114. 147 Reinecken, W 103 Reinglaß, P 156. 165 194 248	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101. Ruolz 285 341. 344. Rykowskow, A. 98 107 Rzehulka, A. 296. 348 S. Sachs, G. 23. 345 362. Sack, M. 362 Sahmen, R. 93. 97. 98
\$ 135. \$33. \$4 101. 362. 267. 270. 119 P. 282 7. 316 96 335 7 310 335 337 N 81 83 108. 119. 324 335. 350 90.	Quasebart, C 90. Quercigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103. Read 273 304 Reaumur 3 339 Regelsberger, F 269 362 Reichert, C 23 Reimann, H. 77 99. Reinboth, F. 7 Reinders, W 105 114. 147 Reinecken, W 103 Reinglaß, P 156. 165 194 248 249. 269 362	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rümelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101. Ruolz 285 341. 344. Rykowskow, A. 98 107 Rzehulka, A. 296. 348 Sachs, G. 23. 345 362. Sack, M. 362 Sahmen, R. 93. 97. 98 Saitô, S. 145
\$ 135. \$33. \$4 101. 362. 267. 270. 119 P. 282 7. 316 96 335 7 310 335 337 N 81 83 108. 119. 324 335. 350) 0. 1. 310	Quasebart, C 90. Quercigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103. Read 273 304 Reaumur 3 339 Regelsberger, F 269 362 Reichert, C 23 Reimann, H. 77 99. Reinboth, F. 7 Reinders, W 103 Reinglaß, P 156. 165 194 248 249. 269 362 Rejtő, A 46 362	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101. Ruolz 285 341. 344. Rykowskow, A. 98 107 Rzehulka, A. 296. 348 8. Sachs, G. 23. 345 362. Sack, M. 362 Sahmen, R. 93. 97. 98 Sattô, S. 145 Sackur, O. 362
\$\\ \begin{align*} 135. \\ \begin{align*} 135. \\ \dagger* 4 101. 362. \\ 267. 270. \\ 119 \end{align*} \begin{align*} \begin{align*} \begin{align*} \begin{align*} \begin{align*} \begin{align*} \begin{align*} \begin{align*} 282 \\ 7. 316 \\ 96 \\ 335 \\ 7 & 310 & 335 & 337 \\ N & 81 & 83 & 108. 119. \\ 324 & 335. & 350 \\ \end{align*} \end{align*} \end{align*} \end{align*} \]	Quasebart, C 90. Quercigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103. Read 273 304 Reaumur 3 339 Regelsberger, F 269 362 Reichert, C 23 Reimann, H. 77 99. Reinboth, F. 7 Reinders, W 103 Reinglaß, P 156. 165 194 248 249. 269 362 Rejtő, A 46 362 Rengard, E. 362	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101. Ruolz 285 341. 344. Rykowskow, A. 98 107 Rzehulka, A. 296. 348 8. Sachs, G. 23. 345 362. Sack, M. 362 Sahmen, R. 93. 97. 98 Sattô, S. 145 Sackur, O. 362 Samesreuther & Co. 291
\$ 135. \$33. \$4 101. 362. 267. 270. 119 P. 282 7. 316 96 335 7 310 335 337 N 81 83 108. 119. 324 335. 350) 0. 1. 310	Quasebart, C 90. Quercigh, E 71. 119 R. Rakowicz, P. 156. Ramelin, M 362. Rapatz, F 362. Rasch, E 46. Rassow, E. 37 76 78 85. Rath, Edelstahlwerk 346 Rautenbach, R. 203 Rawdon, H. S 237. Raydt, U 69 94. 103. Read 273 304 Reaumur 3 339 Regelsberger, F 269 362 Reichert, C 23 Reimann, H. 77 99. Reinboth, F. 7 Reinders, W 103 Reinglaß, P 156. 165 194 248 249. 269 362 Rejtő, A 46 362	360. 362. Rossen, G. L. M. van 105 Rostosky, L. 221. 302 Roth 362. Roth, E. 220 362. Rowe, F. W. 15 162 Rudeloff, M. 151 152 226 Rudolfi, E. 24 100 Rübel 300 341. Rumelin, G. 101 Ruer, R. 62 71. 84 89 93. 94. 97 98 101 112 362. Ruff, O. 74 89 Ruhrmann, J. 222 223. 224. Rumschöttel, O. 101. Ruolz 285 341. 344. Rykowskow, A. 98 107 Rzehulka, A. 296. 348 8. Sachs, G. 23. 345 362. Sack, M. 362 Sahmen, R. 93. 97. 98 Sattô, S. 145 Sackur, O. 362

Salge 284 Sander, W. 79. 113. 119 120 Sandonnini, G. 91 92. 107. 119. Saeftel, F. 345 Sänger 247 284 Sauerwald, F. 52 126. 152 Scott, W M 119. Schaarwächter, C. 192. Schack, H. 119 120. Schäfer, R 228 286 328 331. 335. 340 345 Schaefer & Scheel 256. 291 Scharnow, B 227 Scheel 256 291 Scheidsche Affinerie 356 Schepelew, J. 94. Scherrer, P 11. Schertel 84. Schiebold 11. 228 Schirrmeister, H 76. 197. Schleicher, A P. 92 119 Schleiffarth 276 Schliephake, O 90 Schluer, E 219 Schmid, E. 13. 39. 40 Schmiedt, K. 314 Schmidt 248. Schmidt, E 319. Schmidt, V 331 Schmidt, W. 223. Schneider 304 Schneider und Peterson 244. Schniewindt, C 294 301 351. Schomberg 357 Schott, E. A 150. 362 Schrader, A 361. Schreiber, G 223 224. Schreinemaker 118. Schröter, K. 229 Schuchardt und Schutte 47 48 Schüller, A. 104 Schünemann 348. Schütz, E 101. Schumann & Co. 295. Schulz, E H. 119 209. 218. 220 229 246 247. 248 278 283. 292. 349. 351. Schulz, H. 23 Schulze, A. 127 128 141 Schwandt, E. 197 Schwarz 10. Schwarz, M v 11 12 23. 33. 35 37 38 39. 45 47 73. 101. 103 124 128 143 148. 164 187 188. 195. 198 199. 203. 212 231 233 237. 239 243 253 255 265 272, 299, 340. 343 362 Schwarz, R 298. Schwarze 45 Schweizer 232 Schwirkus, D. 190 Seebeck 142 Seemann, J. 23.

Seitter 164

Selve, W. v 190 209 275. Shepherd, E. S 43. 100. 101. 119 Shore 48 Siebe, P 88 108, 152 Siedschlag, E. 95 96 98 119 Siemens & Halske 250 286 231. 232 299. 304 305 319 Silberhammerwerke Hetzel & Co. 314 Silliman 346. Simonsen, J. B 45 48 52. Sirovich, G. 120 Skaupy, F 141. Slacey 335 Slater, J N. 288 Slotosch, V. 239 343 Solbisky 346 Sollits 348 Sorby, H C 3 Sorel 280 347 Spencer, L. J. 119 Sperry 287 Spezialbronze G m b H. 171. Spring, W. 4 5 89. 113. Smart 280 283. Smirnow 114 140. Smith 346. Smith, C. A. 100. Smith, D P 76. 87. 91 105. 106. Smithells, C. J 230 Stabilimenti Biak 287 Stacey 200 340 359. Stadeler, A 89. Stadtmiller, K 10. Stähler, A. 118. Staßfurth, Th 71. 97. Stead, J E. 113. 119 362. Steele 8. 10. Steiner, C 209. Stella A G 290. 349. Stepanow, N S 106. 107. Stephan, P. 272. Stephenson 319. Stern, M 84 Sterner-Ramer, L 69. 70. 83 118 232, 259, 261 262, 263 Sterner-Rainer, R. 215. 216 306 314 Steudel, H. 128 205, 206, 209 346 Stock, R & Co. 351. Stockdale 75 Stockem, L 90. Stockmeyer, W. 288 322 Stoffel, A 88. 91 92 113 119 Stokesbury, C. H 70 Stollberg Münsterbusch 244. Stoughton 231. Straßer, Gebr 203 Strauß, B 228. Streicher 259 Stribeck, R 44, 152.

Stumpf, P. 212 Suchier 280. Sulzer 249 Susini, De 276 280. Swab, van 178 Swieney, W. T. 128

T.

Tafel, V E 101. 112. 120 362. Take, E. 227 Tamaru, S 90 113 114 Tammann, G. 3 4 6. 35 36 38. 71. 78. 83 87 88. 91. 93 94. 96. 97 98 101. 102 103. 105. 106 111. 119. 120 123. 147 197. 257. 261. 264. 296 362 Tararın, V. 89.
Tassıly, E 362.
The Colorizing Co 228. 291. The Midvale Co. 228 Theophrastos 3. Thomas, F. 223 Thomson 72. Thornycroft 350 Thurston 159. 351. 362 Tissier 312 351. Toepler, M 129 Tomimatu Isihara 79. Tomlinson, H 138. Touceda 251. 288 Tournay 352. Tourun 352 Treitschke, W. 91. 96 102 Tremolières 279. Trézel 352 Trias-Stella Metallguß G. m. b H. 353. Trilling, E. 82 Tungay, L. J. 342. Turner 49.

U.

Uchatius 362.
Uhlmann, R 10.
Ultralumin Leichtmetall A.G 354.
Upton 43
Urasow, G. G 76. 83. 98. 107.
Uyeno 283.

٧.

Valentinus, B 3
Vanadum Co 231
Vanadum Alloys Steel Co. 228.
349
Van Eijk 60
Vanino 164.
Vaugeans 280
Vegesack, A. v 103. 114 120
Veide, L 37.
Venator 230. 231.
Verein Berliner Metallindustrieller 236.

Vickers, Ch. 292. 341 362. Vigouroux 355 Vits, E. 323 Vivian, A. C. 112 Vivian, E. 119 Vogel 355. Vogel, O. 79. 338. Vogel, R. 36. 74 82. 83. 84. 85. 87 92. 93. 101. 103. 104. 119. 120. Vogt 339. Volk 342. Volk 342. Volk 342. Volg, G. 88. 91 96. 106. 110. 111 112 Voß, H. 102. 120

W.

Wachwitz, H. 251. 345.
Wachlert, M. 98. 99 119. 248.
Wagner 144. 218. 249. 301.
Wagner, H. 307. 309. 342.
Wahl, W. 82.
Walker 333.
Walter, R. 57. 164. 298 309.
Wannenmacher 263. 294. 295 358.
Warwick 250.
Wassermann, G. 39. 40.
Wawrzinick, O. 362

Wazau, G. 53. 191. Weatley 347. Weber, C H. 300, 351. Webster 273. Wedding 4. Weerts, J. 23. Weichelt 271. Weidig, M. 362. Weinwurm, E. 300. Weiß, L. 233. Weitzel, M. 303. Wells, E. W. 353. Welter, (4. 257. 322. Welter, M. 280. Wendt, K. 145. Werth, A. 4. Wesselinger Gußwork 284, 355. Wessely 218. Westinghouse Co. 278, 297. Wetzel, E. 37. 119. 148. 247. Wever, F. 11. 103. Whitaker, H. 273. 275. Whiteley, W. 73. Wicar, R. 218. Wickeder Eisen- und Stahl-werke 302. Widmanstätten 3. Wiedemann, E. 4. 141. Wiederholt, W. 247. Wieland, H. 152. Wieland, Th. 264.

Wilke-Dörfurt, E. 97. 113. Williams, R. S. 87, 88, 108, 114. Willot 313. Wilm, A. 217. Wilm, R. 206. Wilson 276, 277. Wilson Aluminium ('o 200. Winkler, Cl. 359. Wöhler, L. 90. Wolframindustrie 351. Wood 359. Wright, A. 273. 282. Wrighton, H. 361. Wurmbach, M. O. 203, 209. Wüst, F.54. 55. 56, 89, 119, 12 248.

7

Zabč, J. B. 362.
Zasedatelew, M. 83.
Zeerloder, v. 284.
Zeise 359. 360.
Zemežužny, S. F. 71. 80, 83
89. 94. 95, 98. 107. 108. 114
Zimmermann 267.
Zimmermann, P. G. 319.
Zinkraffinerie Oberspree 360.
Zufall 250.
Zukowsky, G. J. 97. 104.

Verzeichnis der Zwei-, Drei- und Vierstoffsysteme.

(Die Seitenzahlen, auf welchen das Zustandsschaubild angegeben ist, sind fett gedruckt.)

		70.0	0.5	Co-Fe 98.	Fe-Pt 102
Zweistoffsysteme.	Al-Mn 77.	B1-Co	87.		
	Al-Mo 77.	B1-Cr	87.		
Ag-Al 69.	Al-Na 77.	Bı-Cu	87.	Co-Mo 94.	
Ag,Al 55	Al-N1 77.	$\mathbf{B_{1}\text{-}Fe}$	87.	Co-N ₁ 94.	Fe-S ₁ 102.
AgaAl 55.	Al-Pb 77.	B1-Hg	87.	Co-P 94.	Fe-Sn 108
Ag-As 69.	Al-Pt 77.	$\mathbf{B_{1}\text{-}K}$	87.	Co-Pb 94.	Fe-Ti 103.
Ag-Au 49 69	Al-Sb 78.	$\mathbf{B_{1}}$ - \mathbf{Mg}	87.	Co-S 94.	Fe-Tl 108.
139.	Al-S ₁ 78.	$\mathbf{B_{1}\text{-}Mn}$	88.	Co-Sb 95.	Fe-V 103.
Ag-Be 70	Al-Sn 79.	B1-Na	88.	Co-S ₁ 95.	Fe-W 103.
Ag-B1 70.	Al-Th 79.	B_1-N_1	88.	Co-Sn 95.	Fe-Zn 103.
Ag-Ca 70	Al-T1 79.	$\mathbf{B_{1}\text{-}Pb}$	88.	Co ₂ Sn 55	FeZn ₁₀ 244 245.
Ag-Cd 70	AlZn 79.	$\mathbf{Bi}\text{-}\mathbf{S}$	88.	Co-Tl 95.	Hg-K 104
Ag-Co 70.	Al ₂ Zn ₃ 51.	B1-Sb	88.	Co-W 95	Hg-L ₁ 104,
Ag-Cr 70.	As-Au 80.	B1-S1	88.	Co-Zn 95	Hg-Na 104
Ag-Cu 70	As-B ₁ 80.	Bı-Sn	88.	Cr-Cu 95.	Hg-Pb 104.
Ag-Cu ₂ O 70	As-Cd 80.	B ₁ -Te	89.	Cr-Fe 96.	Hg-Rb 104.
Ag-Fe 70.	As-Co 80.	B1-Tl	89.	Cr-Mo 96.	Hg-Sn 104
Ag-Hg 71	As-Cu 80.	B_{1} - Z_{n}	89.	Cr-N ₁ 96.	Hg-Tl 104.
	As-Fe 81.	C-Co	89,	Cr-Pb 96.	Hg-Zn 104.
Ag-Mg 55. 71 140.	As-N ₁ 81.	C-Fe	89.	Cr-Sb 96.	In-Pb 104
	As-Pb 81.	C-Mn	89.	Cr-Sn. 96.	In-Tl 105.
Ag-Mn 71.	As-Pt 81.	C-N ₁	89.	Cr-Zn 97.	J-Se 105.
Ag-Na 71.		Ca-Cd	89.	Cs-Hg 97.	J-Sn 105.
Ag-N1 71.			89.	Cs-S 97.	J-Te 105.
Ag-Pb 71.	As-Sb 81.	Ca-Cu		Cu-Fe 97.	K-L ₁ 105.
Ag-Pd 71.	As-Sn 81.	Ca-Fe	90.		K-Mg 105.
Ag-Pt 72.	As-Zn 82.	Ca-Hg	90.		K-Mg 105.
Ag-8 72.	Au-B1 82.	Ca-Mg	90.		K-Pb 105.
Ag-Sb 72.	Au-Cd 82.	Ca-Pb	90.	Cu ₂ Mg 55.	K-PD 100.
Ag ₂ Sb 55.	Au-Co 82.	Ca-Sb	90	Cu-Mn 98.	K-Sn 106.
Ag ₈ Sb 55.	Au-Cr 82.	Ca-Si	90.	Cu-Mo 98.	K-Tl 106.
Ag-Se 72	Au-Cu 88.	Ca-Sn	90	Cu-N ₁ 98.	K-Zn 106.
Ag-S1 72.	Au-Fe 83.	Ca-Tl	90.	Cu-O 98.	L1-Mg 106.
Ag-Sn, 72 .	Au-Hg 88.	Ca-Zn	90	Cu-P 98.	L ₁ -Na 106.
Ag-Te 72.	Au-Mg 88.	Cd-Co	90.	Cu-Pb 98.	L ₁ -Sn 106.
Ag-Tl 72	Au-Mn 83	Cd-Cr	90.	Cu-Pd 98.	Mg-Na 106.
Ag-V 72	Au-Na 88	Cd-Cu	91	Cu-Pt 99.	Mg-N ₁ 55. 106.
Ag-W 78.	Au-N1 84	Cd-K	91.	Cu-S 99.	MgN ₁₂ 55.
Ag-Zn 78	Au-Pb 84	Cd-Li	91	Cu-Sb 99.	Mg-Pb 106.
Al-Au 78.	Au-Pd 84	Cd-Mg	91	Cu ₂ Sb 55.	Mg-Sb 106.
Al-Be 73.	Au-Pt 84	Cd-Na	91	Cu ₃ Sb 55.	Mg-S ₁ 107.
Al-B ₁ 74.	Au-Sb 84.	$Cd-N_1$	91	Cu-Se 99.	Mg-Sn 107.
Al-C 74	Au-Se 84.	Cd-Pb	91	Cu-S1 100.	Mg-Tl 107.
Al-Ca 74.	Au-Sn 84	Cd-Sb	91.	Cu-Sn 42 49	Mg-Zn 55. 107.
Al-Cd 74.	Au-Tl 85.	Cd-Sn	92.	50. 100.	MgZn ₂ 55.
Al-Ce 74.	Au-Zn 85.	Cd-Te	92	Cu-Te 100.	Mn-N1 107.
Al-Co 75.	B-N ₁ 85.	Cd-T1	92.	Cu-Tl 100.	Mn-P 108.
Al-Cr 75.	Ba-Pb 85.	Cd-Zn	92 139	Cu-V 100.	Mn-Pb 108.
AlCu 42. 55.		Ce-Cu	92.	Cu-W 101	Mn-Sb 108.
75	Be-Cu 52.	86. Ce-Fe	92.	Cu-Zn 42. 49.	Mn-S1 108
Al _s Cu 55	Be-Fe 86	Ce-Mg		50 101.	
Al ₃ Cu 55	Be-Mg 86.	Ce-Si	93.	Fe-Mn 101	Mn-Tl 108
Al-Fe 76	Be-N ₁ 86.	Ce-Sn	93.	Fe-Mo 101	Mn-Zn 108
Al-K 76.	B ₁ -Ca 86	Ce-Zn	98.	Fe-N ₁ 101.	Mo-N ₁ 108
Al-Li 76.	B ₁ -Cd 86.	Co-Cr	98.	Fe-P 102.	Mo-W 109
	B ₁ -C ₀ 87.	Co-Cu		Fe-Pb 102.	Na-Pb 52 109.
Al-Mg 76.	יום מי-זמ	00-0u		TOTAL TOM.	

Na-S 109.	Pt-Sn 118.	Ag-Pb-S	119.	C-Fe-S1	119.	$Fe-Fe_3C-Fe_3T_1$	
Na-Sb 109.	Pt-Tl 118.	Ag-Pb-Sb	119.	C-Fe-Sn	119	120	
Na-Sn 109.	Rb-S 113.	Ag-Pb-Sn	119.	C-Fe- V	119.	Fe-Mn-Ni 120	
Na-Tl 109.	8-Se 114	Ag-Pb-Zn	119.	Cd-Cu-Sb	119.	$Fe-P-S_1$ 120).
Na-Zn 109	S-Sn 114.	Al-Ca-S1	119.	Cd-Hg-Na	119.	$Fe-S_{1}-V \qquad 120$).
Ni-P 109.	S-Te 114	Al-Cu-Mg	119	Cd-Hg-Pb	119.	Hg-K-Na 120).
N1-Pb 110	Sb-S1 114.	Al-Cu-Ni	119.	Cd-Mg-Zn	119	Hg-Na-Pb 120)
N1-Pd 110.	Sb-Sn 114 240.	Al-Cu-Sn	119.	Cd-Pb-Sn	119.	Mg-Pb-Sn 120).
N1-S 110	Sb-Te 114	Al-Cu-Zn	119.	Cd-Pb-Zn	119.	Mg-S1-Zn 120).
N1-Sb 110	Sb-Tl 114	Al-Fe-Sı	119	Cd-Sn-Zn	119.	Mo (div tern.	
N1-Si 111.	Sb-Zn 114.	Al-Mg-S1	119.	Co-Cu-N1	119.	Legg.) 120	١.
N1-Sn 55 111	Se-Sn 114	Al-Mg-Zn	119.	Co-N1-S	119.	Mo-N1-S1 120)
N ₁₈ Sn 55.	S1-Sn 114.	Al-Mo-N1	119.	Co-Pb-S	119.	Mo-N1-Sn 120)
N1-Tl 111.	S1-Te 114	Al-Na-S1	119.	Cr-Cu-Mo	119.	Mo-S-Sb 120	١.
N1-V 111.	Si-V 114.	A1-S1-Zn	119.	Cr-Cu-Nı	119.	Na-Pb-Sn 120)
N1-W 111.	Sn-Te 114.	$As-S-N_1$	119.	Cr-Fe-Si	120.	Ni-Pb-S 120).
N1-Zn 112.	Sn-Tl 114	As-Sb-Sn	119.	Cu- Fe - Mn	120.	N1-Pb-Sb 120	١.
P-Sn 112.	Sn-Zn 114.	B-C-Fe	119.	Cu-Fe-N ₁	120.	Ni-S-Sb 120	
Pb-Pd 112.	Te-Tl 114.	Bi-Ca-Cu	119.	Cu- Fe - Pb	120.	Pb-S-Sb 120	١.
Pb-Pt 112.	Te-Zn 114	Bi-Cd-Pb	119	$Cu-Mn-N_1$	120.	Pb-Sb-Sn 120	١.
Pb-S 112.	Tl-Zn 114	B_1 -Cd-Sn	119.	Cu-Mn-S	120.	Pb-Sb-Zn 120).
Pb-Sb 55. 118.		$\mathbf{B_{1}\text{-}Cd}\text{-}\mathbf{Zn}$	119.	Cu-N1-Pb	120.	Pb-Sn-Zn 120	١.
124	Duototoffavotomo	Bi-Cu-Mg	119	Cu-Ni-Zn	120.		
Pb-Se 118.	Dreistoffsysteme.	\mathbf{B}_{1} - $\mathbf{C}_{\mathbf{u}}$ - $\mathbf{M}_{\mathbf{n}}$	119.	Cu-P-Sn	120.	Vierstoffsysteme	
Pb-S ₁ 118	Ag-Au-Cu 118.	$\mathbf{B_{1}\text{-}Cu\text{-}N_{1}}$	119.	Cu-Pb-S	120.	A TOT DEPOTT DA PROTEIR	•
Pb-Sn 113.	Ag-Au-N ₁ 118.	B1-Cu-S	119.	Cu-Pb-Sb	120.	Ag-Au-Cu-Ni120	
Pb-Sr 118.	Ag-Au-Te 118.	$\mathbf{Bi}\text{-}\mathbf{Cu}\text{-}\mathbf{Sb}$	119.	Cu-Pb-Sn	120.	Ag-Cu-Pb-S 120	
Pb-Te 113.	Ag-Cu-Fe 118.	$\mathbf{B}_{1}\text{-}\mathbf{P}_{b}\text{-}\mathbf{S}_{n}$	119.	Cu-Pb-Zn	120.	Ag-Cu-Fe-S 120	1
Pb-Tl 113.	Ag-Cu-N ₁ 118.	$\mathbf{B}_{1}\text{-}\mathbf{S}\text{-}\mathbf{T}_{\mathbf{\theta}}$	119.	Cu-Pt-Sn	120.	Al-Cu-Mg-S1 120	
Pb-Zn 118.	Ag-Cu-Pb 118.	C- Cr - Fe	119.	Cu-S-Sb	120.	Al-Mg-Si-Zn 120	
Pd-Sb 113.	Ag-Cu-S 118.	C-Fe-M n	119	Cu-S-Sn	120.	Al-Mg-Sn-Zn120	
Pt-S 113.	Ag-Fe-S 118.	C-Fe-P	119.	Cu-Sb-Sn	120.	Bi-Cd-Pb-Sn120	
Pt-Sb 113.	Ag-Hg-Sn 119.	C-Fe-Sb	119.	Cu-Sn-Zn	120.	Cu-Fe-Mn-Ni120	

Sachregister.

A.	Aluman 271.	Aluminium-chromnickel 274
Aalener Zinkleg 269	Aluminit(e) 272 Aluminium 198, 272	drahtleg 274. Edelmetallegg 274
Abkühlungs-geschwindigkeit	— veredeltes 272.	— -eisen 274
58. 123. 161.	antımonkupfermolybdän-	— - für Induktorbleche 274.
	wolfram 272.	— - kupfer 274.
Abkurzungen 269.	— —zınk 272	— — — -mangan 275.
Absolute Temperaturleitfähig-	— — -zınn 272.	— — — -zınkzınn 275.
kert 130	— — -nickelzınn 272	
Aciarel 269	— -blei 272	— — -tıtanzink 275
Acidur 269 Acieral 269 282.	— mit Glas und Zinn 272	zink 275
Adams (Mc) Argental 269	kupfernickelzirkon 272 magnesium 272.	— — -mangannickel 275 — — -nickel 275.
Admiralitätsleg 269 325	— -zınkzınn 272.	
Admiro 269	bronze 42. 51 175 ff. 196.	— — -zinn 275.
Admos-bronze 269. 270.	199 226 272 276	sılıcıum 275
— -metall 269. 270	— — für Einsatzhärtekästen	— —zırkon 275
Aerolit 270	272. 273	— — -titan 275.
Aerometall 270	— — amerikanische 273.	— — -zınk 275
Aeromin 270.	— mach Corse 273	— — -zırkon 275
Aeron 217. 219. 270 Aeterna 270	— — nach Corse u. Comstock 273.	ferrosilioium 275.
Ajaxmetall 270	— — nach Demmler 273	— -folie 236 — -goldkupfer 275.
Ajaxplastikbronze 270.	- nach Hofmann und	— -goldlot 275
Aichmetall 180. 270	Linke 273.	— -gußlegg 275.
Akkumulatorenplatten 241.	— — nach Kowalke 273	kobalt 275
Akrit 229 270	— — Marke H 273.	— - kupfernickel 275
Albionmetall 270.	— — Marke S 273.	— — -molybdän 276
Albord 270 Albradium 200.	- für Maschmenteile 273.	— — -wolfram 276
Alone 270	— — nach Pease 273. — — für Rakeln 273	— — -(nickel)silicium 276. — — -nickelwolframzink 276
Alcumite 270	— — nach Read und Greaves	
Aldal 270	273	—zırkon 276
Aldrey 217. 218.	— nach Rix und Whitaker	-kolbenleg 270 276.
Aldur 270	273	— -kupfer 199 201 276.
A-Leg 270	— — seewasserbeständig 273.	magnesium 276
Alfenide 195 270. Alferine 270	— nach Webster 273	— — -zınk 276
Alferium 270	— -oadmiumkupfer 273 — — -wolfram 273	— — -mangan 276. — — — -silber 276.
Alferon 271	— — -nickelzink 273.	— — -tıtanvanadınzınk
Algerisches Metall 271.	— — -zinn 273	276
Algun 200 271.	— — -zınk 273.	— — -zınk 276
Alitieren 6 146 196.	— — -zinn 273.	— — -nickel 276.
Alkaliamalgame 233.	— -zinn 273.	— — -sılber 277.
Alkumit 270 271. Allansbronze 271.	calcium 273	— — -silioium 277.
Allot 271.	— -eisensiliciumtitan 274 — -mangansiliciumtitan	— — — -stahl 277. — — — -zınk 277
Alloy 271.	274	
Almelec 271.	silicium 274	silber 277.
Alneon 51 199 208 ff. 205.	cer 274.	— — -zink 277.
271. 303 350	eisen 274	— — -silicium 277
Alpaka 193 271.	— -chrom 274.	—tıtan 277
Alpax 271. 282	eisen 274.	— — -zınk 277.
Alphabetische Übersicht 269 ff Alsimin 271.	— — — -sılıcıum 274 — — — für elektr. Wıder-	—
Alterung 32 51.	stände 274	— — -zınk 277 — — -zınk 205 ff. 277
Aludur 52 217 218 271.	nach Escard 274.	zinn 278.
Alufont 271	— kupfer 274	zirkon 278.
Alumac 271.	magnesium 274.	zınn 278.

		5.5
Aluminium-lagerguß 278	Aluminium-vanadin 282.	Amoult 995
— -metall 278.	— -wismut 282.	Arguit 285.
legg. 198 ff.		Argudrotall 285
- leg nach Axberg 279.	— - messing 282.	Arguand 105 205
— nach Berg 279.	— — -zınk 282	Arguzoid 195 285
— — nach Bourbonnes 279.	— -zınk 282. 283.	Argyroid 195 285
— nach De Buigné 279.		Argyrolith 195. 285.
— — nach Coppée 279.	— — -Legg 202 ff. 251. — — -zınn 283	Argyrophan 195. 285.
- nach Cothias 279.	zını 283	Arkometall 178. 285.
— — für Drähte 279.	Alusıl 207 ff 282 283.	Armoo-Eisen 285.
— nach Durand 279	Alzen 283	Arsen-bleilegg. 248.
— nach Esnault-Pelterie	Alzine 343.	— -bronze 173 285. 286.
279.		
- nach Fouquet und Tre-	Amalgam des Lipowitzschen Metalls 283	— — -platin 286.
molières 279	— f. Elektrisiermaschinen 283	
— — für Glocken 279	— zum Verzinnen 283.	— -Legg 288 ff
— für Hufeisen 279	Amalgame 232 ff.	Ascoley 228. 286.
— für Juweliere 279.		Ashberrium 286
- nach Jvinson 279	Amaxmetall 283 Ambrae 283.	Ashberrymetall 286.
- nach Kuehnrich 279	Amerikanische Aluminium-	Aterit 286
- nach De Lavandesgras	O A	Atherium 286.
279.	Gußleg. 202 ff 209 220 275 283	Atmosphärilien 147.
— nach Manhardt 279.	Amerikanisches Metall 283,	Atmosphärischer Preßguß 263.
— — nach Morris 279	- Nickel 283.	Atomwarme 55.
— — nach Partins 279.		Atz-angriff 20.
— nach Pruzkowski 279.	Ammoniumamalgam 284. Ampco-Metall 284	— -figuren 19. 20
- nach Purvis 279.	Ampeobronze 284	— -grübchen 19. 20. — -mittel 20. 21.
- nach Roche 279	Anka-Stahl 228. 284.	
- nach Roman 279	Anlassen 22 32	Auermetall 286
nach Rubel 280	Anlaßfarben 22	Aufschrumpfen 126.
nach Smart 280	Anlauffarben 22	Augalit 200 286.
nach Sorel 280.	Anodenzink 284.	Auralbin, 286.
nach Suchier 280	Antaoid 284	Ausdehnungskoeffizient 126 ff.
— mach De Susmi 280.	Anti Attriction Metal 284	Auspuffventile 146.
— — nach Vaugeans 280	Anticorodal 284	Ausschluß 242.
 -leichtleg für Kolben 280. 	Anticorro AK 228.	Austenitguß 354.
lote 221 ff 280.	Anticorro-Stähle 284.	Autogal 223.
lote, weich 280	Antifriktions-metalle 249. 284	Autogene Metallbearbeitung s
magnesium 280	- phosphorbronze 171.	Schweißen
— — für Zahnplomben 280	Antimon 240 ff.	Automo 286.
mangan 280	blei 284.	Automobillagermetall 286
nickel 280.	bronze 284	Avametall 286
zınk 281		Avional 286
manganbronze 28I	— - kupfer 285	AWP-Elektroden, 286.
— — -nickelbronze 281. — — -silber 281	— — -messing 285	
— — -silicium 281		В.
— -wolfram 281.	— -zınk 285 — -zınklegg 250.	Babbittmetall 249 286.
zınk 281	Antinit 228. 285.	
	Antox 285.	Backfordmetall 286. Bahnmetall 257
	Aphtit 285.	Bandmetall 264
— — -bronze 281	Aplitit 285.	Barium-Blei-Magnesium-Zink
— — -silicium 281.	Appelbaums Composition 285.	286
tıtan 281	Arbeitsvermögen 45	Basse-Selve-Ofen 8.
wolframzink 281.	Arboga 229	Bathmetall 286
zınk 281	Argent allemand 285	Bauschmetall 286
zınn 281.	- Fontenay 285.	Bearbeitbarkeit 52 ff.
oxyd (Poliermittel) 18	- français 285	Bearingmetall 286
— -sılber 282	— Neuf 285	Bechmannbronze 286
siliciumbronze 282.	- Ruolz 285	Beizen 122
— — -legg 204 ff	Argental 195 285	Bellohmmaterial 286 287
— -stahl 274. 282	Argentalium 285	Benedikt-nickel 287.
— -tellurzink 282.	Argentan 193 285.	— -rohre 287
tıtan 282	— -lot 285.	Berketmetall 287
zınk 282	Argentchristofie 285	Berliner Bronze 287
uran 282	Argentinisches Metall 285	Beryllium 225

Beryllium-eisen 287	Borthmetall 289	Chrom-bronze 292
kobalt 287.	Bourbonmetall 289.	eisen 292
— -kupfer 287	Brikett 7.	— — -kohlenstoffmangan 292
— -nickel 287.	Brinellmeter 48	— — -nickel 292
Besleysmetall 287	Bristolmessing 289.	goldnickelsilber 292.
Biakmetall 287.	Britannia-metall 240 f. 268. 288	— -kobalt 293.
Biderymetall 250. 254 ff. 287	289.	— -kupfer 293.
Biegefestigkeiten 256.	— -silber 258.	— — -nickel 293.
Bildungswärme 57	Brontia 156	— -Legg 228 ff.
Bilgenbronze 287.	Bronze 22 23. 24 25 42.	mangannickelbronze 293
Billon 258 Bimetall-draht 151 ff 287	156 f 290 — Barbedienne 290.	
thermometer 126.	— für den Kleinguß 290.	— -molybdännickelsilber 293.
Birmal 287	— mit hohem Bleigehalt 290	— — -stahl 293 — -nickel 293.
Birmingham-neusilber 287	— unechte 290.	— - bronze 293.
— -platīna 287	— -zeit 3. 317	— — -stahl 293
Blankometall 287	Bronzo 156.	— — -Leg 195 ff
Blaßgelbes Gold 266	Brüche 45	— - vanadınstahl 293
Blatt-gold 52 287	Bs 290	sılıcıumeisen 293
sılber 287	Buchdruckerlettern 242 ff	— -stahl 18 19. 293
zınn 287.	Buchdruckmetall 241 ff.	— -vanadınstahl 293
Blaue Bronze 287.	Buchsenachsenlagermetall 290.	— -wolframstahl 294
Blaues Gold 266	Budisleg. 290	Chroman 292
Blechprüfer 32 53.	Bullmetall 290.	Chromaxbronze 292
Blei 286 ff		Chrome Iron 228 292
— -antimonlegg. 241 ff	C.	Chromel 228 292.
arseniegg 248		— Alloy 228 292.
 borkupfer 287. bronze 174 ff 287 	Cadmium 250 ff. Cadmium-amalgam 290.	Chromin 293.
cadmum 288	— -gold 265 ff 290.	Chromisteren 6
calcium 288	kupfersilber 290.	Chromon 293 Chronom 294.
— — -magnesiumzink 288.	— -kupfer 290.	Chronometer 144.
eisencadmiumcalcium-	— — -nickelplatın 290. 291	Chrysit 294.
mangan 288	—sılber 291.	Chrysochalk 294.
— — -zınk 288.	leg. 250 ff. 291.	Chrysorin 294. 329
— — -zınn 288	magnesiumzink 291.	Cındal 294
folie 288	sılber 291	Clarus 294
— -gold 288	silberlote 259.	Chehiermetall s. unter K
— -haltige Gegenstände 268		Composition s unter K
	Caedit 291.	Compounddraht 155 ff 294
— — -magnesiumnatriumzinn	Calciumlagermetall 291	Constructal 217.
288. — — -nickel 288.	Calinleg. 291.	Contracid 294.
— - zinn 288.	Calit(e) 228 275 291.	Cooperit 294
lagermetalle 288.	Calorisieren, s. K. Cambriensmetall 291.	Coopers Spiegelmetall 286.
natrium 288	Cameliametall 291.	Coopersche Schnellschnittleg 294.
-phosphorbronze 288.	Canzlerdraht 291	Coopersches Federnmetall 294
platinbronze 288.	Carboloy 230. 291.	— Gold 294
— -rotguß 287. 288.	Carloonbronze 291	— Spiegelmetall 294.
schrot 233. 248. 268	Carmeliametall 291.	Copper 294
— -silber 288	Carpenter Rustless 228, 291.	Cornishbronze 294
wismut 288	— Stamless 228, 291	Corromet 294
— — -zınnamalgam 288.	Cekasdraht 146. 292.	Corronal 294
wolfram 288.		
— -zinkzunn 288	Celsit 229	Corrosion Resistant Steel 228.
	Cerium 233	294.
— -zinn 288 289	Cerium 233 Ceritmetalle 233	294. Corson-Legg 294.
B-Metall 225	Cerum 233 Ceritmetalle 233 Cermischmetall 233	294. Corson-Legg 294. Cothiasmetall 295.
B-Metall 225 Bobierres Metall 289	Cerium 233 Ceritmetalle 233 Cermischmetall 233 Chalkographie 23 24.	294. Corson-Legg 294. Cothiasmetall 295. Cowles Silberbronze 295.
B-Metall 225 Bobierres Metall 289 Bohrdiamantenersatzleg 289	Cerium 233 Ceritmetalle 233 Cermischmetall 238 Chalkographie 23 24. Chaventrés-Leg 292.	294. Corson-Legg 294. Cothiasmetall 295. Cowles Silberbronze 295. Criso 295.
B-Metall 225 Bobierres Metall 289 Bohrdiamantenersatzleg 289 Borchersmetall 289	Cerium 233 Ceritmetalle 233 Cermischmetall 233 Chalkographie 23 24. Chaventrés-Leg 292. Checo 292	294. Corson-Legg 294. Cothiasmetall 295. Cowles Silberbronze 295. Cruso 295. Cromargan 295
B-Metall 225 Bobierres Metall 289 Bohrdiamantenersatzleg 289 Borchersmetall 289 Boreas 289.	Cerium 233 Ceritmetalle 233 Ceritmetalle 233 Ceritmetalle 238 Chalkographie 23 24. Chaventrés-Leg 292. Checo 292 Chemische Angriffe 145 ff.	294. Corson-Legg 294. Cothiasmetall 295. Cowles Silberbronze 295. Cruso 295. Cromargan 295 Cromargon 295
B-Metall 225 Bobierres Metall 289 Bohrdiamantenersatzleg 289 Borchersmetall 289 Boreas 289. Bor-eisen 289	Cerium 233 Ceritmetalle 233 Cermischmetall 233 Chalkographie 23 24. Chaventrés-Leg 292. Cheoc 292 Chemische Angriffe 145 ff. Chinasilber 195	294. Corson-Legg 294. Cothiasmetall 295. Cowles Silberbronze 295. Croso 295. Cromargan 295 Cromargon 295 Crominox 295
B-Metall 225 Bobierres Metall 289 Bohrdiamantenersatzleg 289 Borchersmetall 289 Borchersmetall 289 Boress 289. Bor-eisen 289mangan 289	Cerum 233 Cerumetalle 233 Cermischmetall 233 Chalkographie 23 24. Chaventrés-Leg 292. Checo 292 Chemische Angriffe 145 ff. Chinasilber 195 Chinesische Bronze 292.	294. Corson-Legg 294. Cothiasmetall 295. Cowles Silberbronze 295. Croso 295. Cromargan 295 Cromargon 295 Cromnox 295 Cromptonsche Regel 57.
B-Metall 225 Bobierres Metall 289 Bohrdiamantenersatzleg 289 Borchersmetall 289 Boreas 289. Bor-eisen 289	Cerium 233 Ceritmetalle 233 Ceritmetalle 233 Ceritmetalle 233 Chalkographie 23 24. Chaventrés-Leg 292. Checo 292 Chemische Angriffe 145 ff. Chinasilber 195 Chinesische Bronze 292. Chinesisches Weißkupfer 292.	294. Corson-Legg 294. Cothiasmetall 295. Cowles Silberbronze 295. Cross 295. Cromargan 295 Cromargon 295 Cromnox 295 Cromptonsche Regel 57, Cronte 295.
B-Metall 225 Bobierres Metall 289 Bohrdiamantenersatzleg 289 Borchersmetall 289 Boreas 289. Bor-eisen 289 — -mangan 289 — -mokel 289.	Cerum 233 Cerumetalle 233 Cermischmetall 233 Chalkographie 23 24. Chaventrés-Leg 292. Checo 292 Chemische Angriffe 145 ff. Chinasilber 195 Chinesische Bronze 292.	294. Corson-Legg 294. Cothiasmetall 295. Cowles Silberbronze 295. Croso 295. Cromargan 295 Cromargon 295 Cromnox 295 Cromptonsche Regel 57.

Cuivre poli 295.
Cupromagnesium 295.
— -mangan 175. 295 315.
— -oxyd 152
— -silicium 295.
Cupror 295.
Curiesches Gesetz 145.
Custansmetall 295
Cymbelmetall 295

D.

Damaskusbronze 295. 296 Dampfturbinenschaufeln 193 329. Dauerbeanspruchung 45 Dauerformen 209. Defoorgold 295. Deformation (s.a Plastische—) Degussa 295 Dehnbarkert 52 ff Delalotsleg. 277. 295. Delhi 295. Deltametall 43 180. 295 amerikanisches 295 englisches 295 Dendriten 263. Desoxydation 4. 6. 149. 154 ff Desoxydationsmittel 274. 293. 295. 317. Desoxydierte Bronze 295. 296 Deutsche Leg. 208 ff. 271. 275. 277. 296 303 Deutschland 268 Diamagnetische Stoffe 145. Diamant-bronze 167, 273 296. -ersatz 296. — -leg. 289 296 Dichte 128. Diffusion 265 266 Dilatameter 129. Dislozierte Reflexion 29. Dixigold 296. Doppelbronzedraht 296 Dowmetall 296. Dreistoffsysteme 115 ff. Dreizwanzigstel-Leg 296. Drittelsilber 296 Drosselkreuz 142. Drücken 31 Dublee (Dublé) 262. 296 Dukaten 306 Dukatengold 261 Dulong-Petitsches Gesetz 55. Dumasbronze 296. Dural 296 Duraloy Cimet 228 296 Duralumin 51. 200 206. 207 ff 217. 221 296. -ähnliche Legg 296 297. Duranametall 44. 297. Dureisen 297. Duriron 297. Durofixmetall 297 Durolithmetall 297.

Dynamische Härteprüfung
47 ff.

— Schmelzpunktbestimmung
59.

Dynamo-bleche 282

— -bronze 168

Dysiodlagermetall 297.

Dystektikum 67 ff.

Edelbronzen (s a. Sonder-oder Spezialbronzen) 167. Edelmessing 297 321. Edelrost (s. a Patina) 147. 184. Edle Metalle 268. Egus Nr. 403 297. Ehrhardts-Bronze 249. Ehrhardts-Metall 297 Emfache Schiebung 13 Einheitsmetall(lager) 297. Einkristalle 15 38. 39 ff 50. 144. Einschmelzdraht 297. Eisen-amalgam 297. - -bahnzinkleg. 298. - bronze 298. — -calciumsilieium 298. -- -kobalt 298. kupfer 298. — — -mangan 298 — -- -nickel 298. — — -silicium 298 — -lagermetall 298. - -mangan 298. für Eisenbahnräder 298. — — -mckel 298. — — — -messing 298. — — -silicium 298 — -molybdān 298. - -nickel 299. -- -- -sılıcıum 299. — — -tantal 299 -phosphor 299. — -platin 299. - -silicium 299. -tantal 299. - - titan 299. -- -vanadın 299. — -wolfram 299. -- -zınk 300. -zınn 300. Elalco Comet 228. 300. Eldreddraht 300. E-Leg 300. Elektrische Leitfähigkeit 184 ff Elektrisches Lösungspotential Elektrisiermaschinenamalgam

Elektrobronze 300.

- gußlegg 223 ff.

146

300

Elektrochemisches Äquivalent

Elektron 201 206. 207 ff. 222.

Elektron-kolben 209. -metall 222 ff. -spritzguß 223. Elektronendampfdruck 144 Elektronenkonzentration 141. 142. Elektrolyse 16. Elektrolytische Ätzung 22 Elektrolyt-kupfer 150. 151. --- -nıokel 191. - -zınk 243 Elektroplate 300. Elektrum 300. Elementarabstände 12 Elianit 300 Elinvar 300. Elkonit 300. Elrasal 223. Emailherlot 300. 301. Emulgieren 5. Engesterium 301. Engine 301. Entgasung 274. Entreckungstemperatur 32. Entschwefelung 274. Era-HR-Stahl 301 -Manganstahl 301. Erhardts Kriegsbronze 301. Erichsenblechprüfer 32. ERP s. Plasto-Resist. Ersatzlote (s.a Weichlotersatz) 241.Erstarren 58. Erstarrungs-intervall 60. 66 ff. - -oberflächen 17. - -schaubilder (= -diagramme), die bei den chem. Symbolen angeführt werden 61 ff. -typen 61 ff. - - warme 54. Eurekadraht 301. Eutektikum 64 ff. Eutektische Haltezeit 64. - Horizontale 64. Eutektischer Punkt 64 ff. Eva-Leg. 301 Evans Metallkitt 290. 301. Everdur 301. Excelsior 301

F.

Extrabronze 168.

Fallhärteprüfer 47 ff
Faluner Diamantenleg. 239.
301.
Farbe 122 ff
Farbiges Gold 266.
Färbung 122 ff
Faserstruktur 13. 35.
Faßhähneleg 301
Federgold 265 301.
Federnmetall 301.
Fehlstelle 4 11
Feilen-bronze 301.
— -leg. 301.

Fein-gehalt 258, 268 -- -gold 259 - -goldlot 302. - salber 258 - -zınk 248 ff. Fentonsche Leg 302 Feralun, 302. Fermor 302 Ferran 302 Ferro-aluminium 274, 302 - -bor 302 - -boron 302. - bronze 302- chrom 302. -- -kupfer 155. — -legg s Eisenlegg - mangan 175 -molybdän 230. 298. - - neusilber 302 - - platm 228. 302. — -silicium 299. — — -mangan 302, -- -tantal 299. - -therm 196, 302. - tıtan 231. 299 — -vanadın 231 Ferron, 302. Fertigguß 248. Festas 302 Festelmetall 302. Festigkeit 41 ff Feuer-beständig (s. a. Hitze-) -büchsen 175. - -verzinkung 146. Firmitlötmittel 302 Flanschenmetall 302, Fletschermetall 302. Flexilisguß 303. Fließgrenze 44. Flugnormen 255. Fluidalstruktur 209. Folien 268. Forbes Knopfmetall 303. Formanderungswiderstand 44. Französisches Gold 303 Frarymetall 303. Freileitungen 155 Friktionslagermetall 303. Fruchtsäfte 268. Füllstoff 242 Funditaluminiumguß 303. Funkenzundende Legg. 303. Furtensit 303.

G.

Gastiegelofen 8, Gautschstahlbronze 303, Gedges Leg 303 Gehäuseleg 203 ff 271 277, 303. Gelbguß (s a. Messing) 178, 303. Gemischte Karatierung 261, Genelit 303 307

Genfer Kompositionsfeilen 303. Germaniabronze 249 Germansılver 193. 303. Gertlers Magnetstahl 303. Geschmeidigkeit (s. a Schmeidigkeit) 49. Geschoßmantelleg 193. 303. Geschützbronzel56. 164 ff. 303 Gesenkstahl 303. Gesetz von Curie 145. - von Dulong-Petit 55 - von Ohm 185. - nach Wiedemann-Franz 141 144 Gesetzliche Bestimmungen 268 Gewehrbeschlägebronze 303 Gewehrlaufestähle 304 Gewichtsbronze 304, Gießtemperatur 15. 121. 162. Gitter-lagermetall 255. -metall 304. 307. Glanzmessing 304. Gleichgewichtsbedingungen 64. Gleit-lager 252 - -linien 13 Glievometall 304. Glievormetall 249. 304. Glocken-bronze 156 161 304. - - gut 156. 161 165. 304. - metall 156. 161 165 304. 165 Glühbeständige Legg. 304. Glühen (s. a. Aus-) 32 Gluh-kusten 146, 197. – -töpfe 197. Glyco-(Glyko-) Metall 249 304 -weißbronze 304. Gold 259 ff. — -amalgam 232. 304 - - bronze 273, 304 -dublee 304. -eisen, 304. - - - nıckelplatın 304 — — -platın 304. — — -sılber 304. — elastisches 304 — -federnmetall 304 — französisches 305. — grünes 305. - guß 262 ff - - imitation 305. -- -kupfer 305 — sogenanntes 305 - - - palladıum 305 - - - platinwolfram 305. — — -silber 305 — — -tantal 305 -- -legg 259 ff - — farbige 305 — — federhart 305. 306. -- -lote 251 264 ff 306 — Mannheimer 306 - Mosaisches 306

-münzen 306.

Gold-nickelsilber 306. — -wolfram 306. — -- -zınk 306. - Nürnberger 306. — -palladıum 306. — — -platin 306 — — -silber 306 — -platin 267, 306, 307 - rotes 305. - -schaummetall 307 - -schlaglot 307 — -stahl 307. -vanadın 307. -- -wismut 307. - waren 268 - Weißbronze 307, — -zınk 307. Goldschmidts Ersatzbronze 307, Gongongs 307 Granaliennickel 191 Graneybronze 307 Graphalloy 307 Graphithearingmetall 307 Graphitierte Lagermetalle 255. 307 Graues Gold 266. - Silber 307. Grauguß 206. 307 Grunes Gold 266. Gruneybronze 307 Guettnersknopfmetall 307. Guillaumesches Metall 307. Guishibuichi 307 311. Guishi-buishi 307. Gunmetall 307. Guß-bronzen 170. -eisen 307. 308. -- -form 15 --- -gefüge 33 - messing 34. - -weißgold 269. H. Haltezeit 59. Haltezeitendreieck 65 Haltezeitenpyramide 117.

Halumın 308 Hamiltonmetall 308. Hammern 43. Hammoniametall 308. Handelszinksorten 243 ff Hard-piston-ring 308 Harlingtowbronze 308 Hart-aluminium 199 218. 251. 308 - -blei 289 241 ff. 251 308. - - - lager 308 — -guß 308. — -leg 308 — -kupfer 155 169 - -lote 189 ff 308. 309. — englische 309 - - nach Wagner 309 - metall nach Walter 309.

Hart-metalle 197 229 ff. - -silber 309 - -zınk 245. 249. 309. Harte 41 ff. 45 ff 240. 263. -zahl 45 ff. Hartshones Metall 309 Haßlersche Lagermetalle 250 Haufigkeit der Seitenzahl 19. Heavy 309 Hebelbeziehung 62. Heckmannkupfer 309. Heclastahl 309. Heiß-aufziehen 126. - -dampfarmaturenbronze -pressen 36. 43. 182 ff. -preßmessing 182 ff. - -walzen 30 Helmetmetall 309. Herkulessonnenbronze 309. Herto-Aluminium 309. Heuslersche Legg. 226 309. Hintergießmetall 242 309 Hitzebeständige Legg s. Hoch-Hitzebeständiger Guß 196. Hochfrequenzofen 11 Hochgelbes Gold 266. Hochhitzebeständige Legg. 196. 228 310 Hohenzollernbronze 310. Hombergs Leg. 310. Homologe Temperatur 49. Höpermetall 310 Hoyles Metall 310 Hoyt-Lagermetall 310. Huerco 310 Huron-Metall 310 Husmannmetall 310. Hüttenkupfer 150 ff. 152. Hüttenzink 310 Hyb-Lum 199 310.

Illium 310. Impfen 59. Indilatanstahl 310. Ingot 310. Injektionsamalgam 233. 239. Innere Spannungen 32 Instrumentenbronze 310. Interkristalline Korrosion 237. Intermetallische Verbindung 67 ff. 118 122 126. Internationale Flugnormen 255 Invarstahl 144. 197 206 311. Tonenkonzentration 147 Iridium 267 - -platın 311 - -stahl 313 Ironac 311 Isima-bronze 227. -formguß 227. Isothermen 116. Izett-Flußeisen (-stahl) 311.

J.

Jacksons Metall 311. Janusgold 264 Japanbronze 311. Japanische Kupfergoldleg 311 Japanisches Glockenmetall 311. Messing 311. Silber 258. 311 Joujougold 261. Judenfolie 311.

K.

Kabelblei 238 Kaiser-messing 311. -zinn s Kayser-Kalıt (Calıt) 311 Kalorisieren 6 Kalt-bearbeitung 12 28 29.36. 39 41 44, 49, 123 137. - -recken 32 - -schweiße 10 - -verformung (s a. Kaltbe-arbeitung) 39. -walzen 28. Kanonen-bronze s Geschutz--gut 312 Karakane 311. 312. Karatierung 261. Käse 268. Kassiterin 312. Kathodennickel 191. Kattundruckwalzen 249. Kautabak 268 Kayserzınn 312. Keenes Metall 312 Kegeldruckhärte 46. 49. 50. Keils Bronze 312. Keume 59. Keirs Patentleg. 312. Kerbwirkung 44. Kernzahl 14. Ketosstahl 312. Kienmayersches Amalgam 283 312, Kienstock 2 Klang-farbe 40. -fulle 40. Klärdreiecke 116. Klischiermetall 129, 236, 241 ff. 312 Knieß' Lagermetall 249, 312 Knopf-metall 312. -tombak 312 Kobalt 190 ff -eisen 313. -kupfer 313 - legg 197 ff - - magnetstahl 145. 197 ff 313. -messing 313. - -palladiumsilber 313 - -schnellstahl 313. -- -sılıcıum 313. — -zırkon 313

Kobaltm 313. Kobold 190 Koerzit, 313. Koerzitivkraft 145. Kohäsion 50 Kokillenguß 4. 7. 10. 209. 2--legg 209 Kolben-Leg. 207 ff 313. ringmetall 313. Koltschugaluminium 313. Kompensationen 126. 127. Komplettguß 241 ff Komposition 313. Kompositions-feilen 303. 3 355 -rakeln 313 Kompounddraht s. unter C Kondensatorrohre 193. Königinmetall 301. Konstantan 193, 194, 313. Konstruktal 314. Kontakte 267 Konzentrationsdreieck 115 f Korkmetall 314

K Kı Krima mondo eg. -wachstum 35. Kristallisation 14. 59 Kristallisations-geschwindig keit 14 - -wärme 54. 60 -- -zentrum 14. 59 Kronengold 261. 264. Kruppin 314. K-S-Kolbenlegg. 207 ff K-S-Seewasser 206 215, 2: 314 K-S-Stahl 314. Kubischer Ausdehnungskoe zient 126 Kugel-druckhärte 45 ff. 240 -druckkluppe 48.-eindruck 37. -- -messing 314 Kulmitzleg 314 Kunst-bronze (s. a Statue 159 ff 164 ff - -guß 250 - -silber 193 Kunstliche Alterung 32 52 Kunzels Bronze s Phospho Kupalblech 314 Kupfer 150 ff -- -amalgam 232 314. -- -bronze 314 - eisenmangannickel 314. -vanadın 314.

- -kristalle 16

-- -leitungsdrähte 155 ff.

Legierung A, Y usw. extra

Kupfer-magnesium 315. - mangan 225 ff 295 315. — - nickel 315 - - - - zinn 315 -- -- -sılberlot 315 - -nickel 192 ff. 315 — -bronze 169 — — -platın 315 — — -zınk 315. — -- -sılberzınk 315. 316 - - - stahl 315 — — -tıtan 316 - - - wolfram 316 – - -zınk 193 ff. 316. -- -paladıumsılber 316 - - panzerstahl 316 - - phosphor s. Phosphorkupfer. -platin 316. - - sılber 316. - - - zınk 316 - -sılber 258 ff 316. - - - zınk 317. -- -silicium 317 -- -sılumın 205 - - stahl 146 317. - - draht 287, 317. - -wismut 317 -- -zınk 178 ff 317 - - - zınn 317 -- -zınn 317 – — -amalgam 317 Küppers Patentweichlote 314.

.

Lagerbronze f Walzenlager 318. Lagermetalle 240. 249 ff. - nach Dunlevic u Jones 318. - nach Graffiths 318 - nach C Haßler 318. - nach E. Johnson 318. - L. C. 318 - nach Parson 318 - aus Rotguß 318. - nach E Schmidt 319 nach Siemens & Halske 319. — siliciumhaltige 319 — nach v Stelba 319 - nach Stephenson 319 - verschiedene 319. Lagermetall-Reibungsprüfmaschine 255. Lagerweißmetalle 251 ff Lagerzeit 51 Laiten s Messing Laucherthal 168 ff Laufeigenschaften 255. Lautal 217. 219 ff. 319 -guß 206 Leddelmetall 248 319 Legierte Bleche 145 Legierung A, Y usw s A-Leg., Y-Leg — 195 319 — 17-S-Leg. 319.

320. - nach E Allbaugh und J Coup 320 - nach d'Arcet 320. - nach Blandy 320 — nach Robertson 320. für Schmelzsicherungen 320 — für Uhrenbestandteile 320 Leichflussige Legg. 320 - mach Hauer 320. Leichtleg A s A-Leg
- L 5 321. Leichtmetalle 199 ff. Leichtmetallkolben 201. 205. 206 ff. 270. 277. Leichtmetallkolbenlegg. 128. Leitungs-bronzen 155 ff. - -vermögen 129 ff. Leonische Drähte 193. 262. Letternmetall 241. 249 321 Levalloy 321. Lichtenbergmetall 239. 321. Limatura ferri alcoholisata 297. Lineare Ausdehnungskoeffizienten 127 ff. Lineares Schwindmaß 121 ff. Lipme Elektro 244 Lipowitzsches Metall 239 283 321 Liquidus(-fläche) 118. — (-linie) 62 ff. Lithalium 321. Lithium 225 -bronze 321 Lochfraß s. örtliche Anfressungen. Lohmanit 229 Lokalelemente 147. Lokomotiv-kolbenmetall 321. - metall 321. - - stopfbüchsenleg s. Stopfb - -zylinderstopfbüchsenmetall 321. Longitudinaleffekte 138. Lösungs-drucke 146 ff -potentiale 146 ff. Löt-antimon 322. -bronze 322. - - quecksilber 322. - -zmn 238 ff 322. Löten 7 Lotes. Aluminium-, Cadmium-, Hart-, Schnell-, Weich-, Zınn-, Lötantımon, quecksilber, Lötzinn usw. Lötungen 265 ff Lucero 322. Ludenscheider Knopfmetall Lunker 10. 121 163.

Lurgi(lager)metall 322

Lutecin (Lutezin) 322.

Lynotypmetall 322

Lynotype 242.

M.

Machts' Yollowmetall 322. Mackenziemetall 322 Magnalit 322. Magnalium 201 205. 322. - -spregel 322. — strengflüssig 322 Magnesium 222 ff. -leichtlegg. 222 ff. kupfer 295. -mehrstoffleg. 323. — techn. 322 -- -zınk 249 ff. 323 Magnetische Erscheinungen 144 ff Leg 323. Magnetisches Moment 145. Magnet-metall 323. - -stahl 293. 323. Magneton 145. Magnoliametall 323. Maillechort 193 323. Makadamit 200 278. 323. Maluminium 323. Mammutbronze (s. a. Deltametall) 295. Manfekual 323. Mangan 225 ff. — -bronze 167 175ff. 326 327. - - hartmessing 324. - - kupfer 175. 315 -- -legg. 255 ff. 324. -messing 23. 324. -neusilber 324. -nickel 325. -- -- messing 325 - - stahl 325. - - phosphorbronze 325 - -rotguß 325 - silber 325. - -silicium 325. -- -stahl 325. - - widerstandsmetall 325. - -wolframstahl 325. Manganin 194. 226. 324. Mannheimer Gold 325. Marinebronze 325 der amerikan. Marine 325. Marinemessing 325 Markenzinn 235. Martinsleg 325. Maschinenbronzen 15 50 51. 156 **168** ff. 169 325 326 Maschinery 327. Massa 178. Medaillenbronze 159 (s. auch Munzenbronze.) Meker-brenner 8 -ofen 8. Meldrum 327 Mellot 327 Messing 18. 19. 24. 25 31. 32 33 34 35 36. 42 43. 51. 52 53, 170 178 ff. 327

Messing-ersatz 246 247. - -lot 308 328 - preßguß 188. - schmiedbar s schmiedbares Messing - -sulberlot 328 - spritzguß 187 ff MeBlupe 47. 48. Metal argentin s. argentinisches Metall d'Algers algerisches Metall.
Nr. 17 328 - x Nr 2600 328 Metall-färbung 122. — -folie 268 328. — -form 7 — -kitt 232 290 314. - - packung 328 - -schreibstifte 283. 328 -spänebrikett 7 — -spiegel 290 Metallic 328. Metallin 197. 328. Metallocamelia s Camelia-. Metallure 328 Metatektikum 67 ff. Meteorit 200 328 Meteor-eisen 3 -stahl 328 Métillure 328. Mikrolunker 163 ff Minargent 193. 328. Minengold 259 Minkin 328. Minoformetall 328. Miralit 328 Mirametall 328 Miramit 229, 328 Misch-farbe 122 - - kristall 15 60, 62, 63, 118. 124 129 140 147. 288 328. - -kristallreihe (s. a. M.) 124. Mischungs-lücke 64 - -regel 123 143. - -warme 57. Misco Metal 228. 328. Mitisguß 329. Modellmetall 129 248. 329. Mokume 329. Molekularwārme 55. Molybdan 280. — -nickel 329 - -stahl 329. Mondsichelzeichen 268 Monelmetall 25 27 28.30 31. 193. 329 Monnotmetall 329 Monotektikum 67 ff. Monotypemetall 242 329 Montanagold 329. Montanium 329 Montifioremetall 329. Montegal 329. Morinhammer 48

Morinsbronze 329

Mosaikgold 329.

Mosaisches Gold 329 Mössing 178 Moussets Silberleg 330. Muffelzink 243. Mumetall 330 Munstermannbronze 330 Muntz-Metall 330 Münzen-bronze 159. 165 ff 330 — -legg 248. 305. 316 330 Muschelgold 330 Musivgold 329 330

N. 50 Al-Leichtleg 330. N 211 Al-Leg. 330 Nahuk 339. Natriumamalgam 330. Naturlegierung 193. Naval Brass 330. Navaltum 330. NCL-Leg 330 Neogen 330. Neonalium 51 199. 202. 203 ff. 205 330. Neulot 330 Neumann-Koppsche Regel 55. Neu-messing 330. -silber 169 194 ff 251 330. 331 — — -ersatz 331 — — -Leg. der Dürener Metallwerke 331 - -lot 331. Neutraleisen 331 Neuweißmetall 331. Newtons Metall 239 331. Niaconickel 331. Nialit 196 331. Nichrom (s. a. Chromnickel) 146 192, 196 293 Nichrotherm 196. 331. Nichtrostende Leg. 331 Stähle 146. 196. 228. 331 Nickel 190 ff. - amerikanisches 331 -blech 331 — -bronze 168. 194 331 332. -chromstahl 332. -- farbige Leg 332. — gußeisen 332 — -Legg. 332. -maschmenbronze 332. -messing 332. — -münzen 332. phosphorbronze 167. — -platın 333 — — -sılber 333 -- -- -zmn 333 -schellenmetall 333. — -sılber 333 -- -stahl 333 -- -tantal 333 - -weißmetall 333 - -wolfram 333. — -zırkon 333.

Niello (s. a Tulasilber) 353. -silber 333. Nickelin 194 332. Nıkrolog 333. N-I-Leg 333. Nippsachenbronze 333. Nirosta 333. Nitorit 333. Noheetmetall 333. Nomag 333. 354 Normalmaßstäbe 127. 311. Normung 149 ff. 178. 179. 189 ff. 198. 235. 238. 244. 252. 264. Notendruckplattenmetall 334. N.P L -Leg. 334. Nr. 17 Metal 228. Nürnberger Gold 334.

Ohmsches Gesetz 135. Olpea-metall 175. 334. -Weißbronze 334. Opakılluminator 23. d'Orcetsche Leg 334. Oreide 334. Orgelpfeifen 239 Orientierung der Metallkristallkörner 33 Orionmetall 334. Or moulu 334. Örtliche Anfressungen 147. Oscillium (Oszillium) 334. Osmium 205. 267. — -ıridıum 316. - - platın 334 - -ruthenium 334 Österreich-Ungarn 268.

Packfong 334. Palau 334. Palladium-lagermetall 334. -silber 334. Palorium 333 Papenburger Zinkleg 334 Paramagnetische Stoffe 144 ff Paraplatin 334. Pariser Bronze 335. Maillechort 335 Tombak 335 Parkers Leg. 335 Parkes Leg 335 Parrs Chromnickelbronze 335. Parsonbronze 335 Parsons Manganbronze 335 — Weißmessing 335 Partinium 200 335 Patentnickel 335. - -guß 335 Patma 147, 164. Patronenmessing 335 Penna, R R 335 Peritektikum 67 ff

Perking Brass 313 335 Perlitgußeisen 335 Permalloy 197. 330 335 Perusilber 195. 335 Pewter 336. Pfropfenförmige Entzinkung 148 Phasenregel 60 Pholinsleg 336. Phonix VK extra 336. Phosphor-bleibronze 336 — nach Kühne 336. - nach Lawroff 336. — — Pennsylv Eisenb 336 - bronze 155 166 ff. 226. 336. — nach Künzel 336. - der Reichsbahn 336 -- -eisen 234. - -kupfer 123 ff. 153 ff 167 234 336 - -zmn 234. 336 Photoelektrischer Effekt 140 141. Pierrots Lagermetall 249, 336. Pinchbeak 337 Pioneer Metal 237 Pistolengold 261. Pladuram 337 Plastische Deformation 13 ff. Plasto Resist 337. Platimid 337. Platin 267. — -amalgam 337 -- -bronze 267 337 - - ersatz 337 — -metalle 267 ff. -messing 337. - - radium 337. -rhodium 338, -sılber 338. -- -stahl 338 - wolfram 338 Platina 337. Platine 337. - aux Titre 337. Platinid 337. Platinitstahl 337 Platino 337. Platinoid 195 337. Platinor 267 337 Plattennickel 191. Polarisationsmikroskop 23. Polarisiertes Licht 23 Poliermittel 18. Polygone Metallkristallkörner 18. 19. Polymorphe Modifikation 60 Ponsardleg. 338 Popes Island Metal 338. Potin 338 gris 338. – jaune 338. Prechtls Messinglot 338. Pressen 43. Preß-glasformen 313. - -guß 263

Preß-messing 35. 43. 178 ff.

— -zink 246
Prince Ruppertsmetall 338
Princesmetall 338
Prinseps-Legg 338.
Prinzmetall 338.
Progreßstahl 338
Propellerleg 338 339
Propellerleg 338 339
Proplatinum 339.
P-R-R-Waggonmessing 339.
Pyritol 339
Pyrometer-Leg 339
Pyrophore Legg. 233. 339

Q

Quecksilber-multiplikator 46.

— -lagermetall 339

— -legg.(s die betr.Amalgame)
232 ff 339,
Queens Metall 339.

R.

Räderbronze 168.

Raffinadeble: 236. – -kupfer 150. -zınk 243 ff. Rakelleg. 339 Randolfmetall 339. Rapidleg. 339 Raum-gitter 11 12. - -modell 115 ff. RE 2-Chromnickelstahl 339 Reactal 339 Réaumurs Leg 339. Regel von Crompton 57. von Neumann-Kopp 55. Regelmetall 257. 339 der Reichsbahn 339 Regmametall 340 Reibungsprüfmaschine 255. Reichs-bronze 167. 340 -metall 295 Reingoldleg. 340. Rekristallisation 13 27. 86 ff. Rekristallisations-diagramm37. – -korn 27 - temperatur 37. 245. Relative Warmeleitfähigkeit 130. Reliefpolieren 4. Remanenz 145 Remanit 340. Remelted Zink 248 ff Resistal 228 340. Resistinbronze 225. 340 Rezital 340 Rheostatın 340. Rheotan 194. Rhodium 267 Rhotanium 340. Richardsbronze 340 RLS-Mangannickelstahl 340 Rockwell-härte 46

Rockwell-ofen 9 Rohöl-feuerung 9 -ofen 9 Rohzink 244. Romametall 244 Romanium 200. 340. Rondellennickel 191 Röntgendensogramme 211 ff Röntgenographie 4.11 12.52 210 ff Röntgenschattenbilder Röntgenographie) 209 ff. Rosen 200. 340. Roses Metall 239 340. Rostfreies Eisen 228. 340. Rostfreie Stähle 196. 228 340 Rostschutz 147. — -leg. 340 Rotes Gold 266 Rot-guß 157ff 163 170.178ff. 34Ö. -messing 341. Rotoxit 341. Rübel-bronze 44. 175 ff 275 341 -metall 341 Rubenetti 341. Rubidium 201. Ruolzsche Leg 259. Ruolz-Silber 341. Rustless Steel 341

8.

Samleg. 342. Sandform 7. 10. Saugtrichter 121. Säure-bronze 169, 170, 273. - -feste Bronze 341. — — Legg. 196. 342. — -messing 342. Saxonia-Bronze 249 342 Schakdo (Schakudo) 305. 342. Schalenguß 51 Schaumgold 259 ff Scheidemünzen 177 — -leg 258 ff. 296. 342. Schellenmetall (s. a. Glockenmetall) 304 Schibuschi 258 342 Schiffsbeschlägemetall 342. Schlag-härte 48 -lot 189 ff. 362. Schleiffunkenprobe 288. Schleuderguß 10. 171. 263 Schmeidigkeit (s a Ge-) 52. Schmelzen 58 ff Schmelz-öfen 8—11 - -punkte 58. - punktsbestimmung (s. a. dynamische --) 59 - sicherungslegg 342 - -wärme 54 56 Schmiedbarer Guß 342. Messing 342 Schmiedebronzen 168 ff.

eisenguß 342 netalle 229 ff. 291. 294 ot 239. 288. 343 ittmetalle s Schneide und Hartmetalle. 1ttleg. 343 1 197, 343 tabak 268 en-messing 169 termetall 343 nsen, 10. eßermetall 343 etall 241 ff 343. etall 243. 268. 343. en 4. 7 -lot 343 e 286 343. ung 222 nwert 134. en 120 ff 343 er-beständige Bronze

s K-S-Seewasser ozeß 2 g 7 10 124. redelnde Al-Gußlegg.

chinenmetall 242. (s a Schakudo) 265 sieren 6 146 3kleroskop 48. ßmetall 343 its-rondelle 343. fen 288 sellegg 343 344 genlegg 344 t 239 344. (Sideraphite) 344. akte 60 57 ff. 1che Leg. 344. lgam 344. :mn 344 ze 295 344 ı 344 ige Leg 344. kenmetall 344 lot 140 344 iltpalladium 345 . 257 ff er Isabellenhutte 345 ach Mousset 331. 189 ff. 251 259 345 ir rostfreien Stahl 345 ach Wachwitz 345 elwolfram 345. aglot 345 ellot 345 n, 268 345 344 t 345 345 355

-bronze 155, 168, 345

sing 345

Silicium-stahl 345. Silico-chrom s. Chromsilium -thermie 57. Sillimanmetall 346. Silumin 204 ff. 209. 271. 282 346 Silverina 346. Similargent 195. 346. Similor 325 346 Sin-chu 346 Siphon 268. Skleron 219 225. 346. Skleroskop 48. 50. S-less-Stainless Iron (Steel) 228. 346. S-Metall s Säuremessing Smithsche Leg. 346 Smitter-Lénia-Metall 346. Solbiskys Leg. 346. Solidus(-flache) 118. (-linie) 62 ff. Solium 346 Sommit 346 Sonder-bronzen 155 157 166 ff -messing 155. 180 346 347 Sonnen-bronze 197. 347 - -zeichen 268 Sorelsche Leg 249 347 Spaltebenen 41. Spandauer Leg 247 ff 347. Spannungen (s a innere —) 32. 33 Spannungs-ausgleich 44. -risse 33. Spezial-bronzen 166 ff - gußbronze 170 - gußeisen 347. - messing s Sonder-. — — -zusatzleg. 347 — Standard-Silber 347 Spezifische elektrische Leitfähigkeit 186 ff. Wärme 58 ff Spezifisches Gewicht 123 ff. Volumen 124 Spiauter 347 Spiegel 236 - amalgam 232 236. 347 - bronzen 156. 164 ff. 173 — -folie 347 -- -metall 286 347 — — nach Brandes u Schüne-

mann 348

Spreemetall 348.

-formen 210

Sprödigkeit 58.

Stabrit 348.

- mach Edwards 347.

— — nach Richardson 348.

Spritzguß 4 10. 243 255.

- legg 202 209 248 249 271. 348 354

— — nach Littles 348

– mach Sollits 348

— nach Otto 348.

Stahl-bronze 167, 169, 273, 348, - gold 264. 348. - -guß 348. Stainless Iron s. nichtrostender Stahl. Steel 228, 348, 349. Standard Silber 258. 349 Standbilderbronze 349. Stanniol 236, 268, 349. Statuenbronze 349. Staybrite 349 Stehbolzen 175. 226. -material 349. Stella-desoxyd 349. - Lagermetall 349. Stellit 229. 349. Stellit-ähnliche Legg. 229 ff. Stereometall (Sterro) 349. Stereotypmetall 242 349. Sterlin 195. 350 Sterlingsilber 258. Sterrometall 180. 389. Stirlingsmetall 350. Stopfbüchsenmetall 350. Straßersche Alummiumgußleg. 350 Suhler Weißkupfer 193. Sulzermetall 350. Sulzer Antifriktionsmetall 249. Supra-kolben 350. -----leg. 282. - -leichtkolben 207 ff - -leitung 135 ff Super-bronze 350. -duralumın 350 Suszeptibilität 145. Syntektikum 67 ff

Talmigold 350. Tamtamleg 307. 350 Tandemweißbronze 249. 350. Tantal 281 ff. Tantiron 350 Tegal 351. Temperaturkoeffizient (d. el. Leitf) 139 ff Tempered Lead s Noheetmetall Temperguß 351 Tenaxmetall 351. Tensilit 351. Ternares Eutektikum 116 ff Ternemetall 351 Therlo 351 Thermaloy 351. Thermische Analyse 58 Ausdehnung 126 Thermisilid 351. Thermit-Bleibronze 174 ff - - lagermetall 252 ff 257. --- - Universallagerweißmetall 351 -verfahren 149 Thermo-chrome 351

Drossel-Thermo-elektrisches kreuz 142. -elektrische Erscheinungen 142 ff. - elemente 148 ff. -- -elementschutzrohre 292 -- - kraft 142 ff. 226. -regulatoren 126 Thompsons Leg 351. Thoran 229. Thurstonmessing 351 Tiegelschmelzofen 8-10. Thers Argent 351. Tiges de piston 351. Tintal 351 Tissiers Metall 351 Titan 281. - -stahl 299. 351. Tizit 229, 351. T-Leg 350 Tobinbronze 351. Tombak 178 ff 352. Toncasmetall 352 Topalspezialbronze 352 Toucedametall 352 Tough 352 Tournays Metall 352 Tourun-Léonards Metall 352 Trabukmetall 352 Transformatorenbleche 282. Transformatortiegelschmelzofen 9-10. Translation 18, 14, 41. Translationshypothese 13. 34. Transversaleffekte 138. Trennungsbruch 45. Trézels-Leg 352 Traslagermetall 353 Tsungani 353 Tulasilber 353. Turbadiumbronze 353 Turbmen-füllstückmetall 353. - messing 169, 276.- schaufelmetall 353 — -schaufeln 276 Turbo-bronze 353 -spezialbronze 353. Türklinkenmetall 353 Tutaniametall 353 Tutenag 353. Tutenang 353 Tutenay 353 Typenmetall 353 Typographmetall 242 353

U.

Uchatuusbronze 353 Udylite 353 Übereutektisch 66 ff Überleitfähigkeit 132 135. Uhren-legg 353 — -teile 291. Uhr-federnlegg 354. — -gehäuse 268. Uhr-glockenmetall 354. -pendel 127 - -raderleg 354 Ulcometall 354 Ultralumin 354 -leichtmetallegg 354. Umgeschmolzenes Zink 244 Umschmelzen 7. Umwandlungen (s. a. poly-morphe —) 60 129 Umwandlungs-horizontale 63. -punkte 61 - -temperatur 129 Unechte Bronze 354 Unechtes Blattsilber 354. Universallagermetall Thermit 252 ff Unmagnetische Uhrenteile 291. 299 Unmagnetisches Gußeisen 354. Unruhen 127 Unter-eutektisch 66 ff. - flurtiegelofen 8 - - kühlung 59 69

V

Vagabundierende Ströme 147. Vanadın 281 - messing 354 -stahl 354 Vanalium 354 V-A-Stable 228. 354. 355. V-2-A-Stahl 228 V-1-M-Stahl 228. V-3-M-Stahl 228. V-5-M-Stahl 228. Veedergußleg. 355 Ventil-bronze 168. – -kegelmetall 355. -sitzmetall 355 Venusmetall 355 Veralaluminium 355 Verchromung 147 Verdampfen 58 Verdampfungswärme 57 ff. Verdecktes Maximum 67. Veredeltes Zink 247 ff, Veredelung 51 Verfestigung (s. a. Kaltbear-bertung) 13. 32 44. Vergolderbronze 334. 355. Vergutbare Leichtlegg. 199 ff. Verilit 355 Verlagerungs-grad 32 38. -hypothese 13. Verlorener Kopf 121 Vernickelung 243 Vertikalilluminator 23 32. Verzinkung 247. Verzinnen 268 Verzunderung 145 ff Vibrae 355 Vielle Montagne 244. Vierstoffsysteme 120

Viertelsilber 355.
Vigouroux-Leg 355.
Viktoria-almuminium s. Partinium
— -blech 355
Viktormetall 355.
V-M-Stähle 228. 355.
Vogels Kompositionsfeilen 355.
Volumen 129 355.
Volumen 128.
— -änderungen 128 ff.

W

Wachstums-geschwindigkeit -kristall (B1) 17. 18 Wagners Zapfenlagerleg. 249. Waltersche Leg 309 Walters Hartmetall 280 Walzbare Al-Legg 216 ff. Bronze 355. Walzbronze 171 ff. Walzen 43 Walz-grad 28. 31. -zink 246. Warmbrüche 34. -härten 256 Wärme-behandlung 162. - -inhalt 53 ff. — -kapazıtāt 54 — -leitungsvermögen 130 ff. - -spannungen 126. Warnes Metall 355 Wasserstoff-elektrode 146. -krankheit 152 ff Wattverluste 145 Wegucit (Weguzit) 355. Weichblei 236 Weichlot 233 236. 288 ff. 250 314 356. — phosphorhaltiges 356. - -ersatz 356 Weidrium 356 Weiß-gold 262 264. 356 - -guß 234 ff 251 ff. 356 - -- - lagermetall 251 ff. 356. 357 - — -ersatz 358 - - kupfer, Suhler 193 — -messing 287. 358. — -metall 358 – — für Herdgusse 358 — — -lager 233. - -metalle 234 ff. 249 ff. 251 ff 258. 288 Werkschriften 242 Werkzeugleg. 358 White copper 195 Widerstands-legg. 140 -metall 358 Widia 229. 358. Wiedemann-Franzsches Gesetz 141. 144. Wiegold 358

Wiener Bronze 358. Metallkitt 314 358. Wilmil 358. Winklers Leg 358 Wipla-Metall 358. Wismut-amalgam 358 - -bleibronze 358 -- -- -zınn 358 -bronze 358 - glaskitt 358. -- -lot 358 -- -messing 358. – -spiegelamalgam 358. Wolfram-bronze 359. -- -karbid 229. - -messing 359. — -stahl 359 - -zınk 359. Wolframinium 200 359. Woods leichtflüssige Leg. 239. Würfelnickel 191.

Y.

Yellowmetall 359. Y-Leg 221. 276. 359. Z.

Zahn-ersatz 259 262 - -gold 264 - - -leg 359. - -plombenamalgame 251 290 337. Zapfenlagermetall 249, 359 Zeisebronze 359. Zementieren 6. Zetonialagermetall 253. Zeugdruckhandformenmetall 359Ziegelsteinbruch 168 ff. Ziehbare Al-Legg 216 ff Ziehen 31, 43. Zimalium 200 359 Zınkalıum 200 360. Zınk 243 ff. — -amalgam 360 — -guß 247 ff. — -kokıllenguß 248. — -lagermetalle 249 360. — -legg 247 ff.

leg. als Bronzeersatz 360.
zum Eingießen 360
verschiedene Legg 360
spritzguß 248 ff

Zınk-zınn 247 ff 360. --- -amalgam 232. 360 - -zünderleg 360 Zınn 234 ff - Antimonlegg 240 ff.
- bronze 22. 23 156. -- -folie 286 - - geschirre 268. — -geschrei 255 — -lote 360. -- -pest 60. 61. 235. — -probierwage 239 plombiermetall 360. Zırozınkleg. 360. Zisium 360 Ziskon 200. 283 360. Zünderleg 347 361 Zünd-leg 288 339.361 - -metall 233 Zusatz-metall 274. — fur Letternguß 361. — -legg. 155 Zustands-feld 64 ff. - -schaubilder 62. 69 ff Zerreißfestigkeit 41 ff. 44 ff 50 52Zylınder-köpfe 204.

- -kopfleg. 203. 330. 361